

بیان	کاربن کی فی صد مقدار	خاصیت اور استعمال
خرادنے کے آلات بنانے کا فولاد	۱.۶۲۵	اس کی چیزیں شکل سے بنتی ہیں لیکن برا احتیاط تمام گھڑا جاسکتا ہے۔ در و در کترے روزن پیرا اور خردنے کے بڑے آلات اور برے، شہ تیج، تیج کاٹا، وغیرہ بناتے ہیں۔
چھوٹے آلات بنانے کا فولاد	۱.۶۳۷۵	اس کو گھڑ نہیں سکتے۔ اور سختائی اور آب دینے کے عملیات میں بہت احتیاط لازمی ہے۔
آسترے کا فولاد	۱.۵ اور زائد	خرادنے، زندہ کرنے، اور کھانچہ سازی کے آلات، برے، چھوٹے شہ تیج، آرا تیز کرنے کے سوہن، وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔
تیز تراش فولاد	۰.۵ تا ۰.۷	یہ اور کاربنی فولاد کی آخری قسم ایسے اغراض کے لیے بالکل ناموزوں جہاں دباؤ میں فوری تغیرات ہوں، نہایت ہی ہوشیار کاریگری اس کی چیزیں بنا سکتا ہے چونکہ قنوطی سی زود گرانی پر بیکار ہو جاتا ہے۔ آسترے، جراحی کے آلات اور چھوٹے آلات وغیرہ بنتے ہیں۔
		ان میں کرومیم ۲.۵ تا ۵.۵ فی صد تک، ٹنگسٹن ۱ تا ۱.۸ فی صد تک اور بعض اوقات وینڈیم، مانیٹیم اور دیگر عناصر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان میں خود سختائی کی خاصیت ہوتی ہے۔ ان سے ٹپتے اور تیج کاٹ بنائے جاتے ہیں۔
		کاربن کی مقدار کے لحاظ سے بیٹوں لوہے اور ڈھلواں لوہے کے مابین، فولاد کی سخت تر اقسام ہوا کرتی ہیں۔ ڈھلواں لوہے میں جو دیگر عناصر موجود ہوتے ہیں وہ ہتھیری فولاد میں بہت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں سوائے ان چند اقسام کے جن کا بیان آگے کیا جائیگا، لیکن ان عناصر کی مقدار اس فولاد میں زیادہ

ہوتی ہے جو ڈھلواں لوہے سے بنائے جائیں۔

فولاد سازی — فولاد بنانے کے طریقے حسب ذیل ہیں:۔

۱۔ بلا واسطہ طریقہ —

(۱) آہنی کچھ ہاتوں سے — مثلاً کٹیلن (Catalan) اور

اس کے ہمشکل طریقہ۔

(ب) ڈھلواں لوہے سے — پھٹائی کا فولاد۔

۲۔ بالواسطہ طریقہ —

(۱) ناگداختہ پٹواں لوہے میں عملیات کا ربن آمیزی

اور سطح سختائی سے۔

(ب) ناگداختہ پٹواں لوہے کی کاربن افزائی سے۔

(۱) پٹواں لوہے کی سلاخوں کو کاربن کے ساتھ بوتوں میں

پگھلا کر — بوتہ کاری کا ڈھلواں فولاد اور اوتھ

کے طریقے۔

(۲) ڈھلواں لوہے کی مکمل یا جزوی کاربن فرسائی کے بعد

حاصل کردہ پگھلے ہوئے لوہے میں کاربن آمیزی

سے — بیسمیری اور کھلے چولھے کے طریقے۔

کٹیلن بھٹے کا تیار شدہ فولاد — اس قسم کے کھلے

چولہوں میں درمیانی آب کا بہترین فولاد تیار ہوتا ہے۔ اس عمل میں یہ احتیاط

رہے کہ پون ٹونٹی کا میلان بہت زیادہ نہ ہوتا کہ ہوا کا جھکڑ تیار شدہ دھات پر

نہ آئے۔ پٹواں لوہے کی صنعتی تیاری کے مقابلے میں اس عمل میں خبث بھی

جلد جلد علیحدہ کیا جاتا ہے۔

ان چولہوں سے فولاد تیار کرنے میں کچھ دھات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے

بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کا خبث بھی پٹواں لوہے کی طرح اساسی نہیں ہوتا۔ اس عمل کے لیے زیادہ کمزور جھکڑ دیا جاتا ہے۔ ان وجوہ سے عمل تحویل میں زیادہ تاخیر ہوتی ہے جس سے کاربن مانا کسٹڈ کی تحویل میں مدد ملتی ہے اور آسفنجی لوہے کی کاربن افزائی ہونی شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یون ٹونٹی کی سمت اور خبث کی لگا تار علحدگی سے کاربن فرسائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ خبث کے آہنی آکسائیڈ اور جھکڑ کی آکسین کو آہنی کاربائیڈ پر اثر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کچھ حالت میں مینگنیز کا وجود بھی فولاد سازی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے آکسائیڈ سے خبث زیادہ سیال ہوتا ہے اور اس کا وجود، خبث میں کاربن فرسا عامل کا اثر کم کر دیتا ہے۔

صفحہ (4)

پھٹائی کا فولاد۔ پھٹائی بھٹوں میں کامل کاربن فرسائی کے قبل عمل پھٹائی کر روک کر فولاد تیار کیا جاسکتا ہے۔ سفید ڈھلواں لوہے جن میں مینگنیز ہو لیکن گندھک موجود نہ ہو، اس کام کے لیے نہایت ہی موزوں ثابت ہوئے ہیں۔

کاربن آمیزی کا طریقہ۔ کاٹنے کے آلات بنانے کا

فولاد یعنی سخت آب کا فولاد، زیادہ تر اسی طریقہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ قبل اس کے بتلادیا گیا تھا کہ جب لوہے کو کاربن، کاربن مانا کسائیڈ یا کسی ہائیڈرو کاربن کے ساتھ بلند تپش پر گرمایا جائے تو لوہے میں کاربن جذب ہو جاتا ہے۔ چاقو، چھری، کمانی، وغیرہ کے لیے فولاد تیار کرنے کے طریقہ کا اصول یہی ہے۔ اس طریقہ میں خالص لوہا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دیگر طریقوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس میں سوئیڈی لوہے کی سلاح (جو کلڑی کے کوئلے سے تیار شدہ ڈھلواں لوہے کو سوئیڈی لنکا شائری چولھے میں کلڑی کے کوئلے کی ایندھنی سے تیار کیا جاتا ہے) استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کے فولاد میں صرف لوہا اور

نہ زمانہ حال میں برقی بھٹوں کے رواج نے کاربن آمیزی کے عمل کی وقت کم کر دی ہے۔


کاربن ہی ہوتا ہے۔ استعمال شدہ سلاخیں دس فٹ لمبی، تین انچ چوڑی، اور $\frac{3}{4}$ موٹی ہوتی ہیں۔ ہتھوڑے سے پیٹی ہوئی سلاخیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات اساسی فلاد کی سلاخیں بھی کام میں لائی جاتی ہیں۔

کاربن آمیزی کے بھٹے کا خاکہ شکل ۷۷ میں درج ہے۔ اس میں ایک مستطیل محرابی خانہ ۱ ہے جو آتشی اینٹوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے چاروں رخوں پر تین تین دودکش ۲، ۲ موجود ہیں جن کے ذریعہ وہ چھتر ۳ سے لمعق ہے۔ یہ چھتر تقریباً ۱۰ فٹ اونچا ہوتا ہے اور چیمنی کی شکل میں بنایا جاتا ہے جس سے حرارت بذریعہ اشعاع ضایع نہیں ہونے پاتی۔ یہ بھٹے بہت کچھ کانچ سازی کے بھٹے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے وسطی حصہ میں ایک تنگ آتشدان ۴ تا ۱۵ انچ چوڑا، ہوتا ہے جس کے دونوں سروں پر آگ سلگانے کے لیے دروازے بنے ہوتے ہیں۔ آگدان کے دونوں پہلوؤں پر ایک ایک حوض ۵ بنا ہوتا ہے جس میں لوہے کی سلاخیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ حوض بزرگل پتھر سے بنائے جاتے ہیں اور اوپر کی طرف کھلے ہوتے ہیں اور بنچوں ۵، ۵ پر بذریعہ خشتی بیٹھک بٹھائے جاتے ہیں اور ان بنچوں سے حوضوں کے نیچے کی جگہ بہت سے دودراہوں ۶ میں منقسم ہو جاتی ہے۔ یہ دودراہ حوضوں کے چاروں طرف بنے ہوتے ہیں۔ آتش دان کے اوپر کی جگہ بھی اسی طرح منقسم ہوتی ہے تاکہ حوض چاروں طرف سے یکسانیت کے ساتھ گرم ہو سکیں۔

حوض ۱۰ تا ۱۵ فٹ لمبے، $\frac{1}{4}$ تا ۳ فٹ چوڑے اور تقریباً اتنے ہی عمیق ہوتے ہیں۔ ان کے سروں پر ایک چھوٹا نکاس موکھا، بنایا جاتا ہے اور اس کے روبرو بیرونی دیوار میں بھی ایک سوراخ ہے جس میں سے بغرض آزمائش سلاخیں نکال کر دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی شکستگی کی مدد سے عمل کی رفتار کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ حوضوں کو سلاخوں سے بھرنے کے لیے اور ان کو خالی کرنے کے لیے مانس موکے موجود ہیں جو بدوران عمل اینٹوں سے بند کر دیے جاتے ہیں۔

حوضوں میں پہلے لکڑی کے کوئلے کے چورے کی ایک تہ بچھائی جاتی ہے۔ اس پر سلاخوں کی ایک تہ رکھی جاتی ہے۔ سلاخیں آپس میں تقریباً

نصف انچ کے فاصلے پر رکھی جاتی ہیں، اور ان پر لکڑی کے کوئلے کی ایک اور تہ رکھی

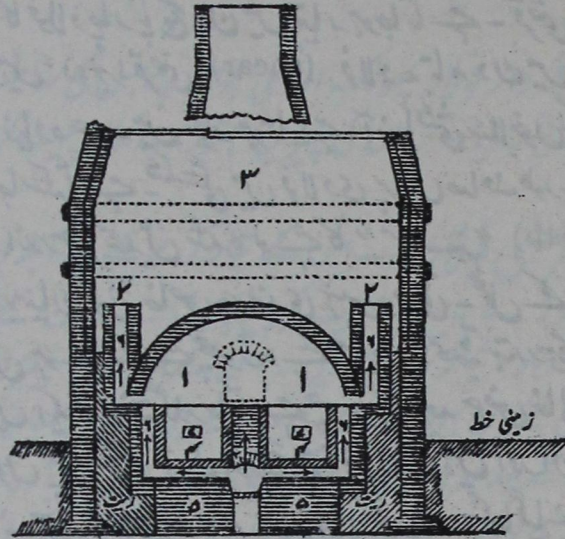

شکل ۸۸

جاتی ہے جس پر اور سلاخیں بچھا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب حوض تقریباً بھر جائے تو اس پر لکڑی کے کوئلے کی ایک آخری تہ ڈالی جاتی ہے جس کو ”سان پتھر کی ریزنگ“ سے ڈھانک دیتے ہیں۔

اس ریزنگ میں اکسائیڈ ہوئے لوہے اور ریت کے ریزے ہوتے ہیں جو بھٹے کی بلند تیش پر گل کر ایک قسم کے ہلکے کالج میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے حوض کے اندر ہوا نہیں داخل ہونے پاتی۔

مانس موکھے کو اینٹوں سے بند کرنے کے بعد ان کے اوپر مٹی کا اچھا لیپ چڑھایا جاتا ہے اور آزمائشی سلاخوں کے اطراف کی جگہ بھی اسی طرح مٹی سے ڈھانک دی جاتی ہے۔ اس وقت بھٹے میں کوئلہ جلا کر اس کی تیش بتدریج بڑھائی جاتی ہے۔ تقریباً ۲۴ گھنٹوں میں حوض گہرے سرخ تا د

(یعنی تیش) پر آجاتے ہیں۔ اور تقریباً ۵ گھنٹوں میں ان کی تیش ہلکی سرخ اور زرد یعنی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ مئی ہو جاتی ہے جو تبدیلی کے عمل کے لیے درکار ہے۔ کمائیوں اور آرے بنانے کا فولاد چار پانچ دن میں تیار ہو جاتا ہے۔ قرضی (shear) فولاد ۵ یا ۶ دن میں، دوہرا قرضی (shear) فولاد ۷ تا ۸ دن میں اور ہتھیاری فولاد دس دن یا زیادہ عرصہ میں تیار ہوتا ہے۔ آزمائشی سلاخوں کی شکستگی سے عمل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ شکستگی میں فولادی پرتیں صاف طور سے دکھائی پڑتی ہیں جن کے اندر غیر تبدیل شدہ لوہے کا ”مغز“ (Sap) موجود ہوتا ہے لیکن ان کے درمیان کوئی خاص حد بندی نہیں ہوتی۔ عمل کے اختتام پر آگ کو خود بخود گل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور بھٹہ بتدریج ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ایک ہفتہ گزر جاتا ہے جس کے بعد حوض خالی کر لیے جاتے ہیں۔ سلاخوں پر بیشمار آبلے اور مسے نکل آتے ہیں اور ان کی ساخت پتریلی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام آبلہ دار فولاد رکھا گیا ہے۔

دورانِ عمل میں، سلاخوں کے اندرونی حصوں میں سے گیس خارج ہونا چاہتی ہے اور جب سلاخیں نرم حالت میں ہوں تو اس گیس کے نکلنے سے آبلے آجاتے ہیں۔ لوہے کے اندر خبثت کے ریزوں پر جب کاربن عمل کرتا ہے تو یہ گیس پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس میں آہنی آکسائیڈ بھی ہوتا ہے۔


سلاخیں پھونک ہوئی ہیں اور ہتھوڑے سے توڑ توڑ کر ان کو حسب شکستگی علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ نمبر (۱) ”کمائی کی آب“ چھاپ میں فولاد کا پتلا پوست ہوتا ہے جو غیر تبدیل شدہ لوہے کو ملفوف کیے ہوتا ہے۔ نمبر (۲) ”دوہرے قرضی فولاد“ میں لوہے اور فولاد کا تناسب تقریباً برابر ہوتا ہے۔ نمبر (۳) ”گداز پذیر فولاد“ میں ”مغز“ غائب ہو جاتا ہے اور سلاخوں میں کامل تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کاربن آمیزی غالباً CO کاربن ماناکسائیڈ کی تحویل سے ہوتی ہے۔ یہ کاربن ماناکسائیڈ حوض کے اندر کی اور سلاخوں کے مسامات کی مقید ہوا کی آکسیجن سے تیار ہو کر لوہے سے تحویل ہوتی ہے (دیکھو صفحہ ۱۱۴)۔ قبل اس کے بیان کیا گیا ہے کہ لوہے کے اندر سرخ تیش پر گیس نفوذ کر جاتی ہے

جس کی وجہ سے کاربن سلاح کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ شامل شدہ کاربن کی مقدار کا انحصار عرصہ اور تپش پر ہے۔ یہ مقدار ۱۵ فی صد یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

آبلہ دار فولاد پھوٹک اور قلمی ہوتا ہے جس کی ساخت میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ زیادہ تر اس کی چیزیں ہتھوڑے سے پیٹ کر یا ڈھال کر بنائی جاتی ہیں۔

قرضی فولاد۔ اس کے تیار کرنے کے لیے آبلہ دار فولاد کی سلاخوں کو توڑ کر ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر چٹایا جاتا ہے۔ ان کے گٹھے بنائے جاتے ہیں جن کو دوبارہ تیار کر گھڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بیلنوں میں دے کر لوہے کے مانند بیل لیتے ہیں جس سے اس کی ساخت میں زیادہ یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو دوہرا کرتے ہیں اور تیار کر دوبارہ بیلتے ہیں جس سے ”دوہرا قرضی فولاد“ تیار ہوتا ہے۔ اس عمل سے کاربن کی فی صد مقدار میں بوجہ تکسید تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے اور صرف نرم تر آب کے فولاد جن میں کاربن ۱۲۵ فی صد سے کم ہو تیشی بخش طور پر گھڑے جاسکتے ہیں۔ سلاخوں کے

اس ڈھیر پر بار بار کیچڑا اور سہاگے کا محلول چھڑکا جاتا ہے تاکہ وہ تکسیدی عمل سے محفوظ رہے اور گھڑائی میں آسانی ہو۔ ہتھوڑے سے پیٹے ہوئے فولاد میں اصلی آبلہ دار فولاد کی بتریلی ساخت موجود نہیں رہتی بلکہ اس میں

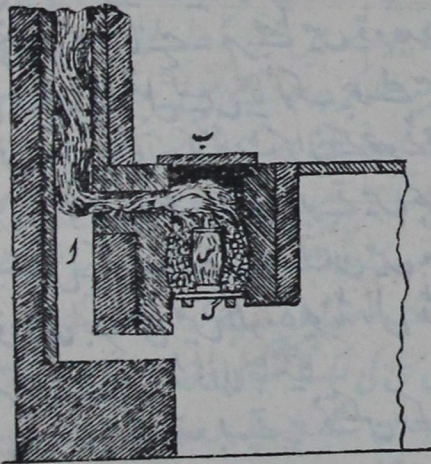

شکل ۸۹

زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے۔

بوتے کا ڈھلوال فولاد — مندرجہ بالا طریقوں سے تیار شدہ

فولاد میں لازمی طور پر بلجائز ساخت یکسانیت نہیں پائی جائیگی۔ سہ ماہی میں ہنٹس مین نے آبلہ دار فولاد کو بوتوں میں پگھلانے کے بعد ڈھال کر کُندے بنائے اور کُندوں کو ہیل کر سلاخیں، وغیرہ، تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ امانت سے فولاد کی ساخت اور ترکیب میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔

بوتوں میں فولاد پگھلانے کے بھٹے سادہ قسم کے پون بھٹے (شکل ۸۹) ہوتے ہیں جن کی تراش بیضوی ہوتی ہے اور انڈر گینسٹر (ganister) کی استرکاری کی جاتی ہے۔ ان کو فرش سطح سے نیچا رکھا جاتا ہے جس سے بوتوں کے نکالنے میں سہولت ہوتی ہے۔ ہر بھٹے کے لیے ایک علیحدہ دُور راہ ہے جو بھٹے کی پشت میں ہوتے ہوئے نیچے اتر کر راکھ دان میں آ نکلتا ہے۔ اس سوراخ میں ایک اینٹ لگا کر یا نکال کر پون جھونکے کو حسبِ ضرورت کم زیادہ کیا جاتا ہے۔ قبل استعمال، بوتوں کو ڈھلائی خانے میں الماریوں پر رکھ کر اچھی طرح خشک کر لیتے ہیں۔ ان بوتوں کی اونچائی ۱۶ تا ۱۹ انچ اور ان کا منہ ۶ تا ۸ انچ قطر کا ہوتا ہے۔ ہر بھٹے میں دو عدد بوتے رکھے جاتے ہیں لیکن بھٹے میں رکھنے کے قبل گیس یا کوک چولھے میں ان کو تپا نہر مالتے ہیں۔ آبلہ دار فولاد کی سلاخوں کو کاٹ کر ان کے چھوٹے ٹکڑے بنالیے جاتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو بذریعہ قیف، گرم بوتے میں بھر لیتے ہیں۔ بوتے صرف تین ہی مرتبہ استعمال کیے جاسکتے ہیں اور ان میں ہر مرتبہ بھروائی کی مقدار کم کی جاتی ہے، یعنی پہلی بھروائی میں اگر ۵۰ پونڈ مال ڈالا جائے تو دوسری میں ۴۵ اور تیسری میں ۴۰ پونڈ ڈالا جائیگا۔

بھروائی کے بعد بوتے پر ڈھکن رکھ دیا جاتا ہے اور بھٹے میں

صفحہ (208)


احترق پذیر سخت کوک ڈال کر جلا دیا جاتا ہے جس کے بعد بھٹہ بند کر دیتے ہیں۔ پہلی آگ تقریباً ۵۰ منٹ میں جل جاتی ہے جس کے بعد دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اس میں کوک شامل کیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ پگھلانے کے لیے ایندھن کی مقدار صرف اتنی شریک کی جاتی ہے جتنی کہ ناگد اختہ دھات کو پگھلانے کے لیے کافی ہو۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے کاریگر بوتے میں آہنی سلاح ڈال کر اندازہ لگاتا ہے اور ہر بوتے کے لیے جتنی ایندھن کی ضرورت ہو دوسرے کاریگروں کو ہدایت کرتا ہے تاکہ ایک ہی وقت پر سب بوتے تیار ہو جائیں۔ بوتوں کو آگ میں سے نکال کر ان کے اندر کا مال ساخنوں میں انڈھیل لیا جاتا ہے۔ پہلی پگھلائی میں چار پانچ گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ پگھلی ہوئی دھات کو انڈھیلنے سے قبل خبث کو بذریعہ آہنی کفگیر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ چھوٹے گندے ایک ہی بوتے کے مال سے ڈھالے جاتے ہیں۔ بڑوں کے لیے دو بوتوں کے مال کو ایک بڑے بوتے میں جمع کرنے کے بعد ڈھالتے ہیں۔ اس سے بڑے گندوں کے ڈھالنے کے لیے فراگیر استعمال ہوتے ہیں (دیکھو صفحہ ۲۷۶) یا ایسا انتظام کیا جاتا ہے جس سے سانچے میں دھات کی مسلسل روانی قائم رہے۔

گندے ڈھالنے کے سانچے ڈھلوان لوہے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سانچے دو دو ٹکڑوں میں بنے ہوتے ہیں اور ڈھالنے کے لیے ان دونوں ٹکڑوں کو آہنی حلقوں کے ذریعہ ملا کر جمادیتے ہیں۔ سانچوں کو ڈھلائی کے قبل گرم کر لیا جاتا ہے جس کے بعد جلتے ہوئے ڈامبر کے شعلے پر رکھ کر اس کے اندر دھوئیں کا کاجل جمایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے عوض مٹی کا لیپ بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈھلے ہوئے گندے سانچے میں چپک نہیں سکتے۔ مال ڈالنے کے وقت احتیاط رہے کہ دھات کی دھار سانچے کے بازو پر نہ پڑنے پائے۔ زرگل مٹی کی ایک کھوہلی ڈاٹ جس کو ”منہ“ کہتے ہیں، سانچے پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے ذریعہ دھات اندر ڈالی جاتی ہے۔ ڈھالنے کے بعد اگر بوتے اچھی حالت میں موجود ہوں تو ان پر سے چپکے ہوئے کوئلے کے ٹکڑے وغیرہ نکال کر دوسری بھروائی کے پگھلانے کے لیے بھٹے میں واپس

کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان کو سرد ہونے کا موقع دیا جائے تو وہ بغیر شق ہوئے دوبارہ گرم نہیں کیے جاسکتے۔ آبلہ دار فولاد پگھلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا سیاہ مینگینیز آکسائیڈ شامل کیا جاتا ہے جس کی جزوی تحویل سے تھوڑا مینگینیز، دھات کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔

راست ڈھلواں بوتے کا فولاد۔ بوتے کے فولاد کے

بڑے بڑے کُندے ڈھالنے کے لیے آبلہ دار فولاد کے عوض لوہے کی سلاخیں یا پھٹائی کا فولاد استعمال ہوتا ہے جس میں بغرض کاربن آمیزی، لکڑی کا کوئلہ، اسپیکل اور فیرو مینگینیز حسب ضرورت شامل کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ سے ۴۰ ٹن وزن کے کُندے ڈھالے گئے ہیں۔

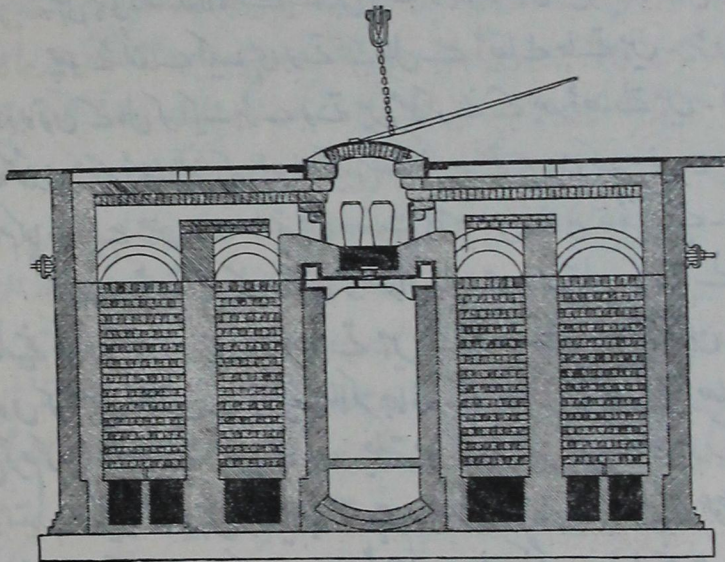

شکل - ۹۰۔ باز نکوینی بوتہ پھٹہ

شکل ۹۰ میں فولاد پگھلانے کی ایک باز نکوینی بوتہ بھٹی درج ہے۔ اس میں بوتوں کی دو قطاریں ہوتی ہیں جن میں ۸ تا ۲۴ بوتے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی چھت مختلف حصوں میں ہوتی ہے جس کو ہٹا کر بوتوں میں مال بھروایا

جاتا ہے۔ اس قسم کے بعض بھٹوں میں عارضی پیندا لگایا جاتا ہے جس کو ایک
ماقوائی قوچ کی مدد سے اس پر رکھے ہوئے جملہ بوتوں کے ساتھ سطح فرش تک اٹھا سکتے ہیں۔
متذکرہ بالا بوتوں سے بھی زیادہ بڑے گریفاٹمی بوتے استعمال ہوتے ہیں۔
معمولی سفید یا سیاہ بوتوں سے (جو چکنی مٹی یا مٹی اور کوک کے برادے سے تیار ہوتے
ہیں) یہ گریفاٹمی بوتے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور اگر ان کی احتیاط کی جائے تو ان کو
ٹھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ گرم کر سکتے ہیں۔ ان میں ۹ تا ۱۱ مرتبہ فولاد پگھلایا جاسکتا ہے۔
مہال بننا — نرم آب کے فولاد (جن میں کاربن ۰.۵ فی صد سے کم ہو)
کو پگھلا کر ساپنے میں ڈالنے کے بعد ان میں بعض اوقات ایک جوش آتا ہے جس کی وجہ
یہ ہے کہ دھات ٹھنڈی ہونے سے اس میں حل شدہ سیس مثلاً 'CO اور 'H خارج ہوتی
ہیں۔ گیس کے یہ بلبلے دھات کو چھتہ نما اور پھپھو لے دار بنا دیتے ہیں۔ اس کو روکنے کے
لیے دھات کے اوپر ایک ڈھیلی ڈاٹ رکھی جاتی ہے جس پر تھوڑی سی ریت ڈال دی
جاتی ہے یا اس کے عوض دھات پر صرف ریت ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک
آہنی ڈھکن ڈھاپ دیا جاتا ہے۔ اس ڈھکن کو جکڑنے کے لیے ساپنے کے بالائی حصہ میں
سوراخ بنے ہوتے ہیں۔ جن میں فافانے لگا دیے جاتے ہیں۔

نیچے کا حصہ زیادہ دیر تک سیال حالت میں رہتا ہے اس لیے اس حصہ سے نکل کر
گیس اوپر کی طرف چڑھتی ہے جس سے بالائی حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ڈاٹ لگانے پر
بالائی حصہ اتنا جلد ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

نلیانا — سخت تر آب کے فولاد (۰.۷ فی صد کاربن سے اوپر) ساپنے میں
ٹھنڈے ہوتے ہوئے بالائی حصہ میں ایک قیف نما کھفیا نالی بنا لیتے ہیں۔ ایسے کندوں کا
بالائی حصہ، بیلنے کے قبل، کاٹکر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن پگھلانے اور مناسب پیش پر
انڈھیلنے میں احتیاط برتنے سے ان دونوں خرابیوں میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔

مردہ گدازش — اگر فولاد کو کافی عرصے تک گرم نہ کیا جائے تو دھات
نہیں ”مرتی“ یعنی مال نکالنے کے وقت اس میں سے بہت سی چٹکا ریاں نکلتی ہیں اور
ڈھلائی میں بہت سے سوراخ نمودار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو مردہ گدازا جائے تو
یہ بات پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو بہت دیر تک آگ میں رکھا جائے تو بالکل ہی

”مردہ“ پڑ جاتا ہے اور اس کی ڈھلائی کمزور اور پھونک پڑ جاتی ہے۔

سطح سختائی — پیٹواں لوہے اور نرم فولاد کے پُر زے جو استعمال میں گس جائیں، ان کی سطح کو سختایا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے ان کو آمینی ڈبلوں میں سینک اور گھومنے کے ٹکڑے، چڑے کی کترن، ہڈی کی راکھ، اور لکڑی کے کوئلے کے ساتھ سرخ تیش تک گرم کیا جاتا ہے۔ جتنی دیر ان کو اس تیش پر رکھا جائیگا اتنا ہی زیادہ عمیق سختائی کا عمل ہوگا۔ چھوٹے پیرزوں کو سختانے کے لیے سرخ تیش پر پرناسیم فیروسیائیڈ کا سنوف ان پر چھڑکتے ہیں۔ کاربن افزائی سائیناوجن (CN) کے مرکبات سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان اشیاء کو پانی میں بھانا اور ان پر مناسب حری عمل کرنا لازمی ہے۔

ڈھلواں لوہے سے فولاد کی تیاری (بخیر پیٹواں لوہے میں تبدیل کیے ہوئے)۔ ان طریقوں سے ڈھلواں لوہے سے سلیکن، گندھک اور فاسفورس علیحدہ کیا جاتا ہے اور اس کے کاربن کی مقدار میں اتنی کمی کی جاتی ہے جتنی کہ دھات کو فولاد میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ لیکن عملی تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کاربن کو پورے طور سے خارج کر دینے کے بعد مال میں دوبارہ کاربن شامل کرنے سے تیاری کے عمل پر زیادہ قابو رکھا جاسکتا ہے۔ یہ کاربن آمیزی بذریعہ اسپیکل آئسن یا فیرو مینگنیز کی جاتی ہے، لیکن اینتھر اسائٹ گیس کاربن اور دیگر اشیاء بھی مستعمل ہیں (ڈاربی کا طریقہ)۔

(صفحہ 211)


بیسمری طریقہ — اس طریقہ میں ڈھلواں لوہے کی آلودگی جلا کر

نکال دی جاتی ہے۔ اس کے لیے دھات پگھلا کر اس میں ہوا بھونکی جاتی ہے۔ صفحہ ۲۳۲ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ مناسب حالات تیش کے تحت، لوہے کی تکسید کے قبل، سوائے گندھک کے دیگر آلودگیوں کی علیحدگی عمل میں آسکتی ہے۔ اگر جبکہ مناسب وقت پر روک دیا جائے اور چھلی ہوائی دھات میں اسپیکل آئسن

یا دیگر کاربن آمیز اشیا شامل کر کے حسب ضرورت کاربن کی مقدار بڑھائی جائے تو فولاد تیار ہو جائیگا۔

یہ عمل ایک خاص شکل کے ظرف میں کیا جاتا ہے جس کو منقلب کہا جائیگا۔

اس کا نقشہ شکل ۹۱ میں دکھلایا گیا ہے۔ یہ ظرف ۳۰ تا ایک انچ موٹی جو شارت کی تختیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور ایک ڈھلواں لوہے کے حلقے پر جادیا جاتا ہے۔ اس حلقے میں دو عدد گھماؤ کھونٹیاں ہوتی ہیں جو دو مسندوں کے اندر بٹھائی جاتی ہیں۔

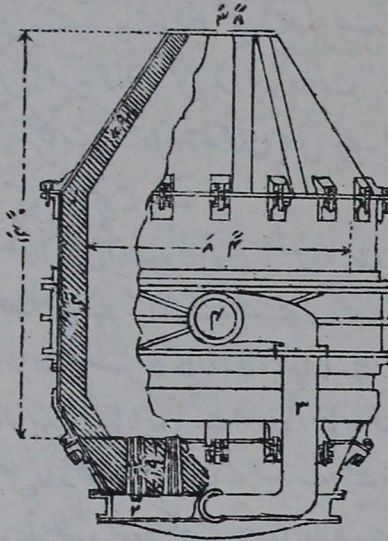

شکل ۹۱۔ بیسیر منقلب جو اساسی طریقہ میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ مسندیں دو ستونوں یا کسی اور سہاروں پر بیٹھتی ہیں۔ ان میں سے ایک گھماؤ کھونٹی پر ایک دت پہیہ، بذریعہ چابی جھلایا جاتا ہے جو ایک دت پٹی (شکل ۹۲) سے ملتی ہے۔ یہ دت پٹی ایک ماقوائی قوچ سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ قوچ کی حرکت سے منقلب کو اپنی مسندوں پر ۱۸۰ تا ۳۰۰ میں گھمایا جاسکتا ہے۔ دوسری گھماؤ کھونٹی کھوکھلی ہے منقلب (کنورٹر) کے پینڈے پر ایک جھکڑ صندوق (۲) ہے جس میں نل (۳) آلتا ہے۔ یہ صندوق ایک خانہ ہے جس میں ہوا کا جھکڑ کھوکھلی گھماؤ کھونٹی میں سے گذر کر داخل ہوتی ہے اور اس کی بالائی تختی اور ظرف کی استرکاری کے سوراخوں میں سے ہو کر ہوا دھات میں سے بذریعہ مٹی کی پون ٹونٹیوں T گزرتی ہے طرف کے پہلوؤں پر ۹ تا ۱۲ انچ موٹی اور پینڈے پر ۸ تا ۲۰ انچ موٹی گینڈر کی استرکاری ہوتی ہے

جس کے چڑھانے کا طریقہ صفحہ ۷۸ میں درج ہے۔ پون ٹونیوں کی شکل کسی قدر مخروطی ہے۔ ان کی لمبائی تقریباً ۱۲ انچ ہوتی ہے۔ یہ نرگل مٹی سے تیار کی جاتی ہیں اور ان میں $\frac{1}{8}$ انچ قطر کے دس تا بارہ سوراخ موجود ہوتے ہیں جو ٹونیوں کی طولی سمت میں بنے ہوتے ہیں جن میں سے گزیر کر ہوا جھکڑ صندوق سے طرف میں پہنچتی ہے۔ یہ محافظ تختی (جھکڑ صندوق کے اوپر کی تختی) کے سوراخوں میں سے گزرتے ہیں اور یہ محافظ تختی بذریعہ ”روک“ دبا کر لگا دی جاتی ہے اور ظرف کی تہ کی گینسٹری استرکاری کے اندر مدفون ہوتی ہے۔ صرف ان کا بالائی حصہ استرکاری کی سطح سے کچھ ہی اوپر ہوتا ہے۔

اگر استعمال میں ایک پون ٹونی ناقص ثابت ہو تو اس کو علیحدہ کر کے اس کے عوض دوسری لگائی جاسکتی ہے۔ اس کے لیے نیچے کی تختی نکالنی پڑتی ہے اور نئی پون ٹونی لگا کر اس کے اطراف گینسٹر کا گارا لگا دیا جاتا ہے تاکہ جوڑ مضبوط ہو جائے۔ شکھانے کے بعد مقلب کو بتدریج گرایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔

آج کل عام طور سے مقلب کے پیندے ایسے بنائے جاتے ہیں جو آئیں میں قابل تبادلہ ہونے کے علاوہ جلد علیحدہ کیے جاسکیں۔ اس انتظام سے جلے ہوئے یا ناقص پیندے کو بہت جلد علیحدہ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ نئے پیندے لگائے جاسکتے ہیں۔ ظرف کو بھی مختلف حصوں میں تیار کیا جاسکتا ہے جیسے کہ شکل سے ظاہر ہے اور ہر ایک حصہ کا نئی تیار رکھا جاتا ہے۔

میسمری طریقے کا اہتمام۔ استعمال کا ڈھلواں لوہا گیندی


بھٹوں میں پگھلایا جاتا ہے، یا راست جھکڑ بھٹے یا دھات ملونی سے لیا جاتا ہے۔ دھات ملونی ایک بڑا ظرف ہوتا ہے جس کو گرم رکھا جاتا ہے اور اس میں مختلف جھکڑ بھٹوں کی دھات سیال حالت میں اکٹھی کی جاتی ہے۔ ان سے دھات نکال کر مقلوبوں یا فولاد بھٹوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس سے دھات کی ترکیب میں یکسانیت حاصل ہوتی ہے۔ کھلے چولھے کے کام کے لیے یہ ملونی بڑے گھوم بھٹوں کی شکل کی ہوتی ہے۔ مقلب میں مال ڈالنے سے پہلے اچھی طرح گرم کر لیا جاتا ہے جس کے بعد اس کو کروٹ دے کر اس میں دھات ڈالی جاتی ہے۔ اس حالت میں دھات کی بھروائی پون ٹونیوں کی سطح سے کچھ نیچی رکھی جاتی ہے اور ظرف میں

۲۰ تا ۲۵ یونٹ فی مربع انچ کے دباؤ پر جھک دیا جاتا ہے جس کے بعد ظرف کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ دھات بقیہ پر آجاتی ہے اور اس میں سے ہوا نکل کر دھات کے اندر سے گذرتی ہے لیکن ہوا کے بلند دباؤ کی وجہ سے دھات جھک کر صندوق کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ابتدا میں صرف ایک چھوٹا زردی مائل، سرخ رنگ کا شعلہ مقلب کے منہ پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بشمار چنگاریاں بھی نکلتی ہیں۔ اس وقت دھات کی تپش میں نہایت ہی سرعت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور سیلیکن اور میگنیزیم کی تسمید ہوتی رہتی ہے جس سے ان کے آکسائیڈ بنتے ہیں۔ سیلیکا (SiO_2) آہنی اور میگنیزیم آکسائیڈز سے مل کر سیلیکیٹ بناتا ہے۔ شعلہ بتدریج لمبا اور زیادہ روشن ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ چھکدار چنگاریوں کی پوچھاں نکلتی ہے۔ یہ چنگارے خبت اور آہنی ریزوں کے ہوتے ہیں۔ اس حالت کو دیکھنے کا اُبال کہیں گے جو پچھائی کے عمل کی ”منزل اُبال“ سے مشابہت رکھتی ہے۔ دھات کے اس جوش کا بانی کاربن کی تسمید ہے جس سے کاربن مانا آکسائیڈ پیدا ہو کر خارج ہوتا ہے۔ عمل کی اس منزل پر جھکڑ کا دباؤ کم کر دیا جاتا ہے۔ شعلے کی چمک اور اُبابی بتدریج گھٹتی جاتی ہے اور آخری یعنی ”سودھن“ منزل میں جب کہ بقیہ کاربن اور میگنیزیم علیحدہ ہو رہے ہوں، شعلہ تقریباً شفاف اور اس کا رنگ چمیکا بینگنی پڑ جاتا ہے۔ اس وقت شرارے بھی کم نکلتے ہیں۔ ابتداء سے پھونکن سے پندرہ بیس منٹ کے اندر شعلہ ایک دم کم پڑ جاتا ہے۔ یہ علامت دھات میں سے کاربن کی کامل علیحدگی کی ہے، اور اگر اس کے بعد بھی جھکڑ جاری رکھا جائے تو بوجہ تسمید دھات نہ صرف ضائع ہو جائیگی بلکہ نہایت ہی گھٹیا اور پھونک پڑ جائیگی۔ اسی لیے اس وقت ظرف کو پھیر کر جھکڑ روک دیا جاتا ہے۔ اس میں پچھلے ہوئے اسپیکل آئین کی ایک تلی ہوئی مقدار شامل کی جاتی ہے۔ شریک کرنے کے قبل اس کو ایک گنبدی بھڑتیں پچھلایا جاتا ہے۔ اس کو شامل کرنے پر ایک بڑا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے اور دھات میں بھی بہت کچھ جنبش ہوتی ہے۔ اس اسپیکل کی مدد سے کاربن کی مطلوبہ مقدار دھات میں شریک کی جاتی ہے تاکہ مطلوبہ قسم کا فلاد تیار ہو۔ اس کے علاوہ اس سے میگنیزیم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس سے دھات کا ترقق بحال ہوتا ہے جو متحرق لوہے کو سیال حالت میں تسمیدی عملیات کے زیر کرنے پر غائب

ہوتا ہے۔ نرم فولاد کی تیاری میں فیرو مینگنیز استعمال کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ کاربن نہ شریک ہو سکے اور حسب ضرورت مینگنیز کی مقدار میں اضافہ ہو۔ فیرو مینگنیز ٹھوس حالت میں شامل کیا جاتا ہے جس کے چند لمحوں کے بعد اوپر کا خبث کا چھہ کر نکال لیا جاتا ہے اور طرف کو انڈھیل کر فولاد فراگیر میں بھر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقلب کو پوری طرح الٹ کر اندر کا خبث بہا دیا جاتا ہے۔ مقلب سے کچھ فاصلہ پر ایک چبوترہ بنا ہوتا ہے جس پر ایک فولاد ساز کھڑا رہتا ہے جس کے ذمے مقلب اور جھکڑ کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ شخص عمل کی روش کو شعلہ کی شکل اور رنگ سے پہچانتا ہے۔

(صفحہ 214)

فراگیر کی ایک قسم شکل ۹۲ میں درج ہے۔ یہ ایک آبی حامل پر ایک مدور ڈھلائی غار کے وسطی حصہ میں بنا ہوتا ہے۔ اس غار کے کنارے پر مقلب ہوتے ہیں۔ یہ فراگیر کو چڑھا اُتار سکتے ہیں اور ساتھ ہی، غار کے اطراف اور مرکز

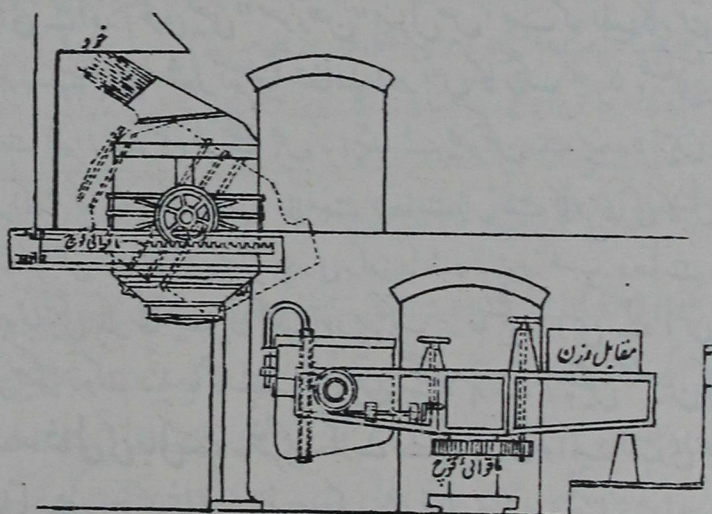

شکل ۹۲

لے ہر کارخانے میں مشینری اور جھٹوں کی ترتیب جدا گانہ ہوتی ہے۔ بعض کارخانوں میں ڈھلائی غار نہیں ہوتا بلکہ سانچے سطح زمین پر رکھے جاتے ہیں۔

اور محیط کے درمیان بھی لے جا سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے خنث نکالنے کے لیے اس کو الٹ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر گینسٹر کی استرکاری ہوتی ہے اور دھات ڈالنے کے قبل اس کے اندر آگ جلا کر اس کو اچھی طرح خشک کر لیا جاتا ہے۔ ڈھالنے کے لیے فراگیر کے پینڈے میں سے بذریعہ ایک سوراخ جس کو نرگل مٹی کی ڈاٹ سے بند کیا جا سکتا ہے، دھات نکالی جاتی ہے۔ یہ ڈاٹ ایک آہنی سلخ میں جو نرگل مٹی کی نلیوں میں ملفوف ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے اور مناسب بیرموں کے ذریعہ جو اس سلخ سے ملتی ہوتے ہیں، ڈاٹ کو اوپر کرنے سے سوراخ کھل جاتا ہے۔

ڈھلائی کے سانچے ڈھلواں لوہے کے بنے ہوتے ہیں جو اوپر اور نیچے کی طرف کھلے ہوئے اور کچھ مخروط نما ہوتے ہیں۔ ان کو ایک آہنی چادر پر ڈھلائی غار کے اطراف رکھ دیا جاتا ہے۔ عموماً ہر ایک سانچہ کو علیحدہ علیحدہ اوپر سے بھرتے ہیں لیکن بعض اوقات ان کے گردہ یا ڈولیاں بنا لیتے ہیں جن کے بیچ میں ایک ایک سانچہ رکھا جاتا ہے جو اپنے اطراف کے سانچوں سے کسی قدر اونچا ہوتا ہے۔ اس وسطی سانچے کے پینڈے کا تعلق نرگل مٹی کی اوپر کی جانب کھنڈ والی نالیوں کے ذریعہ اطراف کے سانچوں کے پینڈوں سے ہوتا ہے۔ دھات وسطی سانچہ میں ڈالی جاتی ہے اور اطراف کے سانچوں میں ان مٹی کی نالیوں کے ذریعے بہ کر پہنچتی ہے۔ چونکہ سانچوں میں دھات بتدریج اوپر اٹھتی ہے اس لیے ان کو بھرتے ہوئے، دھات میں جنبش نہیں ہوتی اور ڈھلے ہوئے کُندے زیادہ نروگی یعنی بے عیب نکلتے ہیں۔ ہر حالت میں ان کو ریت اور آہنی تختی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

میسمری طریقے میں کیمیائی تبدیلیاں — اس طریقے کے کیمیائی

تعال عمل پھٹائی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ڈھلواں لوہے کے ٹوٹوں کی تسکید بذریعہ آہنی آکسائیڈ ہوتی ہے۔ یہ آکسائیڈ پھونکی ہوئی ہو اسے تیار ہوتا ہے۔ عمل کی ابتدا میں سیلیکن اور ٹینگینیز کی تسکید ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں عناصر دیگر اشیاء کے مقابلے میں زیادہ جلد تسکید پذیر ہوتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں یہ بوجہ تسکید صرف ۵.۵ فی صد تک باقی رہتے ہیں۔ اور آخر میں ان کا صرف ۰.۲ تا ۰.۳ فی صد حصہ رہ جاتا ہے۔ کاربن بوقت

اُبال ایک فی صد اور سو دھن منزل میں ۱۰۰ فی صد سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ مینگنیز کی تسکید ابتدا سے جاری رہتی ہے اور تیار شدہ آکسائیڈ سلیکا سے مل کر سلیکیٹ تیار کر لیتا ہے جو خبث کے ساتھ نکل آتا ہے۔ چونکہ خبث میں فاسفورس نہیں نکلتا، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے کہ اصلی ڈھلوان لوہے کے مقابلے میں تیار شدہ فلاد میں فاسفورس کی فی صد مقدار بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس طریقہ میں استعمال شدہ ڈھلوان لوہے کے وزن کا تقریباً دس فی صد ضائع ہو جاتا ہے۔ صفحہ ۸ میں بتلایا گیا ہے کہ یہ نقصان، بجھنے کے سلیکانائی سٹرکی وجہ سے ہوتا ہے۔ استعمال کردہ ڈھلوان لوہے میں فاسفورس نہ ہونا چاہیے۔ گندھک بھی فاسفورس کی مانند علیحدہ نہیں ہوتی۔

اگرچہ مقلب میں سرد جھکرا دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی مقلب کی تپش میں تبدیلیچ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس تکوین حرارت کا سبب سلیکن اور لوہے کا تسکیدی عمل ہے۔ سلیکن کی مقدار کاربن سے کم ہوتی ہے لیکن اس کے جلنے پر مقلب کے اندر ایک ٹھوس چیز یعنی سلیکا (SiO_2) باقی رہ جاتی ہے اور کل تکوین شدہ حرارت مقلب ہی میں رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس حرارت کا ایک حصہ ہوا کی نیٹروجن کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے۔ کاربن کے احتراق سے گیسو اشیاء پیدا ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ اس حرارت کا ایک بڑا حصہ اڑالے جاتی ہیں۔ مینگنیز کے احتراق کی پیداوار بھی ٹھوس ہوتی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۹۳)۔

دوران عمل میں لوہا بھی تسکید پذیر ہو جاتا ہے اور جل کر پھوٹک پڑ جاتا ہے۔ شامل کردہ اسپیکل کا مینگنیز اس کی آکسیجن کے ساتھ مل کر مینگنیز آکسائیڈ (MnO) تیار کر لیتا ہے جو خبث میں نکل آتا ہے۔ آکسیجن کی کامل علیحدگی کا تیقن کرنے کے لیے اسپیکل کی کچھ زیادہ مقدار شریک کی جاتی ہے۔ اسپیکل کا مینگنیز اور کاربن فلاد میں شامل ہوتے ہیں۔ میسر اور کھلے چولھے کے تیار شدہ فلادوں میں ہمیشہ مینگنیز موجود ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار ۰.۵ فی صد سے متجاوز نہ ہونی چاہیے۔

اس طریقے میں زامی ڈھلوان لوہا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سلیکن ۲ تا ۵ فی صد ہونا چاہیے اور دھات گندھک اور فاسفورس سے بری ہو۔ خالص کچھ حاتو (مثلاً سُرخ ہیماٹائٹ اور میگنٹائٹ) سے تیار کیا ہوا ڈھلوان لوہا استعمال کرتے ہیں اور

اسی لیے اس کو بھیری ڈھلوان لوھا کہتے ہیں۔ امریکہ میں یہ طریقہ مسلسل جاری رکھا جاتا ہے یعنی پہلی بھروائی کو نکالنے کے بعد ہی تازہ ڈھلوان لوہا مقلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے حرارت ضائع نہیں ہونے پاتی اور اس لیے ایک فی صد سے زائد سلیکن کا ڈھلوان لوہا بھی اس ملک میں اطمینان بخش طور سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سلیکن کی بیشی سے نقصان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا احتمال ہے کہ تھوڑا بہت سلیکن فولاد میں بھی بچ رہے۔

متذکرہ بالا طریقہ ”ترشئی“ طریقہ کے نام سے موسوم ہے کیونکہ مقلب کی استرکاری گینسٹر کی ہوتی ہے جو سلیکانی خاصیت رکھتا ہے۔
جھٹ میں لوہے اور میگنیز کے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلے اس کا ذکر آچکا ہے کہ اس طریقہ میں فاسفورس آمیز ڈھلوان لوہا استعمال نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر مقلب میں ترشئی استرکاری کے عوض اساسی استر لگایا جائے تو فاسفورس اور دیگر اقسام کے لوٹ علیحدہ کیے جاسکتے ہیں۔

صفحہ (۱۶)

اساسی بھیری طریقہ — اس کے لیے بھی اسی شکل کا مقلب استعمال

کیا جاسکتا ہے لیکن عموماً اس کی گردن سیدھی کر دی جاتی ہے تاکہ دھات دونوں طرف سے اندھیلی جاسکے۔ اس کا مقلب پیچ اور پھیٹ گرائی کی مدد سے پورا چکر لگا سکتا ہے اور یہ اقوائی مشینوں سے چلائے جاتے ہیں۔ یہ مشینیں مقلب کے ستونوں پر یا اس کے قریب ہی لگی ہوتی ہیں۔

مقلب علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جوڑ کر بنایا جاتا ہے جو آپس میں بذریعہ پن اور کاٹر (دیکھو شکل ۹۱) جڑے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب کبھی کسی ایک حصہ کی استرکاری خراب ہو جائے تو فوراً ہی اس کو نکال کر دیسا ہی دوسرا ٹکڑا اس کے عوض لگا دیا جاسکتا ہے۔ مقلب کے اوپر ایک متحرک حامل ہے اور اس کے نیچے اقوائی میزیں موجود ہیں جن کی مدد سے بوقت مرمت مقلب کے کسی حصے کو زمین سے اوپر اٹھایا یا مقلب سے نکال کر اتارا جاسکتا ہے۔

مقلب کی استرکاری کلسائے ہوئے ڈولوماٹ یا میگنیشیاٹ (دیکھو صفحہ ۸۲)

کی ہوتی ہے۔ اس کی موٹائی پہلوؤں میں تقریباً ۱۴ تا ۱۶ انچ اور تہ پر ۲۴ انچ ہوتی ہے۔ بعض اوقات پون ٹو تین اڈھیلی رکھی جاتی ہیں لیکن عام طور پر پون ٹو تین بنانے کے لیے استر کے اندر فولادی سلاخیں رکھ کر دھس کر دیتے ہیں اور سلاخوں کو نکال لینے پر تیار شدہ سوراخ پون ٹو ٹیوں کا کام دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ”ترشی“ طریقے سے کچھ مختلف ہے۔ پگھلا ہوا ڈھلواں لوہا ڈالنے کے قبل مقلب میں چونے کی اتنی مقدار ڈالی جاتی ہے جو بھروائی کے وزن کی ۱۵ فی صد ہو۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا کوک شریک کرنے کے بعد اس میں جھکڑ دے کر مقلب گرم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈھلواں لوہا اندر ڈالا جاتا ہے اور ترشی طریقے کے مانند پھونک اس وقت تک جاری رکھی جاتی ہے جب تک کہ شعلہ غائب نہ ہو جائے لیکن اب جھکڑ روکنے کے عوض اس کو دو تین منٹ اور جاری رکھتے ہیں تاکہ فاسفورس علیحدہ ہو سکے۔ ظرف کو نیچے کی طرف پھیر لیتے ہیں اور چیمے سے دھات کا نمونہ لے کر اس کو تھوڑے سے پیٹ کر ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو توڑ کر اس کے تورق اور شکستگی سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ جھکڑ کب تک جاری رکھا جائے تاکہ فاسفورس پورے طور پر علیحدہ ہو۔ قلمی شکستگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاسفورس کامل طور پر علیحدہ نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں ظرف کو دوبارہ سیدھا کر کے جھکڑ اس وقت تک دیا جاتا ہے جب تک دھات سے فاسفورس پورے طور پر خارج نہ ہو جائے۔ اس کے معلوم کرنے کے لیے دوبارہ امتحان کی ضرورت ہوگی۔

صفحہ (217)

اس کے بعد، خبث فوراً ہی بہا کر نکال دیا جاتا ہے تاکہ کاربن شامل کرنے پر خبث کی تحویل سے فاسفورس کا رسوب دھات میں شامل نہ ہو سکے۔ اب دھات میں اسپیکل اور فیرو حسب معمول ملائے جاتے ہیں اور مال فراگیر میں نکال کر ساپخوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ بعض اوقات سخت دھات کی تیاری کے لیے کاربن آمیزی بعض اسپیکل، پگھلے ہوئے رمادی لوہے سے کی جاتی ہے لیکن اس لوہے میں فاسفورس

لے چونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دوران عمل میں مقلب کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ اس سے یہ دیکھا گیا ہے کہ استر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

تھوڑے وقت جس میں کاربن فرسائی کے بعد پھونک جاری رکھی جاتی ہے ”After blow“ کہلاتا ہے۔ اس وقت سرخی مائل گندمی رنگ کا دھواں مقلب سے نکلتا ہے۔


نہ ہونا چاہیے اس کے بعد فیروینگینیز شریک کیا جاتا ہے۔
 پھونک کے دوران میں، یعنی شعلے کے غائب ہونے تک، کھوٹ کی تکسید
 اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ترشٹی طریقہ میں۔ لیکن استر کی خاصیت اور خبث کی
 اساسی حالت کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا فاسفورس بھی اس وقت نکل آتا ہے۔ شعلہ
 غائب ہونے کے بعد بقیہ فاسفورس کی تکسید ہو جاتی ہے جو چونے کے ساتھ مل کر کیلیسیم
 فاسفیٹ بنالیتا ہے اور خبث میں نکل آتا ہے۔ اس میں اکثر ۳۰ فی صد تک چونے
 اور میگنیشیم کے فاسفیٹ موجود ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ ۸ تا ۱۰ فی صد سیلیکا، ۱۰ فی صد
 آہنی آکسائیڈ، گندھک اور بعض مینگینیز آکسائیڈ بھی پائے جاتے ہیں۔ خبث کا
 وزن بھروائی کے وزن کا تقریباً ۲۰ فی صد ہوتا ہے اور اس میں فاسفیٹ ہونے
 کی وجہ سے اس کو پیس کر کھاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا تجارتی نام
 وہ اساسی خبث ہے۔

اگر استعمال شدہ ڈھلواں لوہے میں بہت زیادہ سیلیکن موجود ہو تو بھروائی میں
 بہت زیادہ حرارت پیدا ہوگی اور استر کے ٹاگل میں اضافہ ہو جائیگا۔ چونکہ معمولی حالات
 کے تحت سیلیکن ہی کا وجود تکسید سے حرارت پیدا کرتا ہے اس لیے اساسی بیسمی
 ڈھلواں لوہے میں اس کے عوض کوئی اور ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ حرارت پیدا
 کی جاسکے۔ یہ چیز فاسفورس ہے اور اس کی فی صد مقدار ڈھلواں لوہے میں ۲۵ تا ۳۰
 ہوا کرتی ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کاربن فرسائی تک دھات کا نقطہ انجمت
 بھی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ابتدائی منزل میں دھات کو سیال حالت میں قائم رکھنے
 کے لیے کم تپش کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیلیکن کی طرح، اس کے احتراق کی پیداوار بھی
 ٹھوس ہوتی ہے اور ظرف میں رہ جاتی ہے۔ کچھ خبث جھکڑ بھٹ میں بھی استعمال کیا جاتا
 ہے تاکہ تیار شدہ ڈھلواں لوہے میں فاسفورس کا اضافہ ہو۔ اساسی طریقہ کے
 ڈھلواں لوہے میں کم از کم ایک فی صد سیلیکن لازمی ہے ورنہ پھونک ٹھنڈی پڑ جائیگی۔
 سیلیکن کی اس مقدار کے ساتھ ایک تا دو فی صد مینگینیز بھی مفید ہوتا ہے۔

خبث کی اساسیت پر فاسفورس کی علیحدگی کا انحصار ہے۔ اسی لیے مقلب میں
 جو شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے استر کاری کی فرسودگی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے نقصان

تقریباً ۱۵ انی سدنک ہوتا ہے۔

مقلب میں ۵ تا ۱۵ ٹن دھات کی بھروائی کی جاتی ہے اور تعامل ۱۵ تا ۲۵ منٹ میں بہ اعتبار وزن اور دیگر حالات کے ختم ہو جاتا ہے۔

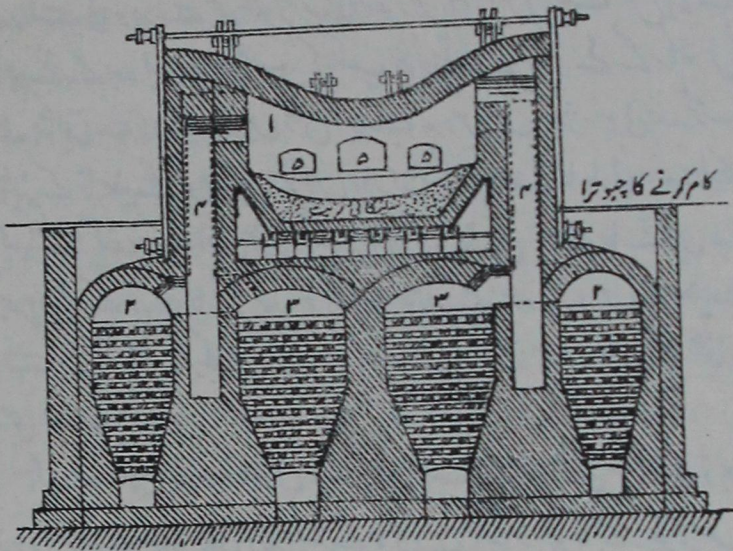

شکل ۹۲۔ سیمنس کا بازنگوینی بھٹ۔ طلی تراش

جب ڈسٹواں لوہے میں بہت زیادہ سیلیکن موجود ہو تو انتہائی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں جھکڑ بھٹے کی دھات کا کچھ حصہ، سیلیکن علیحدہ کرنے کی غرض سے، تریشی اسٹر کے مقالب میں زیر عمل کیا جاتا ہے جس کے بعد اس کو ایک بڑی دھات ملونی میں لیتے ہیں۔ اس ظرف کے اندر دھات کا یقینہ حصہ راست جھکڑ بھٹے سے شریک کیا جاتا ہے۔ اب اس ظرف کے اندر ان دونوں قسم کی دھاتوں کے ملانے کے بعد جو دھات حاصل ہو اس میں سیلیکا صرف اتنا ہوتا ہے جو پھونک کی ابتدائی منزل کے لیے درکار ہو۔ اس طریقے سے استرکاری میں بہت جلد فرسودگی نہیں ہونے پاتی۔

ٹروپیناس (Tropenas) مقالب چھوٹا ہوتا ہے جس کی بھروائی تقریباً ۲ ٹن کی ہوتی ہے۔ اس کے ظرف کے اندر گیسٹر کی استرکاری ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کی پون ڈونیاں ظرف کے پہلو میں لگی ہوتی ہیں اور ظرف کو حسب ضرورت جھکا کر


جھکڑ کو دھات کی سطح پر دیا جاتا ہے۔ یہ مقلب فولادی ڈھلانی خانوں میں زیادہ مروج ہے۔

کھلے چولہے کا طریقہ — اس عنوان میں وہ سب طریقے شامل

ہیں جو گیس کے بازگونی بھٹوں میں (مثلاً سیمینس کا بھٹہ، ویکیمو شکل ۹۳) کیے جائیں۔ ان کے بستر سپلیکانی ریت (ترشی) یا میگنیشاٹ، ڈولومائٹ، یا کرومائٹ (اسی) سے تیار کیے جاتے ہیں۔

سیمینس کا بازگونی بھٹہ شکل ۹۳ اور ۹۴ میں درج ہے۔

یہ بھٹہ دو رویہ، آنچ پلٹ اور گیس جلانے والا ہوتا ہے۔ بھٹے کا خانہ ایہلو کے خانوں ۲، ۳ اور ۴ سے بذریعہ موکھے اور ٹل ۴، ۴ ملحق ہے۔ ان آخراں ذکر خانوں کے اندر اینٹ کی جانی کا کام ہوتا ہے۔ یہ جالیاں باری باری سے گرمائی جاتی ہیں۔ اور ان کو گرم کرنے کے لیے بھٹے کی اخراجی گیس، دودکش میں جانے کے قبل، ان میں سے گزاری جاتی ہیں۔ اینٹوں میں جو گرمی باقی رہ جائے وہ بعد ازاں بھٹے میں داخل ہونے والی تازہ گیس اور ہوا کی رسد کو ملتی ہے۔

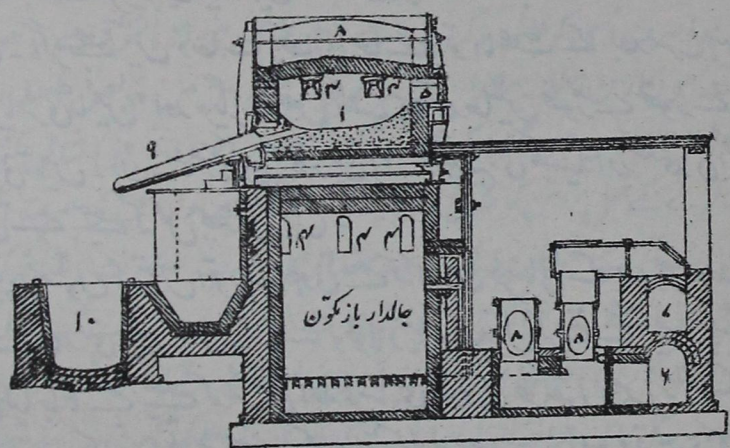

شکل ۹۴ - بھٹے کی آرڈی تراش

گیس اور ہوا کے گرم کرنے کے لیے دو علیحدہ علیحدہ خانے بنے ہوتے ہیں۔ چھوٹے

خانے ۲ گیس گرم کرنے کے لیے ہیں اور ۳ ہوا کے لیے جن کے اندر اینٹ جالی بنی ہوتی ہے۔ ۵، ۵، ۵ کام کرنے کے دروازے ہیں اور ۶ دُور راہ۔ ۷ گیس کی رسد کی پمپا ہے۔ گیس اور ہوا کی سمت تبدیل کرنے کے لیے کوڑیاں ۸، ۸ موجود ہیں۔ نیا رُڈ دھات کی گذرگاہ ۹ اور ڈھلائی کا غار ۱۰ ہے۔ ہر آدھ گھنٹے میں گیس اور ہوا کی سمت تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اس طرح اینٹ جالی بلند تیش پر رکھی جاتی ہے اور بھٹے کے ایندھن اور ہوا کی رسد کو گرم کرنے سے نسبتاً زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔

سیمنس کا طریقہ — یہ طریقہ پھٹائی کے عمل کے اُبال سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ چونکہ دھات سے کاربن فرسائی، لوہے کی خالص تکسیدی کچدھاتوں سے کی جاتی ہے۔ یہ کچدھاتیں بھٹے میں پھٹی ہوئی دھات کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔

تقریباً ۵ تا ۱۰ ٹن ڈھلوں کو ہا بھٹے میں رکھ کر پگھلایا جاتا ہے۔ جدید طریقوں میں پگھلائی ہوئی دھات استعمال کی جاتی ہے جس کو دھات ملونی سے نکال کر ایک بڑے فراگیر میں لیتے ہیں اور اس کی مدد سے بھٹے کے اندر دھات ڈالتے ہیں۔ اگر بھٹے میں دھات پگھلائی جائے تو اُماعت کے بعد سرخ ہیماٹائٹ، بھٹی ہوئی پاٹری مائن، اور دیگر خالص تکسیدی کچدھاتیں تھوڑے تھوڑے وقفہ پر شامل کی جاتی ہیں۔ ان سے سلیکن، کاربن اور مینگینیز کی تکسید اور علیحدگی اُسی طرح عمل میں آتی ہے جیسے کہ عمل پھٹائی میں۔

ان بھٹوں کی تیش اتنی بلند ہوتی ہے کہ کاربن فرسائی کے بعد بھی دھات سیال حالت میں رہتی ہے۔ اس دھات کو فولاد میں تبدیل کرنے کے لیے اسپیکل اور فیرو شامل کیا جاتا ہے جیسے کہ تیشی اور اساسی بیسیری طریقوں میں۔ لیکن ان آخر الذکر طریقوں کے مقابلے میں سیمنس کے طریقے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ بڑے بھٹوں کے لیے عموماً ۱۰ تا ۱۵ گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ تو

یہ ہے کہ تیار کردہ فولاد کی ساخت اور ترکیب پر نسبتاً زیادہ قابورکھا جاسکتا ہے کیونکہ بھٹے سے دھات کے نمونے نکال کر ان کی خاصیت اور کاربنی اجزاء کا اندازہ اطمینان کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ دھات میں اسپیکل اُس وقت شامل کیا جاتا ہے جب کہ کاربن ۱.۰ فی صد سے کم پڑ جائے۔ اس کے بعد دھات نکالنے کا وزن کھول کر دھات فراگیر میں نکالی جاتی ہے۔ اس وقت فیرومینگینیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ بھٹے کے اندر تکسیدی عملیات سے جو مینگینیز غائب ہو گیا ہو اس کا تکملہ ہو جائے، دھات میں توڑق پیدا ہو اور لوہے میں کاربن افزائی ہو۔ (اینٹھرساٹ سے کاربن افزائی کے طریقے کے لیے ملاحظہ ہو صفحہ ۲۹۰)۔

منزل کاربن فرسائی کے دوران میں بہت زور کا جوش آتا ہے جس کی وجہ سے دھات تکسیدی خباثت اور بھٹے کی ہوا کے ساتھ اچھی طرح مل جاتی ہے۔ تکمیل عمل کے قریب دھات میں جوش باقی نہیں رہتا۔ لیکن اسپیکل شامل کرنے پر اس میں دوبارہ اُبال آتا ہے اور اسی جوش کی حالت میں بھٹے سے دھات نکالی جاتی ہے۔

بعض اوقات ڈھلواں لوہے کو پگھلانے کے بعد اس میں جو کاربن کی زیادتی ہو، صرف اُسی کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ جب کاربنی آزمائش سے یہ معلوم ہو جائے کہ دھات میں کاربن مطلوبہ مقدار سے کم ہو گیا ہے تو اس میں خالص ڈھلواں لوہا (یعنی ایسا ڈھلواں لوہا جس میں گندھاک اور فاسفورس موجود نہ ہو) شامل کیا جاتا ہے۔ شریک کرنے کے قبل، اس کو سُرخ تپش پر گرمایا جاتا ہے اور اس کی صرف اتنی مقدار شریک کی جاتی ہے جو کاربن کی فی صد مقدار میں حسب ضرورت اضافہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ بھٹے سے فراگیر میں نکالتے ہوئے فیرومینگینیز شریک کیا جاتا ہے۔ اس طور سے کاربن افزائی اور مینگینیز آمیزی کرنے پر وقت اور ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ یہ عمل اس طریقہ پر کیا جاتا ہے کہ کاربن کی علیحدگی سے پہلے سیلیکن کی بیشی چھٹ جائے۔

استعمال شدہ ڈھلواں لوہے سے تیار شدہ فولاد کی مقدار ۲ تا ۳ فی صد

زائد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈھلواں لوہے کی کاربن فرسائی کے لیے جو کمی شامل کی گئی تھی اُس کی تحویل ہو کر لوہا تیار ہو جاتا ہے۔ ابتدائی منزلوں میں بھٹے کے اندر تیز تکسیدی شدہ استعمال کیا جاتا ہے۔

سیمنس مارٹن کا طریقہ — اس طریقے میں قابلِ اخراج کاربن کی فی صد

مقدار میں تخفیف ہوتی ہے کیونکہ بھٹے میں ڈھلواں لوہا، بیٹوں لوہے اور فولاد کے ٹکڑے (ردی یا کترن) ساتھ ہی شریک کیے جاتے ہیں یا جب ڈھلواں لوہا پگھل جائے تو اس میں گرم کیا ہوا فولاد اور بیٹوں لوہا شامل کیا جاتا ہے۔ عموماً ردی کی مقدار ڈھلواں لوہے کی مقدار سے ۸ یا ۱۰ گنی زیادہ ہوتی ہے۔ امانت کے بعد بھروائی میں کاربن ایک فی صد سے کم پڑ جاتا ہے۔ ڈھلواں لوہے کی رما دیت (بھوراپن) پر شامل کردہ ردی کا انحصار ہے۔ اس میں کچھ دھات شریک نہیں کی جاتی اور کاربن فرسائی ردی کے اوپر کے آکسائیڈ اور بھٹے کی تکسیدی ہوا سے عمل میں آتی ہے۔ وقتاً فوقتاً دھات کو نکال کر جانچتے ہیں اور جب کاربن کافی طور پر کم ہو جائے تو حسب معمول اسپیکل اور فیروینگینیز شریک کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھروائی کا ۷ تا ۸ فی صد نقصان ہوتا ہے۔

انگلستان میں ان دونوں طریقوں کو ملا کر ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے یعنی بھٹے کی بھروائی میں ڈھلواں لوہا، ردی اور کچھ دھات شامل کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ ردی بہت زیادہ مقدار میں صرف ہوتی ہے۔

کھلے چولھے کا اساسی طریقہ — ریتیلے استر کے بھٹوں کے لیے ڈھلواں لوہا

ایسا ہو جو ہیمیری کام میں استعمال ہو سکے۔ لیکن اساسی استر لگانے پر فاسفورس دار ڈھلواں لوہا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اساسی ہیمیری طریقے کی طرح بھٹے میں چونا شریک کیا جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفہ پر دھات کا نمونہ نکال کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔

چونکہ کمپوزن حرارت میں فاسفورس حصہ نہیں لیتا اس لیے اس کی مقدار

جتنی کم ہوا اتنا ہی مفید ہوگا۔ ۱۵ تا ۲۰ فی صد فاسفورس دار ڈھلوان لوہا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں ۲ تا ۳ فی صد مینگینیز کا وجود اچھا سمجھا گیا ہے۔ بوقت فاسفورس فرسائی، بعض اوقات تھوڑا سا فیرو مینگینیز اور ڈھلوان لوہا، کاربن میں اضافہ کرنے کی غرض سے شامل کیا جاتا ہے۔ تیار شدہ کاربن مانا کسائڈ، دھات کو ہورتا ہے، جس سے دھات کا، اساسی خبث سے مس ہوتا ہے۔ ان طریقوں سے تیار کردہ مال میسمری طریقہ کی دھات کے مانند استعمال میں لایا جاتا ہے۔

بعض اوقات کاربن افزائی کے لیے اینتھراساٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئلہ کاغذی تھیلوں میں لفوف ہوتا ہے جن کو فراگیر میں رکھ کر اوپر سے دھات ڈالی جاتی ہے۔ اگر احتیاط کی جائے تو اس طور پر ۹۰ تا ۱۰۰ فی صد کاربن شریک کیا جاسکتا ہے (ڈاربی کا طریقہ)۔ خبث کھاؤ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

ڈھلائی — ڈھلائی غاروں کے اندر کی جاتی ہے جو عموماً مستطیل شکل کے بنائے جاتے ہیں۔ اور فراگیر ایک گاڑی پر رکھا ہوتا ہے جو گندوں کے ساپچوں کے اوپر ریل پر چلایا جاسکتا ہے۔

یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ میسمری اور سیمنی طریقوں کو ٹا کر ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے جس میں میسمری طریقہ کی سرعت اور کھلے چولھے کا اطمینان حاصل ہو۔

اس کے لیے پہلے تو ایک مقلب میں دھات کو پھونک کر کاربن کو حسب ضرورت کم کر لیتے ہیں اور بعد میں اس دھات کو گرم سیمنی بھٹے میں لے کر، حسب معمول، کاربن فرسائی کی جاتی ہے۔

بعض اوقات کھلے چولھے کے اندر کھوکھلی کریدنیاں ڈال کر دھات کے اندر ان کے ذریعہ ہوا یا بھاپ بھونکی جاتی ہے۔ یہ، بشکل آہنی تل ہوتی ہیں، جن پر مٹی لگادی جاتی ہے۔ روٹھارٹ میں ایسے تین تل، جن میں سے ہر ایک میں تین عدد سوراخ ہوتے ہیں کام میں لائے جاتے ہیں۔ ان نلوں میں جبکہ ۱۰ تا ۲۰ منٹ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے چولھے میں اتنی تپش پیدا ہو جاتی ہے جو معمولی کھلے چولھے میں حاصل نہیں ہوتی۔

برٹرنینڈ تھیل اور ڈالباٹ کے ایجاد کردہ طریقہ کھلے چولھے کی تربیم میں۔ اولہ کر طریقہ میں ڈھلوان لوہے کو ایک اساسی استر کے ابتدائی بھٹے میں زیر عمل

کر کے دھات میں سے سلکین اور فاسفورس علیحدہ کر لیا جاتا ہے جس کے بعد دھات کو "ٹائو" بھٹے میں لے کر اس کی کاربن فرسائی اور تیاری کی تکمیل کی جاتی ہے۔ ٹائو بھٹہ ابتدائی بھٹے سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔

ٹالباٹ کے طریقے میں صرف ایک بھٹہ جس میں تقریباً ۳ ٹن مال لیا جاسکے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ظرف کو جھکا کر اس کے اندر کی دھات کو ایک ٹونٹی کے ذریعہ نکل سکتے ہیں۔ بھٹے کو کھڑا کرنے پر یہ ٹونٹی دھات کی سطح سے اوپر رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ بھٹے میں سے دھات نکالنے کے لیے تیار ہے لیکن ساری دھات نکالنے کے عوض صرف اس کا نہائی حصہ نکالا گیا۔ اس کے بعد بھٹے کو دوبارہ کھڑا کرنے پر اس کے خبث میں آہنی آکسائیڈ شامل کیا گیا اور وزن سے صرف اتنا ڈھلواں لوہا شامل کیا گیا جتنا فولاد نکالا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں آکسائیڈ اور ڈھلواں لوہے کے کھوٹ کے درمیان سرعت کے ساتھ تعامل ہو گا کیونکہ بھٹے کی بقیہ دھات کے اندر کافی حرارت موجود ہے۔ اس طرح غیر جنسی اشیا علیحدہ کی جاتی ہیں اور خام فولاد کی صرف تکمیل باقی رہ جاتی ہے۔ دوسرے بھٹوں کے مقابلے میں اس بھٹے کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔

(223) صفحہ

بیسمری، سیمنی اور دیگر متشابه طریقوں سے تیار کیا ہوا فولاد عموماً نرم ہوتا ہے۔ اس میں کاربن ۰.۶ فی صد سے کم ہوتا ہے۔ ریل کی ٹیریاں بنانے کی دھات میں ۰.۳ تا ۰.۶ فی صدی کاربن جو شارے پل اور جہاز کی تختیاں تیار کرنے کی دھات میں (۰.۲ تا ۰.۳ فی صد کاربن) آریوٹ کے لوہے (۰.۱ تا ۰.۱۵ فی صد کاربن) جہازی زدہ کی تختیاں تو ہیں اور دیگر اغراض کے لیے جس میں تمدد لچک یکسانیت اور مضبوطی کی ضرورت ہو، یہ فولاد استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پگڑوں کی ڈھلوائی کے کام کے لیے بھی یہ دھات موزوں ہوتی ہے۔

اس فولاد میں بھی ڈھالنے پر کھالی کے فولاد کے مانند چھوٹے چھوٹے سوراخ (مہالیت) پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈھالنے کے بعد سانچوں کے منہ پر ڈاٹ لگا دینے یا دھات کو دبا دینے سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔

وہٹورت کا فولاد تیار کرنے کے لیے سیال دھات کو خاص قسم کے سانچوں میں

ڈال کر ان سائچوں کو آبائی سنگی کی میز پر رکھتے ہیں اور دھات پر ۶ تا ۲۰ ٹن فی مربع انچ کا دباؤ ڈالا جاتا ہے جس سے کندوں میں سوراخ نہیں پیدا ہوتے۔ اس دباؤ سے ۱۶ فی فٹ سکراؤ پیدا ہوتا ہے اور کندے زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ فولادی ڈھلائی کے کام میں اس عیب کو دور کرنے کے لیے مختلف ادویات شامل کی جاتی ہیں۔ نرم فولاد میں ۰.۰۲ تا ۰.۰۳ فی صد اور سخت فولاد کے لیے ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ فی صد سیلیکن شامل کرنے سے ڈھلائی کا کام اچھا اور ٹھوس (یعنی بے عیب) نکلتا ہے۔ سیلیکن، بشکل فیروسیلیکن یا فیروسیلیکن مینگینیز شریک کیا جاتا ہے۔ یہ مرکبات سیلیکن، لوہے اور مینگینیز سے تیار ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ کاربن بھی رہتا ہے۔ الومینیم بھی اس غرض سے شریک کیا جاتا ہے۔

چھوٹے پھیپے گردش میزوں پر ڈھالے جاتے ہیں۔ ان کی رفتار ۵۰ یا ۶۰ چکر فی منٹ ہوتی ہے۔ سانچے کے مرکز پر دھات ڈالی جاتی ہے۔ گردش کی وجہ سے لگے زیادہ کثیف ہو جاتی ہے۔

ایملن کی تجویز ہے کہ فراگیر میں ڈھلائی کے قبل دھات کو بذریعہ ہلورنی چلایا جائے تاکہ اس کے اندر کی گیس آزاد ہو سکے۔

کندوں کا سلوک — دھات کے ٹھوس ہونے پر سائچوں کو حمالے کے ذریعہ اٹھا کر کسی دوسری جگہ (یعنی ڈھلائی خانے کے غار سے باہر) ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں یا جدید کارخانوں میں ان کو اٹھا کر سیرابی غاروں میں منتقل کر دیتے ہیں جہاں وہ بیلنے تک گرم رہ سکتے ہیں۔

یہ سیرابی غار انتصابی تہ خانوں کی شکل کے ہوتے ہیں جن پر حمالے لگے ہوتے ہیں اور آتش ایمنٹوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی عموماً دو قطاریں بنی ہوتی ہیں۔ ہر ایک میں ایک ایک کندہ رکھ کر کھیرے سے ڈھانک دیتے ہیں۔ ڈھالنے کے بعد کندوں کے سخت ہو جانے پر ان میں ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔

کندے کا اندرونی حصہ سائچوں میں سے باہر نکالنے پر اس قدر گرم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً ہی بیلنا نہیں جاسکتا۔ رکھ چھوڑنے پر اس کی فاضل حرارت بتدریج بیرونی حصے میں جذب ہو کر کندے کی ساری کمیت میں یکسانیت کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ کندوں کو اس طرح تھوڑی دیر تک گرم رکھ سکتے ہیں اور حسب ضرورت

بیلنے کے لیے نکالتے ہیں۔ اس سے حرارت ضائع نہیں ہوتی اور کندوں کو دوبارہ گرم کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ دھات سے خارج ہونے والی گیس تحویلی خاصیت کی ہونے کی وجہ سے تسکیدی عمل کو روکتی ہے (دیکھو صفحہ ۲۷۲)۔

گروٹھوں کو گرم رکھنے کے لیے کندوں کی رسد جاری رکھنی چاہیے۔ یہ ایک مشکل امر ہے، اس لیے ”سیرابی بھٹے“ ایجاد ہوئے ہیں۔ ان بھٹوں کے خانے ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں اور ان کے ایک سرے پر ایک گیس آؤر یا آتش دان ہوتا ہے۔

پٹوالو ہے کی مانند نرم فولاد بھی بیلا جاتا ہے۔

اسپیگل اور فیرو مینگینز کا استعمال — بیماری یا کھلے چوڑے کے فولاد کی کاربن آمیزی کے لیے بھرت میں مینگینز کی مالیت اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ تیار شدہ فولاد میں کاربن شامل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اگر ایسا فولاد بنانا منظور ہو، جس میں کاربن بہت کم ہو، تو بھرت (فیرو مینگینز) ایسا استعمال کیا جائیگا جس میں بہت زیادہ مینگینز موجود ہو، تاکہ اس عنصر کی مقدار حسب ضرورت بڑھ جائے اور کاربن کی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اپنے کاربنی تناسب کے فولادوں کے لیے ایسا اسپیگل اور فیرو استعمال کرتے ہیں جس میں مینگینز کی مقدار اس سے کم ہوتی ہے۔ جن فولادوں میں کاربن ۰.۵۰ فی صد سے زائد ہو ان کو ڈاربی کے طریقے سے بذریعہ گیس کاربن، اینتھراساٹ و فیرو کاربن آمیز کیا جاتا ہے۔ فراگیر میں کچھ کاربن فرسا مادہ رکھ کر اس میں پگھلی ہوئی دھات نکالی جاتی ہے جو اس مادے کو حل کر لیتی ہے۔ اس سے مینگینز تناسب بڑھنے نہیں پاتا۔

برقی بھٹے (خاص کر قوسی وضع کے) مختلف اقسام کے فولاد بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان میں ایسا نرم فولاد بھی تیار کیا جاسکتا ہے جس میں گندھک مطلق نہ ہو ان کو انڈھیل سکتے ہیں اور ان کے اندر مینگینشیا کی استرکاری اور اساسی بستر ہوتا ہے۔ تسکیدی عمل کے اختتام پر خبث نکالا جاتا ہے اور

لے اسپیگل اور فیرو میں کاربن کی مقدار تقریباً ایک سی ہوتی ہے۔

تھکیلی منزل کے قبل اس میں ایک مناسب خبث تیار کر لیا جاتا ہے۔
 غیر تکسیدی خبث کے نیچے، خاص خاص بھرتیں جن میں ٹنگسٹن، کرومیم،
 نیکل، وغیرہ ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ تیار کی جاسکتی ہیں۔ اگر خبث نہایت ہی
 اساسی قسم کا ہو (جیسے فلور اسپار شامل کرنے پر ہو جاتا ہے) تو گندھک کی
 علیحدگی تقریباً کمال طور پر کی جاسکتی ہے۔

باب (۱۲)

تانبا

طبعی اور کیمیائی خصوصیات — اس دھات کا رنگ خوشنما

اور سُرخ ہوتا ہے۔ خالص حالت میں یہ دھات نہایت ہی انپھوٹک ہوتی ہے۔ اس کی سختی ۳ سے کچھ ہی کم ہے۔ اور تانبا، لوہے کے مقابلے میں زیادہ متورق لیکن کم متمد ہوتا ہے۔ ڈھلی ہوئی حالت میں اس کا لوچ صرف ۹ تا ۱۲ ٹن ہوتا ہے لیکن بیلنے پر یہ ۱۵ سے ۱۸ ٹن تک اور تار کھینچنے پر ۳۰ ٹن تک بڑھ جاتا ہے۔ تار کا مقیاس لچک ۱۴۰۰۰۰۰ پونڈ فی مربع انچ ہے جس کے مقابلے میں آہنی تار کا مقیاس لچک ۲۵۳۰۰۰۰ پونڈ فی مربع انچ ہے۔ ۳۳۰ مئی سے بلند تر تیش پر تانبا اور اس کی بھرتوں کے لوچ اور لچک میں بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ہے۔ تانبا کی نکل آمیز بھرتیں، تیش کی وجہ سے سب سے کم متاثر ہوتی ہیں۔ اس کی کثافت نوعی ۸.۶ ہے لیکن بیلنے پر یہ ۸.۸ تک بڑھ جاتی ہے۔ تانبا کا نقطہ گداخت تقریباً ۱۰۸۴ مئی ہے۔ خالص تانبا نہایت ہی بہتر موصل حرارت و برق ہوتا ہے لیکن کھوٹ کی اقل ترین مقدار کا وجود اس خاصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ہوا میں CO_2 یا ترشی بخارات موجود نہ ہوں تو خشک یا

مطلوب ہوا سے یہ دھات متاثر نہیں ہوتی۔ جب ہوا میں یہ اجزا موجود ہوں تو اساسی نمکوں کا اس پر ایک سبز پوست نمودار ہوتا ہے۔
 ہوا میں گرمانے پر مختلف رنگوں کی تکسیدی جھلیوں کا ایک سلسلہ اس پر نمودار ہوتا ہے جو سرخ تپش پر آکسائیڈ کی ایک سیاہ پیڑی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فوری ٹھنڈا کرنے پر یہ پیڑی دھات سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس پیڑی کے بیرونی حصہ پر سیاہ کیوپرک آکسائیڈ (CuO) ہوتا ہے لیکن اندرونی تہوں میں زیادہ تر سرخ کیوپرس آکسائیڈ (Cu₂O) پایا جاتا ہے۔ تانبے کے ساتھ کیوپرک آکسائیڈ کو پگھلانے پر وہ کیوپرس آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو پگھلے ہوئے تانبے میں حل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے دھات خشک اور پھوٹک پڑ جاتی ہے۔ دد خشک تانبہ“ وہ ہے جس کو توڑنے پر ایک اینٹ نما پھیکا سرخ رنگ دکھائی پڑے۔ تانبے کی صنعتی تیاری میں کیوپرس آکسائیڈ کی تحلیل کی وجہ سے دھات میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے جس کو رفع کرنے کے لیے پگھلی ہوئی دھات یا انہتراسائٹ ڈھانپ دیتے ہیں اور سخت چوبی ڈنڈوں سے دھات ہلاتے ہیں۔ اس عمل کو مصطلحاً ”ڈنڈانا“ کہا جائیگا۔ لکڑی کی تھوٹی گیسوں سے دھات میں ہل چل پیدا ہوتی ہے اور انہتراسائٹ کے ساتھ مَس ہونے سے آکسائیڈ کی تحویل عمل میں آتی ہے جس سے دھات اپنی اصلی انپھوٹک حالت اختیار کر لیتی ہے۔

اگر تانبہ کیمیائی طور پر خالص حالت میں موجود نہ ہو، یعنی اگر اس کے ساتھ غیر جنسی دھاتیں بھی شامل ہوں تو زیادہ ڈنڈانے کا احتمال ہوتا ہے جس سے دھات کے خشک اور پھوٹک پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے ان غیر جنسی اشیاء کے مضر اثر کو ناقص کرنے کے لیے دھات میں تھوڑا سا آکسائیڈ باقی رکھا جاتا ہے۔ تیار شدہ دھات کو اس کی حالت کے مطابق کم ڈنڈائی ہوئی ”انپھوٹک“ یا ”زائد ڈنڈائی ہوئی“ دھات کہہ سکتے ہیں۔ خالص برق ساخت ٹائپ کا تانبہ زائد ڈنڈا یا نہیں جاسکتا۔ کم ڈنڈا یا ہوا تانبہ منجمد ہونے پر بہت زیادہ سگڑتا ہے جس کی وجہ سے کندے کے وسطی حصے میں ایک دراڑ پڑ جاتا ہے۔ تانبے میں کیوپرس آکسائیڈ کی تحلیل سے ایک ایسا سگڑ تیار ہوتا ہے جس میں کیوپرس آکسائیڈ

۳۶۸ فی صد ہوگا اور جس کی وجہ سے یہ سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ڈھالنے پر انچھوٹک تانبے پر تقریباً ہموار سطح قائم رہتی ہے لیکن زائد ذند۱۷۷۷ ہوئے تانبے کو ڈھالنے کے بعد سانچے میں دھات پھیلتی ہے اور اس کی سطح پر بوقت انجماد گیس کے اخراج سے ایک مینڈسٹی بن جاتی ہے۔ اگر انچھوٹک تانبے کو ایک عرصہ تک زیر تحویل رکھا جائے تو وہ چھوٹک پڑ جائیگا۔ اس حالت میں اس کو ”گیس خوردہ تانبا“ کہینگے (شکل ۹۵)۔

دیکھو شکل ۹۵

تانبے کے ترقی، تمدد اور لوچ کو گندھک، اینٹینی اور سمیت کا شائبہ بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تجارتی تانبے میں رتن، نیکل، کوبالٹ اور لوہا عموماً موجود رہتے ہیں جن سے دھات کا رنگ ہلکا اور اس کی سختی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ان سے دھات کے لوچ میں کمی واقع نہیں ہوتی۔

لوہے کے مقابلے میں تانبے اور گندھک کے درمیان زیادہ الف ہوتا ہے۔ آکسیجن سے کم الف ہے۔ اس کے دو سلفائیڈ معلوم ہوئے ہیں :-
(۱) کیوپرس سلفائیڈ (Cu_2S) جو تانبے اور گندھک کو ملا کر گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ اس کو تصفیہ گر کی اصطلاح میں ”سفید دھات“ کہا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر یہ چیز تانبے کی مختلف کچدھاتوں میں پائی جاتی ہے۔

(۲) کیوپریک سلفائیڈ (CuS) کا رسوب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب تانبے کے محلول میں ایک حل پذیر سلفائیڈ شامل کیا جائے۔

 
 
لوہے اور کاربن سے اس کے سلفائیڈ کی مکمل تحویل نہیں ہوتی۔ سلفائیڈز کو ہوا میں گرم کرنے پر ان کی گندھک جل کر سلفر ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور حالات کے موافق آکسائیڈز اور سلفیٹ کا ایک آمیزہ باقی رہ جاتا ہے۔

تانبے کا سلفیٹ پانی میں حل ہو سکتا ہے اور بلند تپش پر گرانے سے



شکل نمبر ۹۵ - گیس خوردہ تانبا

اس کی تحلیل ہو جاتی ہے۔ آہنی سلفیٹ کے مقابلے میں تانبے کے سلفیٹ کی تحلیل زیادہ بلند تپش پر ہوتی ہے۔ تانبے کے سلفائیڈ کو آکسائیڈ یا سلفیٹ کے ساتھ گرمانے پر گندھک اور آکسیجن بشکل SO_2 خارج ہو جاتے ہیں اور تحلیل شدہ دھات بچ رہتی ہے۔



تانبا اور فاسفورس کے درمیان کیمیائی ملاپ بہ آسانی ہوتا ہے جس سے تانبے کا فاسفائیڈ تیار ہوتا ہے۔

کالسنسہ — اس میں تانبے اور رُٹن کی سب بھرتیں شامل ہیں۔ تانبے کا رنگ جتنا کچھ رُٹن کی وجہ سے سفید پڑ جاتا ہے اتنا کسی اور دھات سے نہیں پڑتا۔ ان بھرتوں کا نقطہ گداخت تانبے سے کم ہوتا ہے اور ان کی ڈھلائی کا کام بھی تانبے کی ڈھلائی کے مقابلے میں زیادہ اچھا نکلتا ہے۔ انھیں ٹامک بین، لوچ اور دیگر خاصیتیں بھرت کی ترکیب کے مطابق متغیر ہوتی ہیں (دیکھو صفحہ ۵۱۱) رُٹن کی بھرتوں میں اذابت کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔

میتیل — یہ بھرتیں تانبے اور جست سے بنتی ہیں۔ جست سے تانبا اتنا زیادہ سفید نہیں پڑتا جتنا کہ رُٹن سے۔ اسی لیے میتیل میں بمقابلہ کالسنسہ زیادہ مختلف رنگ پیدا کیے جاسکتے ہیں۔

ان میں سے بعض بھرتوں کا تورتق اور لوچ تانبے سے کچھ ہی کم ہوتا ہے مثلاً ڈیج دھات کو پیٹ پیٹ کر ”نقلی سونے“ کے پتلے پتلے ورق تیار کیے جاتے ہیں۔ تار اور تختی بنانے کے میتیل کا لوچ ڈھلی ہوئی حالت میں ۸ یا ۹ ٹن فی مربع انچ ہوتا ہے جو بیلنے اور تار کشی کے بعد ۲۰ تا ۲۶ ٹن فی مربع انچ ہو جاتا ہے (دیکھو بھرتوں کا بیان صفحہ ۵۰۹)۔

تانبا کی کچدھاتیں

(۱) قدرتی تانبا، اکثر اوقات تانبے کی کچدھاتوں میں پایا جاتا ہے۔

بعض اوقات اس کی بڑی بڑی ڈلیاں بھی ملتی ہیں جیسے کہ اضلاع لیک سوپیر میں، لیکن عام طور پر یہ دھات شاخ نما اور جالی دار شکلوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ کیلوسٹ، ہیٹکٹا اور دیگر کانوں میں تقریباً ۲ فی صد خالص تانبا چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں چٹانوں کے اندر بکھرا ہوا ملتا ہے۔

(صفحہ 228)

اس کو نکالنے کے لیے کچھ دھات کی درستگی کے عملیات کے زیر کرنے کے بعد ایک ہی عمل میں پگھلایا اور صاف کیا جاتا ہے۔ ملک چلی کا تانبے کا سیریل (Barilla) نامی تانبے کی ریزگی کی ایک میٹھی جس پر سطحی تکسید کے آثار نمودار تھے۔ قدرتی تانبا عموماً نہایت ہی خالص ہوتا ہے۔

کیوپرائٹ — تانبے کا سرخ آکسائیڈ۔ کیوپرس آکسائیڈ یہ مرکب قلعی اور ڈلوں کی شکل میں ممالک تھورنگیا، شیشی (لیان کے قرب و جوار میں) کارنوال، سائیبیریا، یونائیٹڈ اسٹیٹس، کیوبا، آسٹریا وغیرہ میں ملتا ہے۔ خالص حالت میں اس میں ۸۸.۵ فی صد تانبا ہوتا ہے۔

ٹینورائٹ — تانبے کا سیاہ آکسائیڈ (CuO) ممالک چلی اور آسٹریلیا وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ عموماً یہ خالص حالت میں نہیں ملتا۔

میلچائٹ — یہ کچھ دھات زمردی ہزنرنگ کی ہوتی ہے اور اس میں تانبے کا آبدہ کار بونیٹ ہے جس کی ترکیب $\text{CuCO}_3, \text{CuH}_2\text{O}_2$ ہے۔ اکثر اس میں خوبصورت رنگ پائے جاتے ہیں جن کو زیورات وغیرہ میں لگا سکتے ہیں۔ یہ کچھ دھات ممالک سائیبیریا، آسٹریلیا اور یونائیٹڈ اسٹیٹس وغیرہ میں ملتی ہے۔ اس میں تانبا ۵۸ فی صد ہوتا ہے۔

ایزورائٹ — نیلا میلچائٹ، یا شیشی روٹ (2CuCO₃, CuH₂O₂) گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور سبز میلچائٹ کے

قرب میں پایا جاتا ہے۔ بلک فرانس میں شیشی کے قریب اس کی بڑی کانیں تھیں۔
اس میں ۵۵ فی صد تانبا ہوتا ہے۔

کرائی ٹھسو کولا اور ڈائی آپٹیز — یہ مرکبات تانبے کے آبیدہ
سلیکیٹ ہیں۔ اولڈ کر مرکب کا رنگ نیلا اور آخر الذکر کا سبز رنگ ہوتا ہے۔
ان میں تقریباً ۳۰ فی صد تانبا ہوتا ہے۔

ریڈر یو تھائٹ — کاپر گلائس (Cu_2S) کارنوال اور دیگر
مقامات میں ملتا ہے۔ اس کی شکل سفید نیم فلزی ہوتی ہے اور چاقو سے آسانی
کھرچا جاسکتا ہے۔ اس میں تقریباً ۸۰ فی صد تانبا موجود ہوتا ہے۔

ایرو بیسائٹ — بورنائٹ، ہارس فلیش اور ($3\text{Cu}_2\text{S}, \text{Fe}_2\text{S}_3$)
یہ کچھ صحت آفریقہ، آسٹریلیا اور ناروے میں بکثرت ملتی ہے۔ اس میں مسی اور آہنی
سلفائیڈ ہوتے ہیں اور تانبے کا تناسب ۶۲ فی صد تک ہوتا ہے۔ اس کا رنگ
تانبا نما سرخ سے لے کر ہلکے گندمی تک متغیر ہوتا ہے جس پر بعض اوقات
ایک نینی پیڑی بھی دکھائی پڑتی ہے۔

کاپر پائٹرس — تانبے کی زرد کچھ صحت،
($\text{Cu}_2\text{S}, \text{Fe}_2\text{S}_3$) اس کی پہچان اس کا سنہری زرد رنگ ہے۔ لوہے کے پائٹرس
کے مقابلے میں یہ کچھ صحت زیادہ نرم ہوتی ہے اور اس کو چاقو سے بہ آسانی
کھرچ سکتے ہیں خالص حالت میں اس میں ۳۴.۶ فی صد تانبا، ۳۵.۵ فی صد
لوہا اور ۳۴.۹ فی صد گندھک ہوتی ہے۔ عموماً اس میں آہنی پائٹرس
(FeS_2) کا بڑا جزو ہوتا ہے اور تانبا ۱۲ فی صد سے زائد نہیں ہوتا اور اکثر
اس سے کم ہوتا ہے۔ انگلستان میں یہ کچھ صحت زیادہ مقدار میں دستیاب
ہوتی ہے۔ انگلستان میں کارنوال اور ڈاربی شائر میں تیز ملک سائبریا میں۔

ملک سویڈن کے علاقہ فابلون میں۔ ہارٹز پہاڑ میں اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے مختلف مقامات میں یہ کچدھات پائی جاتی ہے۔

پیریکاک کا پر اور (کچدھات)۔ یہ رنگ برنگ کی تانبے کی پائراٹس ہے جس میں تانبے کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔

تانبے کی رمادی کچدھات — (گرے کا پر اور)۔

ٹیلیوہیڈرائٹ، فافل اور۔ اس کچدھات میں لوہے اور تانبے کے سلفائیڈس ہوتا ہوا اور سلف آرسینائیڈ ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اس میں پارا، چاندی اور سونا بھی موجود رہتا ہے۔ تانبے کی مقدار ۳۸.۵۶ فی صد تک متغیر ہوتی ہے۔ یہ کچدھات ہارٹز پہاڑ اور ملک ہنگری میں کریٹینٹز، سیکنسی میں فرائی برگ، ٹرانسلوینیا میں کاپونیک، اور ملک چلی میں پائی جاتی ہے۔ اس سے تانبا اور چاندی بھی نکالی جاتی ہے۔

ایٹاکا ماسٹ — ایک قدرتی آکسی کلورائیڈ ہے جو ملک چلی میں ایٹاکا میں اور آسٹریلیا اور دیگر مقامات میں ملتا ہے۔ اس کا رنگ گہرا سبز ہوتا ہے۔

کیوپری آس آئرن پائیرائٹس — متذکرہ بالا کچدھاتوں کے علاوہ بہت سا تانبا اس راکھ نکلے بھی نکالا جاتا ہے جو سلفیورک ٹریشہ کی صنعتی تیار میں کیوپریس آئرن پائیرائٹس کے جلانے پر دستیاب ہوتا ہے۔

تانبے کی کچدھاتوں کی درستی — تانبے کی تسیدی کچدھاتوں

میں سے بعض کی کم کثافت نوعی اور بعض کے پھونک پن (مثلاً سلفائیڈ وغیرہ) کی وجہ سے مرطوب چلی طریقوں کے ذریعہ ان کی صفائی مشکل ثابت ہوئی ہے اور ان میں کچدھات کی ایک بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ان طریقوں میں تانبا ۶۰ فی صد سے بھی کم حاصل ہوتا ہے۔

 
مقناطیسی ارتکاز بھی اس کام کے لیے ناموزوں ہے۔
 سلفائڈی کچدھاتوں کے لیے جھاگ تیراؤ عملیات میں کامیابی حاصل ہوئی
 ہے۔ شکل ۲۷ میں ایک جھاگ تیراؤ کل دکھلائی گئی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۲۷)۔
 گلانے کی کچدھاتوں میں تانبا ۳ تا ۴ فی صد سے زائد نہیں ہوتا۔

تانبے کی صنعتی تیاری

تانبے کی کچدھاتیں خاصیت میں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ مختلف
 ہوتی ہیں اور ان میں تانبے کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ کچدھات سے تانبے کی
 علیحدگی ایک نہایت ہی مشکل امر ہے۔ تکسیدی کچدھاتوں کی راست تحویل
 ایک آسان امر ہوتا اگر اس عمل کے دوران میں کیوپرس سلیکیٹ نہ پیدا ہوتا۔
 اس مرکب کی نہایت ہی مشکل سے تحویل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی
 کان سے اس کی کئی مختلف کچدھاتیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اسی لیے طریق تیاری
 ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ سب مختلف اقسام کی کچدھاتیں بھٹے کی بھرواتوں میں
 گھس سکیں یا دوران عمل میں مناسب اوقات پر ان کو فرداً فرداً شریک کیا جاسکے۔
 یہ ہی کیفیت تانبے کے خبث کی ہے جو تیاری کے مختلف مرحلوں میں تیار
 ہوتے ہیں۔

ان ہی مشکلوں کی وجہ سے اصلی ویلش طریقے میں جدت کی گئی۔ اب یہ
 طریقہ متروک ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ اصول قرار پایا کہ تانبے کی مختلف
 کچدھاتوں کو (خواہ وہ شکل آکسائیڈ، کاربونیٹ یا سلیکیٹ ہوں) سب سے
 پہلے کیوپرس سلفائیڈ میں تبدیل کیا جائے۔ اس کیوپرس سلفائیڈ میں اگر آہنی سلفائیڈ
 کی آمیزش ہو، (جیسے کہ بوقت پگھلاؤ ہوتی ہے) تو ان دونوں کے تعامل سے
 ایک غیر خالص دھات تیار ہوتی ہے جس میں تقریباً کل تانبا موجود رہتا ہے اور
 خبث چھٹ جاتا ہے۔

تانبے کا ارتکاز صرف اس اصول پر مبنی ہے کہ تانبے اور گندھک کے درمیان بہت زیادہ الف ہوتا ہے جس کی وجہ سے تانبے کا آکسائیڈ لوہے کے سلفائیڈ کی تحویل کر لیتا ہے اور تیار شدہ آہنی آکسائیڈ، سلیکا کے ساتھ مل کر خبث بشکل سلیکیٹ نکل آتا ہے۔



خبث کے نقطہ اِماعَت اور اس کی کثافت نوعی میں کمی پیدا کرنے کے لیے چونا شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے خبث میں تیار شدہ تانبے کے سلفائیڈ کو گھولنے کی قابلیت نہیں ہوتی اور اس لیے یہ دونوں، دو مختلف طبقوں میں علیحدہ ہو جاتے ہیں اس میں شک نہیں کہ غیر خالص دھات کے بعض چھوٹے ریزے خبث کے ساتھ جلی طور پر شامل ہو کر ضایع ہو جاتے ہیں اور ایسا خبث جس میں آہنی آکسائیڈ کی افراط ہو غیر خالص دھات کی ایک قلیل مقدار کو حل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ خبث کی سیالیت کا درجہ بھی غیر خالص دھات کے نقصان پر اثر رکھتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ غیر خالص دھات کے نقصان کا بڑا ذریعہ میکائی ہے اس لیے تانبے کا نقصان اتنا ہی کم ہوگا جتنا کہ غیر خالص دھات کی مقدار میں کمی ہو۔ یعنی اُن طریقوں سے تیار شدہ خبث صاف ہوتے ہیں جن میں غیر خالص دھات کم مقدار میں تیار ہو، لیکن ان طریقوں کے خبث جن میں غیر خالص دھات کی افراط ہوتی ہے دوبارہ دیگر بھروائیوں کے ساتھ شامل کیے جاسکتے ہیں جس میں غیر خالص دھات کم پیدا ہو۔

 
 
 
ان وجوہ کے تحت، ظاہر ہے کہ اگر گندھک (بشکل آہنی سلفائیڈ) کی کافی مقدار موجود ہو تو معمولی تصفیہ کے عملیات کے دوران میں (جس میں سلیکا کی خبث تیار ہو سکے) کل تانبے کا اس طرح ارتکاز کیا جاسکتا ہے کہ تقریباً خالص کیوبکس سلفائیڈ تیار ہو جائے کیونکہ لوہا اور دیگر دھاتیں تکسیدی اور گدازنے کے عملیات میں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ کلسائی ہوئی کچھ دھات میں تانبے کے آکسائیڈ کی کمی کو بھرا کرنے کی غرض سے، دورانِ اِماعَت میں اکسائی ہوئی مس دار اشیاء شامل کی جاتی ہیں جس سے مالدار نیم خالص دھات کی تیاری کے علاوہ ان آخر الذکر اشیاء سے تانبے کی بازیابی بھی عمل میں آتی ہے۔

آخر کار تانبے کے آکسائیڈز اور سلفائیڈ کے باہمی تعامل کی مدد سے (دیکھو صفحہ ۲۹۴) مالدار نیم خالص دھات سے تانبہ علیحدہ کیا جاتا ہے جس کو سودہ کرائیوٹھاٹک بناتے ہیں۔ تانبے کی صنعتی تیاری کا یہ ہی اصول ہے لیکن مختلف مقامات کے طریقوں اور استعمال شدہ آلات میں اختلاف ہے۔ ویش طریقے میں عملیات ایک اینج بلیٹ بھٹے کے اندر ہوتے ہیں اور اس کی ہر ایک منزل ایک مختلف عمل تصور کی جاتی ہے۔ جدید جھکڑ بھٹوں کے طریقوں میں جن کے بعد بیسمیری عمل ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ عملیات کم کمریے گئے نہیں اور اکسانے، گدازنے اور تخیل کرنے کے عملیات ایک ہی منزل میں ختم کر دیے جاتے ہیں۔

سلفائیڈز کا سلوک (تانبے کی تکسیدی کچدھاتوں کے شامل کرنے پر یا اس کے بغیر)



تعمالی طریقے — بہ استثناء کا پر گلاس، سلفائیڈز میں اتنا

تانبہ موجود نہیں ہوتا کہ ان سے راست طور پر تانبہ نکالا جاسکے۔ اس لیے نیم خالص دھات کی شکل میں ان کے تانبے کا ارتکاز عملیات کے ایک باقاعدہ سلسلہ میں کیا جاتا ہے۔ کچدھات کا یکے بعد دیگرے مچولی ہوا میں کلساؤ اور گداخت کیا جاتا ہے۔ کلساؤ کے عملیات میں گندھک اور آرسینک اکسا کر بشکل سلفائیڈ آکسائیڈ (SO_2) اور آرسینس آکسائیڈ (As_2O_3) علیحدہ ہو جاتے اور لوہے اور تانبے کی جزوی تکسید ہوتی ہے:—



اس کے بعد گچھلانے پر تانبے کے آکسائیڈ اور بقیہ آہنی سلفائیڈ کے درمیان

  تعال ہوتا ہے جس سے تانبے کا سلفائیڈ اور لوہے کا آکسائیڈ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت بہت سی غیر جنسی اشیا (یعنی کھوٹ) چھٹ جاتی ہیں۔ اس طرح تیار شدہ آہنی آکسائیڈ مع اس آہنی آکسائیڈ کے جو بھوننے پر تیار ہوا تھا، سیلیکا کے ساتھ مل کر آہنی سیلیکیٹ تیار کر لیتا ہے جس کا دوسرا نام خبث ہے۔ بھروائی اور بھٹے کی تہ میں بھی اس کے لیے کافی سیلیکا ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔



تانبے کا سلفائیڈ اور غیر تبدیل شدہ آہنی سلفائیڈ پگھل کر بھٹے کی تہ میں آ رہتے ہیں جہاں ان کا ایک طبقہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک دھرایا جاتا ہے جب تک کہ لوہا تقریباً پورے طرح نکل نہ آئے۔ حاصل شدہ نیم خالص دھات کو بھون کر اور مگل کر تانبہ نکالا جاتا ہے۔ جس کے بعد اس کو سودھ کر صاف کرتے ہیں۔ تکسیدی کچھ دھاتیں اور خبث جو پگھلاؤ کے عملیات میں تیار ہوں اور جن میں تانبہ اس قدر ہو کہ ان کو پھینک دینا باعثِ اصراف ہوگا، ان کو دوبارہ دیگر اعمتوں میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کا تعال آہنی سلفائیڈز کے ساتھ ہوتا ہے جس سے ان کا تانبہ علیحدہ ہو کر نیم خالص دھات کو زیادہ مالدار کر دیتا ہے۔

اس عمل کی ابتدائی منزلیں اب متروک ہو چکی ہیں لیکن آخری منزلیں فی زمانہ ایک حد تک جاری ہیں۔ بھٹے میں سودھنا اور ڈنڈانا آج تک بھی اُسی طرح مروج ہیں۔

ولیش طریقہ — اس کے لیے صرف آئنج پلٹ بھٹے ہی


مستعمل ہیں۔ کچھ دھاتی آمیزے میں ۱ تا ۳ فی صد تانبہ بالکل سلفائیڈ موجود ہوتا ہے جس کے ساتھ آہنی پائکرائٹس اور سیلیکا کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس

طریقے کی چھ مختلف منزلیں ہیں :-

- (۱) کچدھات کا کلساؤ۔
- (۲) اس کلسائی ہوئی شے کو تکسیدی کچدھاتوں اور خبث کے ساتھ ملا کر پگھلانا۔
- (۳) دوم منزل میں تیار شدہ نیم دھات کا کلسانا۔
- (۴) منزل سوم میں کلسائی ہوئی نیم خالص دھات کو خبث کے ساتھ ملا کر پگھلانا۔
- (۵) نیم خالص دھات کو بھوننا اور پگھلانا اور تیار شدہ آبلہ دار تانبے کی علیحدگی۔
- (۶) سودھنا اور انپھونک کرنا۔

(۱) کچدھات کا کلساؤ — یہ کام آئنج پلٹ بھٹے میں کیا جاتا

تھا جس کا بستر شکل ۹۶ میں دکھلایا گیا ہے۔ اس میں تپش کم ہوتی ہے اور کچدھات کی گندھک کا تقریباً نصف حصہ اکسا کر SO_2 میں تبدیل ہو جاتا ہے اور

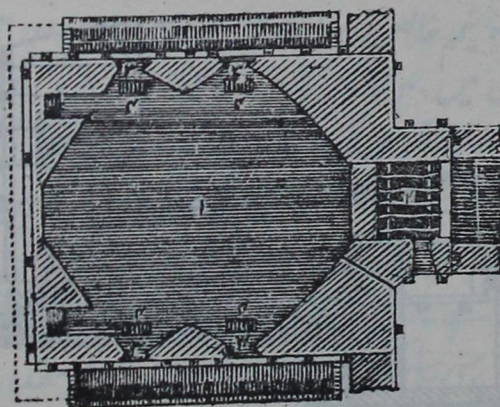

شکل ۹۶۔ کلساؤ بھٹے کی ترکانقش

۱۔ بستر ۲۔ آتش دان ۳۔ دروازے ۴۔ محراب میں سوراخ

صفحہ (233)


کچھ تھوڑی سی سلفر ٹرائی آکسائیڈ (SO_3) بھی اس عمل میں بنتی ہے۔ آرسینک شکل (As_2O_3) خارج ہوتا ہے۔ یہ عمل، تین ٹن کی بھروائی کے لیے، ۲۴ گھنٹوں میں ختم ہوتا ہے جس کے اختتام پر بھونی ہوئی کچدھات کرید کر نیچے کے محراب میں گرا دی جاتی ہے جہاں وہ ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے۔

(۲) اماعت برائے اشدھ دھات — بھونی ہوئی کچدھات میں تکسیدی کچدھاتیں اور خباثت شامل کیے جاتے ہیں اور بھروائی حسب ذیل رکھی جاتی ہے:

بھونی ہوئی کچدھات ۶۰ تا ۶۶ فی صد۔

تکسیدی کچدھاتیں ۱۰ تا ۱۲ فی صد۔

دھات بھٹی کا خبث (جو چوتھی منزل میں تیار ہوتا ہے) ۲۲ تا ۲۵ فی صد۔ اس آمیزے کے تقریباً ۲۵ ہنڈرڈ ویٹ، کچدھات بھٹے (دیکھو شکل ۹۷) میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بھٹہ آرچ پلٹ بھٹے کی قسم سے ہے جس میں بلند تیش کی ٹکون ہوتی ہے۔ اس کا بستریت کا ہے اور ہر طرف سے نکاس موکھے (۲) کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ موکھا دروازے (۳) کے نیچے اور بھٹے کے اگلے حصے میں

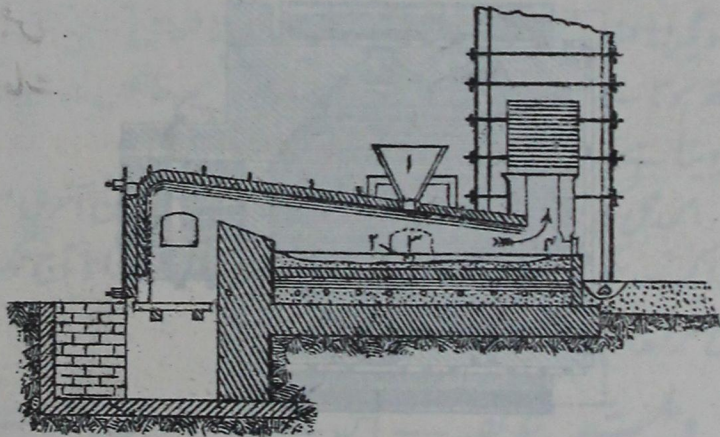

شکل ۹۷ - کچدھات بھٹہ

ہوتا ہے۔ بھروائی کے پگھل جانے پر آکسائیڈ، سلفائیڈ اور سلفیٹ کے درمیان مندرجہ بالا طریقے پر تعامل ہوتا ہے اور تیار شدہ نیم خالص دھات علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا خبث کچھ دھات بھٹے کا خبث کہلاتا ہے اور اس میں کچھ دھات کے گار پتھر اور پتھر یا مادہ موجود ہوتا ہے جس کو نیم خالص دھات کی سطح سے بذریعہ گریڈنگ ہٹا کر ایک لمبے سوراخ (۴) میں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سوراخ بھٹے میں دودکش کے پہلو پر لگا ہوتا ہے اور خبث بہ کر نیچے ریت کے سانچوں (۵) میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ مال نکالنے کے قبل عموماً تین مرتبہ بھروائی ڈالی جاتی ہے جس کے پگھلنے کے بعد کل تیار شدہ نیم خالص دھات بہا کر نکالی اور ریت کے سانچوں میں ڈھالی جاتی ہے۔

صفحہ (34)

دھات بھٹی کے خبث میں (جو کٹائی خبث کے نام سے بھی موسوم ہے) تقریباً ۴ فی صد تانبہ بشکل سلیکیٹ وغیرہ موجود ہوتا ہے اور یہ بھی بھٹے کی بھروائی کا ایک جزو ہے۔

اس امر کی ضرورت ہے کہ بھٹے کی بھروائی میں آہنی سلفائیڈ کی زیادتی ہو تاکہ بہتے ہوئے مادے کے کاپر آکسائیڈ اور شامل کردہ آکسائیڈ، کاربونیٹ، خبثات وغیرہ کی پوری تحلیل ہو سکے۔

تیار شدہ نیم خالص دھات میں دراصل لوہے اور تانبے کے سلفائیڈز کا آمیزہ ہوتا ہے جس میں ۳۰ تا ۳۵ فی صد تانبہ، ۳۰ فی صد لوہا اور ۲۸ فی صد گندھک جس کے ساتھ آرسینک، ہسٹ، سیسہ، اینٹینی اور بعض اوقات ٹن، نکل اور کوبالٹ سلفائیڈز بہ مقدارِ قلیل موجود ہوتے ہیں۔ اس کو دہ شدہ دھات، کہیں گے۔ یہ دھات کالسنہ نما، بیگنی رنگ کی، موٹی دانے دار شکستگی سے ٹوٹتی ہے۔ اس کے خبث کو کچھ دھات بھٹے کا خبث کہیں گے۔ اس میں زیادہ تر آہنی سلیکیٹ ہوتا ہے اور تانبے کی مقدار ایک فی صد سے بھی کم ہوتی ہے۔

(۳) اشدہ دھات کا کلسائیڈ۔ اگر اشدہ دھات دانہ دار

نہ ہو تو اس کے کندوں کو کچل کر گہری سُرخ تیش پر ایک مکلس میں ۳۴ گھنٹے بھونا جاتا ہے جس سے اس کی گندھک کی تقریباً نصف مقدار بشکل سلفرڈائی آکسائیڈ علیحدہ ہو جاتی ہے۔

(صفحہ 235)

(۴) امانت برائے تیاری شدہ دھات — کلسائی ہوئی

اشدہ دھات کو بھنائی اور سودھنے کے عملیات کے خبث (یعنی پانچویں اور چھٹی منزلوں میں جو خبث دستیاب ہو جس میں کیوپرس آکسائیڈ، بشکل سلیکیٹ کا تناسب بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے) اور خالص تکسیدی اور کاربونیٹی کچدھاتوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔

اس آمیزے میں :

بھنی ہوئی نیم خالص دھات ۶۵ تا ۸۰ فی صد۔

خبث اور تکسیدی کچدھاتیں ۲۰ تا ۳۵ فی صد ہوتی ہیں۔

اس کی امانت کے لیے جو بھٹی استعمال کی جاتی ہے وہ ”دھات بھٹی“

کے نام سے موسوم ہے اور اشدہ دھات کی امانت کی بھٹی سے مشابہت رکھتی ہے۔ بھروائی کا وزن ۳۰ ہنڈرڈ ویٹ ہوتا ہے جس کی امانت کے لیے تقریباً ۶ تا ۷ گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی سلفائیڈز اور آکسائیڈز کے درمیان وہی تعامل ہوتے ہیں جو پہلے ظہور پذیر ہوئے تھے۔

دوسری مرتبہ کلسانے اور پچھلانے کا مقصد یہ ہے کہ عمدہ نیم خالص دھات

تیار ہو جس میں لوہا حتی الامکان موجود نہ ہو۔ اس کی تکمیل کا انحصار بھوننے کی

خوبی اور شامل کردہ تکسیدی کیوپرس مادے کی مقدار پر ہے۔ اگر موجودہ آہنی

سلفائیڈ کی تحلیل کرنے کے لیے تانبے کا آکسائیڈ کافی مقدار میں نہ ہو تو ایک

ایسی نیم خالص دھات تیار ہو جائیگی جس کی شکستگی ہموار چمکدار اور ہلکے

نیلے رنگ کی ہوگی۔ ایسی نیم خالص دھات میں ۵۵ تا ۶۶ فی صد تانبا ہوتا ہے

لے یہ عمل فی زمانہ ایک حد تک مستقل ہے۔

 
اور یہ نیلی دھات کہلاتی ہے۔ یہ کیوپرس اور آہنی سلفائیڈز کا آمیزہ ہے۔ اگر تانبے کے آکسائیڈ کی مقدار حسب خواہش ہو تو تیار شدہ نیم خالص دھات کی شکستگی نیم فلزی، سفیدی مائل بھوری اور کسی قدر دانہ دار ہوگی۔ ایسی نیم خالص دھات سفید دھات کے نام سے موسوم ہے اور یہ تقریباً خالص کیوپرس سلفائیڈ Cu_2S ہے جس میں تانبا، ۷۰ تا ۷۵ فی صد ہوتا ہے۔ جب تانبے کا آکسائیڈ زیادہ ہو جائے تو پگھلنے سی دھات تیار ہوتی ہے جس میں تانبے کی فی صد مقدار اس سے زائد ہوتی ہے۔

بعض اوقات آکسائیڈ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بوقت گداخت سلفائیڈ کے ساتھ اس کا تعامل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فلزی تانبا تیار ہو کر SO_2 خارج ہوتی ہے۔ اس نیم خالص دھات میں بخوبی شدہ تانبے کی کچھ مقدار گھل جاتی ہے۔ دھات ٹھنڈی ہونے پر یہ تانبا ہمیں مٹکی تار کی شکل میں علیحدہ ہوتا ہے جو عموماً دھات کے کہفوں میں پایا جاتا ہے اور کائی تانبا کے نام سے موسوم ہے۔ علیحدہ شدہ تانبا نیلی دھات میں بھی ملتا ہے، لیکن خالص سفید دھات میں موجود نہیں ہوتا۔


دھات بھٹی کا خبث — اس کارنگ ہلکا نیلا، چمکدار اور اس کی شکستگی نیم قلمی ہوتی ہے۔ اس میں صرف آہنی سیلیکیٹ معہ تقریباً ۴ فی صد تانبا ہوتا ہے لیکن یہ تانبا دوسری منزل میں نکل آتا ہے۔

(۵) بھوننے کا مرحلہ — شدہ دھات کے کندے بھون بھٹے

کے بستر پر رکھے جاتے ہیں۔ یہ بھٹے لمبا طو شبابہت، دھات بھٹی سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے لیکن اس کے اگن میں پر ایک چھوٹا سا حوض ہے۔ اس بھٹے کی پیش پر اتنا قابو رکھا جاتا ہے کہ ااعت ۶ تا ۸ گھنٹوں میں ہو سکے۔ دھات کی ساری کثیت میں تکسید ہوتی ہے جس سے گندھک بشکل سلفوڈائی آکسائیڈ خارج ہوتا ہے۔ اس طرح



 پگھلنے کے بعد تیار شدہ خبث کا چھ کر نکالا جاتا ہے اور پس ماندہ دھات کی شفاف سطح سے SO_2 کے بلبے خارج ہوتے ہیں اور ایک سن سن سی آواز نکلتی ہے۔ یہ SO_2 سلفائیڈ پر آکسائیڈ کے تعامل سے تیار ہوتی ہے۔



اب فلزی تانبہ علیحدہ ہو کر بھٹے کی تہ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ منزل کے اختتام تک خبث کو دوبارہ کاچھنے کے بعد تانبے کو بہا کر ریت کے ساپخوں میں ڈھالتے ہیں اس عمل میں ۱۲ تا ۲۴ گھنٹے صرف ہوتے ہیں اور شدہ دھات میں جتنا زیادہ کھوٹ ہوتا ہے اتنی ہی دیر اس عمل کے ختم ہونے میں لگتی ہے۔

”آبلہ دار تانبہ“ خشک اور پھوٹک ہوتا ہے۔ اس کی شکستگی کی رنگت میلی سُرخ ہوتی ہے جس میں کھفے موجود ہوتے ہیں۔ بوقتِ انجماد سلفائیڈائی آکسائیڈ کے خارج ہونے کی وجہ سے اس کی سطح پر بے شمار آبلے آجاتے ہیں جس سے اس دھات نے یہ نام پایا۔ اس میں تقریباً ۹۸ فی صد تانبہ اور ایک فی صد سے بھی کم لوہا موجود ہوتا ہے۔

بھون بھٹی کے خبث کارنگ بینگنی مائل سُرخ ہوتا ہے۔ اس میں تانبہ تیاری کے حالات کے مطابق ہر دو (یعنی ریلیکیٹ اور فلزی) شکلوں میں ۷۰ تا ۸۰ فی صد کی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔

راست طریقہ۔ برائن فیری (انگلستان) میں کچھ دھات

نہایت ہی خالص حالت میں دستیاب ہوتی ہے، اس لیے وہاں بھوننے کا مرحلہ بالکل ہی مختلف طریقے پر ہوتا ہے۔ شدہ دھات کا ایک حصہ گردشی مکش میں ”میٹھا“ بھونا جاتا ہے (دیکھو شکل ۳۴)۔ اس کے بعد اس میں بغرض تحویل کچی نیم خالص دھات کی کافی مقدار شریک کی جاتی ہے۔ اس آمیزے کو

(237)

ایک انچ پلٹ بھٹے میں رکھ کر نقطہ گداخت تک تپایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تانبے کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مالیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تانبے کو اس بھٹے میں سودھتے ہیں۔

(۶) سودھنا اور انپھوٹک بنانا — سودھن بھٹی میں ریت کی تہ

ہوتی ہے جس کا باسن مناشیب پہلو کے دروازے تک بنا ہوتا ہے۔ اس میں بھرن ناقہ یا نکاس موکھا نہیں ہوتا۔ آبلہ دار تانبے کے ۲۰ تا ۶۰ ٹن کندے بستر پر انبار کی شکل میں جاد لیے جاتے ہیں جن کو بتدریج بچھلایا جاتا ہے۔ امانت کے لیے ہر ۲۴ گھنٹے درکار ہیں۔ خبث کو کاچھ کر دھات کی سطح کو ۱۰ تا ۱۵ گھنٹوں تک تنکیدی ہوا کے زیر اثر کیا جاتا ہے۔ چونکہ تانبہ اتنی آسانی سے نہیں اکساتا جتنا کہ اس کا کھوٹ مثلاً آرسینک، گندھک، لوہا، رٹن، نکل، کوہالٹ، مینگینز، بسمت، ایٹمنی اور سیسہ۔ اسی لیے یہ آخر الذکر اشیاء بشکل آکسائیڈ علیحدہ ہو جاتی ہیں لیکن کچھ تانبہ بھی بوجہ بہتات، اکسا کر کیوپرس آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ مرکب معد دیگر فلزی آکسائیڈز کی تکی ریت کے سلیکاکے ساتھ مل کر خبث بنا لیتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا کیوپرس آکسائیڈ دھات میں گھل کر دھات کو خشک اور پھوٹک بنا دیتا ہے۔ ایسی دھات کو کم ڈنڈائی ہوئی دھات کہیں گے۔ اس حالت کو معلوم کرنے کے لیے بھٹی سے وقتاً فوقتاً نمونے نکال کر آزمائے جاتے ہیں اور اس کا تدارک یہ ہے کہ خبث کو کاچھ کرتا ہے کی سطح پر کوئلے یا ایتھر اسائٹ کے بڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور صنوبر یا بلوط کی سبز لکڑی دھات کے اندر ڈبو کر رکھی جائے۔ گرم دھات کی وجہ سے اس لکڑی سے بھاپ اور تحویل گیس بمقدار کثیر نکلتی ہے جس سے دھات نہایت ہی اچھی طرح پلوری جاتی ہے اور اس کا ہر جزو اوپر کے کاربنی مادے سے مس کرتا ہے جس کی وجہ سے دھات میں حل شدہ کیوپرس آکسائیڈ کی تحویل ہو جاتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے دھات کے نمونے بھٹی میں سے نکال کر انپھوٹک پن اور تورق کے لیے آزمائے جاتے ہیں۔ جب دھات، جو پہلے رنگت میں گہری سرخ اور شکستگی میں دانہ دار تھی، تبدیل ہو کر گوشت نما اور ریشمی ساخت کی پڑ جائے جس کو شکنجے میں داب کر دوہرا موڑ سکیں تو اس کا

یقین ہو جاتا ہے کہ ان پھوٹک کڑی دھات تیار ہوگی۔ اس وقت یہ لکڑی نکال لی جاتی ہے اور کوئلے کو دھات کی سطح سے ہٹا کر دھات دستی فراگیروں میں نکالی جاتی ہے۔ ان فراگیروں کے اندر جکینی مٹی کا لیب ہوتا ہے اور دھات کی اینٹیں وزنی تقسیماً ۲۰ پونڈ ڈھلواں لوہے یا تانبے کے سانچوں میں ڈھالی جاتی ہیں جن کو دھات کے منجھ ہونے پر گھنڈے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ فراگیر میں رنگا لٹے ہوئے دھات کی ایک حد تک تکسید ہو سکتی ہے جس سے اس کے خشک پڑنے کا احتمال ہے اور اگر ایسا ہو تو دوبارہ سبز لکڑی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تاکہ دھات اپنی اصلی ان پھوٹک حالت میں آجائے۔ کندوں کو جھٹی میں ڈال کر دھات کو فراگیر میں رنگا لٹے کے لیے تقریباً ۳۰ گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔

سودھن گھر کا خبث مسی سرخ رنگ کا ہوتا ہے جس کا زیادہ حصہ تانبے کے سلیکیٹ کا ہوتا ہے جس میں بعض اوقات دھات کے چھترے بھی موجود ہوتے ہیں۔

بھون اور سودھن بھٹوں میں اساسی استر بھی استعمال میں لایا گیا ہے۔ بھوننے پر جو آکسائیڈ تیار ہو، وہ سلیکا کے ملنے کی وجہ سے سلفائیڈ پر سرعت کے ساتھ عمل نہیں کرتا اور اسی وجہ سے اساسی استر کے استعمال میں خبث کے اندر تانبا بہت کم ضائع ہوتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ سلیکائی استر کاری کے مقابلے میں اس استر کاری کی وجہ سے آبلہ دار تانبے کی پیداوار تقریباً ۲۵ فی صد بڑھ جاتی ہے اور آرسینک بھی نسبتاً زیادہ مقدار میں علیحدہ ہوتا ہے لیکن ہست اور اینٹیمنی میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آرسینک دار دھات کو سودھنے کے لیے چونے کے ساتھ سوڈے کی راکھ بھی شامل کی جاتی ہے۔

ولیش طریقے میں ترمیم۔ بعض حالتوں میں کچھ دھات کم مایہ

ہونے کی وجہ سے یا آکسائیڈز اور خبث کی کمی سے، یا بعض مقامات کے مروج طریقوں سے عملیات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے آبلہ دار تانبے کی تیاری میں بھوننے کے مرحلے کے قبل زیادہ مرتبہ کھساؤ اور اماعت کے عملیات کیے جاتے ہیں تاکہ مناسب نیم خالص دھات تیار ہو سکے۔

جس تانبے کو بیلنا مقصود ہو اس کو فراگیر میں نکالنے سے قبل اس میں تھوڑا سا سیسہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیار شدہ آکسائیڈ کا پھیوند کا چھ کر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ شامل کردہ سیسے کی مقدار ۱ تا ۵ فی صد تک متغیر ہوتی ہے۔ اس کو شامل کرنے میں دو فوائد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ سیسہ اپنی تسکید سے دیگر غیر جنسی دھاتوں، خاص کر اینٹیمنی کی تسکید و علیحدگی میں مدد دیتا ہے اور دوسرے یہ کہ تانبے کی تسکید میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے وہ کم ڈنڈائے ہوئے تانبے کی مانند خشک نہیں پڑتا۔ تیار شدہ کندے بھی بہتر اور سیدھے ہوتے ہیں۔ تانبا، جس میں سیسہ ۱ تا ۱۰ فی صد سے کم ہو اچھی طرح بیلا جاسکتا ہے یعنی بیلنوں سے نہیں چٹکتا لیکن اس پر سے چھلکے نکالنے میں کچھ دقت پیش آتی ہے۔ بہترین قسم کے تانبے میں سیسہ شامل نہیں کیا جاتا۔ ایسا تانبا بہترین، پیتل، توپ دھاتا یا جرمن سلور کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔

”بہترین منتخب“ تانبا — زمانہ سابق میں یہ تانبا اچھی قسم کی

کچھ دھاتوں سے تیار شدہ شدہ دھات کے خالص تر حصوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ کھوٹ یا لوٹ کا ارتکاز بوجہ کثافت نوعی بھٹی کی تہ کے پخلے حصے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے کندے جن کی دھات پہلے نکالی جائے زیادہ غیر خالص ہوتے ہیں۔ جن کندوں کو آخر میں ڈھالا جائے وہ نسبتاً زیادہ خالص ہوتے ہیں اور ان کے انتخاب سے اس تانبے کا یہ نام ہوا۔ بہترین منتخب تانبے میں آرسینک، اینٹیمنی اور بسمت کی مقدار نہایت ہی کم ہونی چاہیے۔

انتخاب کرنے کا دوسرا طریقہ تلچھٹ طریقہ کہلاتا ہے۔ اس میں چوتھی منزل سے تیار شدہ دھات کو بھٹے سے نکال کر، ڈھالنے کے قبل اس پر سے خبث نکال لیا جاتا ہے۔ اس کو بھوننے پر تانبے کے تیار شدہ آکسائیڈ کا تعامل سلفائیڈ پر ہوتا ہے جس سے تانبا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ غیر جنسی سلفائیڈز کی تحویل کرتا ہے اور اس سے تیار شدہ دھات سے مل کر ایک بھرت تیار کر لیتا ہے اور اس طریقے سے ان غیر جنسی دھاتوں کا فلزی حالت میں ارتکاز کیا جاتا ہے۔ یہ دھاتیں بھی بھٹی کی تہ میں چلی آتی ہیں۔ اس سے شدہ دھات خالص تر ہو جاتی ہے اور تلچھٹ تانبے میں تقریباً کل سونا، چاندی، رُن

سیسہ اور اینٹیمنی کا زیادہ حصہ موجود ہوتا ہے۔

تلیخت تانبہ

آبدار تانبے سے علیحدہ شدہ
عنصر کی فی صد مقدار۔

عنصر

اینٹیمنی	۸۰.۶۸
سین	۹۳.۵۴
بسمت	۴۶.۶۶
آرسینک	۶۰.۶۲
سونا	کُل
چاندی	۲۲.۶۹

فی زمانہ، کچھ دھات اور نیم خالص دھات کی گداخت کے لیے انچ پلٹ بھٹوں کے عوض آبی پیراہن دار جھکڑ بھٹے عام طور سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔

تحویلی طریقے — آکسائیڈ، کاربونیٹ اور تانبے کی دیگر تسکیدی کچھ دھاتیں

(بشرطیکہ کافی مقدار میں موجود ہوں) آبی پیراہن دار جھکڑ بھٹے میں کوک اور موزوں گدازندوں (مثلاً آہنی آکسائیڈ جو سلیکا کو علیحدہ کرنے کے لیے موزوں ہے) کے ساتھ گلائی جاسکتی ہیں۔ بھروائی میں تھوڑا سا آہنی پائرنٹس شامل کرنے سے تانبے کی نیم خالص دھات اور فلزی تانبے کی کچھ مقدار تیار ہوتی ہے اور خست علیحدہ کیے جاسکتے ہیں۔

تانبے کا سلفائیڈ لوہے یا کاربن سے کامل طور پر تحویل نہیں ہو پاتا اس لیے نیم خالص دھات کی تحویل کے قبل اس کو کلسا کر آکسائیڈ میں تبدیل کرنا لازمی ہے جس کے بعد اس کو متذکرہ بالا طریقہ پر کام لیا جاسکتا ہے اس کے لیے ملک جرمنی میں مینٹس فیلٹ پر تیار کردہ شدہ نیم خالص دھات شامل کی جاتی ہے۔ اس نیم خالص دھات کی زینر و گول طریقہ پر سیم ربائی لی جاتی ہے (دیکھو صفحہ ۲۰۸)۔ لوہے اور تانبے کے آکسائیڈ کے تفل کے نہایت ہی باریک سفوف میں تھوڑی سی چکنی مٹی ملا کر اس کے گولے بنا لیے جاتے ہیں جن کو گلا کر سیاہ تانبہ

صفحہ (240)

(241)

جھکڑ بھٹے میں تانبا گلانا۔۔۔ تانبا تیار کرنے کے جدید طریقوں میں

کچھ دھات کو انبار پڑاؤں یا چلی بھٹوں میں (دیکھو صفحہ ۶۷) اس قدر کلسایا جاتا ہے کہ گندھک کی بیشی نکل جائے کیونکہ گندھک کی پیمانہ مقدار پر نیم خالص دھات کی ترکیب کا انحصار ہے۔ اگر گندھک جتنی تانبے کے لیے درکار ہو، اُس سے زائد ہوتا اُس کا زائد حصہ لوہے کے ساتھ مل کر نیم خالص دھات کی مالیت میں کمی پیدا کر دیتا۔

کچھ دھاتی آمیزے میں خلائت، تکسیدی کچھ دھاتیں اور دیگر مٹی اشیا شامل ہوتی ہیں۔ اس کو آبی پیراہن دار جھکڑ بھٹے میں گلا کر ایک ایسی نیم خالص دھات تیار کی جاتی ہے جس میں ۲۸ تا ۵۰ فی صد تک تانبا موجود ہو۔ ایک مستطیل شکل کا آبی پیراہن دار جھکڑ بھٹہ شکل ۹۹ میں درج ہے۔ یہ بھٹہ کسی قدر اونچا ہوتا ہے لیکن اس کی اونچائی ان وجوہ سے محدود ہو جاتی ہے کہ بھروائی کا بڑا حصہ سفوف کی شکل میں ہوتا ہے اور آہنی آکسائیڈ کے گدازندے کی تحویل منظور نہیں جس سے فلزی لوہا یا اس کا مقناطیسی آکسائیڈ تیار ہو جائے۔

دیکھو شکل ۹۹

(242)

بھروائی میں کلسائی ہوئی اور خام کچھ دھاتوں کا آمیزہ ہوتا ہے اور ان کا باہمی تناسب اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اس نمی گداخت کے لیے ضروری گدازندے کی نہایت ہی کم مقدار استعمال ہو۔ یہ گدازندے عموماً آہنی آکسائیڈ یا چونے کا پتھر ہوا کرتے ہیں لیکن اگر ان میں سلیکا کی کمی ہو تو اس کو علاحدہ شامل کرنا ہوگا۔ خبثت مچونے اور فیرس آکسائیڈ کا دوبرا سلیکیٹ ہے جس میں۔

۳۲ تا ۴۵ فی صد


سلیکا

۲۴ تا ۳۵


آہنی آکسائیڈ

۲۵ تا ۳۴


چونا

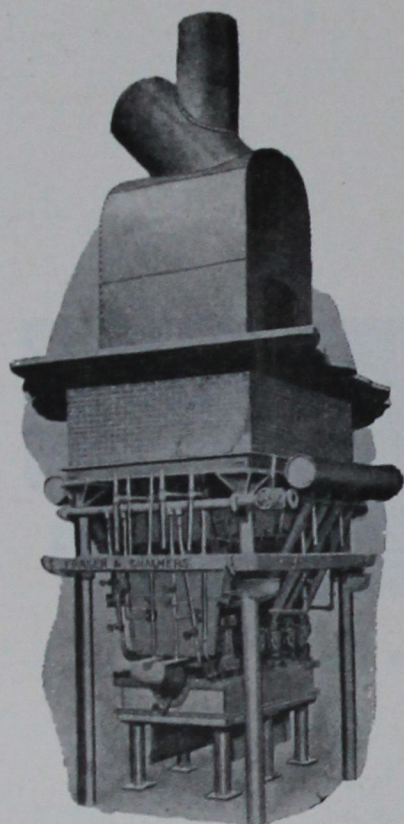

شکل نمبر ۹۹ - مستطیل آبی پیراهن دار بھٹی

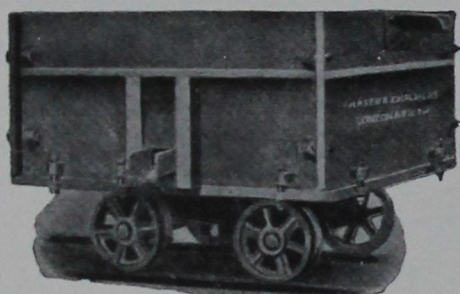

شکل نمبر ۱۰۰ - حرکت پذیر پیش چولہا

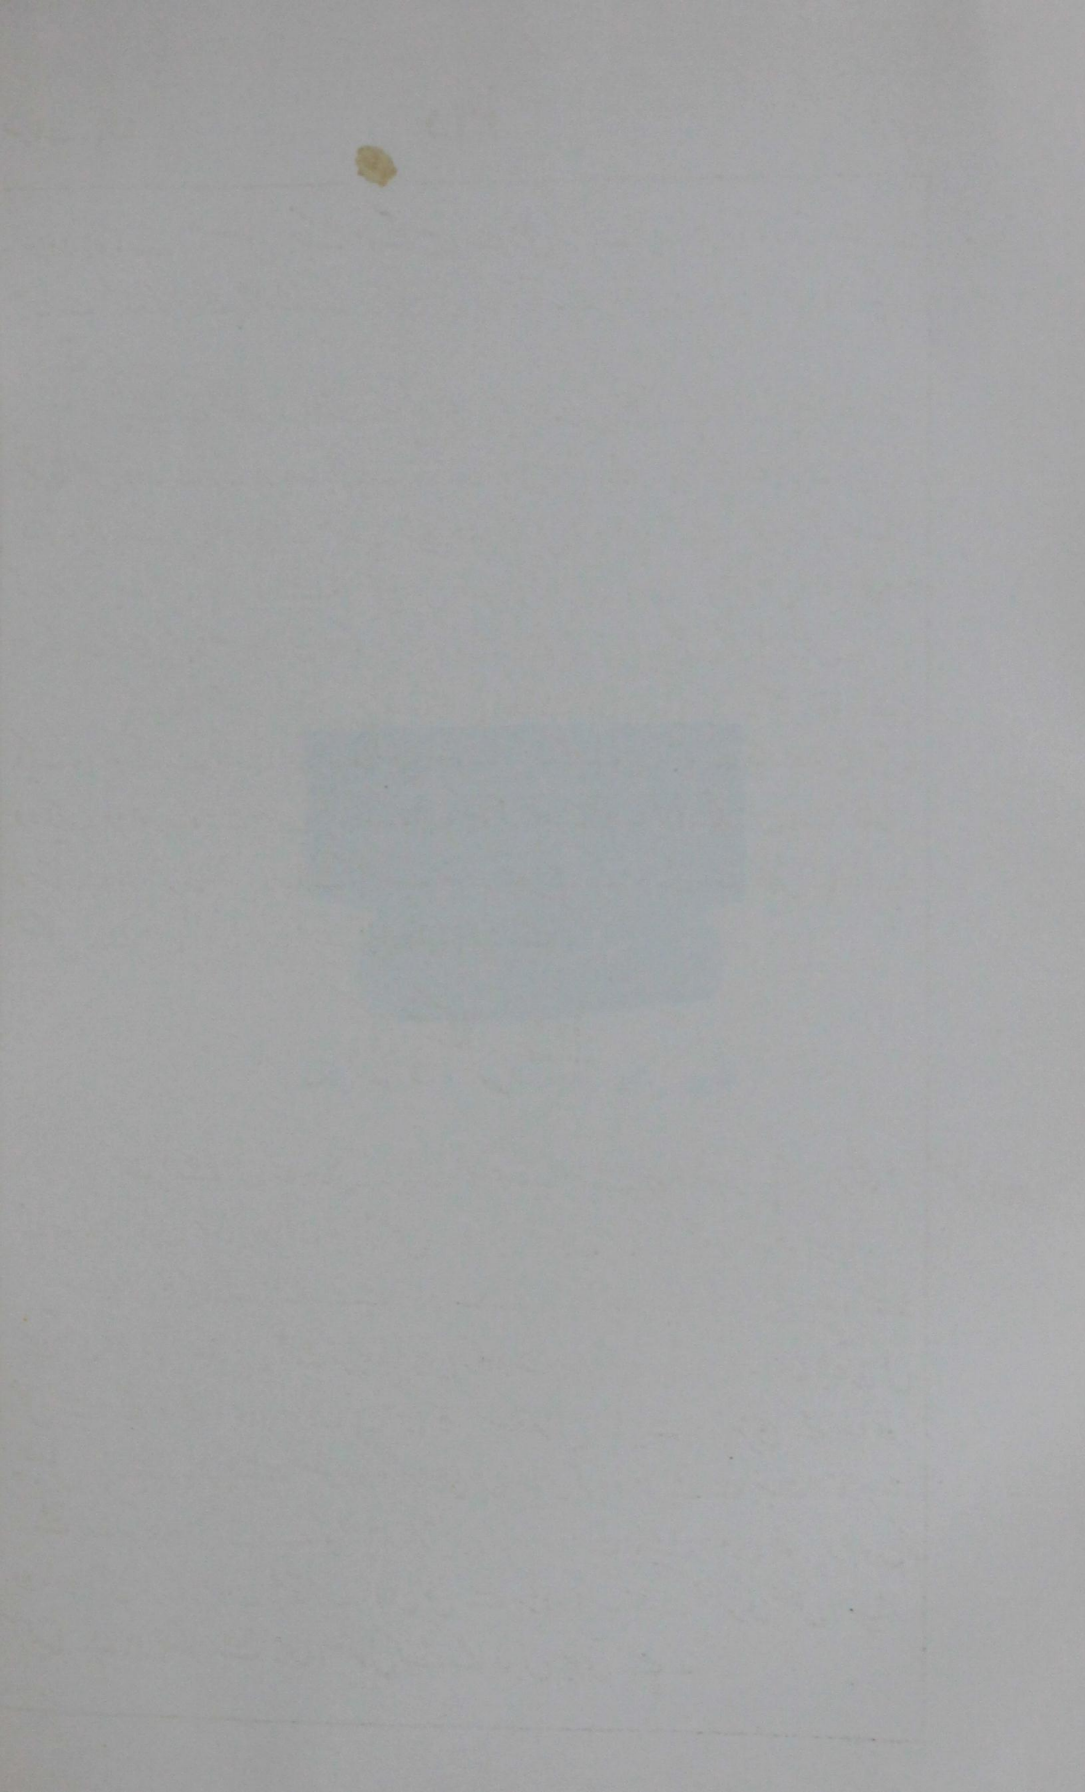

موجود ہوتا ہے۔ مسلسل، خُبث موکھے میں سے نکال کر ایک طرف میں آتا رہتا ہے جس میں سے اُمند کر خُبث نکالنے کے برتنوں میں چلا آتا ہے جو پُر ہونے پر علیحدہ کیے جاتے ہیں۔

بھٹے کے منطقہ گداخت کے کچھ ہی نیچے خُبث بہ نکلتا ہے اور اپنے ساتھ نیم خالص دھات کے باریک باریک چھترے نکال لاتا ہے۔ یہ چھترے طرف میں علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ظرف حسب ضرورت تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ظرف کو ٹھنڈا کرنے پر خُبث منجمد ہو کر ڈھیلے کی شکل میں علیحدہ کر لیا جاتا ہے (دیکھو شکل ۵۱ صفحہ ۳۰۲)۔ اس کے پچلے حصے میں نیم خالص دھات کا ایک بڑا ڈالامتا ہے جس کو توڑ کر الگ کر لیتے ہیں۔

بھٹے سے متعینہ وقفوں پر نیم خالص دھات نکالی جاتی ہے۔ اکثر مقامات پر ایک ہی موکھے سے خُبث اور نیم خالص دھات ایک قابِلے میں نکالے جاتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ خُبث ایک کھانچے میں سے نکلتا رہتا ہے اور نیم خالص دھات کو حسب ضرورت نیچے کے موکھے سے نکال لیا جاتا ہے۔ شکل ۵۱ میں ایک ایسا محرک قابِلہ دکھایا گیا ہے۔

دیکھو شکل ۵۱

جھکڑ بھٹے میں کچدھاتی بُرادے کا تصفیہ ہمیشہ سے دشوار رہا اور ارتکاز کے جدید طریقوں مثلاً جھاگ تیراؤ عمل سے ان مشکلوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کا تدارک کرنے کے لیے برادے کے اینٹے تیار کیے گئے، لیکن یہ اینٹے بھٹے کے بالائی حصہ میں ٹوٹ کر جھکڑ میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کل گل بھننے کے طریقے ایجاد ہوئے ہیں جن کا استعمال نہایت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ طریقے (صفحہ ۳۵۳) کے عنوان میں بیان کردہ طریقے سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ کچدھاتی بُرادے کو ”پانڈی“ میں خام حالت یا پہلے جزدی طور پر بھون کر دوبارہ اچھی طرح بھون لیتے ہیں۔ اس عمل سے برادہ ایک سخت کنکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو جھکڑ بھٹے میں استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہے۔

کچھ ہاتھوں کی درستگی کے طریقے اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان سے نہایت ہی باریک بُرادے کی ایک بڑی مقدار دستیاب ہوتی ہے۔ اس کی نیم خالص دھات بنانے کے لیے آنچ پلٹ بھٹے دوبارہ استعمال میں آ رہے ہیں۔

آنچ پلٹ بھٹوں میں نیم خالص دھات کا تصفیہ —

جھکڑ بھٹوں میں استعمال کرنے کے لیے کچھ دھاتی بُرادے موزوں نہیں ہوتا۔ اس سے بھٹے کے اندر گیسوں اور حرارت کی تقسیم میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھڑوائی، بھٹے کے اندر ٹکٹک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باریک بُرادہ جھکڑ کے ساتھ بھٹے سے باہر نکل کر ضایع جاتا ہے۔


ایسی کچھ دھاتوں کے لیے بڑے آنچ پلٹ بھٹے زیادہ موزوں ہوتے ہیں خالص طور پر ایسے مقامات پر جہاں ایسی کچھ دھاتوں کی ایک بڑی مقدار اور ایندھن کی کافی رسد اور اجیر کثرت سے مل سکیں شکل ملے اور ملے میں ایک جدید تیل جلانے کا بڑا آنچ پلٹ بھٹہ دکھلایا گیا ہے جس میں کچھ دھاتی بُرادے سے نیم خالص دھات تیار کی جاتی ہے۔

کوئلہ جلانے کے بھٹوں میں آتش دان اور بستر کا باہمی تناسب ایک تا سولہ ہوا کرتا ہے۔ ان میں لمبے شعلے کا بطومنی کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئلے کا سفوف شدہ ایندھن (جس کی باریکی تقریباً ۱۰۰ خانہ فی مربع انچ ہو) اور زائدہ گیس ان بھٹوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

آنچ پلٹ بھٹوں میں نیم خالص دھات تیار کرنے میں دو مشکلیں پیش آتی ہیں، اول تو یہ کہ بھٹے کے مفصل کے بند سلامت نہیں رکھے جاسکتے اور دوم خبث کی ترکیب پر قابو نہیں رہتا۔

کلسائی ہوئی پاؤڈر ایٹس اور دیگر کچھ دھاتوں کے تصفیہ میں آہنی آکسائیڈ کو گدازنا لازمی ہے لیکن اس عمل میں ریت سے تیار شدہ بند بہت جلد متاثر ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ ان کی مرمت کرنی پڑتی ہے۔ اس قسم کے قدم بھٹوں میں چھت اور بازوؤں میں سوراخ رکھے جاتے ہیں جن میں سے ریت ڈال کر بند کی مرمت کی جاسکتی تھی۔


(244)

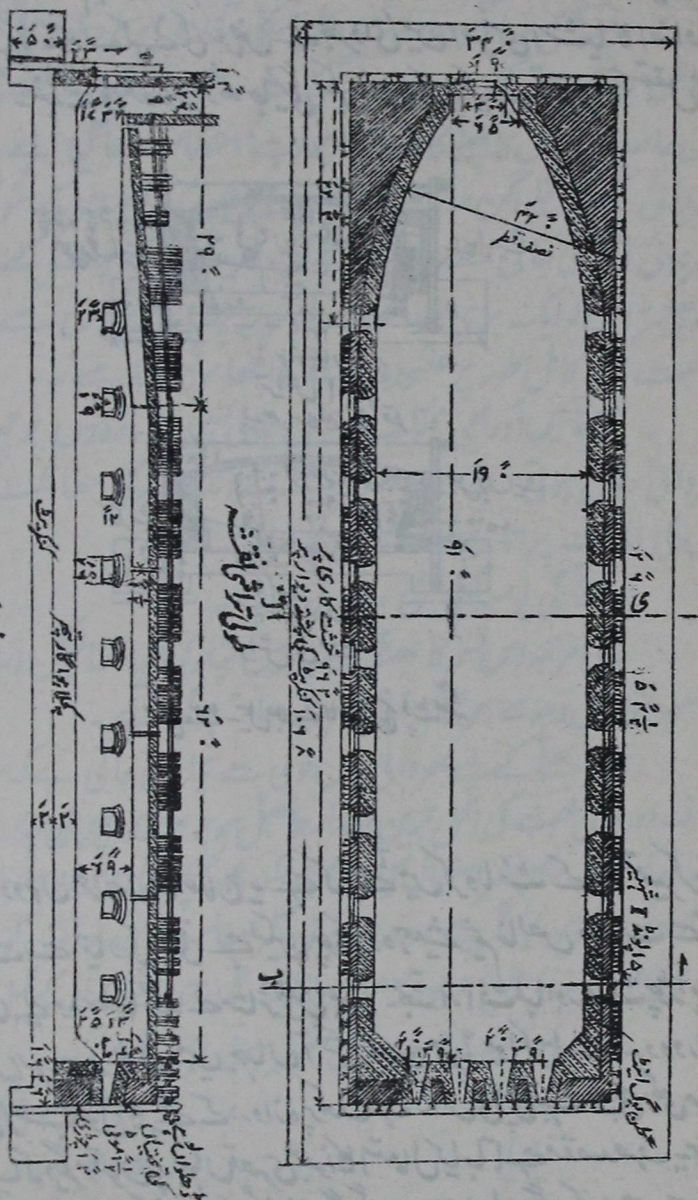

شکل ۱۱۔ تانبے کا کچھ ہاتھوں سے خیمہ خالص دھات تیار کر کے ایسے پتلی اندھن کا پڑاؤ لٹکھٹھ

صفحہ (245)

خبثت پر قابو رکھنا اس لیے ایک مشکل امر ہے کہ بھٹے کی تیش پر اساسی اور ترشی اجزا کے درمیان توازن قائم ہو جاتا ہے اور سلیکا کی افزونی سے خبثت اس سے سیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا تدارک کرنے کی غرض سے بھروائی میں اساسی اشیا کا اضافہ بھی کریں تو یہ ہوگا کہ خبثت کی مقدار بڑھ جائیگی لیکن اس کی ترکیب تقریباً مستقل رہیگی۔

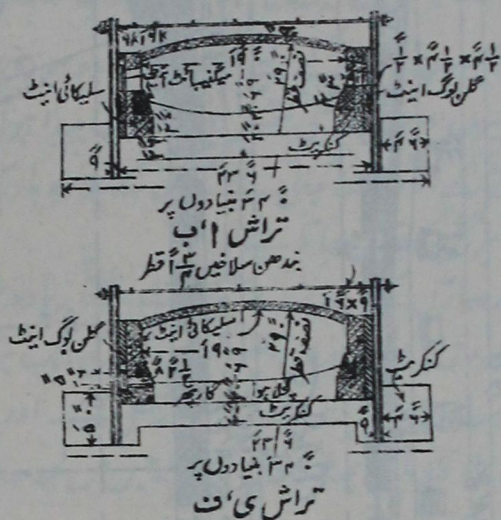

مشکل ۱۰۲۔ تیل جلانے کا بڑا آنچ پلٹ بھٹ

ان دونوں خرابیوں کا علاج یہ ہے کہ بھٹے میں کرومائیٹ کے بند تعمیر کروائے جائیں۔ تہ ریت سے تیار کی جاتی ہے لیکن چونکہ وہ ہمیشہ نیم خالص دھات سے ڈھکی ہوئی ہے اس لیے وہ سلفائیڈز سے متاثر نہیں ہوتی۔ بھٹہ ۱۰۰ فٹ لمبا اور ۱۹ فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ تیل کی مشعلیں سرے پر ہوتی ہیں جہاں آتش دان عموماً ہوا کرتا ہے۔ دو دروازے تیل سے نکل کر حسب معمول کا چھنے کے دروازہ پر کھلتا ہے۔ اس کی چمچی بہت اونچی رکھی جاتی ہے لیکن یہاں جیسا کہ دیگر موقوفوں پر جہاں قصری جھونکا استعمال کیا جاتا ہے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ احتراقی گیسوں پر آنا "کش" رہے کہ شعلہ اور گرم گیس دروازوں اور دیگر مکھوں میں سے باہر نکلنے نہ پائیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ گرم گیسوں کو جتنی زیادہ دیر ممکن ہو بھٹے کے اندر روک رکھیں تاکہ

صفحہ (245)

ان کی حرارت بھٹے کے اندر ہی کام میں آئے اور وہ لہروں میں ضایع نہ ہو۔ اگر اس کی احتیاط نہ رکھی جائے تو حرارت کی ایک بڑی مقدار ضایع جاتی ہے۔ بھٹے کی طولی اور عرضی تراش شکل تانبا میں دکھلائی گئی ہیں۔ یہ آخالند تراش ٹکناس موٹھے میں سے لی گئی ہے۔ خبث کے بہ نکلنے کے لیے بھٹے کی اس جانب، جہاں کاچھنے کا دروازہ موجود ہے، انتظام رکھا گیا ہے۔ جدید بھٹوں میں بھروائی کے ناقے آگن سرے پر بنے ہوتے ہیں اور چھت کے سوراخوں کے ذریعہ بھروائی اتاری جاتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ خبث کے خارج ہونے کے پیشتر اس کو ایک بڑی مسافت طے کرنی پڑتی ہے جس سے نیم خالص دھات کو خبث سے کامل طور پر علیحدہ ہونے کا اچھا موقع ملتا ہے۔

بھٹے میں اور بھی مختلف ترمیمیں ہوتی ہیں۔ بازوؤں پر چھت میں سے بھروائی داخل ہوتی ہے اور وہ خود بھٹے کے اندر بند کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی اعانت پر تازہ رسد شامل کی جاتی ہے۔

بھٹے کی یومیہ گنجائش ۲۰۰ ٹن ہے۔ پہلی مرتبہ اس قسم کا بھٹہ کینیڈا میں تیار کیا گیا تھا لیکن اب تیلی ایندھن کی سہولتوں کی وجہ سے اس کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے۔ اس بھٹے کے لیے بھروائی اس خوبی سے تیار کی جاتی ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے صاف اور سیال خبث کی اقل ترین مقدار حاصل ہو جو بھٹہ کو اچھی طرح چلانے کے لیے ضروری گذرنے کے لیے چرنے کا پتھر استعمال کیا جاتا ہے لیکن عموماً کچھ دھات میں لوہے اور سیلیکن کے آکسائیڈ موجود ہوتے ہیں یا اگر یہ موجود نہ ہوں تو دیگر مناسب کچھ دھاتوں کو شامل کیا جاسکتا ہے جن میں تانبا مطلق نہ ہو۔ بعض اوقات گدازندے کلسائیڈ کے قبل ترکیب کیے جاتے ہیں خبث کی ترکیب حسب ذیل متغیر ہوتی رہتی ہے:۔

۳۰ تا ۴۵ فی صد

سیلیکا

۲۵ تا ۳۰

لوہا

۵ تا ۱۰

 
 
 
چونا

۳۰ تا ۴۰

تانبا

پائرنیٹی کچدھاتوں سے نیم خالص دھات کی تیاری۔

اس سے قبل (دیکھو صفحہ ۹۴) بتلایا گیا ہے کہ گندھک حرارت پیدا کرنے کا ایک قیمتی ایندھن ہے۔ کوئلے کے مقابلہ میں آکسیجن کی مساوی مقدار سے کیمیائی (۲۴۷) ملاپ حاصل کرنے پر تکوین شدہ حرارت حسب ذیل ہوگی:



یعنی ۱۶ حصے آکسیجن کے لیے یہ اعداد فرداً فرداً ۲۹۶۷، ۳۸۳۸۰، ۳۶۱۷۵ ہونگے۔ چونکہ کاربن کے جلنے پر CO_2 کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ گندھک کے جل کر SO_2 کے بننے سے اور چونکہ یہ دونوں طیران پذیر پیداوار ہیں اس لیے اعداد بالا اضافی حرارتی قیمتوں کے متناسب ہونگے اس وقت جب کہ زیادہ ایندھن کے اندر ہوا شریک کی جائے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ اگر کبریتی کچدھاتوں (جن میں گندھک ہو) کی گندھک کموزوں حالات کے تحت جلایا جائے تو تیار شدہ خبت اور نیم خالص دھات کو پگھلانے کے لیے اس کی حرارت کافی ہوگی۔

لیکن مسلسل عمل کے لیے کچدھات کی غیر کیسانیت اور گداز پذیری کی وجہ سے اس میں مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ کچدھات میں گندھک کی کافی مقدار ہو جس سے کافی مقدار حرارت پیدا ہو سکے اور جس میں کافی آزاد سلیکا ہو تاکہ تیار شدہ آہنی آکسائیڈ گداز جاسکے۔

جن کچدھاتوں میں گندھک ۱۸ فی صد سے زائد ہو، جس کے معنی یہ ہوئے کہ پائرنٹس کی مقدار ۲۸ تا ۳۰ فی صد سے کم نہ ہو، وہ کچدھاتیں اس طرح استعمال میں لائی جاسکتی ہیں۔

اس طریقے کو اختصار کے ساتھ ذیل میں بیان کیا جائیگا: جھٹے میں لکڑی کی آگ جلاتے ہیں تاکہ اس کی لمبوتری شکل سے گیسوں کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہو اور جھکڑ کو قائم رکھ کر کچھ دھات کی بھروائی کی جاتی ہے۔ گندھک جلنے لگتی ہے اور کلساؤ اور گنداخت اسی جھٹے میں ہوتی ہے اور درجہ ارتکاز کا انحصار زیادہ تر شرح امارت ہے یعنی اگر امارت بہت ہی سرعت کے ساتھ ہو تو لوہا اکسا کر علیحدہ نہ ہونے پائیگا جس سے نیم خالص دھات لونی قسم کی پیدا ہوگی۔ اگر اس کا امکان ہو تو گلانے کے پیشتر جزوی کلساؤ یا دیگر کچھ دھاتوں کے ساتھ آمیزش کر دی جاتی ہے۔ جھٹے کو چالور کھنے کے لیے وقتاً فوقتاً تھوڑی سی لکڑی یا اور کسی قسم کا ایندھن اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر کوک استعمال کیا جائے تو اس کی مقدار ۲ تا ۴ فی صد تک متغیر ہوتی ہے۔

صفحہ (248)

جھٹے کی پیداوار نیم خالص دھات اور خبث ہیں۔ نیم خالص دھات میں ۲۰ تا ۲۸ فی صد تانبہ اور خبث میں زیادہ حصہ فیرس سیلیکیٹ کا ہوتا ہے۔ لائل بیہار کی کچھ دھات میں ۱۵ تا ۲۵ فی صد تانبہ ہوتا ہے۔ دوران عمل میں ۹۵ تا ۹۶ فی صد لوہا اکسا جاتا ہے اور نیم خالص دھات میں ۳۵ تا ۴۵ فی صد تانبہ ہوتا ہے۔ جھکڑ ۳ پونڈ فی مربع انچ کے دباؤ پر دیا جاتا ہے اور جھٹے میں کچھ دھات کی گہرائی ۸ انچ ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کی زیادہ مقدار اونچے دباؤ پر دینے سے بہترین نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

خبث میں ۳۶ تا ۳۸ فی صد سیلیکا، ۴۵ فی صد فیرس آکسائیڈ، کچھ چونا اور تقریباً ۱ فی صد الومینا ہوتا ہے۔ سیسے کے عنوان میں بتلایا جائیگا کہ ایسے خبث میں الومینا ۱۰ فی صد سے زائد نہ ہونا چاہیے۔ خبث میں ۳۵ تا ۴۵ فی صد تانبہ جاتا ہے۔

لائل بیہار پر ارتکاز تقریباً ۲۰-۱ (جو بہت اونچا تناسب ہے) ہوتا ہے۔ اگر ارتکاز اس سے کم ہو تو زیادہ صاف خبث تیار ہو سکتا ہے۔

نیم خالص دھات کا سلوک — بڑے کارخانوں میں

نیم خالص دھات سے تانبے کی بازیابی فی زمانہ ہمیشہ ہی طریقے سے کی جاتی ہے

لیکن اس طریقے کی استعداد بڑھانے کے لیے تقریباً ۳۰ ٹن تانبہ یومیہ تیار کرنا لازمی ہے۔ تانبے کی نیم خالص دھات کے سلوک کا اصول ذیل میں درج ہے: اگر پگھلی ہوئی نیم خالص دھات میں سے ہوا بھونکی جائے تو سب سے پہلے لوہا اور گندھک علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیمیائی تبدیلیوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن میں سلفائڈز کی تشکیل ہو کر گندھک بشکل SO_2 شکل آتی ہے اور جو کچھ تانبے کا آکسائیڈ تیار ہو وہ فوراً ہی آہنی سلفائیڈ پر عمل کر کے آہنی آکسائیڈ بنا لیتا ہے جس سے تانبہ دوبارہ اپنے سلفائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ کل آہنی سلفائیڈ اکسانہ جائے۔ آہنی آکسائیڈ کو سلیکا کے ساتھ گداز سکتے ہیں جس سے آہنی سلیکیٹ بنتا ہے اور تانبے کا (کیو پرس) تقریباً خالص سلفائیڈ بیچ رہتا ہے۔

اگر جھکڑ جاری رکھا جائے تو گندھک کی تشکیل ہونی شروع ہوتی ہے اور تانبے کے آکسائیڈ اور سلفائیڈ کے باہمی تعامل سے تانبہ برباد ہوتا ہے۔ اگر اور زیادہ جھکڑ دیا جائیگا تو تانبہ خود اکسا جائیگا۔


اس طرح عمدہ اور مالدار نیم خالص دھات اور آبدار تانبہ تیار کرنے میں جتنی کچھ تبدیلیاں ہوں وہ سب ایک ہی عمل میں ختم ہو جاتی ہیں۔

ملاحظہ ہو کہ بھونک کی ابتدائی منزل میں آہنی آکسائیڈ زیادہ مقدار میں تیار ہوتا ہے جس کو علیحدہ کرنے کے لیے سلیکانی گدازندہ استعمال کرنا لازمی ہے۔ پسمیری طریقے سے تانبہ نکالنے کے اوائل زمانے میں مقلبوں کی استرکاری سلیکانی ہوا کرتی تھی جو خاص طور پر سلیکا دینے کے لیے موٹی بنائی جاتی تھی لیکن یہ بہت جلد کٹ جاتی تھی اور ہمیشہ مرمت طلب ہوا کرتی تھی۔ فی زمانہ اساسی استرکاری استعمال میں آ رہی ہے اور صرف گدازنے کے لیے دوران عمل میں سلیکا شامل کیا جاتا ہے۔


(صفحہ ۲۴۹)

دیکھو شکل ۱۰۳

مقلب ہر دو شکل کے یعنی استادہ اور پیپہ نما استعمال کیے جاتے ہیں۔

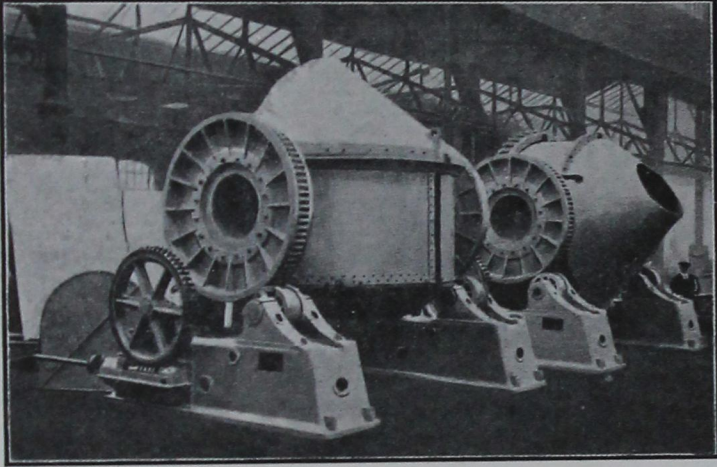

شکل نمبر ۱۰۳ - تانبے کے دو برقی انڈھیل مقلب

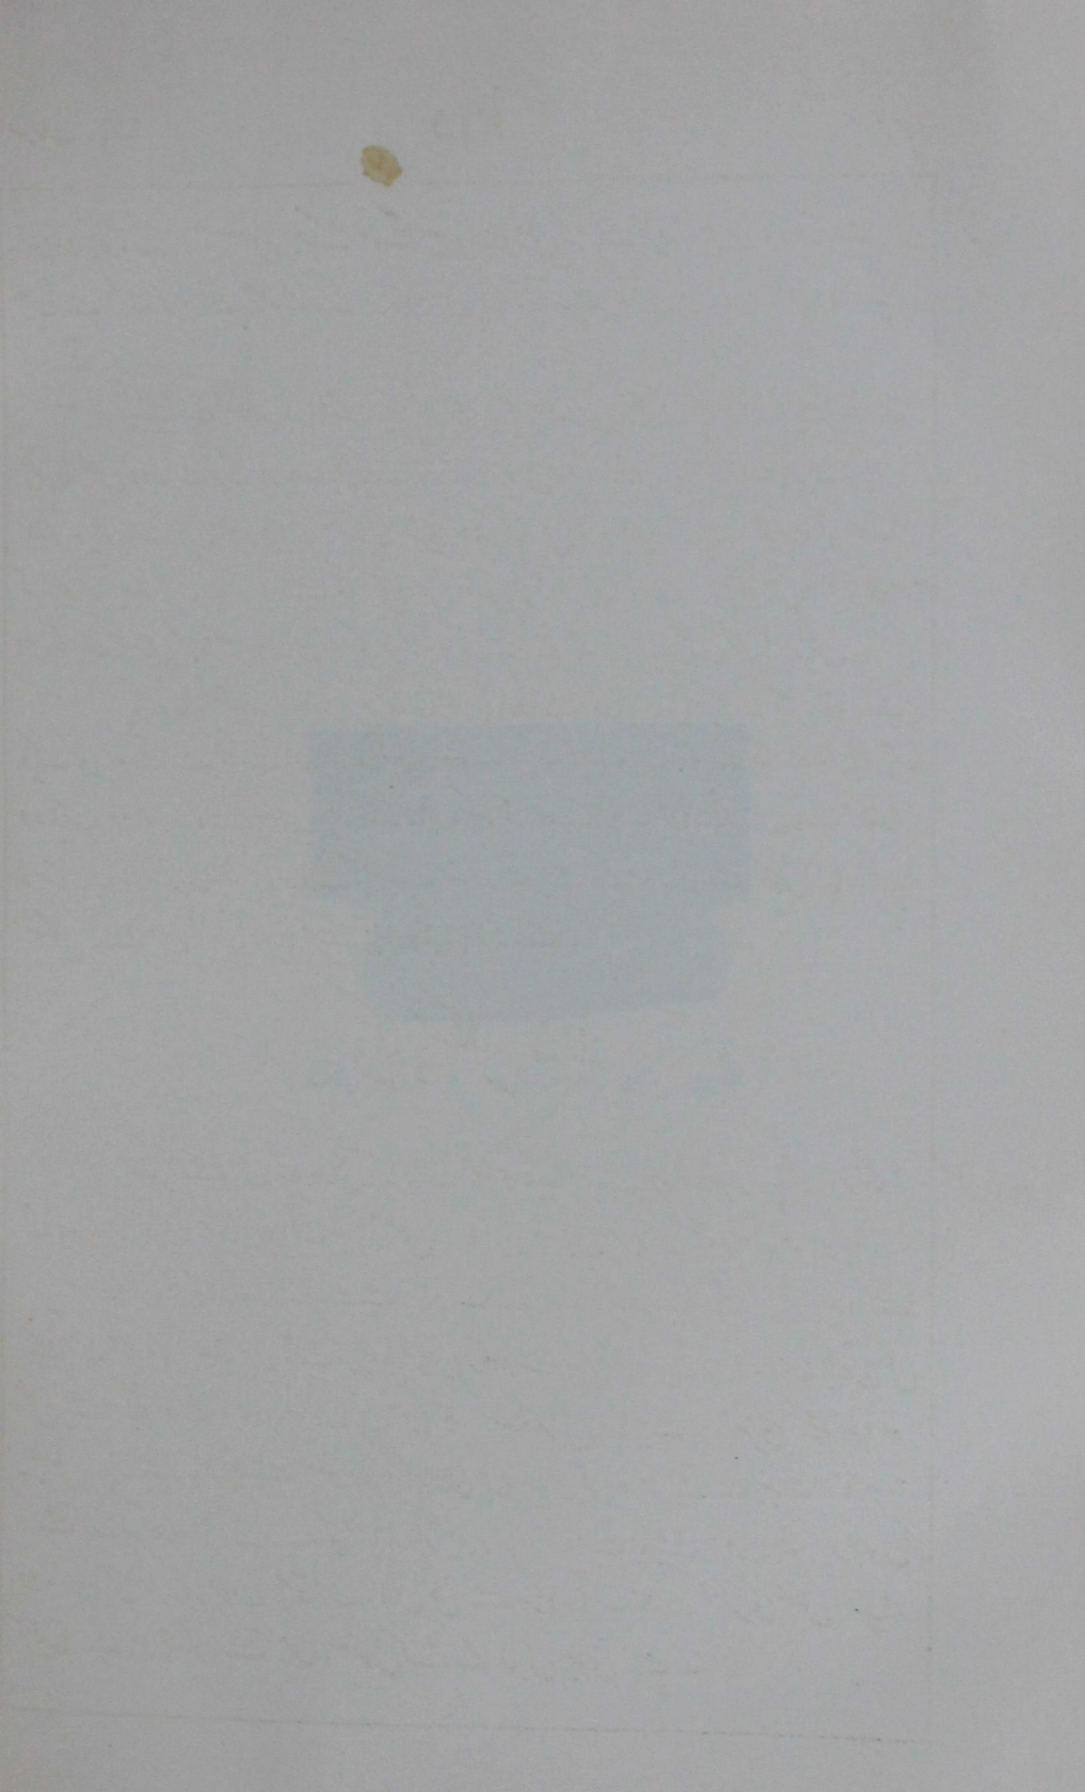

زمانہ ماضیہ میں چھوٹے مقلب مستعمل تھے، لیکن فی زمانہ اساسی استرکاری کے استعمال کی وجہ سے مقلب کا قد بڑھانا لازم ہوا تاکہ مقلب کے اندر دھات میں گدازندہ شامل کرنے پر دھات ٹھنڈی نہ پڑ سکے۔ یہی ساخت کے میمری مقلب میں ایک استوانہ یا پیپہ نما ظرف ہوتا ہے جس کو دت پٹی اور پیپہ کے ذریعہ راکب حلقوں پر لکھا سکتے ہیں۔ یہ حلقے بلینوں پر دھرے ہوتے ہیں۔ ایسے مقلب لمبائی میں ۱۰ تا ۲۰ فٹ اور قطر میں ۷ تا ۱۱ فٹ ہوتے ہیں۔ جب کبھی مرمت ضروری ہو تو ظرف کو اپنے مقام سے اٹھا کر اس کے عوض دوسرا ظرف لگا دیا جاتا ہے۔ عمودی مقلب بھی مستعمل ہیں (دیکھو شکل ۱۷۱)۔

مقلب کی لیشٹ پر ہوا کا صندوق لگا ہوتا ہے اور بھٹے میں داخل ہونے کے قبل جھکڑ اس میں بذریعہ کھوکھلی گھماؤ کھونٹی داخل ہوتا ہے۔ ظرف کو ان گھماؤ کھونٹیوں پر گھما کر یون ٹوٹیوں کو نیم خالص دھات کی سطح سے حسب خواہش نیچا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ سہولت ہے کہ عمل کے دوران میں نیم خالص دھات کسی متغیرہ سطح کے لحاظ سے ظرف کی ترتیب کی جاسکتی ہے۔ جب سلیکانی اشیا استعمال کی جائیں تو استرکاری حتی الامکان موٹی بنانی لازمی ہے تاکہ ظرف کی کارآمد زندگی طویل ہو کیونکہ ترشٹی استر کے ظروف میں سلیکانی استرکاری پگھل جاتی ہے۔ یون ٹوٹیاں استرکاری کے اندر بنی ہوتی ہیں اور ان کا قطر ۱۲ ہوتا ہے۔ پھونک کے دوران میں ان کو ایک آہنی صلاح کی مدد سے کھلا رکھا جاتا ہے۔ جھکڑ کے دوران میں یون ٹوٹیاں نیم خالص دھات کی سطح سے کچھ ہی نیچے رکھی جاتی ہیں، لیکن احتیاط رہے کہ اختتام عمل تک یون ٹوٹی یوں سے نیچے مالدار دھات یا تیار شدہ تانبے کو جھکڑ کے عمل سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی جگہ موجود ہو۔

ظرف کی استرکاری مندرجہ ذیل طریقے پر کی جاتی ہے: ایک چوبی قالب کے اطراف کھیلے ہوئے گار پتھر اور چکینی مٹی کا آمیزہ دھمس کر دیا جاتا ہے۔ اس آمیزے میں چکینی مٹی صرف اتنی شریک کی جاتی ہے جتنی کہ گار پتھر میں بستنی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہو۔ شکم کی استرکاری کی ابتدائی موٹائی ۲ فٹ یا اس سے بھی زائد ہوتی ہے، لیکن گردن پر یہ کم ہو کر صرف ۶ انچ موٹی رکھی جاتی ہے۔

گردن کی استرکاری علیحدہ تیار کر کے خشک کر لی جاتی اور بعد میں مقلب کے اندر لگائی جاتی ہے۔ خشک کرنے کے بعد کل استرکاری کو بخوبی گرایا جاتا ہے جس کے لیے ۲۲ گھنٹے درکار ہیں۔ خشکانے کے لیے سیال خُبث بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے ایندھن اور وقت کی بچت ہوتی ہے۔ بعض اوقات، جہاں کہیں سلیکائی استر لگایا جائے وہاں ظرف کے اندر سلیکائی استر کے نیچے، سب سے پہلے میگنیشیا کی اینٹوں کا ایک مستقل پتہ دیا جاتا ہے۔

ایک ترشٹی استر کا مقلب، جس کی لمبائی ۱۱ فٹ اور جس کا قطر ۶ فٹ ہو، وزن میں مع استر تقریباً ۲۴ تا ۲۵ ٹن ہوگا جس میں صرف استرکاری کا وزن ۴ تا ۵ ٹن ہوتا ہے۔ اس کی استرکاری، ۵۰ فی صد نیم خالص دھات کے پھونکنے میں تین چار پھونکن تک کام دیتی ہے اور اس کی مرمت کے قبل مقلب میں ۱۵ ٹن آبلہ دار تانبا تیار ہوتا ہے۔

بھروائی پھونکنا — مقلب کو ایک پہلو پر گھما کر یون ٹونٹوں کو اوپر کر دیتے ہیں اور نیم خالص دھات فراگیر سے لے کر اس کے اندر بھر دیتے ہیں جھکڑ ۸ تا ۱۶ یونڈ فی مربع انچ پر دیا جاتا ہے اور ظرف کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر گھما کر یون ٹونٹوں کو نیم خالص دھات (کی سطح سے نیچے لایا جاتا ہے)۔ اس میں ایک ہی عمل کے دوران میں اچھی نیم خالص دھات، جس میں ۵۰ فی صد تانبا ہو، پھونک کر آبلہ دار تانبا میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ادنیٰ نیم خالص دھات کے لیے ایک ابتدائی سلوک درکار ہے جس سے اس میں تانبا کی مقدار ۵۰ فی صد تک بڑھ جائے۔ اس کے دو طریقے ہیں: ادنیٰ نیم خالص دھات کو جس میں تانبا ۲۰ فی صد سے زائد ہو مرتکز کر کے ۵۰ فی صد تک لایا جاسکتا ہے اور اس آخر الذکر مالدار نیم خالص دھات کو مقلب سے نکال کر سانچوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ ان کے کندوں کو گنبدی بھٹے کے اندر بلند تیش پر دوبارہ پگھلا کر ایک مخصوص مقلب میں یا بعض اوقات اسی مقلب میں واپس لیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ عمل کے اختتام کا اندازہ زیادہ تحقیق کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کیونکہ دوران عمل میں طوالت ہوتی ہے اور آہنی آکسائیڈ کی غیر موجودگی میں مقلب کا سلیکائی استر قائم رہتا ہے جس سے

مقلب کے گنجائشی ابعاد میں زیادتی نہیں ہوتی اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ دوسری بھروائی میں حرارت اتنی کافی ہوگی جتنی کہ عمل کے دوران میں مال کو سیال حالت میں رکھنے کے لیے کافی ہو۔

فی زمانہ جو طریقہ زیادہ تر مروج ہے وہ یہ ہے کہ مقلب میں تھوڑی سی اپنی قسم کی نیم خالص دھات لی جاتی ہے اور اس کا ارتکاز کرنے کے بعد وقفہ وقفہ سے ویسی ہی دھات اس میں شامل کی جاتی ہے حتیٰ کہ مقلب عمدہ نیم خالص دھات سے پُر ہو جائے۔ اس وقت خُبث بہا کر نکال لیا جاتا ہے اور دھات کو مقلب سے نکالنے کے بغیر اس کو پھونک کر آبلہ دار تانبہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پون ٹونیوں کی اونچائی کو حسب ضرورت کم زیادہ کرنے سے اس طور پر پھونکنا ممکن ہے۔

پھونکن۔ فولاد سازی کے طریقوں میں جس طرح شعلہ اچانک طور پر غائب ہو جاتا ہے، اس عمل کے ختم ہونے کی کوئی ایسی قطعی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی لیے زائد پھونک کر تانبے کو تباہ کیے بغیر گندھاک کو اس طریقے سے علحدہ کرنے میں بہت تجربے کی ضرورت ہے۔

اپنی قسم کی نیم خالص دھات سے پھونک کر اعلیٰ قسم کی نیم خالص دھات کے تیار کرنے میں پھونکن کی ابتدائی منزلوں میں سفید رنگ کا کثیف دھواں نکلتا ہے جس میں طیران پذیر دھاتوں کے اکسائیڈ مع سلفر ڈائی آکسائیڈ اور غالباً تھوڑی سی سلفر ٹرائی آکسائیڈ موجود ہوتے ہیں۔ عمل کے دوران میں شعلے کا رنگ سبزی مائل پڑ جاتا ہے اور یہ بعض اوقات نیلی اور گلانی رنگت اختیار کرتا ہے۔ اس کی رنگت سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ عمل کب منزل مقصود پر پہنچ گیا، کاریگر کو بہت زیادہ تجربہ کار اور ذی ہوش رہنا چاہیے۔ البتہ پھونکن کی اول اور دوم منزلوں میں پون ٹونیوں کو صاف کرنے کی سلاخوں پر چسپاں ہو کر جو مال نکل آتا ہے، اس سے بھی اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

آخری منزلوں میں جب کہ عمدہ نیم خالص دھات آبلہ دار تانبے میں تبدیل ہوتی ہے، شعلے کی شکل میں اسی طرح تبدیلی نمایاں ہوتی ہے۔ عمل کے اختتام یعنی

گندھاک کی مکمل علیحدگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر مقلب کے سامنے ایک آہنی تختی رکھ دی جائے تو اس پر خارج شدہ چیزگاریاں چمک نہ سکیں گی اور اگر چمک کر دیکھنے لگیں تو معلوم ہو جائے کہ گندھاک ابھی پورے طور سے علیحدہ نہیں ہوا (تانبے کے پٹن (Prills) مقلب کے ٹوپن پر جم جاتے ہیں)۔

اساسی استر کے مقلب — سلیکانی استرکاری بہت جلد مرمت طلب

ہو جاتی ہے اور اس کی مرمت میں روپیہ کافی صرفہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ترشٹی استر کے عوض اساسی یا تعدیلی استر لگانے کی کوششیں کی گئیں۔ ان طریقوں میں سلیکانا، مقلب کے اندر دورانِ عمل میں حسب ضرورت بغرض گدازندہ شامل کیا جاتا ہے۔ گریفائیٹ اور دیگر اقسام کے استر بھی استعمال کیے گئے اور سلیکانا بشکل سفوف یا جھکڑ کے ساتھ مقلب میں داخل کیا گیا۔

 
یہ کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں اور ان کی ناکامیابی کے بہت سے وجوہ تھے جن میں اہم ترین سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں استعمال کردہ مقلب نہایت ہی چھوٹے چھوٹے تھے جن میں مال کی مقدار بہت ہی کم ہوا کرتی تھی اور اتنے کم مال میں حرارت کی مقدار اتنی کافی نہیں ہوتی ہے جو پھونکن کے دوران میں بھروائی کو سیال حالت میں قائم رکھ سکے۔ اگر اس کے عوض مال زیادہ مقدار میں موجود ہو تو جذب شدہ حرارت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس سے مال کی تپش میں نمایاں کمی محسوس ہو، اس لیے اس میں ٹھوس سلیکانا کے چھوٹے چھوٹے اخروٹ کے قد کے برابر ٹکڑے گدازنے کی غرض سے شریک کیے جاتے ہیں۔

اساسی استر کے رواج سے استرکاری کی بار بار مرمت کرنے کی مشکل باقی نہ رہی کیونکہ گدازنے کی وجہ سے اس میں بہت کم فسادگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے استر کرومانٹ اور میگنیشیا کی اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں جن کو گارے میں یا بعض اوقات بغیر گارے کے بھی لگادیا جاتا ہے لیکن یہ گارا اسی استر کے سفوف اور ڈامبر کا آمیزہ ہوتا ہے (دیکھو صفحہ ۸۲)۔ یون ٹونٹیاں آہنی ہیں جو استعمال کے دوران میں جل کر استر کے اندر دو تین انچ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔

ترشئی استر کے مقلب کے مقابلے میں اساسی استر کے مقلب میں نیم فلزی دھات جداگانہ طور پر زیر عمل ہوتی ہے۔ اگر ادنیٰ نیم فلزی دھات کو بغیر گدازندے (سلیکا) کے پھونکا جائے تو لوہا زیادہ تر مقناطیسی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ مرکب مقلب کی تپش پر نہیں پگھلتا یعنی استرکاری پر اس کی ایک تہ جم جاتی ہے جو بدورال استعمال بڑھتی جاتی ہے۔

صفحہ (253)

ایک نئے مقلب کو باقاعدہ استعمال کرنے کے قبل اس کی استرکاری کو محفوظ رکھنے کی غرض سے اس پر آکسائیڈ کا ایک سہ انچہ پوست جما دیا جاتا ہے۔ مقلب کے ٹھنڈا ہونے پر ان دونوں اشیاء کے مابین سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے اس پوست کے ٹکڑے بعض بعض مقامات پر نکل آتے ہیں۔ اسی لیے اگر مقلب کو عارضی طور پر تھوڑا کرنا مقصود ہو تو اس میں گیس جلا کر اس کو حتی الامکان گرم رکھا جاتا ہے تاکہ یہ پوست اور اس کے نیچے کی استرکاری بہت کچھ باندھار حالت میں باقی رہے۔ ادنیٰ نیم خالص دھات کے ساتھ بہت زیادہ سلیکا شامل کر کے پھونکنے میں پوست کی تہ کم پڑ جائیگی۔



اگر مقلب کی استرکاری پر مقناطیسی آکسائیڈ کا ضرورت سے زیادہ موٹا پوست آجائے تو مقلب کی گنجائش میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ رہیگا۔ اسی لیے مقلب کے اندر دھات کے ساتھ الوٹینا شامل یا پیدا کیا جاتا ہے اور اس کی موجودگی میں تازہ تیار شدہ میگنیٹائٹ، پوست پر چسپاں نہیں ہوتا۔ بڑے کارخانوں میں اساسی استر کے مقلب ترشئی استر کے مقلبن کے عوض مستعمل ہیں۔

پھونکنے کے غیر مکمل رہ جانے پر دھات میں گندھک موجود رہیگی بعض اوقات اس طرح ۲ فی صد تک گندھک باقی رہ جاتی ہے۔ اسی دھات کو کا پھینے پر چکدار سیاہ سطح دکھائی دیگی۔ زائد پھونکی ہوئی دھات خبث دار اور جلی ہوئی نظر آئے گی۔ مقلب سے نکال کر دھات کو سائنجوں کے اندر ڈھالتے ہیں۔ یہ سائنجے گاڑیوں پر رکھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دھات میں گیس، بڑی مقدار میں باقی رہ جاتی ہے جو بوقت انجماد یکایک خارج ہوتی ہے اور دھماکے کے ساتھ تانبے کو سائنجے کے

اندر سے نکال پھینکتی ہے۔

خُبث میں چونکہ کچھ تانبہ باقی رہ جاتا ہے اس لیے اس کو حاصل کرنے کی غرض سے خُبث کو دوبارہ بھٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔

بعض مقامات پر نیم فلزی دھات کو آئینچ پلیٹ بھٹوں کے اندر میسرایا جاتا ہے جس کے لیے سیال سلفائیڈز کے اندر ہوا چھو کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے حرکت پذیر یوں ٹونیا استعمال کی جاتی ہیں۔ گندھک جل کر خارج ہو جاتی اور لوہا اکسا کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کلس اور اماعت کے سارے تعامل دھات کی سیال حالت ہی میں ہوتے ہیں۔

برق پاشیدگی سے سوودھنا — برقی کام کے لیے خالص تانبے کی

بہت مانگ ہے اور فی زمانہ مسیری اور دیگر طریقوں سے تیار کیا ہوا آبلہ دار تانبہ برق پاشیدگی سے صاف کیا جاتا ہے۔

خیر خالص تانبے کو ڈھال کر موٹی تختیاں تیار کر لی جاتی ہیں جن کو تانبے کے سلفیٹ کے محلول میں (جس کے اندر آزاد حالت میں تھوڑا سا گندھک کا ترشہ موجود ہو) لٹکا دیتے ہیں اور مناسب طور پر ان کو ڈنامو کے مثبت قطب سے ملحق کر دیتے ہیں۔ مناسب فاصلے پر ان کے روبرو خالص تانبے کی پتلی چادریں لگا کر ان کو منفی قطب سے ملادیتے ہیں۔ اب برقی رو غیر خالص تانبے سے گذر کر محلول کے اندر سے ہوتی ہوئی خالص تانبے کی تختیوں میں سے ہو کر اپنا دور پورا کرتی ہے جس سے زیر برقیہ پر تانبہ جمع ہوتا ہے اور خارج شدہ ترشہ غیر خالص تختیوں کے تانبے کو حل کر لیتا ہے جو بعد میں خالص تانبے کی تختیوں پر جم جاتا ہے۔ برقی رد کے مناسب اہتمام آبلہ دار تانبے کا کھوٹ یا تو بشکل کیچڑ نما تلچھٹ بغیر گھلے ہوئے باقی رہ جاتا ہے، یا اگر حل ہو جائے تو تانبے کے ساتھ منفی قطب پر نہیں جم سکتا بلکہ برق پاشید سے پس گھلا ہوا رہتا ہے۔ سونا اور چاندی حل نہیں ہوتے اور تلچھٹ میں آ رہتے ہیں جس میں سیسے کا ایک بڑا حصہ معہ دیگر لوٹ موجود رہتا ہے۔ لوہا حل ہو جاتا ہے۔ خالص تانبہ بنانے کے لیے بہت کم دولہیج کافی ہے۔ اس عمل کے دو طریقے ہیں۔ "ضعفی طریقے" میں کل زیر برقیہ کے بعد دیگرے خالص تانبے کے پتلے پتلے زیر برقیوں کے درمیان

صفحہ (254)

لٹکا دیے جاتے ہیں اور ان کا باہمی فاصلہ تقریباً ۲ انچ ہوتا ہے۔ کل زبر اور زیر برقیے فرداً فرداً ہر ایک ٹانگی کے مثبت + اور - موصول سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک ٹانگی میں بارہ تا تیرہ جوڑ تختیاں ہوتی ہیں اور دو لیٹج کو کم کرنے کی غرض سے ان ٹانگیوں کا برقی الحاق سلسلہ وار کیا جاتا ہے۔ سو دھن گھر میں تقریباً ایک سو یا اس سے زیادہ ایسی ٹانگیاں ہوتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنالیے جاتے ہیں۔ ہر ایک گروہ کی ٹانگیوں سلسلہ وار جوڑی جاتی ہیں اور یہ سارے گروہ آپس میں متوازی طور پر جوڑ دیے جاتے ہیں۔ یکسانیت کے ساتھ مال جمانے کے لیے محلول کو ہلورتے رہنا ضروری ہے۔ ایک گروہ کی ٹانگیوں کی ہر ایک ٹانگی کو اپنی اپنی پڑوسی ٹانگی کے مقابلے میں کچھ نشیب میں رکھا جاتا ہے تاکہ ایک ٹانگی کی جھلک کا پانی دوسری ٹانگی میں اتر آئے۔ گروہوں کے کنارے کی ساری ٹانگیوں کا پانی ایک عام ظرف میں چلا آتا ہے اور یہاں سے اس کو ہر ایک گروہ کی چوٹی کی ٹانگی میں مسلسل پمپ کیا جاتا ہے۔ دو لیٹج کو کم کرنے کی خاطر ٹانگیوں کی ترتیب ضروری ہے جس سے خالص تانبہ یکساں طور پر یعنی بغیر مسہ دار دہلیوں کے جمتا ہے۔

(صفحہ 255)

زبر برقیے بنانے کے لیے تانبے کی بیلی ہوئی چادر لی جاتی ہے اور اس پر تیل اور گریفائٹ کا آمیزہ مل دیا جاتا ہے تاکہ برق پاشیدگی کا خالص تانبہ اس سے چمٹ نہ جائے اور اس کو نکالنے میں آسانی ہو۔ ان کو متذکرہ بالا ٹانگیوں کے اندر تار کے ذریعہ لٹکا دیا جاتا ہے۔

سو دھن کی ٹانگیوں کے اندر ۱۵ فی صد آزاد سلفیورک ترشہ اور ۵ فی صد کاپر سلفیٹ کا برق پاشیدہ محلول استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی تیش فی زمانہ ۳۰ فارنہیٹ تک رکھی جاتی ہے اگرچہ اس سے قبل صرف ۹۰ ف کی تیش مروج تھی۔

یکساں موٹائی کی تختیوں کے تیار کرنے کے لیے برقی روپر پورا قابو رکھنا لازمی ہے۔ کمتر تیش پر زیادہ سے زیادہ ۵ تا ۱۰ امپیر فی مربع فٹ اور بلند تیش پر ۳ تا ۳۵ امپیر دیے جاسکتے ہیں۔ قوت محرکہ برق کا آتا ر فی ٹانگی ۵۰ تا ۶۰ وولٹ ہوتا ہے۔

سلسلہ وار طریقے میں غیر خالص تانبا ہی زبر اور زیر برقیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئینہ دار تانبے کی تختیاں ایک دوسرے سے برابر برابر فاصلے پر منسل میں لٹکائی جاتی ہیں لیکن ان کو آپس میں جوڑا نہیں جاتا۔ فی الحقیقت یہ لازمی ہے کہ وہ برق پاشیدے کے سوا ایک دوسرے سے مجوز رہیں۔ اگر ایسا رکھا جائے تو ٹانکیوں کے اندر سیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف منسل کی پہلو کی تختیاں ہی ڈنامو کے قطبوں سے ملحق کر دی جاتی ہیں۔ ان انتظامات کے تحت تانبے کی ہر ایک تختی کا ہر ایک پہلو اس سلسلے میں اپنے پہلے اور بعد کی تختی کے مقابلے میں مثبت یا منفی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر ایک تختی کا ایک پہلو گھلتا اور دوسرے پہلو پر تانبے کی تہ جمتی رہتی ہے۔ جس کو چھٹنے سے محفوظ رکھنے کی خاطر اس آخر الذکر پہلو پر گریفائیٹ کا لیپ لگا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ٹانکیوں اور برقی واصلوں کی تعداد سب سے کم ہوتی ہے۔ برق پاشیدہ محلول اگر بد احتیاطی سے تیار کیا جائے تو کل تانبا نہ تو گھلیگا اور نہ تختیوں پر جمیگا جس کی وجہ سے پس ماندہ ٹکڑوں میں تانبے کی ایک بڑی مقدار ضائع ہوگی۔ ضعفی طریقے میں تختیوں کا وہ حصہ جو غرق نہ ہو بیکار جاتا ہے۔ سلسلہ وار طریقے میں سوائے کنارے کی تختیوں کے، ساری تختیاں غرق رکھی جاتی ہیں اور اس انتظام سے دھات کی تضحیح نہیں ہوتی۔

زیر برقیوں کے کا تانبا۔ خاص خاص اغراض کے لیے برق پاشیدگی

سے جمایا ہوا تانبا اسی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً چھینٹ چھاپنے کی سیلنوں کی تیاری میں لوہے کی سلاخ پر اس طرح برق پاشیدگی سے تانبا جمایا جاتا ہے۔ (صفحہ 256)

عام اغراض کے لیے استعمال میں آنے کا زیر برقیوں سے حاصل شدہ تانبا ایک بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے جس میں اس کی تھوڑی بہت تکسید ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ڈنڈانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹانکیوں کے اندر کے تلچھٹ میں سونا اور چاندی موجود رہتے ہیں کیونکہ


یہ اشیاء گندھاک کے ترشہ کے اندر حل نہیں ہوتیں۔

ٹانگیوں کے کیچڑ کی تشریح


ٹانبا	۴۶۵۸۳ فی صد	تا	۳۲۵۱۱ فی صد
سونا	۱۶۳۵	"	۰۶۵۹
چاندی	۱۵۶۷۲	"	۷۶۸۶
آرسینک	شائبے	}	۳۶۰۷
اینٹیمنی			۵۶۰۳
بکلی			شائبہ
سلینیم	۰۶۶۵	"	۰۶۱۳
ٹیلیوریم	۰۶۷۱	"	۰۶۰۷
بسمت	۲۶۲۱	"	۵۶۹۳
گندھاک	۹۶۶۸	"	۱۶۱۸
غیر حل پذیر اشیاء	—	"	۱۱۶۳۳
کاپر سلفیٹ	—	"	۲۳۶۳۲
لیڈ سلفیٹ	—	"	۰۶۵۳
کیلشیم سلفیٹ	—	"	۰۶۹۸
لوہا	—	"	۰۶۲۱
مینگنیز	—	"	۰۶۱۳
جست	۲۲۶۷۴	"	۷۶۵۱
دیگر اشیاء			

نا قابل تشخیص مادہ میں زیادہ تر گریفائٹ، چکنائی اور دیگر کھوٹ موجود رہتا ہے۔

 اس کیچڑ کو سیسے کے استر کے ظروف میں رکھ کر گندھاک کے ترشہ کے زیر عمل کر کے اس سے تانبا علیحدہ کیا جاتا ہے



اور ان ظروف کو بھاپ لچھوں سے گرا کر محلول کے اندر ۱۲ گھنٹوں تک گرم ہوا گزاری جاتی ہے۔ تانبا، بسمت، لوہا اور آرسینک کا زیادہ حصہ کھل جاتا ہے۔ ٹھوس اشیا کے تہ نشین ہو جانے پر بالائی سیال نتھار کر علیحدہ کر لیتے ہیں اور اگر اس میں کچھ تانبا علیحدہ نہ ہوا ہو تو کچھ کو چاندی کے سلفیٹ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ چاندی کا یہ سلفیٹ آخری نیارنے کے عملیات سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے ملانے پر تانبے کے عوض چاندی کچھڑ میں چلی آتی ہے۔ اس طرح

 

چاندی کے سلفیٹ کی زیادتی کی تحلیل کے لیے کچھ کچھ دیا تانبے کا رسوب شریک کیا جاتا ہے۔ اسی ظرف کے اندر پانی کے ساتھ اس کو خوب اُبلانے کے بعد کچھڑ کو کئی بار نتھار کر دھو لیتے ہیں اور آخر میں اس کا تقاطر کیا جاتا اور خشک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک چھوٹی بھٹی میں سوڑے کی راکھ، ریت اور دیگر گدازندوں کے ساتھ ملا کر اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ زرد ایزائیٹ (ڈولے) کو اس کے بعد نیار تے ہیں۔

 
تانبا نکالنے کے محلولی طریقے

ان طریقوں میں دھات پہلے ایک محلولی شکل (سلفیٹ یا کلورائیڈ) میں تبدیل کر لی جاتی ہے اور اس محلول کا تانبا لوہے کی کترن سے تہ نشین کیا جاتا ہے۔


سلفیٹ بھوننا — پائراٹھی کچھ دھاتوں کے تانبے کو سلفیٹ میں

تبدیل کرنے کے لیے ان کو ایک آنچ پلٹ بھٹے میں رکھ کر گہری سُرخ تیش پر احتیاط کے ساتھ کھسایا جاتا ہے جس سے تانبے کا سلفائیڈ کچھ تو حسب ذیل تفسید سے سلفیٹ میں راست تبدیل ہو جاتا ہے۔





(Dore Bullion) سہ



یا

 

    اور کچھ اس SO_3 سے جو آہنی سلفائیڈ کو کلسانے پر تیار شدہ فیرس سلفیٹ سے خارج ہوتی ہے یا جو تیار شدہ SO_2 اور آکسیجن کے ملاپ سے فیرک آکسائیڈ، سیلیکا اور بھٹی کی اینٹوں کے تماسی عمل سے تیار ہوتی ہے۔



فیرس سلفیٹ کے مقابلے میں کاپر سلفیٹ کی تحلیل کے لیے زیادہ تپش درکار ہے لیکن یہ چاندی کے سلفیٹ کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے تحلیل ہوتا ہے۔

کل تانے کو سلفیٹ کی شکل میں تبدیل کرنا نہایت ہی دشوار امر ہے بہت زیادہ آہنی سلفائیڈ کی موجودگی میں اس کا ایک بڑا حصہ گھلنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اسی اصول پر بنگارٹ اور ایسکال کے ستروک شدہ طریقے مبنی تھے۔ اول ذکر طریقے میں تانے کی لوہے سے ترسیب ہوتی تھی اور آخر الذکر میں بشکل سلفائیڈ کیلشیم سلفائیڈ سے۔ اس سلفائیڈ کی بعد میں ایک خاص بھٹی کے اندر تحلیل کی جاتی تھی اور تیار شدہ دھات کو اسی میں سودھا جاتا تھا۔


(صفحہ 258)

ادنیٰ قسم کی پائڑاٹی کچدھاتوں کو کھلے انباروں میں کلسا کر تیار شدہ سلفیٹ کوٹانکیوں میں گھولنے سے اور تانبے کی لوہے سے ترسیب کرنے پر بہت سا تانبہ دستیاب ہوتا ہے۔

بعض سلفائڈی کچدھاتیں مرطوب ہوا میں رکھ چھوڑنے سے بہت جلد اکساجاتی ہیں اسی سبب سے تانبے کی کانوں کے اور تانبے کے فضلے کے ڈھیریوں کے اندر سے نتھرے ہوئے پانی میں کاپر سلفیٹ گھلا ہوا ہوتا ہے۔ وادی کاربن، کارنوال میں اور پیری پہاڑ، انگلشیا میں کانوں کے پانی کی ترسیب کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے کھولے گئے تھے۔ یہ دونوں طریقے ریوڈنائٹ کی کانوں میں مستعمل ہیں۔

کلورائڈ میں تبدیل کرنے کے طریقے۔ سلفائڈی کچدھاتوں کو نمک (سوڈیم کلورائڈ) کے ساتھ بھوننے پر یا اس کے عوض ان کو کلورین دار عامل کے زیر اثر کرنے پر ان میں کاتانبا کلورائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً فیرک کلورائڈ یا مینگنیٹ ڈائی آکسائیڈ اور نمک گندھک کے ترشے یا سلفیٹوں کی موجودگی میں کلورین اور ہائڈروکلورک ترشہ تیار کرتے ہیں۔

 کلورائڈ بنانے کے لیے بھوننے کا مرحلہ۔ نمک کے ساتھ بھوننے پر تیار شدہ سلفیٹ نمک پر عمل کرتے ہیں اور سوڈیم سلفیٹ تیار ہوتا ہے۔



بھٹی میں کلورین اور ہائڈروکلورک ترشہ بھی تیار ہوتے ہیں (دیکھو صفحہ ۳۰۵)۔ آخر کار نمک کی کلورین تانبے کو مل جاتی ہے جو کیوپرک اور کیوپرس کلورائڈز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اول ذکر مرکب پانی میں حل ہوتا ہے اور آخر ذکر مرکب ہائڈروکلورک ترشہ اور کلورائڈز میں۔

لانگ میڈ اور ہینڈرسن کے طریقے۔ گندھک کے ترشہ کی

صفحہ (59)

 
 
صنعتی تیاری میں آہنی پائٹرائٹس کو جلانے پر رکھ کنکرنج رہتا ہے۔ پورچوگل اسپین اور ناروے کی پائٹرائٹس میں تقریباً ایک تا ۲۵ فی صد تانبہ ہوتا ہے۔ ان کی گندھاک جل جانے کے بعد تانبے کی مقدار ۲ تا ۵ فی صد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ”مینگنی کچدھات“ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو پیس کر ایک جیلی آمیزندے کے اندر تھوری سی تازہ (یعنی بغیر کلسائی ہوئی) پائٹرائٹس کچدھات اور ۱۰ تا ۱۸ فی صد نمک کے ساتھ ملا یا جاتا ہے۔ اس کو تقریباً ۸ گھنٹوں تک ایک بہت ہی ہلکی تپش یعنی ۳۰۰ تا ۴۰۰ ° فہنر پر ایک آنچ پلٹ بھٹے یا بند خانہ دار بھٹے کے اندر (دیکھو صفحہ ۶۵) گرمایا جاتا ہے۔ بھونی ہوئی کچدھات کو چوبی ٹانکیوں میں رکھ کر پہلے تو پانی میں گھول لیتے ہیں اور بعد میں ہارڈ روکلوک ترشہ میں۔ یہ ہارڈ روکلوک ترشہ صنعتی حاصل شدہ ہے جو کچدھات کو بھوننے پر بشکل گیس کلسائیڈ بھٹوں کی گیسوں میں ملتا ہے۔ اگر ان گیسوں کو کشفی مینار میں لے کر ان میں پانی کی ایک پھوار چھوڑی جائے تو یہ ترشہ پانی میں گھل جائیگا۔ تانبے کا محلول بہا کر نیچے کے لیول پر تپچھٹ حوضوں میں لیا جاتا ہے جس کے بعد اس کو ترسیمی ٹانکیوں میں لے کر تانبے کو لوہے سے مرسوب کرتے ہیں۔ عموماً استعمال شدہ کچدھاتوں میں سونا اور چاندی بھی ہوتی ہے جن کو کلوڈسے کے طریقے (دیکھو چاندی کا بیان) سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد حاصل شدہ ”تانبے کا رسوب“ اکٹھا کر کے گلایا اور سودھا جاتا ہے۔

انبار میں کلورین آمیزی کے لیے جزوی طور پر کلسائی ہوئی کچدھات کو نمک، مینگنیز ڈائی آکسائیڈ اور سابق انباروں کے تغزل کے ساتھ ملا کر اس کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں۔ ہوا اور رطوبت کے داخلے کے لیے کھلی نالیاں بنادی جاتی ہیں۔ تحلیل کے ساتھ ساتھ فیرک اور مینگنیز کلورائیڈ تیار ہوتے ہیں جن سے تانبے میں کلورین آمیزی ہوتی ہے۔ اس عمل میں سرعت پیدا کرنے کی غرض سے اوقات معین پر تانبے کی ترسیب میں تیار شدہ فیرس کلورائیڈ آمیز پانی ان انباروں پر چھڑکا جاتا ہے۔ پیچیدہ کیمیائی تعامل کے سلسلے سے تانبہ اسے کلورائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ تانبہ اپنے محلول سے بذریعہ آہنی کترن مرسوب کیا جاتا ہے۔ ایسی کچدھاتوں سے جن میں تانبہ بشکل آکسائیڈ یا کاربونیٹ موجود ہو،


آب آمیز سلفیورک یا ہائڈروکلورک ترشے میں وہ گھول لیا جاسکتا ہے اور اس محلول سے تانبا اسی طرح آہنی کترن کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس طریقے پر لوہے کی مدد سے تانبے کی ترسیب کرنے میں تیزاب ضایع جاتا ہے کیونکہ تیار شدہ فیرس سلفیٹ کا پیرآکسائیڈ گھولنے کی حد تک بیکار ہے۔ کیو پرس آکسائیڈ اور سلفائیڈ کامل طور پر نہیں گھلتے اور ان کا استخراج نہایت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے۔ کلسائیے سے بیشک زیادہ مقدار دستیاب ہوگی لیکن اس کے اخراجات کی وجہ سے پیداوار کی قیمت میں اضافہ ہو جائیگا۔ اگر ان محلولوں سے تانبا برق پاشیدگی کے طریقے پر علیحدہ کیا جائے تو ترشہ دوبارہ تیار ہوگا جو دوبارہ استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔


صفحہ (260)



 اگر فیرس سلفیٹ موجود ہو تو وہ فیرک سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔





 فیرک سلفیٹ کیو پرس سلفیٹ کا محلول ہے اور اس کام کے لیے مستعمل ہے۔
تعال حسب ذیل ہوتا ہے:-




اس طریقے پر محلول سیال دوبارہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ تانبے کے بنے ہوئے زیر برقیے تانبا جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن زیر برقیے فیروسلین، گلائے ہوئے میگنیٹائیٹ یا کاربن سے بنتے ہیں۔ بعض اوقات سیسے کے زیر برقیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور استعمال کے دوران میں اکسا کر لیڈ پر آکسائیڈ میں تبدیل ہو جانے پر بھی کام دیتے ہیں لیکن ان کے ٹوٹ ٹوٹ کر منتشر ہونے کا احتمال ہے۔ کلورائیڈ کے محلولوں کے ساتھ سیسے کے زیر برقیے استعمال نہیں کیے جاسکتے۔

  فیرک کلورائیڈ بھی بطور محلول استعمال کیا جاسکتا ہے۔ وہ آکسائیڈز اور سلفائیڈز کو گھول لیتا ہے



برق پائیدگی کے ذریعہ تانبے کی ترسیب میں بھی فیرک کلورائیڈ کا محلول حاصل ہوتا ہے۔

 لوہے سے مرسوب کرنے پر فیرس کلورائیڈ بنیگا۔ اس فیرس کلورائیڈ سے کچھ حات کے انبار بھی ترکیبے جاتے ہیں جو ہوائی آکسیجن کی موجودگی میں تانبے کے مرکبات کو گھول لیتا ہے۔ غالباً اس کی یہ وجہ ہوگی کہ وہ پہلے فیرک کلورائیڈ میں تبدیل ہوتا ہو۔



تانے کا وہ حصہ جو گھل سکے دھو کر علیحدہ کرنے کے بعد مرسوب کیا جاتا ہے۔

محلولی طریقوں سے تیار شدہ تانبے کی مقدار نسبتاً بہت ہی کم ہے۔ صرف ملک چلی میں اس طریقے پر تانبا نکالنے کے سب سے بڑے کارخانے موجود ہیں جہاں ایک ایسا کارخانہ جس میں یومیہ ۱۶۷ چھوٹے ٹن (یعنی ۲۰۰۰ پونڈ) تانبا اس طریقے سے تیار کیا جائیگا، زیر تنصیب ہے۔ اس کے چند حصے اس وقت چالو ہیں۔

تجارتی تانبے کی قسمیں

انچھوٹک کیک یا انچھوٹک کڑا تانبا، معمولی تانبا ہے

جس کا تورق اور انچھوٹکپن تانبے کی دیگر قسموں سے زیادہ ہوتا ہے۔

لوبیا تانبا یا ہلکے چھرے — یہ قسم پتیل سازی کے لیے موزوں

ہوتی ہے اور پچھلے ہوئے تانبے کو گرم یا سرد پانی میں ڈال کر تیار کی جاتی ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے تانبے کو زائد ڈنڈا نا چاہیے۔

گلابی تانبہ — اس کی پتلی جلی ہوتی ہے جس کا رنگ خوشنما سرخ ہوتا ہے۔ پچھلی ہوئی دھات کی سطح پر پانی پھینک کر منجھ پیر پی کو نکال نکال کر دھات کی یہ قسم تیار کی جاتی ہے۔

جلی ڈنڈے — وزن میں یہ تقریباً ۲ مہنڈہ ڈوئیٹ ہوتے ہیں اور آبلہ دار تانبے کے مقابلے میں کچھ کم خالص ہوتے ہیں۔ ان کو استعمال سے قبل سو دھنا چاہیے۔

تانبے کا رسوب — یہ باریک سفوف کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ اور لوہے کے ذریعے تانبے کے محلولوں کی ترسیب سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں آمیزش کی مقدار متغیر ہوتی ہے۔ اور اس میں غیر جنسی شے آہنی آکسائیڈ ہے۔

باب (۱۳)

سیسہ

طبعی خصوصیات — اس دھات کی رنگت بھوری نیلی

اور اس کی تازہ کٹی ہوئی سطح پر بہت زیادہ چمک ہوتی ہے جو ہوا میں بہت جلد ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ دھات اتنی نرم ہوتی ہے کہ اس کو ناخن سے کھرج سکتے ہیں اور کاغذ پر گھسنے سے اس کا نشان پڑتا ہے۔ غیر جنسی اشیاء مثلاً اینٹیمنی کا وجود اس کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ دھات متورق، متمدد اور انچھوٹک ہوتی ہے لیکن اس کا لوچ بہت کم ہوتا ہے۔ سیسے کا لوچ صرف ۴.۵ تا ۸.۵ ٹن فی مربع انچ ہے لیکن تار کشی پر یہ ایک تا ۵۵ ٹن تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کا نقطہ ذائعت ۳۲۷° مئی ہے اور بہت بلند تپش پر اس کی بنجیر ہوتی ہے۔ منجمد ہونے پر یہ دھات سکڑتی ہے اور اس لیے ڈھلائی کے کام کے لیے ناموزوں ہے۔ اس کی کثافت نوعی ۱۱.۳۶ ہے لیکن بیلنے اور پیٹنے پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب اس کے ساتھ دیگر اسفل دھاتوں کو شریک کیا جائے تو اس کے بھرت کی کثافت نوعی کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی سطح تازہ کٹی ہوئی اور صاف ہو تو یہ دھات بہ آسانی تمام گھڑی جاسکتی ہے۔ سیسہ کے سفوف کو بچکا کر کے ٹھوس ٹکڑوں کی شکل میں ڈھال سکتے ہیں

ٹن کے ساتھ اس کے بھرت اس طریقے سے تیار کیے جاسکتے ہیں اور ان دونوں دھاتوں کی ایک مرکب چادر تیار کرنے کے لیے ان دونوں دھاتوں کی ٹیوں کو ملا کر سیلنوں میں دیا جاتا ہے۔ اس دھات میں "ہیٹ" کی بہت قوت ہے اور سیہ کے فل اور سلاخیں ایک شکنجے سے پچکار کر تیار کیے جاتے ہیں اِماعت کے بعد ٹھنڈا کرنے پر سیہ قلمی شکل اختیار کرتا ہے اور نقطہ اِماعت پر اس کی شکستگی ستون نما ہوتی ہے۔

کیمیائی خواص — مرطوب ہوا میں یہ دھات اکسائیڈس اکسائیڈ

(Pb_2O) میں تبدیل ہوتی ہے۔ نہایت ہی باریک سفوف کی شکل میں ٹارٹرائٹ کو گرم کرنے پر یہ دھات حاصل ہوتی ہے جو ہوا میں جل پڑتا ہے اور لیڈ مانا کسائیڈ (PbO) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیہ کا یہ اکسائیڈ زردی مائل ہوتا ہے اور سُرخ پیش پر پگھلتا ہے جو ٹھنڈا ہونے پر ایک زرد قلمی ڈھیسے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس سے کچھ بلند پیش پر یہ مرکب سلیکا سے مل کر سیہ کا ایک گدازندہ سلیکیٹ تیار کرتا ہے۔

اسی وجہ سے یہ مرکب بوتوں، قرینقوں اور سلیکانی اشیاء سے تیار شدہ بھٹوں کے استروں کو بہت جلد کھا جاتا ہے لہذا بوتہ کاری میں بڑی کی راکھ یا مارل کے استر (دیکھو صفحہ ۴۱۵) مستعمل ہیں اور تصفیہ کے عملیات میں آبی پیراہن دار بھٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیتھارج (مردہ سنگ) کے مقابلے میں کیوپرس اور لیڈ اکسائیڈ کا آمیزہ زیادہ آکالی ہوتا ہے۔ کاخ سازی میں مردہ سنگ کثرت سے استعمال میں آتا ہے اور سیہ کو بوتے میں پگھلا کر اس کی تکسید سے تیار کیا جاتا ہے (دیکھو صفحہ ۴۱۸)۔

لوہے، نکل، جست اور دیگر دھاتوں پر یہ مرکب تکسیدی اثر رکھتا ہے اور اس عمل میں وہ خود سیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو دیگر دھاتوں کے اکسائیڈ، مثلاً تانے اور لوہے کے اکسائیڈ کے ساتھ ملا کر تپانے سے لیتھارج (مردہ سنگ) پھل کر نرگل اکسائیڈ کو حل کر لیتا ہے جس سے ایک گداز پذیر ڈھیا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے لیتھارج کی مقدار کوئی خاص طور پر مقرر نہیں

کی جاسکتی مثلاً کیو پریس آکسائیڈ کے ایک حصہ کے لیے ۱.۵ حصہ لیتھارج درکار ہے لیکن ٹن آکسائیڈ کے ایک حصہ کے لیے کم از کم ۱۲ حصے ضروری ہیں۔ اگر وہ تیش گداخت کے نیچے تیار کیا جائے تو اس کی رنگت گندمی مائل زرد ہوگی۔ اس کا تجارتی نام میسیڈیکاٹ (Massicot) ہے۔ اگر اس کو ہوا میں احتیاط کے ساتھ گرمایا جائے تو اس سے اور آکسیجن لے کر وہ ریڈ لیڈ یا مینیم (Pb_3O_4) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ریڈ لیڈ کی صنعتی تیاری — دھات کی سطح سے پہلے میل کشی

کر لی جاتی ہے اور اس کو ایک بستر قد آنچ پلٹ بھٹے میں اکسایا جاتا ہے یا اس کے عوض ”تنور“ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر بستر کے ہر دو طرف ایک ایک آتش دان ہوتا ہے۔ احتراقی پیداوار سامنے کے دروازے سے نکل کر ایک خود کے ذریعہ چینی میں چلی جاتی ہے۔ تنور کا بستر وسطی حصے کی طرف اور اسی طرح پیچھے سے سامنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تنور کے سامنے کے حصے میں موٹے موٹے تمکسیدی ٹکڑوں اور سیسے کے آمیزے سے ایک بند تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سیسہ اگلی بھجوائیوں سے بچے ہوئے مال کو پیس کر حاصل کیا جاتا ہے۔ بھٹے کے اندر ۲۰ تا ۳۰ ہنڈر ڈویٹ سیسہ ڈال کر گہری سُرخ تیش پر اس کو گھلایا جاتا ہے۔ دروازے کو آدھ کھلا رکھ کر تیار شدہ آکسائیڈ کو داس اندر ڈھیلے ہیں اور لمبے آہنی ڈانڈوں سے دھات گھنگولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے

لے جدید طریقوں میں اس کے قبل ایک گرم آہنی ظرف میں ابتدائی تمکسید کی جاتی ہے۔ اس ظرف کے اندر گردشی ڈانڈ لگے ہوتے ہیں اور بھاپ اور ہوا اندر چھونکی جاتی ہے۔ اس ظرف کے ڈھکن پر سیسہ کو بگھلانے پر سوراخوں کے ذریعہ سیسہ ظرف کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اس میں تیار شدہ آکسائیڈ کو ہوا کے جھکڑ کے ذریعہ خانے میں اُڑاتے ہیں جہاں وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس کی پیداوار تمکسیدی تنور کے اندر منتقل کی جاتی ہے جہاں اس سے ایک چمکدار رنگ کا زرد آکسائیڈ تیار ہوتا ہے جس کو بعد میں رنگ دیا جاتا ہے۔

دھات کو بھٹے کے پچھلے حصے میں اس کے آکسائیڈ پر مسلسل پھینکتے رہتے ہیں تاکہ اس کی آسانی ہوتی ہے اور جو دھات آکسائیڈ نہ جائے وہ بھٹے کے سامنے کے حصے میں بکر چلی جاتی ہے۔ سیسے میں تھوڑا سا اینٹیمنی ملانے سے میل کشی میں مدد ملتی ہے تاکہ اس کے اختتام پر بھروائی کو کرید کر آہنی گاڑیوں (ٹھیلوں) کے اندر نکال لیتے ہیں جن میں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو بہتے پانی میں پتھر کی چکیوں کے اندر میں کر، باریک ریزوں کو بہا کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ پس ماندہ فلزی سیسہ اور آکسائیڈ کے بھاری ٹکڑے حوضوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور پانی مہر باریک سفوف، تلیجھٹ حوضوں میں جا ٹھیرتا ہے جہاں سفوف کی تہ جم جاتی ہے۔ اس کو جمع کر کے خشک کیا جاتا ہے۔ یہ تجارتی ”پسا ہوا مردہ سنگ“ کہلاتا ہے۔ اس کو رنگت دینے کے تنور میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ تنور تکسیدی تنور کا ہم شکل ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اس کا بستر مسطح ہوتا ہے۔ اس کے اندر مردہ سنگ ڈال کر اس کی پست منڈیریں بنا دی جاتی ہیں اور تکسیدی عمل سے کم تپش پر اس کو رنگت دی جاتی ہے۔ دوران عمل میں مردہ سنگ کو وقفہ وقفہ سے الٹایا اور پھیرا جاتا ہے۔ گرم حالت میں ریڈ لیڈ گہری گندمی مائل بینگنی رنگت لیے ہوئے ہوتا ہے جس کے نمونے نکال نکال کر ٹھنڈے کرنے کے بعد پرکھے جاتے ہیں تاکہ تکسیدی عمل کے اختتام پر ٹھنڈے نمونے کا رنگ چمکدار سرخ پڑ جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ پیس کر دھویا، خشک کیا اور چھان لیا جاتا ہے جس کے بعد اس کو پیپوں کے اندر بھر کر فروخت کرنے کے لیے بازار روانہ کرتے ہیں اس کی کیمیائی ترکیب (Pb_3O_4) ہے مگر ماننے پر اس میں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے اور لیتھارج (PbO) بچ رہتا ہے۔ اس پر نائٹریک ترشہ کے تعامل سے لیڈ پر آکسائیڈ (PbO_2) کا بینگنی رنگت کا سفوف تیار ہوتا ہے۔

(264) صفحہ

 
سیسہ پر ہلکے پانی کا عمل — ایسا پانی جس میں آکسیجن

گھلی ہوئی ہو بہ آسانی سیسہ کو کھا جاتا ہے لیکن یہ آکالی عمل کاربونیٹ اور سلفیٹ کی موجودگی میں کسی قدر کم پڑ جاتا ہے۔ آبرسانی کے سیسے کے نل، اندر کی طرف

ٹن سے قلعی کیے ہوتے ہیں تاکہ پانی، سیسے کی وجہ سے ناپاک نہ ہو سکے۔

سیسہ اور گندھک — سیسے اور گندھک کو ملا کر گرم کرنے



سے لیڈ سلفائیڈ (PbS) بہ آسانی تیار ہوتا ہے جو پھونک، رنگت میں بھورا اور قلعی مرکب ہے۔ اس میں نہایت ہی اعلیٰ فلزی چمک ہوتی ہے اور دھات سے بلند تپش پر پگھلتا ہے۔ کامل سرخ تپش پر لوہے سے اس کی تحویل ہوتی ہے جس سے آہنی سلفائیڈ اور فلزی سیسہ بنتا ہے۔ چنانچہ



کلسا نے پر لیڈ سلفائیڈ جزوی طور پر آکسائیڈ اور سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور SO_2 خارج ہوتی ہے۔

سیسے کے حل پذیر نمک میں سلفیورک ترشہ شامل کرنے سے بھی سلفیٹ تیار ہوتا ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ حرارت سے اس کی تحویل نہیں ہوتی اور نہ وہ پانی میں حل ہوتا ہے۔ کاربن کے ساتھ اس کو گرم کرنے پر وہ تحویل ہو کر سلفائیڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔

  اگر سیسے کے سلفائیڈ کو آکسائیڈ یا سلفیٹ کے ساتھ ملا کر گرم کریں تو گندھک اور آکسیجن آپس میں مل کر بشکل SO_2 خارج ہو جاتے ہیں اور فلزی سیسہ رہ جاتا ہے۔



سیسے کی کچدھاتیں — سیسے کی اہم ترین کچدھاتیں سلفائیڈ، کاربونیٹ، اور کلوروفاسفیٹ ہیں۔

گیلینا — سیسہ کی نیلی کچدھات، سیسہ کا سلفائیڈ

(PbS) — سیسے کی یہ اہم ترین کچدھات کثیر مقدار میں دستیاب ہوتی ہے۔ یہ ہر دو، یعنی قلعی اور ڈھیسے کی شکل میں ملتی ہے۔ اس میں بھورے رنگ کی فلزی چمک ہوتی ہے۔ یہ کچدھات وزنی اور پھونک ہوتی ہے اور اس کی کثافت نوعی تقریباً ۷.۵ ہے۔ اس میں سیسہ ۸۶.۶ فی صد ہوتا ہے۔ قدیم ترچانوں میں گیلینا بہ افراط پایا جاتا ہے اور عموماً گارپتھر فلورسپار، کیلسائٹ، بیرائٹ اور اسپیتھک آئرن کچدھاتوں کے ساتھ رگوں کے اندر اور اکثر اوقات تانبے کے پائرنٹس اور جست کی کچدھاتوں کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے اور بعض مقامات پر اس میں چاندی بھی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ ایسی کچدھات ”سیسہ کی سیم دار کچدھات“ کہلاتی ہے۔ عام طور پر اس میں لوہا، آئینمنی، تانبا اور جست موجود ہوتے ہیں لیکن اکثر سونا اور جست بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کچدھات کے ملنے کے مقامات بشمار ہیں۔

سیروسائٹ — لیڈ کاربونیٹ، یا سیسے کی سفید کچدھات ($PbCO_3$) بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا رنگ سفید یا زردی مائل ہوتا ہے اور اس کی چمک الماسی سے لے کر ٹیالی تک ہوتی ہے۔ اس کی کثافت نوعی ۶.۵ ہے اور اس میں ۷۵ فی صد سیسہ موجود رہتا ہے۔ عموماً یہ کچدھات گیلینا کے مانند سیم دار ہوتی ہے۔ کلورائیڈ میں، لیڈ ویل اور آسٹریلیا میں، بروکن ہل کی تہیں اس قسم کی ہیں۔

اینکلیسائٹ — لیڈ سلفیٹ ($PbSO_4$) بھی گیلینا اور سیسہ کی دیگر کچدھاتوں کی شرکت میں دستیاب ہوتا ہے۔

پائرومارفائٹ — سیسہ کی سبز کچدھات، لینیت، سیسہ کا کلوروفاسفیٹ، [$3Pb_3(PO_4)_2 \cdot PbCl_2$] — یہ کچدھات مسدس قلموں اور سبز اور گندمی ڈھیسوں کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ اس کی

کثافت نوعی ۵، ۵ سے ۷، ۲ تک متغیر ہوتی ہے۔ جن کچدھاتوں میں فاسفورس کے عوض آرسینک موجود ہو وہ میٹھے ٹے سائٹ کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیسے کے بہت سے مرکبات پائے جاتے ہیں جن میں سے بولا نجیر آسٹ $(3PbS, Sb_2S_3)$ اور جیم سن آسٹ اور سیسے کے دیگر اینٹیمنی دار سلفائڈ ہیں۔

سیسے کا تصفیہ

سیسے کی اتنی زیادہ کچدھاتیں سیم دار ہوتی ہیں کہ چاندی اور سیسے کا فلزیاتی تذکرہ علیحدہ علیحدہ ممکن نہیں۔ اس باب میں سیسے کے نکالنے اور سودھنے کا طریقہ اور سیسے کی کچدھاتوں سے نکالی ہوئی چاندی کے ارتکاز کے طریقے بیان کیے جائینگے۔ چاندی کی حقیقی بازیابی کا تذکرہ اس دھات کے عنوان میں کیا جائیگا۔ سیسے کے استخراج کے طریقوں کو تانبے کے تصفیہ کے طریقوں کے مطابق دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یعنی تعاملی طریقے اور تحویلی طریقے۔

گیلینا کے تعاملی طریقوں میں بھی تانبے کے تعاملی طریقے کی مانند کیمیائی تعامل ہوتے ہیں یعنی سلفائڈ کو بھوننے پر جو آکسائیڈ اور سلفائیڈ تیار ہوں ان کا تعامل غیر تبدیل شدہ سلفائیڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیسے کے لیے یہ عمل بیشک زیادہ سہل ہے چونکہ کان کن کے پاس سے جو کچدھات وصول ہوتی ہے اس میں راست تصفیہ کے لیے کافی دھات موجود ہوتی ہے۔

تحویلی عملیات بھی دو مختلف ہیں۔ ایک تو وہ جس میں کاربن تحویلی عامل ہے اور دوسرے میں لوہا اور دیگر آہنی اشیاء مثلاً آہنی آکسائیڈ یا خبث جو بھروائی میں شریک کیے جاتے ہیں اور سیسے کو مرکب حالت سے رہا کرتے ہیں۔

تعمالی طریقے۔

اس عنوان میں فلنٹ سائر، ڈاربی سائر،

ہسپانی، فرانسیسی اور بلائی برگ کے طریقے شامل ہیں۔ بھٹے کی شکل اور طریقے کی تفصیل استعمال شدہ گیلینا کی تخلیص یا اس کے ساتھ شامل کردہ کاربونیٹ و

سلیفٹ وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے، مختلف مقامات میں مختلف ہوتی ہیں۔

فلٹ مشائر بھٹہ شکل ۱۰۴ میں درج ہے۔ یہ ایک آنچ پلٹ بھٹہ

ہے جس کے چولھے کے ہر سہ پہلو پر ایک ایک دروازہ لگا ہوتا ہے۔ جس پہلو پر آتش دان کا دروازہ ہے اس کو ”اجیر کا دروازہ“ کہینگے اور اس کے مقابلے کے پہلو کو ”کام کرنے کا پہلو“ کہینگے۔ بستر پر سابق عملیات میں تیار شدہ خُبث لئی تھا حالت میں چولہے پر پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی سطح اجیر دروازے کے مساوی ہوتی ہے، لیکن کام کرنے کے پہلو کی طرف مائل ہوتا ہوا وسطی دروازے کے سامنے ہی تقریباً ایک ۱۸ انچ عمیق گڑھا ہے۔ اس گڑھے کی تہ پر ایک نکاس موکھا بنا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سیسہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بعض بھٹوں میں پچھلے ہوئے خُبث کے نکالنے کے لیے ایک اور موکھا رکھا جاتا ہے۔ بھٹے کے باہر ایک آہنی حوض ہے جس کے اندر دھات نکالی جاتی ہے۔ بھٹے کے اوپر ناقہ ہے جس کے ذریعہ کچھ دھات کو بھٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔


طریقے کی تفصیل حسب ذیل ہے: بھٹے کے اندر تقریباً ایک ٹن وزنی بھروائی ناقہ سے ڈالی جاتی ہے، اس وقت بھٹہ گزشتہ بھروائی کی تپش کی وجہ سے سُرخ رہتا ہے۔ تازہ بھروائی اجیر دروازے میں سے بھٹے کے بستر پر اس طرح پھیلا دی جاتی ہے کہ گڑھے میں نہ جانے پائے۔ اس کے بعد اس کو ڈیڑھ دو گھنٹوں تک کلساتے اور پھیرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ہو اکھا سکے۔ ہوا کے داخلے کے لیے دروازے اُدھ کھلے رکھے جاتے ہیں۔ اس منزل میں آگ بہت ہی تھوڑی رکھی جاتی ہے تاکہ گیلینا پچھل نہ سکے۔ یاد ہو گا کہ گیلینا کا نقطہ اباعت سیسے سے اونچا ہے۔ اس مرحلے میں تکسید بہ آسانی ہوتی ہے اور سیسہ کا آکسائیڈ اور سلیفٹ تیار ہوتا ہے۔

(267)

اس کے بعد دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تپش کا مل سرخی تک بڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت سلفائیڈ، سلیفٹ اور آکسائیڈ کے باہمی تعامل سے سیسہ شہ مقدار میں علیحدہ ہوتا ہے اور بھٹے کے اندر گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی بھٹے کی تپش گیلینا کی تپش گدخت سے

(268)

کم ہوتی ہے۔ تیار شدہ سیسہ بھٹے سے نکالا جاتا ہے۔
غیر تحول شدہ اشیاء نرم اور لئی بنا پڑ جاتی ہیں۔ ان کو بستر پر سے نکال کر چولہے کے اوپر
پھیلادیا جاتا ہے، اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ہوا کے داخلہ سے یہ
اشیاء ٹھنڈی ہو کر گیچل نہ سکیں یعنی ان کو کڑا بنایا یا سختایا جاتا ہے، اور پھر اس

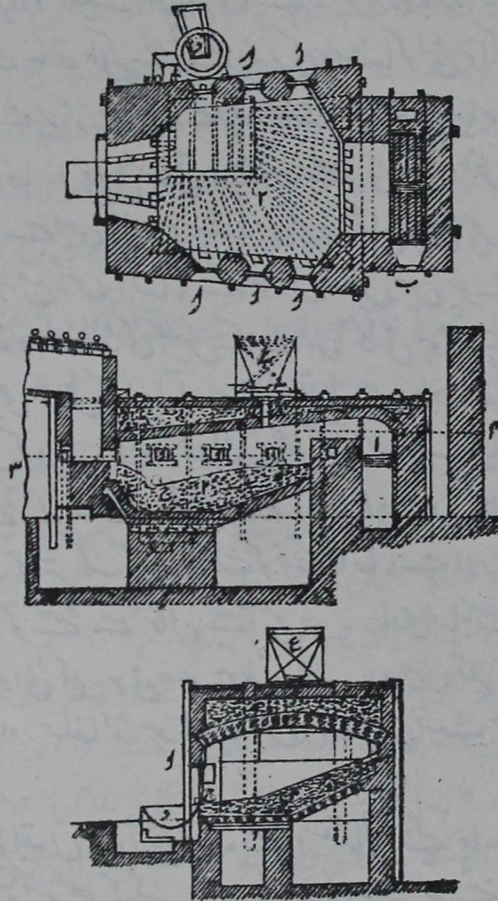

شکل ۱۰۴۔ سیسہ کلانے کا بھٹہ

چونا شریک کر کے ان کو ”اٹھالیا“ جاتا ہے۔ دوبارہ ان کو تقریباً آدھے گھنٹے
تک کھسا لیتے ہیں۔

اب دروازوں کو بند کر کے قاصر کو کھول دیتے ہیں اور تازہ آگ سلگائی جاتی ہے اور اس طرح پیش کو بڑھا کر بھروائی کو پگھلا دیتے ہیں۔ تیار شدہ سیسہ کا سلیکیٹ چونے سے تحلیل ہوتا اور لیڈ آکسائیڈ رہا ہوتا ہے۔ آکسائیڈ کی یہ مقدار مع اس مقدار کے، جو کلسا نے پر تیار ہوئی ہو، غیر تبدیل شدہ سلفائیڈ پر عمل کرتی ہے جس سے اور زیادہ سیسہ علیحدہ ہوتا ہے۔ چونکہ دوبارہ مشرک کیا جاتا ہے اور آؤر جنٹ کے ساتھ ملا کر بھٹے کے اندر کی اشیا کو لٹی نما کر لیتے ہیں اور ان کو اس طرح پھیلا کر چولھے پر آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹہ تک بھون لیا جاتا ہے۔ اس عرصہ کے اختتام پر آگ دوبارہ جلائی جاتی ہے اور بھٹے کی پیش اعظم تک حرارت پیدا کی جاتی ہے جس سے پس ماندہ اشیا دوبارہ پگھل جاتی ہیں۔ بھوننے پر تیار شدہ آکسائیڈ مع اس آکسائیڈ کے جو اس منزل میں چونے کے سلیکیٹ سے رہا ہوا ہو، پس ماندہ سلفائیڈ کی تحلیل کے لیے عموماً کافی ہوتا ہے لیکن کونے کا تھوڑا سا برادہ بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ تحویل میں مدد ملے۔ یہ کونہ بقیہ سلفائیڈ کو سلفائیڈ میں تحویل کر دیتا ہے جو آکسائیڈ پر عمل کر کے سیسہ تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد دھات کو بھٹے کے سامنے رکھے ہوئے آہنی ظرف میں نکال لیتے ہیں۔

زائد چونا مشرک کر کے جنٹ کو خشکایا جاتا ہے اور جب وہ لٹی نما ہو جائیں تو ان کو بھٹے سے نکال لیتے ہیں۔ یہ رمادی جنٹ کہلاتے ہیں اور ان کی مقدار بھروائی کی ۲۰ فی صد ہوتی ہے۔ ان میں تقریباً ۴۰ فی صد سیسہ بشکل سلیکیٹ اور سلفائیڈ ہوتا ہے جس کی بازیابی جنٹ چولھوں کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔

جدید طریقوں میں آنچ پلٹ بھٹے استعمال کیے جاتے ہیں اور عمل کے آخری حصہ میں ترسیم بھی کی گئی ہے۔ دوسری مرتبہ بھوننے اور پگھلانے کے بعد پس ماندہ جنٹ کو بھٹے کے اندر سے کرپینوں کے ذریعہ نکال کر جھکڑ بھٹے کے اندر ان کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سیسہ کی بازیابی ۹۰ فی صد کے عوض تقریباً ۸۰ فی صد ہوتی ہے لیکن جھکڑ بھٹے کے تصفیہ میں زیادہ کفایت ہے۔

چونے سے سخانے میں دو فوائد ہیں۔ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ بھوننے کے مرحلوں میں خبث سخت اور نرگل پڑ جائیں تاکہ بھروائی کے گیلینا میں اس کی وجہ سے بستگی نہ پیدا ہو جس سے اس پر ہوا کا اثر نہ ہو سکیگا۔ بوقتِ امانت اس سے غالباً سیسہ لے سلیکیٹ سے آکسائیڈ رہا ہوتا ہو۔

آہنی ظرف میں دھات کے اوپر خبث، نیم خالص دھات اور میل کی ایک تہ رہتی ہے جس کے اندر فلزی سیسہ کے بہت سے چھرے موجود رہتے ہیں۔ کوئلے کا بڑا حصہ اس پر ڈال کر اس کو گرم دھات کے اندر خوب ہلوا جاتا ہے۔ تیار شدہ گیس ظرف کے منہ پر چلتی ہے اور اس کی حرارت سے خبث پگھل کر سیسہ کے چھروں کو رہا کرتا ہے۔ دھات پر سے اُترا ہوا میل فوراً ہی یا تو بھٹے میں واپس کر دیا جاتا ہے یا دیگر بھروائیوں کے ابتدائی کلسائیڈ میں شریک کیا جاتا ہے۔ یہ عمل تقریباً ایک گھنٹے میں ختم ہوتا ہے۔

اگر کچھ دھات میں بیرائٹ (baryte) شکل کھڑا موجود ہو تو بھروائی میں فلور اسپار کا گدازندہ شریک کرنا لازمی ہے یا اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اس کے عوض فلور آئیز کچھ دھات استعمال کی جائے۔ کچھ دھات میں بلینڈ اور دیگر سلفائیڈز کی مقدار بھی خبث کی گداز پذیری پر اثر کرتی ہے۔

کوئیرن، بلائنگٹ اور دیگر مقامات کے مروج طریقے متذکرہ بالا طریقے کے متشابہ ہیں۔ یہ طریقے صرف خالص دھاتوں کے لیے موزوں ہیں۔ غیر خالص سلفائیڈ مثلاً اینٹیمونائٹ اور کاپر پائیرائٹ گیلینا کے ساتھ مل کر گداز پذیر دوسرے سلفائیڈ بنا لیتے ہیں جن کے پچھلنے کی وجہ سے بھوننے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

آئینج پلٹ بھٹے کے اندر تعالیٰ طریقے سے اینٹیمنی دار کچھ دھات کا تصفیہ کرنے میں ابتدائی منزلوں کی تیار شدہ دھات اینٹیمنی کے کھوٹ سے

پاک ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کی تیار شدہ دھات میں یہ کھوٹ موجود ہوتا ہے۔

تحویلی طریقہ — یہ جھکڑ بھٹے یا آنچ پلٹ بھٹوں میں کیے جاتے

ہیں۔ ان طریقوں سے غیر خالص کچدھاتوں اور خُبث کا تصفیہ کیا جاتا ہے اور سیسے کی تخلیص میں تیار شدہ میل اور آگسائڈز کی تحویل کے لیے بھی مستعمل ہیں۔ تازہ کچدھاتوں کے لیے لوہا بطور تحویلی عامل استعمال کیا جاتا ہے۔ ناقص کچدھاتوں کے لیے جن میں عموماً بہت زیادہ آہنی سلفائیڈ ہوتا ہے، ابتدائی بھوننا اور اماعت لازمی ہے تاکہ لوہے کو گداز کر علیحدہ کیا جاسکے اور سیسہ کا ارتکاز ہو۔

(صفحہ 270)

کارنش طریقہ — یہ طریقہ تانبے اور اینٹیمنی دار غیر خالص

کچدھاتوں، سیسہ کی نیم خالص دھات اور خُبث کے لیے کسی قدر موزوں ثابت ہوا ہے۔

کچدھات یا نیم خالص دھات کو سب سے پہلے ایک مکس میں (تانبے کے تصفیہ کی مانند) ۱۵ تا ۱۸ گھنٹوں تک بھون لیتے ہیں۔ اس کے بعد فلٹن شائر بھٹے کے مانند ایک خاص بھٹے کے اندر اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ۲ ٹن بھروائی کو بچھلانے کے لیے دو تین گھنٹے درکار ہیں۔

 
خالص کچدھاتوں یا سیم دار اشیا کے لیے ”تعامل“ سے علیحدہ شدہ سیسہ کو الگ کر لیا جاتا ہے اور دوبارہ اس پر علیحدہ عمل کیا جاتا ہے۔ اول الذکر حالت میں وہ زیادہ خالص ہوتا ہے لیکن آخر الذکر عمل کی ابتدائی منزل میں تیار شدہ سیسے میں زیادہ چاندی ہوتی ہے۔

چونے اور بے لفظ کوئلے (اینٹھراسائٹ) کا چُورا بھی شریک کیا اور اچھی طرح ملا یا جاتا ہے جس سے اشیا سخت پڑ جاتی ہیں ان کو چولھے پر پھیلا دیا جاتا ہے اور ان پر تقریباً ۲ ہنڈرڈ ویٹ لوہے کی کترن بکھیر دی جاتی ہے۔

اب دروازوں کو بند کر کے مٹی سے ان کی درز بندی کر دی جاتی ہے اور بھروائی کو بلند تیش پر دوبارہ پگھلاتے ہیں۔ اس سے تیار شدہ اشیاء اپنی اپنی تہوں میں علیحدہ ہو جاتی ہیں اور بھٹے سے مال نکالنے پر علیحدہ علیحدہ نکل آتی ہیں، یعنی سیسہ، آہنی ظرف کے اندر چلا آتا ہے، نیم خالص دھات جو ”گارا“ کہلاتی ہے اور جس میں آہنی سلفائیڈ، تانبا اور کچھ تھوڑا سا سیسہ کا سلفائیڈ بھی موجود ہوتا ہے، آہنی ظرف پر سے بہ کر اس کے نیچے رکھے ہوئے ظرف کے اندر چلی آتی ہے اور ان کے علاوہ خُبث، جس میں سیسہ اور تانبا موجود نہ ہو، پھینک دیا جاتا ہے۔

اس طریقے کی تکمیل کے لیے تقریباً ۸ گھنٹے درکار ہیں۔

اس طریقے کے پہلے مرحلے میں تیار شدہ سیسہ، اکسائیڈ، سلفائیڈ اور سلفیٹ کے باہمی تعامل سے بنتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں موجودہ سلفائیڈ اور سیلیکیٹ کی، لوہے سے تحویل ہوتی ہے۔ بے لفظ کوئلہ، اکسائیڈ ہوئی اشیاء کی تحویل کرتا ہے۔




جھکڑ بھٹے میں سیسہ کا تصفیہ — آج کل سیسہ کے تصفیہ

کے لیے آبی پیرا مین دار (شکل ۱۰۵) جھکڑ بھٹے عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ کچھ دھات اگر اکسائیڈ ہوئی (یعنی بشکل کاربونیٹ، فاسفیٹ، وغیرہ) نہ ہو تو پہلے ایک آنچ پلٹ بھٹے کے اندر اس کو بھون لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈھیپا بن جائے۔ اس کے ساتھ آہن دار اشیاء مثلاً پائرسنڈر (Pyrites Cinder) (جو سلفیورک ترشہ کی صنعتی تیاری میں دستیاب ہوتا

ہے) آہنی کچھ دھاتیں یا چھٹائی بھٹے یا بل بھٹے کا خُبث یا اور قسم کے موزوں گدازندے یعنی چونا وغیرہ شریک کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دھاتی آمیزہ کا کوک کے ایندھن کے ساتھ تصفیہ کیا جاتا ہے۔ سیسے کی تحویل مندرجہ ذیل طریقوں سے عمل میں آتی ہے۔ (۱) سیسہ کے اکسائیڈ ہوئے مرکبات اور پس ماندہ سلفائیڈ کے باہمی تعامل سے (کلسائی ہوئی) کچھ دھات کا بہت سا لید سلفیٹ، ایندھن کے

کاربن سے سلفائیڈ میں تحویل پذیر ہوتا ہے)۔ (۲) کاربن مانا کسائیڈ اور ایندھن کی کاربنی اشیاء سے لیڈ آکسائیڈ کی راست تحویل ہو سکتی ہے۔ (۳) چونے اور آہنی آکسائیڈ سے سیسہ کے سلیکیٹ کی تحلیل ہوتی ہے جس سے سیسے کا آکسائیڈ رہا ہوتا ہے

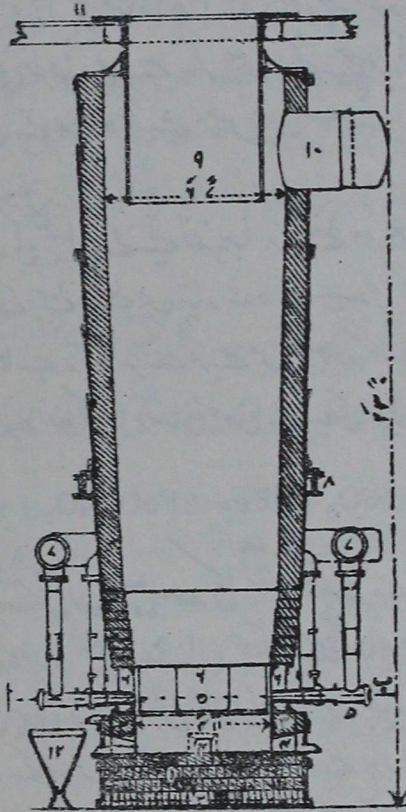

ترائش ج، د

شکل ۵۱۔ (۱) چولہے کا پیندا (۲) پشت کاری میں نالیاں (۳) نکاس موکھے (۴) نکاس (۵) خبثت راہ
(۶) جھکڑ نالیاں (۷) آبی پیرا بن (۸) جھکڑ صدر نل (۹) بہار طلقہ (۱۰) جھونکن نل۔
(۱۱) نکاس گیس نل (۱۲) جھونکن فرش (۱۳) خبثت حوض۔

جس کی تحویل ایندھن کے کاربنی مادے سے ہوتی ہے۔ (۴) بھروائی کے اندر

صفحہ 272

آہنی مرکبات کی تحویل سے جو لوہا تیار ہو وہ بھی لیڈ سلفائیڈ اور سیسہ کے دیگر مرکبات کی تحویل کرتا ہے۔ اس طرح سلفائیڈ کی تحویل میں سیسہ اور خُبث کے ساتھ آہنی سلفائیڈ بھی تیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھروائی کا تانبا بھی موجود ہوتا ہے اور تھوڑا سا سیسہ بھی جیسا کہ فزائی برگ کے طریقے میں۔ بعض اوقات نیم خالص دھات کے تانبے اور سیسے سے چاندی کی بازیابی کی غرض سے سیسے کی مرس اور سیم در خام کچدھا میں بھی بھونی ہوئی اشیا کے ساتھ شال کی جاتی ہیں۔ کلساؤ کی تکمیل پر صرف سیسہ اور خُبث ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ زیادہ مروج ہے۔

جدید طریقوں میں کلساؤ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کچدھات سے گندھک علیحدہ ہو جائے اور سیسہ اپنے تسکیدی مرکبات مثلاً آکسائیڈ اور سلیکیٹ میں تبدیل ہو جائے۔ اس طرح سیسہ کی رہائی کاربن اور کلرین مانا کسائیڈ کی مدد سے ایک نہایت ہی آسان کام ہے اور استعمال شدہ آہنی آکسائیڈ اور چونا محض گدازندے کا کام دیتے ہیں اور لیڈ سلیکیٹ کی تحویل کا ایک ذریعہ ہیں۔

کلساؤ کے لیے لمبے بستر کے خاص آنچ پلٹ بھٹے ہوتے ہیں جن میں آتش کے قریب فتیلہ کا صندوق بنا ہوتا ہے یا اس کو خاص آلات مثلاً ہینڈنگ ڈن ہیڈر لین طرف میں کیا جاتا ہے۔ کلساؤ کے لیے جھکڑ کی ضرورت داعی ہوتی ہے۔ آخر کار طریقہ میں گیلینا کے ساتھ ۱۵ فی صد چونا ملا کر ایک آنچ پلٹ بھٹے کے اندر جزوی طور پر کلسا لیا جاتا ہے جس کے بعد آخری کلساؤ طرف کے اندر کیا جاتا ہے۔

یہ ظرف گہرا اور بہت کچھ مخروط نما ہوتا ہے اور گھاؤ کھونٹوں پر چڑھا ہوتا ہے اس پر ایک خود بھی لگا لیا

جاتا ہے تاکہ تیار شدہ سلفر ڈالی آکسائیڈ باہر نکل آئے۔ ایک چھدی ہوئی تختی ظرف کی تہ پر رہتی ہے جس کے نیچے سے جھکڑ دیا جاتا ہے اور اس تختی کی وجہ سے جھکڑ بھروائی کے اندر پھیل کر نکلتا ہے۔ اس تختی پر سُرُخ تپائی ہوئی کچدھات یا اس کے عوض آگ کی ایک پتلی تہ جمادی جاتی ہے اور اس کے اوپر جزوی طور پر

بھونی ہوئی کچدھات کی تھیں جمادی جاتی ہیں۔ ہر ایک تہ جانے کے بعد عمل کو اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ وہ تہ اچھی طرح سنگ جائے۔ جب ظرف اس طرح بھر جائے تو اس وقت تک جھکڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ گندھک مکمل طور پر غلجھ نہ ہو جائے۔ ایسے ایک ظرف میں تقریباً دس گیارہ ٹن بھردائی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کے کیمیائی تعامل اب تک یورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے، لیکن گندھک ایک فی صد تک کم پڑ جاتی ہے۔ اسی قسم کے دیگر طریقوں میں کیلیم سلفیٹ (پلاسٹر آف پیرس) چونا اور سلیکا بھی شریک کیے جاتے ہیں اور ابتدائی کلساؤ جھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن گندھک ۸ فی صد سے نہ بڑھنے پائے۔

ڈوائٹ لائیڈ کے طریقے میں کچدھات کو فولادی کرہیوں کے ایک مسلسل پیٹ پر کلسایا جاتا ہے۔ اس پر کچدھات کی ایک پتلی تہ ڈالی جاتی ہے۔ پیٹ پر ایک آتش دان مناسب طور پر رکھا ہوتا ہے اور پیٹ کے نیچے ایک خانہ ہے جس کے اندر سے ہوا نکالی جاتی ہے تاکہ اشیا کے اندر سے ہوا کا گذر ہو۔ آتش دان کے نیچے سے گزری ہوئی کچدھات کو آگ لگتی ہے اور اس کے نیچے سے گزرنے کے بعد بھی یہ عمل احتراق جاری رہتا ہے۔

صفحہ (278)

سیسہ کے تصفیہ کے دیگر طریقے اب متروک کر دیے گئے ہیں۔ اور اب اس کام کے لیے صرف آبی پیرامین دار جھکڑ بھٹے مستعمل ہیں۔

ان بھٹوں میں پون ٹونٹیوں کے قریب کے حصہ کا اسٹر سلیکائی ہوتا ہے۔ نہایت ہی گرم ہونے کی وجہ سے فلزی آکسائیڈز اور دیگر خبث کے اکالی عملیات سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اس لیے اس حصہ کا آہنی ڈھانچہ کھوکھلا بنایا جاتا ہے جس کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس میں پانی کا دور قایم رکھا جاتا ہے۔ دیکھو صفحہ ۴۴۴

اس کی تین مختلف پیداوار ہیں :- (۱) کام کا سلیسہ (جس میں چاندی اور سونے کا زیادہ حصہ اور انٹیمی، تن، بسمت، تانبا اور کوہاٹ مکمل اور اسینک کے شائبے موجود ہوتے ہیں)۔

(۲) نیم خالص دھات — جو سیسے اور آہنی سلفائیڈ کا آمیزہ ہے جس میں بھروائی کا کل تانبا ہوتا ہے۔

اس میں بعض اوقات ۱۰ تا ۱۲ فی صد سیسہ اور تھوڑی سی چاندی، سونا، وغیرہ، موجود ہوتے ہیں۔ اس کو کلسا کر ایک غلطیہ بھٹے میں دوبارہ اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے جب اس سے سیسہ دستیاب ہوتا ہے (جس میں عموماً بہت سی چاندی موجود رہتی ہے) اور دوسری نیم خالص دھات جس میں تانبا موجود ہو اور ان کے علاوہ خث تیار ہوتے ہیں۔ اس دوسری نیم خالص دھات کو دوبارہ کلسا کر اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے جس سے ایک اور ایسی نیم خالص دھات تیار ہوتی ہے جس میں ۲۰ فی صد سے زائد تانبا ملتا ہے اور اس کے علاوہ خث بنتے ہیں۔ اس نیم خالص دھات سے تانبا تیار کیا جاتا ہے۔ کلسا کرنے کے بعد نیم خالص دھاتوں میں کافی گندھک باقی رہ جاتی ہے جو تانبے کے ارتکاز کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ بھوننے پر تیار شدہ آہنی آکسائیڈ کو گدازنے کے لیے بوقتِ امانت سلیکا شامل کیا جاتا ہے (دیکھو تانبے کا بیان)۔ پہلی نیم خالص دھات سے حاصل شدہ خث میں عموماً سیسہ موجود رہتا ہے اور اس لیے ان کا دوبارہ تصفیہ کرنا لازمی ہے۔ نیم خالص دھات سے تیار کیے ہوئے سیسے میں بہت زیادہ کھوٹ موجود ہوتا ہے۔

اگر آرسینک موجود ہو تو کچھ اسپائس (speiss) بن جائیگا (دیکھو

صفحہ ۵۶)۔

خث — خث کے اصلی اجزاء آہنی سلیکیٹ اور چونا ہیں لیکن اکثر اس میں الومینا اور زنک آکسائیڈ ($2\text{FeO}, \text{SiO}_2 + 2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$) کی قابلِ لحاظ مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر اس میں ایک فی صد سے زائد سیسہ موجود ہو تو اس کو کلسائی ہوئی نیم خالص دھات کے ساتھ دوبارہ گلایا جاتا ہے۔

سیسہ کا خث کسی کیمیائی ضابطہ کا پابند نہیں ہوتا، لیکن سلیکا ۲۸ تا ۳۷ فی صد، چونا مع میگنیشیا ۱۶ تا ۲۱ فی صد اور فیرس آکسائیڈ ۳۰ تا ۴۵ فی صد ہوتا ہے۔ یہ اشیاء جملہ مقدار کے ۹۰ فی صد ہوتے ہیں اور باقی ۱۰ فی صد میں الومینا، زنک آکسائیڈ اور دیگر آکسائیڈز کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے۔ زنک آمیز خث میں فیرس آکسائیڈ کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے لیکن اس کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہونی چاہیے کہ لوہے کا رنگ مقناطیسی

تیار ہو جائے ورنہ خُبث لئی بنا پڑ جائیگی۔ اس میں زنگ آکسائیڈ کی مقدار اعظم ۱۲ فی صد ہے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ قیمتی دھاتیں عمل کی فلزی پیداوار سے ملنے کی خواہشمند ہوتی ہیں۔
مندرجہ بالا عمل میں ایسی دو پیداوار ہیں: ایک تو سیسہ، جس میں ان قیمتی دھاتوں کا زیادہ
حصہ موجود ہوتا ہے اور دوسری نیم خالص دھات جس میں یہ قیمتی دھاتیں موجود رہتی ہیں۔
متعاقب سلوک میں نیم خالص دھات کا زیادہ حصہ تیار شدہ سیسے کے ساتھ شامل ہو جاتا
ہے۔ بقیہ حصہ آخر کار اس تانبے میں شریک ہو جاتا ہے جس کو مرکب نیم خالص دھات سے
علحدہ کیا جائے اور اس سے اس کی بازیابی عمل میں آتی ہے۔


(صفحہ 274)

خُبث چولہا نام ہے ایک چھوٹے جھکڑ بھٹے کا جس کے اندر آئرن پلٹ
جھٹوں میں تیار شدہ مالدار خُبث کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔

سیسہ بشکل سیلیکیٹ، سلفائیڈ اور سلفائیٹ موجود ہوتا ہے اور اکثر اس کی
مقدار تقریباً ۴۰ فی صد تک ہوتی ہے۔ کاربن سے اس سیلیکیٹ کی تحویل کرنے
کے لیے بڑی بلند تپش درکار ہے۔ اس کی تحویل لوہے سے زیادہ آسانی کے ساتھ
ہو سکتی ہے۔

یاد ہو گا کہ خُبث کو سختانے کی غرض سے اس میں بہت سا چونا شریک
کیا گیا تھا۔ ان میں کوئلے کی راکھ، آہنی خُبث وغیرہ (جن میں آہنی آکسائیڈ، سیلیکا
اور الومینا شامل ہوتے ہیں) مٹیالا مادے (جکینی مٹی کے بھٹے کے پُرانے بستریا
ٹوٹی ہوئی اینٹیں) ہوتے ہیں۔ ان کا الومینا اور دیگر آکسائیڈ بھٹے کی بلند تپش پر
سیلیکا اور چوٹے کے ساتھ مل کر سیسہ کے آکسائیڈ کو رہا کرتے ہیں۔ اس آخر الذکر
آکسائیڈ کی تحویل ایندھن کے کوک سے عمل میں آتی ہے۔ اس طریقہ سے تیار کردہ سیسہ
نہایت ہی کھوٹ آمیز ہوتا ہے جس کو ہم اصطلاحاً خُبث کا سیسہ کہیں گے۔
جس خُبث میں سیسہ مطلق نہ ہو یا اس قدر کم ہو کہ اس کے نکالنے میں منافع نہ ملے
وہ سیسہ خُبث کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں چوٹے، الومینا، لوہے کے سیلیکیٹ
موجود ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ زیادہ تر آہنی و دیگر سیلیکیٹ کا ہے۔

یہ بھٹے شکل میں ان میں دکھلایا گیا ہے۔ اس کی شکل مستطیل ہے جس کا

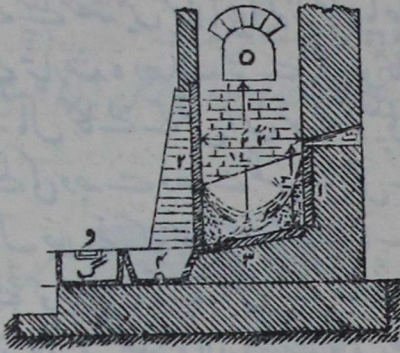

شکل ۱۱۱ - خبث چولہا

اندرونی نایب

۴۶ x ۲۲ اور جس کا

چولہا تقریباً ۳ فٹ

عمیق ہے۔ اس پر

ایک خستی خود بنا ہوتا

ہے جو دونوں سے

ملتی ہے جو چینی میں

جانے کے قبل سیسے

کے دھوئیں کی تکثیف

کرنے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔

بھٹے کی پچھلی اور پہلو کی دیواریں نرگل اینٹوں سے تعمیر کی جاتی ہیں لیکن

پون ٹونٹا کے نیچے پشت پر ڈھلواں لوہے کی ایک تختی (۱) ہے۔ سامنے بھی ایک

آہنی تختی (۲) لگی ہوتی ہے جس کا زیرین حصہ ڈھلواں لوہے کی نشست تختی (۳) سے

تقریباً ۱۸ انچ اوپر نصب کیا گیا ہے جس سے ایک موکھا بن جاتا ہے جس کو کام کرنے

کے وقت چکنی مٹی سے بند رکھا جاتا ہے۔ نشست تختی (۳) سامنے کی طرف مائل ہوتی

ہے تاکہ علیحدہ شدہ سیسہ اور خبث بہ کر ڈھلواں لوہے کے ظرف (۴) میں چلے

آئیں۔ یہ ظرف دو غیر مساوی حصوں میں ایک جد بندی کے ذریعہ منقسم ہے جو تقریباً

تہ تک بنی ہوتی ہے۔ بڑا حصہ عرض میں نشست تختی کی چوڑائی کا ہوتا ہے جس کے اندر

بجلیا ہوا کوئلہ بھر دیا جاتا ہے۔ بھٹے سے نکل کر سیسہ اس میں بہ کر چلا آتا ہے اور

اس میں سے چمن کر دھات تہ میں چلی آتی ہے جہاں سے وہ ظرف کے دوسرے

حصہ میں چلی جاتی ہے اور خبث راکھ پر سے بہ کر ایک قریب کے گڑھے (گ) میں جمع

ہوتے ہیں۔

اس گڑھے میں بہت پانی چھوڑا جاتا ہے جس سے خبث ٹوٹ کر دانہ دار

پرٹ جاتا ہے اور اس میں پھنسا ہوا سیسہ بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے۔ پون ٹونٹا

افقی سمت میں لگی ہوئی ہے اور پشت پر داخل ہوتی ہے۔ بھر دائی کا موکھا پہلو میں

ہے۔ چولھے کے نیچے کے حصے میں یعنی تہ سے تقریباً پون لٹونی کی سطح تک اور مال نکالنے کے ظرف کے پہلے حصہ میں کجلا یا ہوا کوئلہ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ سیسہ کے لیے چھاننی کا کام دیتا ہے تیار شدہ دھات تہ سے نکل کر نحاس موکھے کے سوراخوں میں سے بہتی ہے۔ مال نکالنے کے قبل اس موکھے کو چکنی مٹی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ کجلائے ہوئے کوئلے کی وجہ سے دھات تکسیدی عمل سے محفوظ رہتی ہے۔

اگ جلانے کے بعد کوک ڈالا جاتا ہے اور دھونکنی سے شعلے کو بھڑکا کر پورے بھٹے کو تپا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خبث اور کوک کی متبدل تہیں جہادی جاتی ہیں اور ان کے پچھلنے پر ان کی رسد قائم رکھی جاتی ہے۔ کجلائے ہوئے کوئلے کی تہ میں سے چکنی مٹی کے سینے کو کھود کر اس میں ایک سوراخ بنایا جاتا ہے جس میں سے وقفہ وقفہ پر خبث علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تقریباً گھنٹوں کے بعد رسد بند کر دی جاتی ہے اور آگ بجھنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھٹے کو صاف کر کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں تاکہ دوسری مرتبہ اس طرح کام کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔


معمولی خبث چولھے میں عمل مسلسل نہیں رکھا جاسکتا ورنہ بھٹے بہت زیادہ گرم ہو جائیگا جس سے بوجہ تبخیر بہت نقصان ہوگا اور اس کے علاوہ بھٹے کی دیواریں بھی بہت زیادہ متاثر ہو جائیگی۔

بعض کارخانوں میں خبث کی تحویل کے لیے مدور گنبدی بھٹے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ۳ یا زیادہ پوان ٹوٹیاں بنی ہوتی ہیں مثلاً ہسپانوی خبث چولھے اور ایکنامک فرنیں۔ آبی پیرا بن دارپس اور راشیٹ بھٹے بھی مستعمل ہیں۔

مجموعی تعاملی و تحویلی طریقے۔ اسکاٹلینڈ و شمالی انگلستان

میں اب تک کچھ دھات چولھے مستعمل ہیں اور ان سے نہایت ہی خالص سیسہ تیار کیا جاتا ہے۔

چولہا یا بھدہ (شکل ۱۰۴) ڈھلواں لوہے کی تختیوں اور ڈھیلیوں سے تعمیر کیا جاتا ہے جن پر خشتی خود ہے جو دو دونوں سے ملتی ہے۔
تہ کے لیے ایک مستطیل شکل کا ڈھلواں لوہے کا حوض (ن) ہے جس کا پیندا

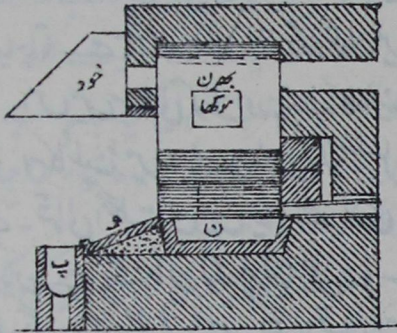

شکل ۱۰۴

تقریباً ۲ انچ موٹا اور جس کی لمبائی چوڑائی ۲۲ انچ مربع و تقریباً ۳ تا ۴ ۱/۲ عمیق ہوتا ہے۔ اس کو ایک بارہ یا تیرہ انچ اونچے چبوترے پر نصب کیا جاتا ہے۔ چولھے کے پہلو اور پشت ۶ تا ۸ انچ موٹے آہنی منشوروں سے تیار کیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے پر جمائے جاتے ہیں اور

حوض کی دیوار پر رکھے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک چولہا بن جاتا ہے جس کی گہرائی ۱۶ تا ۱۸ انچ ہوتی ہے اور یہ چولہا سامنے کی طرف کھلا رکھا جاتا ہے۔ اس پر بعض اوقات آہنی تختی کا ایک پھسلواں دروازہ لگایا جاتا ہے۔

اس میں صرف ایک پون ٹونٹی حوض سے کچھ ہی اوپر پشت کی جانب لگی ہوتی ہے۔ چولھے کے سامنے ایک مائل آہنی تختی (و) رکھی جاتی ہے جس کا بالائی حصہ حوض کے بالائی حصہ کی سطح کے برابر اور نیچا سرا چٹائی کے ایک چبوترے پر رکھا جاتا ہے۔ اس کا ناپ ۳ فٹ x ۱/۲ فٹ اور اس کے دونوں پہلووں اور نیچے کے حصہ پر ایک اٹھا ہوا گگر ہے اور اس کے وتر پر ایک نالی بنی ہوتی ہے۔ جب حوض بھر جائے تو دھات اس نالی میں سے گذر کر نیچے چلی آتی ہے۔ سیسہ کا ظرف (پ) اس تختی کے سامنے رکھا ہوتا ہے۔

نوٹ - بعض چولھوں میں اس تختی کی اونچائی بذریعہ منشور حسب ضرورت بڑھائی

کھائی جاسکتی ہے۔ یہ منشور ڈھلوان لوہے کا بنا ہوتا ہے اور منظورہ اونچائی تک اس کو آتشیں اینٹوں کے ذریعہ اٹھا سکتے اور اس کے علاوہ اس کو آگے پیچھے بھی ہٹا سکتے ہیں۔
بھرن موکھا پہلو کی جانب رکھا گیا ہے۔

اوائل زمانے میں ایسے چولھوں میں بھونی ہوئی کچدھات استعمال کی جاتی تھی لیکن اب یہ چولھا کچدھات کو جزوی طور پر بھوننے اور جزوی ااعت سے چورے کے کنکر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہوا کے ساتھ دودنلوں میں کچدھاتی بُرادہ ضایع نہ ہونے پائے۔
اس میں معدنی کوئلہ اور پیٹ کا ایندھن چلایا جاتا ہے۔

اسکاٹلینڈ میں ایسے چولھوں کو مسلسل چھ گھنٹوں کے وقفے تک جاری رکھا جاتا ہے۔ شمالی انگلستان میں یہ چولھے باری باری سے چلائے جاتے ہیں۔ ذیل میں اس کا بیان ہے:۔ مان لو کہ چولھا جل رہا ہے اور حوض سیسہ سے لبریز ہے اور چولھے کا رنگ ہلکا سرخ ہے۔ اس وقت اس میں یونٹوں کی قریب تھوڑا سا نیم تصفیہ شدہ مال پھینک دیا جاتا ہے تاکہ جھکڑ کی تقسیم درست ہو۔ اس کے بعد اس میں کچدھات اور ایندھن ڈالے جاتے ہیں۔ چولھا ان اشیاء سے ہمیشہ پر رکھا جاتا ہے۔ چند منٹوں کے وقفے سے تصفیہ گر بھروائی کو ایک خمیدہ سلاخ کے ذریعہ چولھے سے باہر نکال کر سامنے کی تختی پر رکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے ڈلے کو توڑ کر اس میں سے خُبث علیحدہ کرتا ہے۔ جن ٹکڑوں کا تصفیہ پورے طور سے نہ ہوا ہو ان کو چولھے کے اندر دوبارہ تھوڑے سے چوٹنے کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے اور تازہ بھروائی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ جب ڈلے کو باہر نکال کر تختی پر رکھا جائے تب اس میں سے بہت سا سیسہ بہ کر تختی کی نالی کے ذریعہ سیسے کے ظرف میں چلا جاتا ہے جس کے اندر تخیل شدہ سیسہ، گرہے کے پُر ہونے کے بعد آتا ہے۔

اس طریقے میں سیسہ کی تخیل کچھ تو تعامل سے (جیسے کے فلنٹ شائر اور اس کے ہم شکل طریقوں میں ہوتا ہے) اور کچھ راست طور پر بذریعہ ایندھنی کاربن ہوتی ہے۔ تیار شدہ آکسائیڈ اور سلفائیڈ کا یا ہوا کی زائد رسد کا (جو خام گیلینا کے استعمال پر لازمی ہے) غیر تبدیل شدہ سلفائیڈ پر عمل ہو کر سیسہ تیار ہوتا ہے اور ایک حد تک آکسائیڈ کی تخیل بھی ایندھن سے ہوتی ہے۔ آبی ہیرا ہن دار بھٹے اور کارنش طریقے کی مانند اس میں کوئی

گندھک رُبا عامل شریک نہیں کیے جاتے۔

چُونے کی شُرکت سے بھروائی سُختائی جاتی ہے۔ اگر خُبث زیادہ آسانی سے پُچھل جائے تو سمجھنا چاہیے کہ سیسہ کا سلیکیٹ کثیر مقدار میں موجود ہے جو بہ آسانی پُچھل کر بھروائی کے ایک حصّہ کو ملفوف کر کے اس کی تحویل میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تیار شدہ سیسہ بھی اس کے ساتھ مل کر ضائع ہو جاتا ہے۔ خُبث میں سیسے کے سلیکیٹ اور چُونّا ہوتا ہے جن کے ساتھ سیسے کے سلفیٹ اور سلفائیڈ اور دیگر اجسام بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کا تصفیہ حسبِ معمول کیا جاتا ہے۔

اس چولھے سے ۲۴ گھنٹوں میں ۷۰ ہنڈرڈ ویٹ سیسہ تیار کیا جاسکتا ہے جس کے لیے تقریباً ۱۲ ہنڈرڈ ویٹ کوئلہ صرف ہوتا ہے۔

کچدھات چولھے کی تیار کردہ دھات اچھی قسم کی ہوتی ہے کیونکہ عمل اتنی کم تپش پر ہوتا ہے جس پر غیر جنسی اشیاء کی تحویل نہیں ہو سکتی۔ خُبث کے ساتھ کچھ سیسہ یعنی کچدھات کے سیسے کا ۴ فی صد حصّہ ضائع جاتا ہے۔ کچی کچدھات کے استعمال میں بھٹی ہوئی کچدھات کے مقابلے میں بوجہ بتخیر سیسہ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے جو تیار شدہ سیسے کی ۲۰ تا ۲۵ فی صد مقدار تک متغیر ہوتا ہے۔

چولھے کے پیچھے ایک اندھا خانہ موجود ہے تاکہ بھروائی کا ایک حصّہ جھکڑ کے زور سے اُڑ کر ضائع نہ ہونے پائے۔ اس کو چولھے کا ”سرا“ کہینگے۔

سخت سیسے کا زمانا — مختلف طریقوں سے صنعتی طور پر (صفحہ 278)

تیار شدہ سیسے کے گندوں میں مختلف اقسام کے کھوٹ رہتے ہیں۔ مثلاً اینٹیمنی، رُن، تانبا، جست، گندھک، لوہا اور چاندی۔ ان کا وجود سیسہ کو سخت اور عام اغراض کے لیے نیکم کر دیتا ہے۔ ان کو علیحدہ کرنے کے لیے سیسے کو ایک آئینج پلٹ بھٹنے کے اندر سُرخ تپش پر رکھ کر ہوا کی آکسیجن سے ان کی تکسید کی جاتی ہے۔ اس بھٹے کا بستر ۱۰ فٹ لمبا ۱۰ فٹ چوڑا اور ۱۰ انچ عمیق بنایا جاتا ہے اور یہ بستر یا تو ڈھلوں لوہے سے تیار کیا جاتا ہے یا پٹووں لوہے سے جس پر نرگل اینٹوں کی ایک تہ لگائی جاتی ہے یا اس کے عوض بستر کے لیے خُبث بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر الذکر بستر بلند تپش

کے متحمل ہوتے ہیں۔ جس سے عمل میں وقت کی بچت ہوتی ہے۔ سیسہ فراگیر میں یا ایک امانتی ظرف میں لے کر یا کٹندوں کی شکل میں بھٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تیار شدہ آکسائیڈ جن میں سیسے کے آکسائیڈ اور دیگر اقسام کے لوٹ بھی موجود ہوتے ہیں، وقفے وقفے سے کاچھکر علیحدہ کر دیے جاتے ہیں تاکہ دھات کی تازہ سطح ہوا کے زیر اثر آسکے۔ اگر یہ آکسائیڈ پگھل جائیں تو ان کو سختانے کی خاطر چونا شریک کیا جاتا ہے اور بغرض آزمائش دھات کے نمونے نکال کر ڈھالے جاتے ہیں۔ جب اس ڈھالے ہوئے سیسے میں ایک خاص پرتیلی ساخت پیدا ہو جائے تو عمل کے اختتام کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت سیسے کو فراگیر میں نکال کر یا راست طور پر سانچوں میں بہا کر ڈھالتے ہیں۔

جب بہت زیادہ تانبہ موجود ہو تو نرم ہونے کے قبل مذاب ہو کر کسی بڑی حرکتک وہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کلاؤسٹھال میں مس دار سیسہ کو ایک آنچ پلٹ بھٹے کے اندر پگھلایا جاتا ہے۔ یہ بھٹہ آتش دان سے ذرا اوپر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چولھے کے اس سرے کی تپش، جہاں دودراہ ہے، سیسہ کے لفظ امانت سے کم ہوتی ہے۔ دھات کو اس مقام پر بھٹے کے اندر ڈالتے ہیں اور بتدریج آگے بڑھاتے ہیں۔ سیسہ پگھل کر بہ جاتا اور نفل بتدریج آگ کے قریب لایا جاتا ہے تاکہ کل سیسہ اس میں سے پیسج کر نکل آئے جس کے بعد نفل کو بھٹے سے باہر کرید کر نکالا جاتا ہے۔ اس نفل میں تانبہ، نکل اور کوبالٹ اور بعض اوقات کچھ آرسینک اور گندھک موجود ہوتے ہیں۔

مردہ سنگ اور میل کی تحویل — کاچھکر علیحدہ کیا ہوا میل

غیر خالص مردہ سنگ ہے جو گلابی یا دیگر عملیات کے دوران میں تیار ہوا ہے۔ اس کی تحویل کرنے کے لیے اس کو کوئلے کی ریزگی کے ساتھ اچھی طرح ملا کر آمیزے کو چکی میں پیس لیتے ہیں جس کے بعد آنچ پلٹ بھٹے میں اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ اس بھٹے کے بستر کو آکالی عملیات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کوک کی ایک تہ جمادی جاتی ہے جس کو تیار کرنے کے لیے مرطوب گدختنی کوئلے کے بڑا دے کی چند آنچ موٹی تہ بستر پر ڈال کر دھس کی جاتی ہے۔ بستر کسی قدر مائل بنایا جاتا ہے اور تحویل شدہ سیسہ سامنے کے حوض میں بہ کر چلا آتا ہے۔

(صفحہ 279)

اس کام کے لیے چھوٹے آبی پیرا ہن دار بھٹے بکثرت استعمال میں آرہے ہیں۔ ان میں تیار شدہ سیسہ سخت ہوتا ہے جس پر نشان H ڈالا جاتا ہے۔ اس قسم کے سیسے میں اینٹیمنی، وغیرہ، موجود ہوتے ہیں اور اس کو دوبارہ نرمانا لازمی ہے۔ حامل کردہ میل کی تحول سے سخت سیسہ نشان HH تیار کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو اس وقت تک دوہرایا جاتا ہے جب تک کہ ایسا سیسہ نہ دستیاب ہو جس میں اینٹیمنی ۵۰ فی صد تک موجود ہو۔ یہ دھات ہرکن کو فروخت کر سکتے ہیں (دیکھو بھرتوں کا بیان)۔

سیسہ کی سیم ربائی — پہلے بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سیسے کی کچھ ہاتوں

میں چاندی موجود ہوتی ہے جو تصفیہ کے دوران میں دھات میں مل جاتی ہے سیسہ میں اگر چاندی کی مقدار ۹ اونس فی ٹن سے زائد ہو تو اس کو صنعتی طور پر نکال سکتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں:-


پسٹن سن کا عمل — یہ دیکھا گیا ہے کہ سیسہ اور چاندی کے ایسے

بھرت جن میں چاندی کی فی صد مقدار ۲۵ سے کم ہو ان کا نقطہ اذاعت خالص سیسے سے کمتر ہوتا ہے اور یہ بھی کہ ٹھوس حالت میں سیسہ بمقابلہ سیال حالت کے کثیف تر ہوتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اگر سیسے کی ایک بڑی مقدار پگھلا کر بتدریج ٹھنڈی کی جائے تو سیسے کی قلیں تیار ہونگیں اور پہلے پہل تیار شدہ قلموں میں پس ماندہ سیال کے مقابلے میں چاندی کی مقدار بہت ہی کم ہوگی۔ ان قلموں کو سوراخ دار فراگیر کی مدد سے نکالنے کے بعد جو سیال بچ رہیگا وہ چاندی میں مالدار ہوگا۔ علیحدہ شدہ قلموں کے ساتھ بیشک ٹھوڑا سا سیال بھی نکل آئیگا یعنی ان کی علیحدگی کے دوران میں ان کے ساتھ کچھ چاندی بھی اس طرح شریک رہیگی۔ اس طریقے سے تیار شدہ مالدار بھرت پر دوبارہ عمل کرنے سے سیال حصہ میں چاندی کی مقدار

اور بڑھ جائیگی حتیٰ کہ بوتہ کاری کے قابل سیم دار بھرت تیار ہو جائیگا۔
یا اس کے عمن مالدار بھرت کی چاندی پارک کے طریقے سے بھی علیحدہ
کی جاسکتی ہے (دیکھو پارک کا طریقہ)۔

اس عمل کو آہنی کرٹھاؤ کے ایک مورچہ میں کیا جاتا ہے جیسا کہ شکل ۱۰۸ سے
ظاہر ہوگا۔ ہر ایک کرٹھاؤ میں دس پندرہ ٹن سیسہ رکھا جاتا ہے۔ پندرہ ٹن کے
جو اشارہ کا قطرہ فٹ ۲ انچ اور اس کی گنجائش ۳۴ مکعب فٹ ہوتی ہے۔ اس کے کمال
سیٹ میں ۱۳ اطراف ہوتے ہیں۔ ہر طرف کے لیے علیحدہ علیحدہ آتش دان موجود ہے
اور ہر ایک پر ایک ایک قاصر لگا ہوتا ہے۔ احتراقی پیداوار آتش دان سے نکل کر طرف کو
گھیرے ہوئے دو درہ میں سے گذرتی ہے اور یہاں سے صدر دو درہ میں چلی جاتی ہے۔

(صفحہ 280)

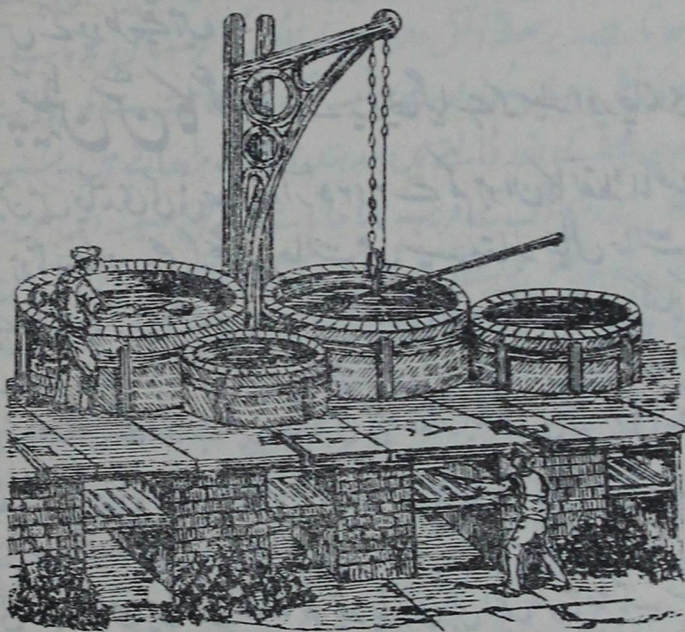

شکل ۱۰۸

۷۷ علی طور پر ۱۵۸ فی صد چاندی یعنی ۵۸۸ اونس فی ٹن سے زیادہ ارتکاز نہیں کیا جاسکتا۔

قلمیں سوراخدار فراگیر کے ذریعہ نکالی جاتی ہیں۔ یہ فراگیر نصف انچ موٹی آہنی تختیوں سے تیار کی جاتی ہیں اور قطر میں ۱۶ تا ۲۰ انچ اور گہرائی میں ۴ تا ۶ انچ ہوتے ہیں جن پر ایک دستہ ۹ فٹ لمبا لگا ہوتا ہے جس کی نصف لمبائی تک لوہا اور باقی حصہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے۔ سیسہ پر جو پٹری بن جائے اس کو توڑنے اور مال کو ہلورنے کے لیے ایک چھینی نما آہنی صلاح اور کاچھنے کے لیے چپٹا چھدا ہوا پچھاؤڑا استعمال کیا جاتا ہے۔

دو جوشاروں کے درمیان بعض اوقات چھوٹے ظرف رکھے جاتے ہیں جو پگھلائے ہوئے سیسہ سے لبریز رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعہ فراگیر گرم رکھے جاتے ہیں۔ جوشاروں کی قطار پر ایک حاملہ لگا ہوتا ہے جس کے ذریعہ علیحدہ شدہ قلموں کے فراگیر اٹھا کر دوسری جگہ رکھے جاسکتے ہیں، یا اس کے عوض ظروفوں کے درمیان ایک ایک ۱۸ انچ اونچی کھونٹی ہوتی ہے جو بلورنصاف فراگیر کے دستے رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ان کی مدد سے قلموں کو ایک طرف میں سے نکال کر دوسرے طرف میں منتقل کیا جاسکے۔

سیم ربائی کرنے کا سیسہ ان ظروف میں سے ایک ظرف میں پگھلا کر اتنا گرمایا جاتا ہے کہ اکسا سکے۔ اس پر میل آجاتا ہے جس کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ (اگر بہت ہی غیر خالص ہو تو اس کو بیٹن سنی طریقہ کے زیر عمل کرنے سے قبل مذاہب کرنے اور زمانے کی ضرورت ہے۔) اس کے بعد آگ نکال لی جاتی ہے اور مال کی سطح پر پانی چھڑک کر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔ تیار شدہ سیسہ کی یہ پٹری سیال دھات کے نیچے دبا دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پگھلانے میں مشکل پیش آئے۔ اس وقت اس پر پانی نہیں چھڑکا جاتا۔ اور مفصل کو بخوبی ڈنڈایا جاتا ہے۔ اب مال کی کمیت ٹھنڈی ہونے پر سیسے کی قلمیں تیار ہونی شروع ہوتی ہیں۔ بھرت میں چاندی کی مقدار جتنی کم ہوگی اتنا ہی ان قلموں کا قد بھی بڑا ہوگا اور یہ قلمیں سیال بھرت سے بھاری ہونے کی وجہ سے ڈوب جائیں گی۔ اسی لیے ان کو مسلسل ہلورنا اور توڑنا چاہیے ورنہ ان قلموں کے بڑے بڑے ڈھیے تیار ہو جائیں گے جن کے درمیان مالدار سیسہ مقید ہو کر ضائع ہوگا۔ پیش پر پورا قابو رکھنا لازمی ہے تاکہ قلموں نہایت ہی آہستگی سے نہ ہونے پائے یا قلموں کے بڑے بڑے ڈھیے تیار نہ ہونے پائیں۔ جب قلم کافی مقدار میں تیار ہو جائیں تو ان کو فراگیر میں نکال کر بائیں ظرف میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ظرف ان قلموں کو

پگھلانے کے لیے کافی گرم ہوتا ہے اور اس میں قلموں کو ڈالنے کے قبل فراگیر کو بخوبی نتھار کے اچھی طرح ہلاتے ہیں تاکہ قلموں سے سیال حتی الامکان علیحدہ ہو جائے۔ اس طریقے سے سیسے کی کل مقدار کا دو تہائی تا $\frac{3}{4}$ واں حصہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اول الذکر طریقہ کو ”اونچا“ اور آخر الذکر طریقے کو ”نیچا“ طریقہ کہینگے۔

اونچے طریقے میں علیحدہ کردہ سیسے کو دوسرے ظرف میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ”نیچے“ طریقے کے آخری آٹھویں حصہ میں بہت زیادہ چاندی موجود ہوتی ہے اور اس کو زمین پر ڈال رکھتے ہیں تاکہ اسی مالیت کے اور سیسے کے ساتھ استعمال کی جاسکے۔ ظرف میں نیچے ہوئے سیال بھرت کو دہنے ظرف میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اونچے طریقوں میں اصلی سیسے کی چاندی کی مقدار سے دگنی مقدار پس ماندہ سیال بھرت میں بچ رہتی ہے اور کم مالیت کا سیسہ، جو بائیں طرف ہٹایا جاتا ہے، اس میں چاندی کی مقدار صرف نصف رہ جاتی ہے۔

مالدار سیسہ پر اس عمل کو دوہرانے سے چاندی کا تناسب دگنا ہو جاتا ہے اور کم مالیت کے سیسے میں حسب چاندی آدھی رہ جاتی ہے۔ ۱۰ اونس فی ٹن سیم دار سیسہ کو لے کر اس عمل سے $\frac{1}{4}$ سیسہ ایسا تیار ہوگا جس میں ۲۰ اونس فی ٹن چاندی ہوگی اور $\frac{3}{4}$ ایسا جس میں فی ٹن ۵ اونس چاندی ہوگی۔ اس یکہ دوہرانے پر مالدار بھرت میں ۴۰ اونس کی اور کم مایہ بھرت کی ۱۰ اونس کی مالیت ہوگی۔ تیسری مرتبہ مالدار بھرت میں ۸۰ اونس اور کم مایہ بھرت میں ۲۰ اونس کی مالیت ہوگی۔ اور غلیظ چوتھی مرتبہ مالدار کی ۱۶۰ اور کم مایہ کی ۴۰ اونس، اور پانچویں مرتبہ مالدار بھرت میں ۳۲۰ اونس اور کم مایہ بھرت میں ۸۰ اونس مالیت ہوگی۔

پہلے قلموں میں تیار شدہ کم مایہ سیسے سے دوسری مرتبہ اس عمل کے دوہرانے پر ۱۰ اونس مالدار اور $\frac{1}{4}$ اونس ہلکا سیسہ تیار ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ ۵ اونس کا مالدار اور $\frac{1}{4}$ اونس کا ہلکا سیسہ، اور چوتھی مرتبہ $\frac{1}{4}$ اونس مالدار اور $\frac{1}{8}$ ہلکا سیسہ رہ جاتا ہے۔ یہ اعداد محض ایک عام تخمینہ ہیں اور عملی طور پر ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے۔

عملی طریقے میں متبادل ظرف ایک ہی وقت قلماتے ہیں جس سے ایک

طرف کا مالدار تہائی حصہ اور دوسرے کا ۲/۳ ہلکا حصہ درمیانی طرف کی بھروائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

اگر چاندی کا تناسب ایک اونس فی ٹن سے بھی کم پڑ جائے تو کم مایہ قلموں کو بائیں طرف کے آخری ظرف، جس میں بازار روانہ کرنے کا مال رکھا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ظرف کی گنجائش دوسرے ظرفوں کے مقابلے میں ۲/۳ ہوتی ہے اور اس کے مال سے فروخت کرنے کے قبل کُندے تیار کیے جاتے ہیں۔

مالدار سیسے میں ۵۰۰ تا ۶۰۰ اونس فی ٹن چاندی موجود ہوتی ہے۔ اس کی بوتہ کاری کی جاتی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۴۱۵)۔

ایسے کم مایہ سیسے کو جس پر جست کا عمل نہیں ہو سکتا مالدار بنانے کے لیے (دیکھو پارک کا عمل) آج کل پیٹن سن کا طریقہ مستعمل ہے۔

متعدد درجہ پگھلانے سے مال کی تسکید کی وجہ سے سیسے کی اتنی تخلیص ہوجاتی ہے کہ بازاری مال کے ظرف میں پہنچنے تک مال کو مزید زمانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے کُندے بنالیے جاتے ہیں۔

نوٹ۔ سیال حصہ میں تانبہ، اینٹیمنی، بسمت اور نکل باقی رہ جاتے ہیں اور مالدار سیسے کی بوتہ کاری میں خاص طور سے اینٹیمنی خارج ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کھوٹ کی مقدار ۰.۵ فی صد سے زائد ہو تو پیٹن سن کا عمل کرنے کے قبل اس کی ”اصلاح“ کی جاتی ہے۔

روڈن کا عمل۔ بھاپ سے پیٹن سنی عمل۔ اس عمل کو لوٹس اور روڈن نے مقام مار سٹی میں جاری کیا اور آج کل ایک حد تک مروج ہو گیا ہے۔ فرق محض ہورنے کے طریقے میں ہے یعنی اس طریقے میں پگھلے ہوئے سیسہ کو ہورنے کے لیے اس میں بلند دباؤ کی بھاپ گزاری جاتی ہے اور اول الذکر طریقے کے مانند سطح کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ قلموں کو علیحدہ نہیں کیا جاتا لیکن مالدار سیال بھرت کو ظرف کے پیندے میں سے بہا کر نکال لیا جاتا ہے اور قلمیں ظرف ہی میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس ظرف میں بس ماندہ قلموں کی مالیت کا سیسہ اوپر کے امانتی ظرف میں سے لیا جاتا ہے اور اسی

عمل کو حسب ضرورت دہرایا جاتا ہے۔ اس سے اُجرت، ایندھن اور میل کشی کے نقصان میں نمایاں کفایت ہوتی ہے۔


(صفحہ 283)

پارک کا طریقہ — جت سے سیم رُبائی — اس طریقے کی وجہ سے

سیم رُبائی کا پیٹن سنی طریقہ ایک بڑی حد تک متروک ہو گیا ہے یا جہاں بھی مروج ہو وہاں اس طریقے سے سیسے کی سیم افزائی ۴۰ تا ۶۰ اونس مالیت تک کی جاتی ہے جس کے بعد جت سے اس کی سیم رُبائی عمل میں آتی ہے۔

یہ عمل دو واقعات پر مبنی ہے۔ پہلا تو یہ کہ سیال حالت میں جبست اور سیسے کے باہمی اتحاد سے بھرت نہیں بنتا اور یہ دونوں اپنی کثافتِ نوعی کے مطابق علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جبست سطح پر اُٹھ آتا ہے اور اس میں صرف تقریباً ۲ فی صد سیسہ موجود ہوتا ہے۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سیسے کے مقابلے میں چاندی (اور اس کے علاوہ تانبہ، اینٹیمنی اور سمیت) جبست کے ساتھ زیادہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر جبست، سیم دار سیسے کے ساتھ ملا یا جائے، تو چاندی کی کل مقدار جت کی پیڑی میں چلی آتی ہے جو سطح پر آجانے کے بعد علیحدہ کی جاسکتی ہے۔ مختلف کارخانوں میں اس عمل میں کسی قدر اختلاف ہے اور جبست کی مطلوبہ مقدار موجودہ چاندی کی مقدار پر منحصر ہے۔

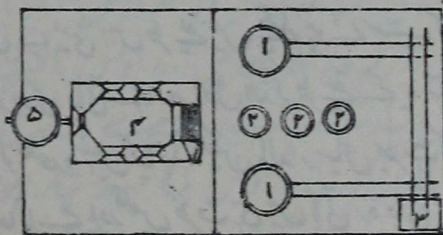

شکل ۱۰۹

شکل ۱۰۹ میں پارک پلانٹ کی جت آمیزی کا حصہ درج ہے۔ اس کے

لیے دو عدد بڑے ظروف، نشان (۱) میں جن میں ۲۵ تا ۴۰ ٹن سیسے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جسٹ ان میں ڈالا جاتا ہے۔ چھوٹے ظروف (۲) میں تقریباً ۶ ٹن مال ڈالا جاسکتا ہے اور ان میں جسٹ کی تیار شدہ پیٹری علیحدہ کر کے ڈالی جاتی ہے۔ (۳) ایک آئچ پلٹ بھٹہ ہے جس میں تسکید کے ذریعہ جسٹ کا سیسہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔

سیم دار سیسہ بڑے ظروف (۱) میں سے ایک میں پگھلایا جاتا ہے اور اس کو جسٹ کے نقطہ اامت تک گرما کر کاچھ لیتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا جسٹ شامل کیا جاتا ہے اور جب یہ پگھل جائے تو اور زیادہ جسٹ ڈال کر مال کو تقریباً ۱۵ منٹ تک ڈنڈایا جاتا ہے۔ ایک سے تین گھنٹوں تک اس کو رکھ چھوڑتے ہیں۔ (صفحہ ۲۳۴)

حالت سکون میں جسٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ آتا ہے اور اپنے ساتھ چاندی نکال لاتا ہے۔ ٹھنڈا پڑنے پر اس پر ایک پیٹری بن جاتی ہے جس میں بہت سا سیسہ بھی پھنسا ہوا رہتا ہے۔ اس پیٹری کو فراگیر کے ذریعہ نکال کر چھوٹے ظروف میں سے بیچ کے ظرف میں ڈال دیتے ہیں اور مال کو اس وقت تک کاچھتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا سیسہ سخت نہ پڑ جائے۔ اب ظرف کی تیش بڑھ جاتی ہے اور اس میں جسٹ دوبارہ شریک کیا جاتا ہے جس کو اچھی طرح ہلور کر اسی طرح ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جسٹ کی جو مقدار شریک کی جائے وہ سیسے کی پس ماندہ چاندی کی مقدار پر منحصر ہوگی۔ تیار شدہ پیٹری پہلے طریقہ کے مطابق علیحدہ کی جاتی ہے اور اس دوسرے سلوک میں سیسہ کی سیم ربانی مکمل ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو بہا کر یا بذریعہ سائلن ایک اصلاحی بھٹے (۴) میں لیتے ہیں تاکہ جسٹ کا پس ماندہ سیسہ علیحدہ کر لیا جائے۔ اس سیسہ کی مقدار تقریباً نصف فی صد ہوتی ہے۔ وقفہ وقفہ سے سیسہ کا چھکر علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور نمونے نکال کر سانچوں میں ڈھالے اور آزمائے جاتے ہیں۔ جب ان کی سطح سے کافی تخلیص کا پتہ چلے تو سیسہ کو بھٹے سے نکال کر سیسے کے ظرف (۵) میں لیا جاتا ہے جہاں وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈھال لیا جاتا ہے۔

نوٹ۔ جس سیسہ میں ۸۰ اونس فی ٹن سے زیادہ چاندی موجود ہو، اس میں جسٹ تین علیحدہ علیحدہ حصوں میں شریک کرنا مناسب ہے۔

اول تیار شدہ پیٹری (جس کو علمودہ کر کے چھوٹے ظروف میں رکھا گیا ہے) کو آہستہ آہستہ گرمایا جاتا ہے تاکہ اُس میں چپکا ہوا سیدھ مذاب ہو کر علمودہ ہو جائے۔ اس کی یا تو بوتہ کاری کی جاتی ہے یا دوسری بھروائی کے جست آمیزی کے ظرف میں بھر دیا جاتا ہے۔ اذابت کے بعد پیٹری کو دہنے ہاتھ کے ظرف میں منتقل کر کے اس ظرف کو کشید کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے (دیکھو صفحہ ۱۹)۔ اس میں تقریباً ۸۰ فی صد سیسہ ہوتا ہے۔ آخر میں تیار شدہ پیٹری دوسری بھروائی کے جست کے ساتھ شریک کی جاتی ہے۔

جست کی مطلوبہ فی صد مقدار متغیر ہوتی ہے۔ ۲۰ اونس مالیت کے سیسہ کے لیے ۳۰ پونڈ جست فی ٹن صرف ہوتا ہے جو مساوی ہے ۱۷۳۳ فی صد کے۔ اسی طرح ۴۰ اونس مالیت کے سیسے کے لیے ۳۵ پونڈ یعنی ۱۷۵۶ فی صد، اور ۶۰ اونس مالیت کے سیسے کے لیے تقریباً ۳۵ پونڈ یعنی ۱۷۶۹ فی صد، اور ۵۰ اونس مالیت کے سیسے کے لیے تقریباً ۲ فی صد سیسہ صرف ہوتا ہے۔

کارڈیوری کے طریقے میں جست کو شامل کرنے کے قبل اس کو ڈھلوں لوہے کے ایک چھدرے ہوئے ڈبے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ ڈبہ ایک انتہائی دھڑے کے سرے پر جما ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہی ایک پیش راں نما ڈانڈ لگا ہوتا ہے اور جست کے پھل جانے پر اس کی مدد سے سیدھ اور جست آپس میں اچھی طرح ملائے جاتے ہیں۔ جست تین مرتبہ شریک کیا جاتا ہے۔


نرمانے کے لیے ایک ظرف نیچے کی سطح پر موجود ہے جس میں سیدھ بہا کر نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں اس کو سُرخ پیش تک گرم کرنے کے بعد اس میں بڑ گرم بھاپ پھونکی جاتی ہے، جس کے بعد اس میں بھاپ اور ہوا کا آمیزہ گزارا جاتا ہے۔ لوہا اور جست بھاپ کی تحلیل کر کے اکسا جاتے ہیں اور ہائڈروجن دہا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ماندہ تانبہ اور انٹیمنی ہواسے اکسا جاتے ہیں۔

جست کی پیٹری کا سلوک — اس پیٹری میں چاندی کے

صفحہ (285)

علاوہ سیسہ کی بڑی مقدار ہوتی ہے جس کے ساتھ تانبا اور تھوڑا بہت اینٹیمنی، آرسینک اور نکل بھی شامل ہوتے ہیں۔


جست کی بڑے گریفٹی بوتلوں (۱) میں کشید کی جاتی ہے جو بھٹے (۲) کے اندر ایک ستون پر رکھے جاتے ہیں جیسا کہ شکل ۱۱ سے ظاہر ہے۔ یہ بوتل قطر میں

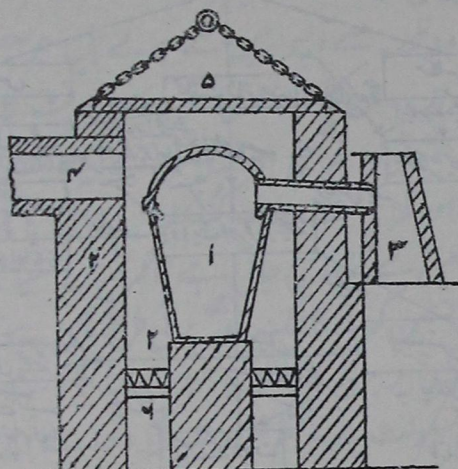

شکل ۱۱ - جست کی پیٹری کو کشید کرنے کا بھٹہ

۱۸ انچ اور اونچائی میں ۲۷ تا ۳۰ انچ ہوتے ہیں۔ ان پر ڈھکن رکھ کر مٹی کا لیپ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ڈھکن کے پہلو میں ایک سوراخ موجود ہے جس سے مٹی کا ایک نل نکل کر مکشف (۳) میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مکشف بھٹے کے سامنے ہے جس میں کشید کے جست کی تکسید ہوتی ہے۔ (۴) ایک ڈوڈنل ہے، (۵) بھٹے کا ڈھکن اور (۶) آگدان کی سلاخیں۔ تھوڑا سا چونا اور کوئلے کا بڑا دہ بھی اکثر اوقات شامل کیا جاتا ہے۔ نفلی سیسہ سانچوں میں ڈھال لیا جاتا ہے جس کی بعد میں بوتہ کاری کی جاتی ہے۔ اس پیٹری میں ۲۰۰ تا ۳۰۰ اونس چاندی فی ٹن موجود ہوتی ہے اور اس کا بہمت اینٹیمنی، تانبا، وغیرہ، سیسے ہی میں رہ جاتا ہے۔

سیسے کی کچڑھائیں

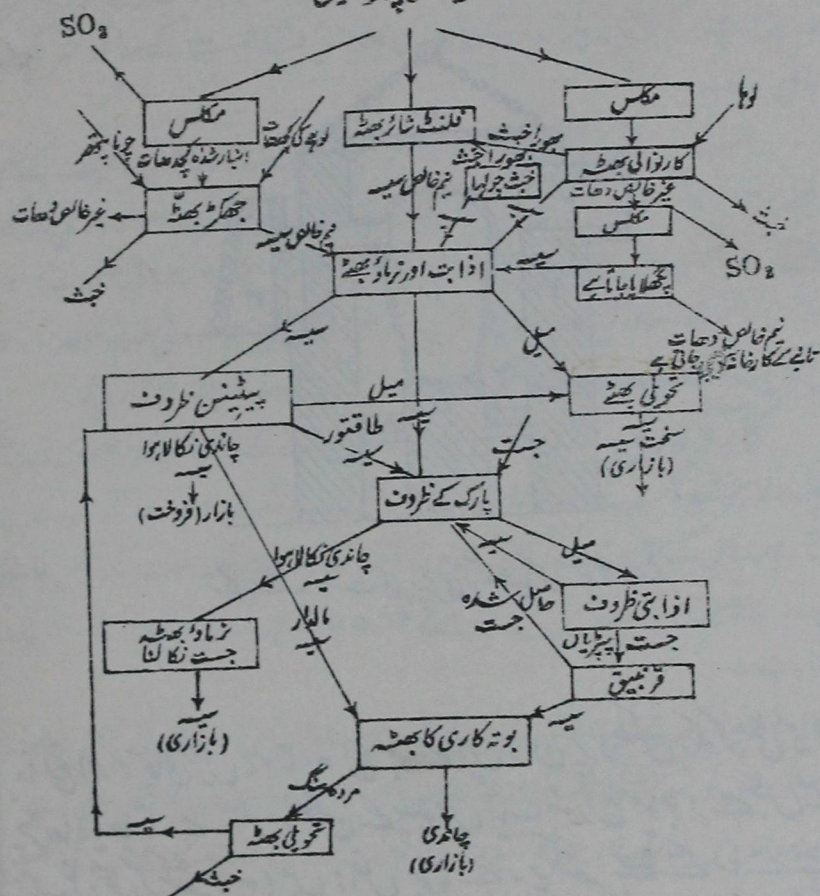

شکل III۔ - جیسے کے تصفیہ اور چاندی نکالنے کے عملیات کا خلاصہ۔

 
اس کو سیمہ کا دھواں کہینگے۔ ان میں زیادہ حصہ لیڈ سلفیٹ کا ہوتا ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا آکسائیڈ اور سلفائیڈ بھی اور کچھ چونا، آہنی آکسائیڈ، الوینا، وغیرہ

نہایت ہی باریک سفوف کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض اوقات تھوڑی سی چاندی بھی پائی جاتی ہے۔ زنک آکسائیڈ خاص طور پر جھکڑ بھٹے کے دودنلوں میں ملتا ہے۔ اس کی پیڑی بھٹے کے بالائی حصہ میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ جست دار کچی ہاتوں کو جھکڑ بھٹے میں گلایا جائے۔

اس دھوئیں کی تکثیف، اور زہریلے بخارات کے ضرر سے کاریگروں کو بچانے کی خاطر سب بھٹے دودنلوں سے آپس میں ملے ہوتے ہیں جو بعض اوقات تین تین میل لمبے چلے جاتے ہیں۔ ان کا اندرونی رقبہ 8×9 فٹ ہوتا ہے۔

اسٹیکز، اسٹوکو، فرینچ اور ویلشٹن نے ایسے مکشے ایجاد کیے ہیں جن میں گیسیں دھلتی ہیں، اور لکڑی کے مرطوب کٹدوں، یا جالی، یا لکڑی کے برادے پر سے یا کینوس کی تھیلیوں میں سے گزاری جاتی ہے تاکہ ٹھوس اشیا بہت جلد علیحدہ ہو جائیں۔ دھوئیں کو یہ نشین کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں بلند قوہ (یعنی ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ وولٹ) پر برقی کا خاموش خروج کیا جاتا ہے۔

بھردائی کی سہولت کے مد نظر حرارت کی مدد سے اس دھوئیں کی ڈلیاں بنائی جاتی ہیں جن کا جھکڑ بھٹے میں تصفیہ کیا جاتا ہے۔



French

Stokoe

Staggs

Cotterill Process

Wilson

باب (۱۴)

پارا

صرف یہ ہی ایک دھات ہے جو معمولی تپش پر سیال حالت میں رہتی ہے۔ تقریباً ۲۹° مئی پر یہ دھات منجمد ہو کر اس کا سیسہ نما بھورا، سخت اور متورق ڈھیا بن جاتا ہے جو منجمد ہونے پر بہت زیادہ سکڑتا ہے۔

اس کی چاندی مناسفید رنگت، اور حرکت کی چستی کی وجہ سے اس کو زبان انگریزی میں کوئنگ سلور، بمعنی چست چاندی (جرمن - "کوئنگ سلبز" کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی حرکت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھات فلزی سطحوں کے علاوہ دیگر سطحوں کو نم نہیں کرتی۔ اس کی کثافت نوعی ۱۳.۶ ہے جو بوقت انجماد گھٹ کر صرف ۱۳.۲ رہ جاتی ہے۔ ۲۵۷.۲° مئی پر اس میں اُبال آتا ہے اور اس وقت اس میں سے شفاف بخارات نکلتے ہیں لیکن یہ بخارات اس سے بہت کم عیش یعنی ۰.۲° مئی (دیکھو ٹکشیٹ کا بیان) پر بھی نکلتے ہیں۔ اس کی کم حرارت نوعی عمدہ موصلیت اور بلند نقطہ جوش کی وجہ سے تپش پٹائیوں میں یہ دھات بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی سیالیت اور بلند کثافت نوعی کی وجہ

صفحہ (288)

ہے۔ اگر سونے کا ایک پتر پارے کی سطح کے اوپر لٹکایا جائے تو ایک عرصہ کے بعد اس کی رنگت سفید پڑ جائیگی کیونکہ پارے کے بخارات کا اس پر عمل ہوتا ہے۔

پارا بار پیمائے کے لیے موزوں ثابت ہوا ہے۔ جب اس کے نہایت ہی باریک ذروں کے درمیان غیر جنسی اشیاء موجود ہوں تو پارے کے قطرے آپس میں نہیں ملتے اور ایسے پارے کو پارے کا میدا کہتے ہیں۔

معمولی تپش پر پارا ہوا اور آکسیجن میں اپنی اصل حالت پر قائم رہتا ہے لیکن نقطہ جوش تک ہوا میں گرانے سے اس کی تکسید ہو جاتی ہے جس سے پارے کا سُرخ آکسائیڈ تیار ہوتا ہے جو اور زیادہ بلند تپش پر سٹوئل ہو کر پارے اور آکسیجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس دھات پر کلورین، فیرک اور کیو پرک کلورائیڈ کا عمل ہوتا ہے۔

ہائڈروکلورک ٹرشہ اس پر اثر نہیں کرتا لیکن گندھک کا ٹرشہ اگر گرم اور مرکب نہ ہو تو بہت ہی آہستہ عمل کرتا ہے اور سلفیورس ٹرشہ کی گیس نکلتی اور پارے کا سلفائیڈ تیار ہوتا ہے۔ نیز نائٹریک ٹرشہ اس دھات کو سرعت کے ساتھ کھوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ٹرشے کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ پارے کے مرکبات لوہے، تانبے، اور دیگر دھاتوں سے بہ آسانی تحلیل ہوتے ہیں۔

پارا اور گندھک راست طور پر آپس میں ملنے سے مرکبورک سلفائیڈ یعنی شنگرف تیار ہوتا ہے۔ اس کو صناعی طور پر تیار کرنے کے لیے ایک آہنی کڑھاؤ میں پارا اور گندھک ملا کر گرم کرتے اور مسلسل طور پر ہتے ہیں حتیٰ کہ سیاہ رنگت کا ایک ڈھیلیا تیار ہو جائے۔ اس کو اس کڑھاؤ میں سے نکال کر وقفہ وقفہ سے لمبے قریبوں میں یا اونچی ٹلی ہتوانوں میں رکھ کر سُرخ تپش تک گرمایا جاتا ہے۔ سلفائیڈ طیران پذیر ہو کر قلمی شکل میں قریبوں کے بالائی ٹھنڈے حصہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا رنگ سُرخ ہوتا ہے۔ اس کو سمیٹ کر پیس لیا جاتا ہے جس کے بعد دھو کر خشک کر لیتے ہیں۔ یہ تجارتی شنگرف ہے۔

ملغم — بیشمار دھاتیں پارے میں حل ہوتی ہیں اور جب پارا کثیر مقدار میں ہو تو سیال بھرت تیار ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے فاضل پارے کو ساہر چمڑے میں سے پھوڑ کر علیحدہ کر لیا جائے تو ایک لٹی نما یعنی نیم ٹھوس ملغم تیار ہو جائیگا۔ پس ماندہ پارے کی مقدار گرمانے پر نکل سکتی ہے اور کھلی ہوئی دھات کی اس طرح بازیابی کی جاسکتی ہے۔

پارے کے ساتھ چاندی، سونے، جست، سیسے، اینٹیمنی، بسمت، تانبے اور فلی دھاتوں کے ملغم تیار کیے جاسکتے ہیں۔ تانبے کا ملغم بنانے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ فلی تانبے سے پارے کے کسی ٹک کی تحلیل کی جائے چونکہ تانبے کی سطح پر پارے کا اثر سرعت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عام طور پر مرکبوس نائٹریٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ لومہ راست طور پر متاثر نہیں ہوتا لیکن آہنی ملغم معمولی پیش پر تیار کرنے کے لیے پارے کو منفی قطب بنا کر فیرس کلورائیڈ کی برق پاشیدگی کی جاتی ہے۔

ان ملغموں کا وجود پارے کو سست بنا دیتا ہے اور جب گھٹیا دھاتیں بھی شریک ہوں تو محلول میں ان دھاتوں کے نہایت ہی باریک باریک ریزوں کے موجود ہونے کے باعث پارے کی تسکید ہونی شروع ہوتی ہے۔ ایسے پارے کو چینی کی مائل سطح پر بہانے سے پارا اپنی ”دُم“ چھوڑتا ہے۔ خالص پارے میں یہ دُم نمودار نہیں ہوتی۔

ٹن کا ملغم آئینہ سازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تانبے کے ملغم، ٹن اور کیڈم کے اور چاندی اور سونے کے ملغم دندان سازی میں روزنوں کے بند کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تانبے کے ملغم کی کثافت نوعی ہر دو ٹکوں یعنی ٹھوس یا لٹی نما حالت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کو لٹی نما حالت میں لانے کے لیے ٹھوس ملغم کو تھوڑا سا گرما کر ایک کھل کے اندر پیا جاتا ہے۔ بوتلوں کو بند کر کے مہر لگانے کے لیے یہ ملغم استعمال کیا جاتا ہے۔

اگر دھات کی سطح بالکل اصف نہ ہو تو وہ پارے سے جلد متاثر نہیں ہوتی۔ ایسی بے آزاد حالت میں ترشہ کا وجود آکسائیڈ وغیرہ کی جھلی کو نکال کر ملغم سازی میں مدد دیتا ہے۔ سونے چاندی کی کچھ دھاتوں کی ملغم سازی کے لیے عموماً سوڈیم ملغم شریک کیا جاتا ہے تاکہ دیگر دھاتوں مثلاً تانبے، وغیرہ کی تسکید سے پارے ”مردہ“ نہ پڑ جائے۔ اس حالت میں پارا نہایت ہی باریک ریزوں کی شکل میں منقسم ہو جاتا ہے اور تسکیدی جھلی کی وجہ سے بوندیں آپس میں مل نہیں سکتیں یعنی پارا ”بیار“ پڑ جاتا ہے۔ اس حالت میں پارا اور قیمتی دھات دونوں نفل یا ریزیگی میں ضائع ہو جائینگے۔ پارے کی اس حالت میں ملغم کا سوڈیم بوندوں

اوپر کی رطوبت پر عمل کر کے ہڈی روجن رہ کرتا ہے جس سے تسمید میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
 آئینہ پر پارا چڑھانے کے لیے سارے چمڑے کی تھیلی میں سے پارا پھوڑ کر رٹن کی ایک چادر
 پر ڈالا جاتا تھا۔ یہ چادر ایک سطح پر رکھی جاتی تھی۔ پارا رٹن پر پڑنے سے لمغم کی ایک پتلی جھلی
 بن جاتا ہے۔ اس پر نہایت ہی احتیاط سے صاف کیا ہوا شیشہ اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان دونوں
 کے درمیان ہوا کے بلبلے نہ آئے پائیں اور اس پر بندہ رکھ کر وزن رکھا جاتا ہے۔ پتھر کو تندی بخاں کرنے پر زائد
 پارا نہ کر رکھل آتا ہے اور تیار شدہ لمغم کا بیج کو چپ کر رہ جاتا ہے۔ آئینہ کی جھلی میں ۲۰ فیصد پارا اور ۸۰ فیصد رٹن
 ہوتا ہے۔ فی زمانہ آئینہ سازی کے لیے کانچ کی سطح پر کیمیائی طریقہ سے خالص چاندی کی تریب
 کی جاتی ہے۔

پارے کی کچدھاتیں

”قدرتی“ پارا شنگرف کی کانوں میں پایا جاتا ہے، اور سونے اور

چاندی کے لمغم بھی ملتے ہیں۔

معدنی شنگرف — مرکب سلفائیڈ (HgS) پارے کی

اہم ترین کچدھات ہے۔ یہ معدن بھاری ہوتا ہے۔ اس کا رنگ چمکدار سرخ،

لیکن اس کی بعض قسمیں بیگنی مائل بھی ہوتی ہیں۔ اس کی کثافت نوعی تقریباً ۸ ہے۔

اس کی بڑی بڑی تہیں ملک ہسپانیہ میں المادین، کارنیولا میں ادریا، بیوریا، کیلیفورنیا (صفحہ ۲۹۰)

چلی، پیرو، چین اور دیگر مقامات میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ہیمائٹ کی مانند اس کو

گھسنے پر منرخ نشان پڑتا ہے جو گرم کرنے پر غائب ہو جاتا ہے۔ ادریا کی کانوں کو

گزشتہ چار سو سال سے کھودا جا رہا ہے۔ خالص شنگرف میں ۸۵ فی صد پارا ہوتا ہے

لیکن کچدھات بطورنی خاصیت کی بھی ہوتی ہیں اور ان میں کم پارا ہوتا ہے۔ فائل (fahl)

 
کچدھات میں بھی بعض اوقات پارا موجود ہوتا ہے (صفحہ ۲۹۸)۔

تصفیہ، یا استخراج — شنگرف سے پارا علیحدہ کرنے کا اصول

نہایت ہی سہل ہے۔ جب اس کو ہوا میں گرمایا جائے تو گندھاک جل کر SO_2 میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور دھات کی تیخیر ہوتی ہے۔


اس لیے اس کے بخارات کی تکثیف کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اس دھات سے ہمیشہ بخارات نکلتے رہتے ہیں اس لیے اس کی کامل تکثیف نہایت ہی دشوار امر ہے۔

چونے کے ساتھ ملا کر گرم کرنے سے شنگرف تحلیل ہوتا ہے اور چُونے کے سلفائیڈ اور سلفینٹ بنتے ہیں۔ اس طرح :—



لوا بھی اس کی فلزی تحویل کرتا ہے جس سے آہنی سلفائیڈ بنچ رہتا ہے۔

ادریا کے بھٹے — شکل ۱۱۲ میں درج ہیں۔ شنگرف کو دھلی کمرے کی کمانوں 'ن'، 'پ'، 'ر' پر آتش دان کے اوپر رکھا جاتا ہے۔

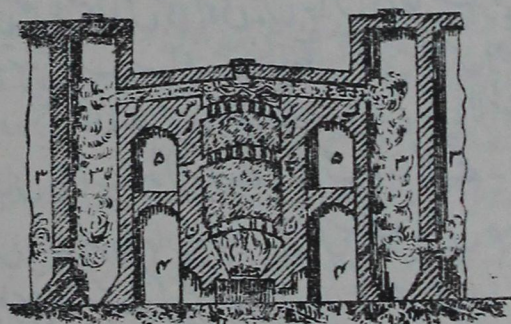


شکل ۱۱۲

کچھ دھات کے بڑے ڈھیرے نیچے کی کمانوں پر رکھے جاتے ہیں اور اوپر کی کمانوں پر کچھ دھات کے چھوٹے ٹھوسے اور خاک کشتیوں میں رکھی جاتی ہے

صفحہ 291

جیسا کہ تصویر میں دکھلایا گیا ہے یا اس کے عوض اس خاک کو چکنی مٹی کے ساتھ ملا کر اس کے اینٹے تیار کیے جاتے ہیں۔ احتراقی پیداوار، SO_2 ، اور پارے کے بخارات تکثیفی خانوں (۳) میں سے ذریعہ راستہ (ک) گذرتے ہیں۔ یہ خانے ہر پہلو پر چھ بے ہوتے ہیں۔ ہر ایک خانہ دوسرے خانے سے یکے بعد دیگرے چوٹی اور تہ پر ملحق ہوتا ہے۔ پارے کا زیادہ حصہ پہلے دو تین کمروں میں تکثیف ہوتا ہے باقی حصہ کلونس یا خاک کی شکل میں اس کے بعد کے کمروں میں تر نشین ہو جاتا ہے۔ ان خانوں کے فرش پہلو کی برآمد نالی کی طرف مائل ہوتے ہیں جس میں سے تکثیف شدہ پارا بہ کر نکل آتا اور ایک نالی کے ذریعہ ایک مقفل ٹانگی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ آخری خانے میں پانی کی پھوار سے تکثیف کی جاتی ہے یا اگر یہ موجود نہ ہو تو کینوس کا ایک پردہ اس کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے جس پر موط لکڑی کا بُرادہ رکھا ہوتا ہے۔ بھٹہ اور مکثفہ ۸۰ فٹ لمبا اور ۳۰ فٹ اونچا ہوتا ہے۔ دوسرے بھٹے کی بھروائی تقریباً ۱۰۰ اٹن ہوتی ہے۔ اس عمل کے اختتام کے لیے تقریباً ایک ہفتہ درکار ہے جس میں ٹھنڈا کرنے کے لیے ۵ دن صرف ہوتے ہیں اور کشید میں

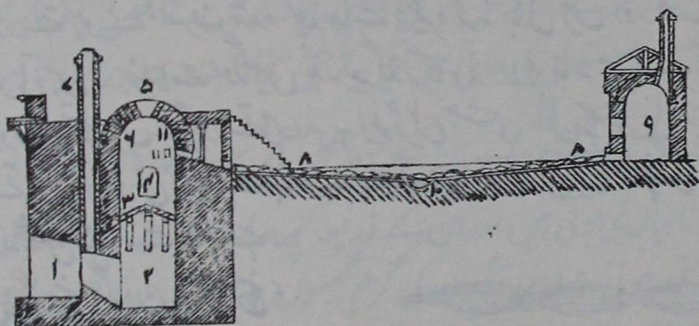

شکل ۱۱۳۔ (۱) آتشخان (۲) سودا خانہ (۳) جھونکن موکھ (۴) کچھمات خانے (۵) جھنی (۶) الٹوٹیل (۷) تکثیفی خانہ (۸) پارے کی نالی (۹) الٹوٹیل دیکھنے کے سولخ۔

صرف بارہ گھنٹے۔ ہر بھروائی سے تقریباً ۸ ٹن پارا تیار ہوتا ہے۔

ادریانی (Idrian) بھٹے کی ہاھنر (Hahner) نے ترمیم کی، اس طرح کہ کچدھات اور لکڑی کے کوئلے کا آمیزہ ایک وسطی دھڑے میں اوپر کے ناکلے سے ڈالا جاتا ہے اور بھٹے مسلسل جلتا رہتا ہے۔ تکثیفی خانے زیادہ گرم نہ ہونے کے لیے ان پر آہنی تختیاں لگی ہوتی ہیں جن پر ٹھنڈے پانی کی پھوار دی جاتی ہے۔ صرف شدہ کچدھات اوقات مقررہ پر وقفہ وقفہ سے آگدان میں سے چمنی کی تہ پر علیحدہ کی جاتی ہے۔

الودیل بھٹے — شکل ۱۱۳ میں المعدن (المادین) ہسپانیہ

کالودیل بھٹے دکھلایا گیا ہے۔ کچدھات خانہ (۶) میں رکھی جاتی ہے۔ یہ خانہ سوراخدار کمان (۳) پر بنا ہوتا ہے جو آگدان (۲) پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی تہ پر صرف شدہ کچدھات یا گار بکھیر دیا جاتا ہے جس پر کم مایہ کچدھات جمادی جاتی ہے اور اس کے اوپر مالدار کچدھات رکھی جاتی ہے جس کے اوپر سفوف شدہ کچدھات کے گولے بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ (۲) میں سب سے پہلے لکڑی کی آگ سلگائی جاتی ہے اور کل بھٹے کو اچھی طرح گرمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگ نکال کر ہوا داخل کی جاتی ہے۔ آگدان میں سے گذرتے ہوئے، صرف شدہ کچدھات وغیرہ گرمائی میں اور کلسا کر شگرفت کی تحویل کرتی ہیں۔ بخارات اور گیس بذریعہ گذرگاہ (۱۱) خانہ میں سے نکل آتے اور ایلوڈیلوں کی قطار میں سے گذرتی ہیں۔ یہ ایلوڈیل حشٹی مائل چھتوں یا بیخوں پر رکھے جاتے ہیں۔ ایلوڈیل مٹی سے بنائے جاتے ہیں اور شکل میں ناشپاتی نما ہوتے ہیں جیسا کہ شکل ۱۱۴ سے ظاہر ہے۔



شکل ۱۱۴

ان کا طول ۱۶ انچ، گردن ۳ ۱/۴ انچ، اور کشادہ سرا تقریباً ۷ انچ، اور وسطی حصہ قطر میں ۱۱ انچ رکھا جاتا ہے۔ ان کو

آپس میں جاکر جوڑوں کو مٹی سے یب دیا جاتا ہے۔ بیچ کی ایلوڈیلوں میں نیچے کی طرف

ایک ایک سوراخ ہے جس کے ذریعہ تکثیف شدہ پارا کلکروٹ (۱۰) میں چلا آتا ہے جہاں سے اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ ایلوڈیل سے نکل کر بخارات خانہ (۹) میں جاتے ہیں جہاں سے وہ ایک چھوٹی چمینی کے ذریعہ باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل تقریباً ۲۴ گھنٹوں میں ختم ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے مزید تین چار دن صرف ہوتے ہیں۔ ان دونوں بھٹوں میں تکثیف مکمل نہیں ہوتی۔

خانہ دار یا قربیق بھٹے مالدار کچدھات کی "خاک" کی تحویل کے

یہ مستعمل ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں وہ دھواں جو کچدھات کے خانے کے قریب تر مکشوف میں جمع ہو جائے اور جو زیادہ تر سلفائیڈ اور سلفیٹ کا آمیزہ ہوتا ہے ان بھٹوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ۱۰ تا ۲۰ فی صد نلی کا چونا شریک کر کے آمیزے کی آئینیں تیار کر لی جاتی ہیں۔ ان کو گرم کر کے بخارات کے آہنی نلوں میں تکثیف کی جاتی ہے جو پانی کے نیچے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔

آئرن ٹی بھٹے کا بستر لبا ہوتا ہے۔ یہ بھٹے آنچ پلٹ ہے جس کے

دو دہلے بڑے بڑے آب تبریدہ نل آہنی ہوتے ہیں۔ ناقص یا کم مایہ کچدھاتیں اس بھٹے میں استعمال کی جاتی ہیں لیکن ترشخی بخارات سے لوبا متاثر ہو جاتا ہے۔


نالی بھٹے — ان کے بستر کا آثار بہت زیادہ رکھا جاتا ہے جس میں

بہت سی نالیاں بنی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعہ کچدھات اُترتی ہے اور اس وقت اوپر چڑھتی ہوئی ہوا اور آگدان کی گرم گیسوں سے اچھی طرح جھن جاتی ہے۔ بخارات مکثف میں گزارے جاتے ہیں۔

چمینی نما بھٹے بکثرت استعمال میں آ رہے ہیں اور یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں۔

صفحہ (293)

کچدھات کا خانہ (۴) شکل ۱۱۵ میں اُستوانہ نما ہے جو مسدس نما تہ پر بنا ہوتا ہے۔ مسدس کے متبادل رُخوں پر تین عدد آگدان (۳) مہر اکھمدان، وغیرہ، خانے سے ملحق ہیں۔ آگدانوں کے نیچے خانہ سُکڑا ہوا ہوتا ہے اور پہلو کے موکھوں میں سے کلسائی ہوئی کچدھات نکالی جاتی ہے۔ اس خانے کا بالائی حصہ

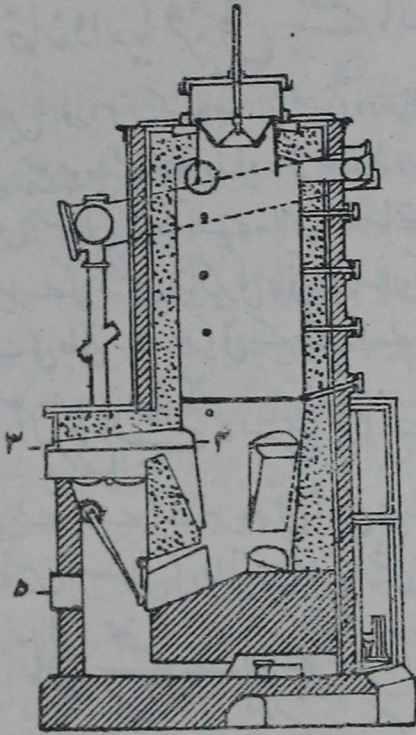


شکل ۱۱۵ - کیلیفورنیا بھٹہ

پیالے و مخروط سے ڈھکا ہوتا ہے، اور پیالے پر ایک گیس روک سرکوشن موجود ہے۔ بھروائی ڈالنے کے قبل مخروط کو اتارنا پڑتا ہے اور اس وقت یہ سرپوش اپنی بیٹھک پر آ بیٹھتا ہے تاکہ بخارات ضائع نہ ہوں تیار شدہ گیس مال آہنی نلوں کے ذریعہ گھٹنوں میں آتی ہے۔ بھٹے کی رفتار کو دیکھنے کی خاطر جھانکیاں رکھی گئی ہیں۔ مخروطی تہ سے گھٹنے تک خانہ

۱۹ فٹ اونچا اور ۶ فٹ چوڑا ہے۔ اس میں تقریباً ۱۰ ٹن مال یومیہ بھونا جاتا ہے۔ اول مرتبہ جلانے کے لیے چینی نما بھٹے میں آگدان کی سطح تک صرف شدہ کچدھات بھردی جاتی ہے جس کے بعد چوٹی سے ۳ فٹ کے اندر تک کچدھات اور

آتا ۲ فی صد تک کوک یا لکڑی کے کوئلے کا آمیزہ بھر دیا جاتا ہے۔ (۳) میں لکڑی کی آگ سلگائی جاتی ہے اور کل بجھنے کو سرخ تیش تک گرماتے ہیں۔ اس کے بعد (۵) میں سے تھوڑی سی صرف شدہ کچدھات نکال کر اس کے عوض تازہ کچدھات چوٹی سے داخل کی جاتی ہے۔ اور ہر دو گھنٹوں کے بعد تازہ مال ڈالا جاتا ہے۔

خاک کے مسلسل سلوک کے لیے ہیٹنر اور اسکاٹ کا بھٹہ ہے جو شکل ۱۱۶ (صفحہ 294) میں درج ہے۔ خانے کے اوپر ایک نافذ ہے جس میں سے کچدھات کی خاک مائل پھیروں پر ڈالی جاتی ہے جہاں سے وہ بجھنے میں آتے ہوئے پھیلا رستہ اختیار کرتی ہے اور اس طرح اس کی الٹ پھیر ہوتی ہے۔ بجھنے کی اونچائی ۲ فٹ، چوڑائی ۱۰ فٹ ۲۵ انچ، اور لمبائی ۱۱ فٹ ہے۔ ایک سرے پر آگدان موجود ہے جس کو

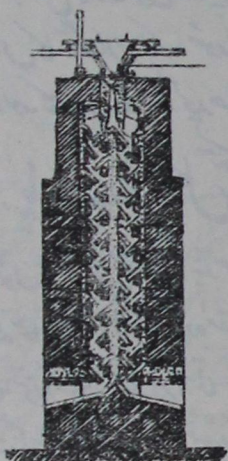

شکل ۱۱۶

گرم ہوا کی رسد دی جاتی ہے۔ یہ ہوا ان آہنی نلوں میں گرمائی جاتی ہے جو کھنے کے خانوں کے اندر اسی عرض سے رکھے جاتے ہیں۔ احتراقی گیس اور گرم ہوا کچدھات کے خانوں میں متعدد موکھوں کے ذریعہ داخل ہوتی ہے۔ یہ موکھے خانوں کے ایک سرے پر موجود ہیں اور ہر ایک چھپر کے نیچے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سے نکل کر بجھنے کے دوسرے سرے کے متناظر موکھوں میں سے ہوتے ہوئے یہ پیداوار کثفوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس قسم کے بجھنے سے ۱۰ انچ کچدھات

فی گھنٹہ نکالی جاتی ہے، اور صرف شدہ کچدھات وقفہ وقفہ سے علیحدہ کر لی جاتی ہے۔ ملک ہسپانیہ کی مشہور ”ایل پونویر“ کمپنی نے ایک خود کار قرینیق بجھٹہ ایجاد کیا ہے جو شکل ۱۱۷ میں دکھلایا گیا ہے۔ اس کے قرینیق (۱۶) ڈھلواں لوہے سے تیار کیے جاتے ہیں جن کو آگدان (۲) کے اوپر جما دیا گیا ہے۔ قرینیق اوپر کی طرف مال

ہیں اور مکشف (۳) سے دودھل کے ذریعہ ملحق ہیں۔ ایک آبی اخراجی پچکاری (۴) مکشف میں سے بخارات کو کھینچتی رہتی ہے جس سے بھروائی کا ایک حصہ بخارات کے ضایع کیے بغیر باہر نکالا جاسکتا ہے جس کے لیے قرینق کا نیچا حصہ کھولا جاسکتا ہے ہر ڈیڑھ گھنٹے میں نصف ہنڈر ڈوینٹ کچدھات اوپر سے ڈالی جاتی ہے جس سے قرینق کا یومیہ اوسط تقریباً ۲ ٹن ہوتا ہے۔ مالدار کچدھاتوں کے ساتھ جو ناشال کیا جاتا ہے۔ دو بڑے تکشیفی خانے موجود ہیں اور دوسرے خانے میں سے نکل کر گیس ایک اور چھوٹے خانے میں جاتی ہے جس میں پانی رکھا ہوتا ہے جس کے بعد وہ مخرج میں سے گذرتی ہے۔

بعض کارخانوں کے چمینی نما بھٹوں میں آبی اخراج بھی مستعمل ہیں۔ المعدنی بھٹوں کی مانند اس کا آگدان ایک سوراخدار کمان کے نیچے بنا ہوتا ہے لیکن چوٹی پر جھونکن آکر رکھا ہوتا ہے اور کلساؤ کے بعد کچدھات پہلو کے موکھوں سے خارج کی جاتی ہے۔


پارے کی مکمل تکشیف ایک نہایت ہی دشوار امر ہے۔ ہمد اقسام کے

صفحہ (295)

کلساؤ بھٹوں میں گیس (یعنی ایندھن کی احتراقی پیداوار ہوا کی نائٹروجن، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور پارے کے بخارات) اتنی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہیں جن کو ٹھنڈا کرنا ایک دشوار امر ہے اور اس کے علاوہ پارے کی اتنی آسانی سے تبخیر ہوتی ہے کہ اس کی مکمل بازیابی نہایت ہی مشکل امر ہے۔ ان گیسوں میں پارے کے بخارات کی مقدار تقریباً ایک فیصد ہے کچدھات کے خانوں کے قریب ترین کشفوں کے علاوہ دیگر مکشفوں میں بوجہ تیاری ترشٹی سیالات (H_2SO_4 اور H_2SO_3) کو استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ان ترشٹی مرکبات کی اس وقت تکشیف ہونی شروع ہوتی ہے جب کہ مکشف کافی خشک ہوں۔ دیگر دھاتیں بھی استعمال نہیں کی جاسکتیں کیونکہ وہ پارے سے متاثر ہوتی ہیں۔

اسی لیے اتنے بڑے مکشف استعمال کرنے چاہئیں جتنے کہ ادریا (Idria) میں مستعمل ہیں تاکہ گیس کی آمد کو مکمل طور سے ٹھنڈا کر دیا جائے اور بخارات کو حتی الامکان نقطہ جوش کے قریب رکھا جائے۔ مسلسل جلنے والے بھٹوں میں، معاون تبریدی آلات، شلنگلی یا آہنی ٹی جن کو پانی سے ٹھنڈا کر رکھا گیا ہو یا ٹھنڈا نہ رکھا گیا ہو، لازمی ہیں۔ نسبتاً ٹھنڈی گیسوں کے لیے کانچ کے مکشف بھی مستعمل ہیں جن کو کلاڑی کے چوکھٹوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ اس قسم کے مکشف متبادل چوٹی اور تہ پر ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں۔ پارے کے بخارات نہایت ہی زہریلے ہوتے ہیں جن سے کاریگروں میں

کثرت رین کی شکایت پیدا ہوتی ہے

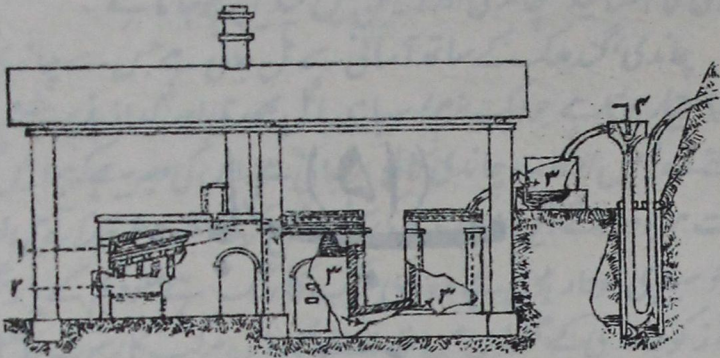

شکل ۱۱۷

پارے کی تخلیص — تجارتی پارے میں اکثر سیمہ، جست،

بسمت اور دیگر لوٹ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے وجود کا امتحان کرنے کے لیے تھوڑے سے پارے کو ایک سفید چینی کے کپڑے پر بہا کر دیکھنا چاہیے آیا اس کی دُم رہ جاتی ہے یا نہیں۔ جو کہ لوٹوں کی موجودگی کی وجہ سے رہ جاتی ہے۔ پارے کو سا بر جڑے میں سے پچوڑ کر اور اس کے بعد اس کی کشید کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بار یک تہوں کو آب آمیز نائٹرک ترشہ، مرکبورس نائٹریٹ، یا فیرس کلورائیڈ کے محلول کے زیر عمل کرنے سے بھی پارے کی تخلیص ہو سکتی ہے لیکن کھوٹ کے ساتھ تھوڑا سا پارا بھی حل ہو کر ضائع ہوتا ہے۔ بازار میں فروخت ہونے کے لیے پارا آہنی بوتلوں میں بھیجا جاتا ہے جن پر بیچ پکار کا لگائے جاتے ہیں۔ ان بوتلوں میں تقریباً $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$ ہنڈرڈ ویٹ پارا موجود ہوتا ہے۔

باب (۱۵)

چاندی

طبعی خواص — اس دھات کا مہیز خاصہ اس کی سفیدی اور چمک ہے۔ یہ تانبے سے کسی قدر نرم اور سونے سے سخت اور ہنایت ہی متورق ہوتی ہے۔ اس کا تورق سوائے سونے کے جس کے ساتھ چاندی کو بغیر سونے کا تودق کم کئے ملایا جاسکتا ہے دیگر ہر ایک دھات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ چاندی بہت ہی مستند ہوتی ہے اور اس کی تشنی مضبوطی ۱۲ ان فی مربع انچ ہے۔ اس کی کثافت نوے ۱۰.۵ ہے اور وہ حرارت اور برقی کی بہترین موصل ہے۔ ۹۵۵° سی پر وہ پگھلتی ہے اور بلند تر کسی قدر طیران پذیر ہے۔ یہ دھات برقی بجھے میں ابالی جاسکتی ہے جس میں اس کی کسید ہو سکتی ہے۔

کیمیائی خواص — ہوا یا آکسیجن میں گرم کرنے سے دھات کی کسید نہیں ہوتی لیکن سیال حالت میں چاندی اپنی مقدار سے تقریباً ۲۲ گنی آکسیجن جذب کر لیتی ہے جو بوقت انجماد خارج ہوتی ہے۔ اس وقت دھات میں ایک خاص قسم کا ابال آتا ہے لیکن یہ ابال کھوٹ آمیز دھات میں نمودار نہیں ہوتا۔ اس مظہر کو کارخانوں کی

سے معمولی ہوا میں اس کا نقطہ اُعات ۹۵۵° ہے اور تجویلی ہوا میں ۹۶۲°۔ غالباً اس کی وجہ سے چاندی میں آکسیجن کی حل پذیری ہو۔

اصطلاح میں ”چاندی کا تھوکن“ کہا جاتا ہے۔ یہ دھات منجمد ہو کر سکتی ہے۔ حرارت پا کر چاندی کا آکسائیڈ، چاندی اور آئسین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

 
 
چاندی، گندھک کے ساتھ آسانی سے مل جاتی ہے جس سے چاندی کا سلفائیڈ (Ag_2S) تیار ہوتا ہے جو ایک نرم، سیاہی مائل بھوری اور گداز پذیر شے ہے۔ ہوا میں رکھنے سے بعض اوقات چاندی کالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں گندھک کے مرکبات موجود ہوتے ہیں جو چاندی کی سطح پر عمل کر کے Ag_2S تیار کرتے ہیں اور چاندی کی سطح پر جو سیاہی نمودار ہوتی ہے وہ اسی مرکب کا رنگ ہے سوڈیم کے یا دیگر حل پذیر سلفائیڈز کو چاندی کے محلولوں میں ملانے سے بھی اس مرکب کا رسوب حاصل ہوتا ہے۔ چاندی کا سلفائیڈ ہوا میں بھوننے پر تحلیل پذیر ہوتا ہے جس سے سلفو ڈائی آکسائیڈ نکل جاتی ہے اور چاندی بچ رہتی ہے۔ اگر اس کو دیگر فلزی سلفائیڈز اور سلفیٹس کے ساتھ ملا رکھا جائے تو چاندی کا سلفیٹ تیار ہوگا۔ یہ سلفیٹ چاندی کو گندھک کے طاقتور ترشے کے ساتھ یا سوڈے کے پانی سلفیٹ کے ساتھ گرم کرنے پر بھی تیار ہوتا ہے۔ چاندی کا سلفیٹ اس پانی میں حل ہو سکتا ہے جس میں گندھک کا ترشہ آزاد حالت میں موجود ہو۔ حرارت سے اس کی تحلیل ہوتی ہے۔ جس سے فلزی چاندی بچ رہتی ہے۔ سلور سلفائیڈ کو کلورائیڈ میں فیرک کیوپرس اور کیوپرک کلورائیڈز کے تعامل سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

چاندی براہ راست کلورین کے ساتھ شریک ہوتی ہے جس سے سلور کلورائیڈ تیار ہوتا ہے جس کی تحلیل صرف حرارت سے نہیں ہوتی۔ چاندی کے محلول میں ہائیڈروکلورک ترشہ یا کوئی اور حل پذیر کلورائیڈ شامل کرنے پر بھی یہ مرکب تیار ہوتا ہے، یا چاندی کے سلفائیڈ کو نمک کے ساتھ مرطوب ہوا میں بھوننے سے بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ مرکب ترشوں میں حل نہیں ہوتا لیکن نمک (سوڈیم کلورائیڈ) یا دیگر کلورائیڈز (خصوصاً فیرک اور کیوپرک کلورائیڈز) کے تیز محلولوں میں اور سوڈیم تھائیو سلفیٹ (اگر سوڈیم کے نمک کی

لے $AgCl$ ہائیڈروکلورک ترشے میں کسی قدر حل ہوتا ہے۔ ۲۰۰ حصے طاقتور ترشہ ایک حصہ $AgCl$ کو حل کرتا ہے اور ۶۰۰ حصے آب آمیز ترشہ (ایک حصہ پانی اور ایک حصہ مرکب ترشہ) میں اس مرکب کا ایک حصہ حل ہوتا ہے۔


افزونی ہوتو $Ag_2S_2O_3 \cdot 2Na_2S_2O_3$ تیار ہوتا ہے (پوٹاشیم سائیٹرائڈ جس سے $AgCN.KCN$ بنتا ہے) اور امونیا میں گھل جاتا ہے۔ سرخ تیش پر وہ پگھلتا ہے اور بلند تیش پر طیران پذیر ہے۔

چاندی کے کلورائیڈ کی تحویل ہائیڈروجن بحالت زائیدگی سے، یا پارے اور دیگر دھاتوں سے، اور سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ ملا کر گلانے سے ہو سکتی ہے۔




چاندی کے محلول سے چاندی کی فلزی حالت میں حبت، تانبے، لوہے اور دیگر دھاتوں اور کیوپرس آکسائیڈ کی مدد سے ترسیب کی جاسکتی ہے۔

 سلفیورک ترشہ گرانے پر اس کو حل کرتا ہے جس سے چاندی کا سلفیٹ تیار ہوتا ہے۔



 نائیٹرک ترشہ اس کو بر آسانی حل کر لیتا ہے جس سے سلور نائٹریٹ تیار ہوتا ہے۔



ہائیڈروکلورک ترشہ اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔

سلور نائٹریٹ ($AgNO_3$) ایک سفید ٹھوس شے ہے جو پانی میں حل ہو سکتی ہے۔ اس کی فلمیں چبٹی پرت دار ہوتی ہیں اور بغیر تحلیل ہوئے پگھلتی ہیں لیکن بلند، یعنی سرخی سے کمتر تیش پر، اس میں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے اور $AgNO_2$ بچ رہتا ہے۔ سرخ تیش پر اس مرکب کی تحلیل ہو کر فلزی چاندی دستیاب ہوتی ہے۔

اس تحلیل سے چاندی اور تانبے کے نائٹریٹس کی علیحدگی عمل میں آتی ہے۔ آخر الذکر مرکب کی تحلیل چاندی کے نائٹریٹ کے مقابلے میں بہت کم تیش پر ہوتی ہے اور اس مرکب کو احتیاط سے گرمانے پر وہ آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن سلور نائٹریٹ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اگر اس کا تھوڑا سا نمونہ لے کر پانی میں گھول کر اس میں امونیا شامل کیا جائے تو تانبے کے نائٹریٹ کی غیر موجودگی میں نیلا رنگ نمودار نہ ہوگا۔ اُس وقت کل آمیزے کو پانی میں ابال لیا جاتا ہے تاکہ سلور نائٹریٹ اس میں سے حل ہو جائے۔ چھاننے پر کاپر آکسائیڈ بچ رہتا ہے۔ نائٹریٹس کے آمیزے کو تازہ ترسیب شدہ سلور آکسائیڈ کے ساتھ ملا کر اُبالنے سے بھی تانبا

بشکل آکسائیڈ نہ نشین ہوتا ہے۔

چاندی اور سونے کی علیحدگی میں چاندی کے نائٹریٹ اور سلفیٹ کی بڑی مقدار ضمنی طور پر دستیاب ہوتی ہے۔

بھرت میں — خالص چاندی نرم ہونے کی وجہ سے استعمال کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس میں تانبہ شریک کر کے اس کو سختایا جاتا ہے۔ فرنگی سکے کی چاندی کے فی ہزار حصوں میں ۹۲۵ حصے خالص چاندی ہوتی ہے یعنی اس میں ۷۵ حصے تانبہ ملا یا جاتا ہے۔ یہ مساوی ہے ۱۱ اونس ۲ ڈرام وزن چاندی فی پاؤنڈ ٹرائی (troy) بھرت میں۔ اس کو معیار مقرر کیا گیا ہے۔ جن بھرتوں میں اس سے زائد چاندی ہوگی ان کو ”بھاری“ اور جن میں اس سے کمتر چاندی ہو ان کو ”ہلکا“ کہا جائیگا۔ ہندی روپیہ میں فی پاؤنڈ ۱۱ اونس ۸ ڈرام وزن چاندی ہے یعنی وہ ۶ ڈرام وزن بھاری ہوتا ہے، اور فرانس کے معیاری بھرت میں صرف ۱۰ اونس ۶ ڈرام وزن چاندی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ۶ ڈرام وزن ہلکا تصور کیا جاتا ہے۔

درجہ تخلیص کا اظہار بھرت کے ہزار حصوں میں خالص چاندی کے حصص سے کیا جاتا ہے، مثلاً ”۹۰ خالص“ سے مراد یہ ہوگی کہ بھرت کے ہزار حصوں میں ۹۰ حصے خالص چاندی موجود ہے اور ۱۰ حصے کھوٹ۔

کھربلی چاندی — کھربلی چاندی تیار کرنے کے لیے ایسی چاندی لی جاتی ہے جس میں تانبے کی آمیزش ہو۔ اس کو گرمانے پر تانبہ اکسا جاتا ہے، اور اس کا آکسائیڈ سلفیورک ترشہ یا امونیا میں یا ٹارٹرکی بالائی اور نمک کے آمیزے میں اُبال کر حل کر لیا جاتا ہے جس کے بعد دھات کی سطح پر ایک ”بدھم“ سی چمک آ جاتی ہے۔

اکسانی ہوئی چاندی — چاندی کی سطح کو اکسانے کے لیے اس کو کسی حل پذیر سلفائیڈ مثلاً پوٹاشیم سلفائیڈ کے زیر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی رنگت تیار شدہ سلور سلفائیڈ کی جھٹی کی وجہ سے ہے۔

چاندی کی کچدھاتیں

”قدرتی“ چاندی بھی اسی دھات کی کچدھاتوں میں اور سونے اور پارے

ساتھ شکل ملغمہ دستیاب ہوتی ہے۔

سلور سلفائیڈ (Ag_2S) — آرجنٹائٹ — یہ نرم، متورق، سیاہی مائل بھوری رنگت کا معدن ہے جو بہ آسانی پگھل جاتا ہے۔ اس میں ۸۸ فی صد چاندی ہوتی ہے۔ مالک ناروے، ہنگری، سیکیسی، بوہیمیا، میکسیکو اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کی خالص تر تھیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کچھ ہات چاندی کی اہم ترین کچھ ہات ہے۔

سینک چاندی (ہارن سلور) — سلور کلورائیڈ ($AgCl$) — جنوبی امریکہ میں ملتا ہے۔ چاندی کے برومائڈ اور آئیوڈائیڈ بھی پائے جاتے ہیں۔

پائرا رجنٹ — چاندی کی یہ گہری سرخ کچھ ہات ایک سلف اینٹیمنائیڈ (صفحہ ۲۹۹)

($3Ag_2S \cdot Sb_2S_3$) ہے جو میکسیکو، جنوبی امریکہ، ٹرانسیلوانیا، اور دیگر مقامات میں دستیاب ہوتی ہے۔ پراوسٹائٹ — ہلکی سرخ رنگت کی کچھ ہات ($3Ag_2S \cdot As_2S_3$) چاندی کا سلف آرسینائیڈ ہے۔ اسٹیفنائٹ بھی اسی قسم کا معدن ہے۔

پالی بیسٹ اور سیم دار فائل کچھ ہات — یہ تانبے چاندی، آرسینک، اور اینٹیمنی سلفائیڈز کے مختلف آمیزے ہیں۔ آخر الذکر معدن میں دیگر دھاتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔

دیگر دھاتوں کی کچھ ہاتوں میں بھی چاندی غالباً شکل سلفائیڈ موجود ہوتی ہے۔ سیسہ، جست اور تانبے کی کچھ ہاتوں میں چاندی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آہنی پائراکس اور سپیکل (آرسینک آہنی پائراکس) میں بھی اس کی نہایت ہی کم مقدار موجود ہوتی ہے۔ ان معدنیات سے چاندی کی بازیابی، کل صنعتی طور پر تیار شدہ چاندی کی مقدار کی تقریباً نصف ہوتی ہے۔

استخراجی طریقے — چاندی کی قیمت اونچی ہونے کے وجہ سے اس کو مٹانے کے ساتھ کم مایہ کچھ ہاتوں سے نکالا جاسکتا ہے اور گراں طریقے بھی استعمال کیے جاسکتے

ہیں۔ اس لیے کچدھات کی جلی تیاری کے بعد کیمیائی طریقے کام میں لائے جاتے ہیں۔
چاندی کی کچدھاتوں کا سلوک ذیل میں درج ہے:-

- (۱) ملغنی طریقے۔
- (۲) نم طریقے۔
- (۳) سیسے یا اس کی کچدھاتوں کے ساتھ تصفیہ۔
- (۴) تانبے کی کچدھاتوں کے ساتھ تصفیہ۔

ملغنی طریقے — اس میں وہ سب طریقے شامل ہیں جن میں چاندی پارے

کے ملغمہ کی شکل میں دستیاب ہو جس کی کشید سے (یعنی پارے کی تجزیر کے بعد) چاندی حاصل ہو۔
ان کو ”فرش“، ”پہیہ“ اور ”کڑھاؤ“ کے ملغنی طریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اگر چاندی
فلزی حالت میں یا بشکل کلورائیڈ موجود نہ ہو تو اس طریقے میں سب سے پہلے اس کو کلورائیڈ
میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔

فرشی ملغنی طریقے — یہ طریقہ اب تک بھی میکسیکو اور جنوبی امریکہ میں مروج

اور ”پاتیسو“ طریقے کے نام سے موسوم ہے۔ کچدھات ہاتھ سے چنوائی جاتی ہے جس کے بعد اس
میں چاندی کی مقدار بشکل قدرتی چاندی، کلورائیڈ اور سلفائیڈ ۸۰ اونس فی ٹن ہوتی ہے۔
کم یا یہ کچدھاتیں جن میں غیر جنسی سلفائیڈ کی کافی مقدار موجود ہو، اس طریقے کے لیے ناموزوں
ہوتی ہیں۔ کچدھات کا باریک سفوف کوٹ کر یا میس کر تیار کر لیا جاتا ہے۔

کوئٹم بالیتے نامی کوٹنے کی ایک کل ہے جس میں ایک لمبے چوبی ستون کے بیچ میں
ایک بڑی چٹان باندھ دی جاتی ہے جو ایک چپے پتھر پر جھلائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ستون کے
دونوں سروں پر آڑی سوار ہو جاتے ہیں اور بیٹھوں کے جھولا جھولی کی مانند اس کو چلاتے ہیں۔ کچدھات
کو چٹان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔

کچدھات کے ڈھیپے توڑنے کی ایک اور مشین ہے جس کا نام ترا پیتھ ہے۔ اس میں

ایک بڑے پتھر کا ایک پیہہ جس کا قطر ۶ فٹ اور جس کی موٹائی ۵ فٹ ہے، ایک دھڑے پر گردش کرتا ہے۔ یہ ایک اور عمودی دھڑے سے ملحق ہے جس کی چوٹی پر ایک افقی پن جکتی ہے جو اس کو گھماتی ہے۔ یہ پیہہ پتھر کے رستے پر چلتا ہے جس میں کچھ دھات بتدریج کھنچل جاتی ہے۔ باریک سفوف کٹنے کے لیے "آراسٹوا" نامی مشین موجود ہے جس میں ایک مدور حوض ہے جس کا فرش سخت پتھر کا ہے۔ نیچ میں ایک عمودی ستون ہے جس پر آگے کو نکلے ہوئے دستے موجود ہیں۔ ان پر وزنی پتھر کچے چمڑے کی بندھنوں سے باندھے جاتے ہیں اور خجروں کو ان دستوں سے باندھ کر پتھروں کو کھینچوایا جاتا ہے۔ اس وقت کچھ دھات پر پانی چھڑکتے رہتے ہیں اور اگر بہت سی فلزی چاندی یا سونا موجود ہو تو تھوڑا سا پارا، بغرض ملغم سازی، شریک کیا جاتا ہے۔ کچھ دھات کو اس طریقے سے کچھ کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔

چٹلی کی چکی بھی کچھ دھات پیسنے کے لیے مستعمل ہے اور معمولی گارا پیسنے کے دنگ کی شکل کی ہوتی ہے۔

عمل حسب ذیل ہوتا ہے: — (۱) کچھ کو ملغمی فرش یا پائتو پر لا کر ڈالا جاتا ہے۔ یہ صحن نما ہوتا ہے۔ اس پر اس کو ۶ انچ تا ایک فٹ گہرا پھیلا دیا جاتا ہے اور اس میں ۳ تا ۵ فی صد نمک شریک کر کے کئی گھنٹوں تک خجروں سے کھندلوا یا جاتا ہے جس کے بعد انبار کو اکٹھا کر کے رکھ چھوڑتے ہیں۔

(۲) دوسری صبح اس ڈھیر پر تھوڑا سا بھونا ہوا کارپا ٹرائٹس (میجسٹرال) اور کچھ پارا بکھیر دیا جاتا ہے۔ اس کو بھاؤڑوں سے بخوبی ملا کر دوبارہ کھندلوا یا جاتا ہے، اور چند دنوں تک ایک ایک دن کے وقفے سے اس کو الٹ پھیر کر کے اس کی کھندلوائی کرتے ہیں۔

(۳) اس کے بعد کینوس کی تھیلیوں میں سے اس کے اوپر چاندی کے وزن سے ۵ یا ۶ گنا زیادہ پارا چھڑک دیا جاتا ہے اور دوبارہ کھندلوا یا جاتا ہے۔ اگر بہت سا

ہ۔ arastra

 
لے اس میں لوہے اور تانبے کے سلفیٹ موجود ہوتے ہیں اور یہ مرکبات تھال میں بہت بڑا حصہ لیتے ہیں۔

اینٹیمنی اور آرسینک، یا دیگر غیر جنسی سلفائڈ موجود ہوں تو کاپر سلفیٹ کا گرم محلول معہ آنے کے رسوب (یعنی باریک ریزوں میں منقسم تانبا) (دیکھو صفحہ ۳۳۳) شامل کیا جاتا اور بخوبی ملایا جاتا ہے۔


(۴) مزید عرصے تک رکھ چھوڑنے اور کھندلوانے کے بعد آخری مرتبہ پارا شامل کیا جاتا ہے تاکہ تیار شدہ ملمع کے اکٹھا کرنے میں آسانی ہو۔ اچھی طرح ملانے کے بعد کچھ کو ٹانگیوں میں ڈال کر پانی کے ساتھ ہلوراجاتا ہے جس سے بھاری ملمع نشین ہو جاتا ہے، اور مٹیالا مادہ پانی کی رو کے ساتھ نکل آتا ہے۔

صفحہ (301)


ملمع پر حسب معمول عمل کیا جاتا ہے (دیکھو صفحہ ۳۰۲)۔ اس طریقے میں پیچیدہ تعاملوں کا ایک سلسلہ ظہور میں آتا ہے۔ نمک اور کاپر سلفیٹ کے تعامل سے کاپر کلورائیڈ حسب ذیل تیار ہوتا ہے۔



 
یہ مرکب فلزی چاندی پر حسب ذیل اثر کرتا ہے :-



 
تیار شدہ کیوپرس کلورائیڈ، نمک کی افراط سے حل ہو جاتا ہے، اور چاندی کے سلفائیڈ کو کلورائیڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔



 
ممکن ہے کہ اس تعامل میں تھوڑی سی گندھک بھی آزاد حالت میں علیحدہ ہوتی ہو، اس طرح :-



یا


 


 متذکرہ بالا تعاملوں سے ایک حد تک کلورین آمیزی کے بیج کا پتہ چلتا ہے لیکن اصلی تبدیلیاں اب تک پورے طور سے سمجھ میں نہیں آئیں۔ سلور کلورائیڈ کی پارے سے حسب ذیل تحلیل ہو جاتی ہے :-




اور فلزی چاندی پارے کی افراط سے حل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ۲ تا ۳ ہفتوں میں پورا ہوتا ہے۔

  نوٹ۔ تانبے کا رسوب شامل کرنے سے کیوپرک منک کی کیوپرس حالت میں تبدیلی کرنی منظور ہے، ورنہ یہ اولڈک منک پارے پر عمل کریگا جس سے کیلومل تیار ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے پارے کا ہر ذرہ بڑھ جائیگا۔



ابتدا میں تانبے (اگر افراط سے ہو) کی ترسیب کے لیے چونا شریک کیا جاتا تھا، لیکن اس سے غیر فعال کلورائیڈ بننے کی وجہ سے کلورین آمیزی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے

 پیپے کا طغنی طریقہ — ابتدا میں یہ طریقہ فرائی برگس میں مستعمل تھا۔ دھات کی کلورین آمیزی کے لیے حسب طریقہ متذکرہ (دیکھو صفحات ۳۳۴ اور ۳۵۵) کیپڑھات کو منک کے ساتھ ملا کر بھوننا جاتا ہے۔ اس بھونی ہوئی کچھ دھات کو بڑے پیپوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان پیپوں میں تقریباً ایک ٹن مال ڈالا جاسکتا ہے اور یہ افقی سمت میں گھماؤ گھونٹوں پر رکھے ہوتے ہیں۔ اس میں پانی شریک کر کے اس کی ایک سخت لمی (لب) بنائی جاتی ہے جس میں ۱۰ تا ۱۲ اینڈر ڈویٹ آہنی چادر کی کترن شامل کی جاتی ہے۔ اب پیپوں کو کئی گھنٹوں تک گھمایا جاتا ہے۔ دوران عمل میں کلورائیڈ کی لوہے سے تحویل ہوتی ہے۔ اس طرح —



اس کے بعد تحویل شدہ چاندی میں پارا شریک کیا جاتا ہے اور پیپوں کو دوبارہ ۱۶ گھنٹوں تک گھمایا جاتا ہے۔ پیپوں میں پانی شامل کر کے اشیا کو پتلا بنایا جاتا ہے اور پیپوں کی چال آہستہ کر کے طغنی اٹھایا جاتا ہے جس کے بعد اس کو پہلو کی ایک نالی کے ذریعے بہا کر نکال لیتے ہیں۔ اس میں کچھ آرتازہ پارا شامل کر کے پیپوں کو دوبارہ گھمایا جاتا ہے تاکہ بقیہ دھات ضائع نہ ہو سکے۔ اس کو بھی پہلے کے مطابق نکال لیا جاتا ہے، اور

(صفحہ 302)

سے سفید نائل پذیر مرکب میں کلورائیڈ۔

Freiberg

تفل کو ٹانگیوں میں ڈال کر پانی کے ساتھ ہلوراجاتا ہے تاکہ ہلکا مادہ بہ کر نکل آئے اور بھاری ملمغ، اگر موجود ہو، تو نشین ہو جائے۔

کرو لنگے کے طریقے معین جو کسی زمانے میں بنٹن میں مستعمل تھا، کچدھات کا نمک کے ساتھ بھوننا موقوف کر دیا گیا تھا، اور چاندی میں کلورین آمیزی کی خاطر کیو پرس کلورائیڈ اور نمک شامل کیا جاتا تھا۔ کاپر سلفیٹ کو نمک کے ساتھ جوش دے کر کیو پرس کلورائیڈ تیار کیا جاتا ہے یا ایض دیگر طریقوں سے۔ اس طریقے میں پیسے انتصابی یا انقی سمت میں گردش کرتے ہیں اور اشیا کو گرمانے کی خاطر بھاپ پھونکی جاتی ہے، اور چاندی کو تحویل کرنے کے لیے فلزی تابنا شریک کیا جاتا ہے۔ متذکرہ بالا طریقے کی مانند پارے کے ساتھ ملمغ تیار ہوتا ہے۔ چونکہ کیلول تیار نہیں ہوتا، اس لیے پارے کے نقصان میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ آئرن کے بیان ہے کہ یہ نقصان ۲ پاؤنڈ فی ٹن تک کم کیا جاسکتا ہے۔ آہنی برادہ بھی بعض اوقات بغرض تحویل استعمال کیا جاتا ہے۔ ادنی کچدھاتیں اس طریقے سے کام میں لائی جاسکتی ہیں اور ۸ تا ۹۵ فی صد پیداوار دستیاب ہوتی ہے۔

ان دونوں طریقوں میں ”میدگی“ (flouring) سے بہت زیادہ پارا ضائع ہوتا ہے یعنی پارے کے اس قدر چھوٹے چھوٹے ریزے بن جاتے ہیں جو باہم مل کر بوندیں نہیں بنتے اور اس طرح پانی کے ساتھ بہ کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے تھوڑا سا سوڈیم کا ملمغ شامل کیا جاتا ہے۔

دیگی تلغیم — (کازو کا طریقہ) — اس طریقے سے محض کلورائیڈ،

برومائیڈ اور آئیوڈائیڈ کچدھاتیں استعمال کی جاسکتی ہیں۔ کچدھات کو چکی میں پیس کر اس کا باریک کچر بنالیا جاتا ہے جس کو دیگیوں میں ڈال کر ۵ تا ۱۰ فی صد نمک شامل کیا جاتا ہے۔ ان دیگیوں کا پسیداتا بنے کا بنا ہوتا ہے۔ کچر کو مسلسل ہلورتے رکھ کر گرمایا جاتا ہے اور پارا شامل کرتے ہیں۔ تلغیم کے

۹۳ سالہ آئرن اور ۹۴۔


Benton ۲

Krolinke ۱

Cazo ۳

Aaron ۳

 
اختتام تک حرارت برقرار رکھی جاتی ہے۔ اشیاء میں پانی ملا کر ان کو کسی قدر سیال کر کے پہلے کے مطابق ملغمہ کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ کلورائیڈ وغیرہ کی تحلیل تباہی سے کی جاتی ہے:-



جس سے چاندی اور کیوپرس کلورائیڈ تیار ہوتے ہیں۔ یہ آخر الذکر مرکب نمک کی موجودگی میں سلفائیڈز پر ”پاتیو“ طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن سلفائیڈی کچھ دھاتوں میں عموماً اتنی چاندی بچ رہتی ہے کہ ان کی سیم ربائی دوبارہ فرشی طریقے سے کی جاسکے۔


کرٹھاؤ تلغیم — متذکرہ طریقے اب کرٹھاؤ میں کیے جاتے ہیں جس سے وقت کی بہت بچت ہوتی ہے۔

اس کے کرٹھاؤ کی شکل میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک شکل تصویر ۱۱۸ میں دکھائی گئی ہے۔ یہ ڈھلواں لوہے کا کرٹھاؤ ہے جس کا قطر ۶ فٹ، اور اس کی نلی پر بھاپ کا

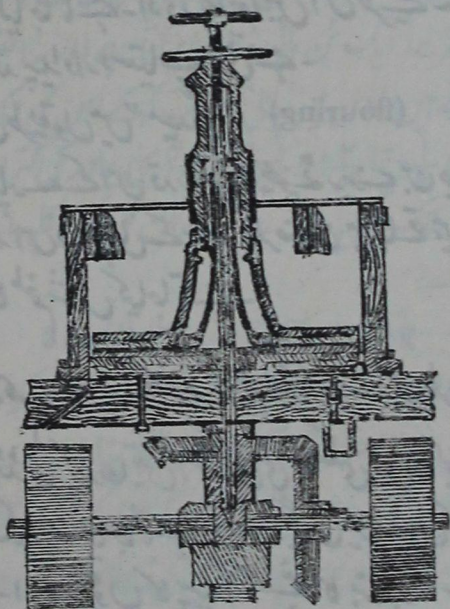

شکل ۱۱۸۔ تلغیمی کرٹھاؤ

پیرا مین بنا ہوتا ہے جس کے مرکز پر ایک کھوکھلا ستون ہے جس کے اندر سے ایک دھواگندتا ہے۔ اس پر ڈھلواں لوہے کا ایک ساؤنڈہ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا

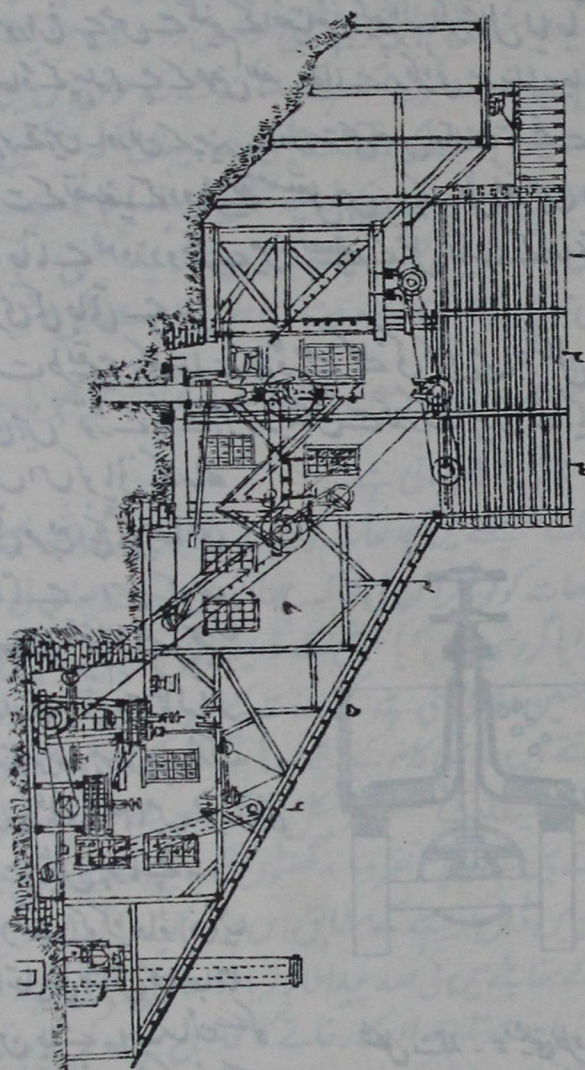


۱۱۹ - چاندی کی مرطوب کچھڑت کھل چکی -
شکل ۱۱۹

صفحہ (305)

اور اتارنا بذریعہ ہتھ پہنیا ممکن ہو۔ کچلی ہوئی کچدھات سائندہ کے چھٹے رُخوں اور کڑھاؤ کے درمیان پس جاتی ہے اور حرکت بذریعہ مائل گیرائی دی جاتی ہے جو اس میز کے نیچے ہے جس پر کڑھاؤ رکھا جاتا ہے۔ اشیاء کو گرم رکھنے کے لیے بھاپ گزاری جاتی ہے۔ کڑھاؤ میں ایک سوراخ ہے جس سے تلغیم کے اختتام پر کچھڑ بہا کر نکال لیا جاتا ہے۔

اس کڑھاؤ کے پہلو لوہے کے عوض بعض مقامات پر لکڑی سے بنائے جاتے ہیں جو آہنی بیٹوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ اور ان کے پیندرے اور استر بھی بعض اوقات تانبے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ کچدھات کے تصفیہ کے دو طریقے مستقل ہیں: ایک طریقے میں اس کا راست طور پر تصفیہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے میں تصفیہ کے قبل نمک کے ساتھ بھون کر چاندی میں کلورین آمیزی کی جاتی ہے۔

دست طریقے میں کچدھات کے ڈھپے کچلنے کی کلوں میں جو شکل ۱۱۹ میں (۱) پر دکھائی گئی ہیں، توڑے جاتے ہیں۔ یہاں سے گذر کر بیروں کے ایک مورچے (۲) میں آتی ہے جہاں اس کو پانی کے ساتھ میس کر ۳۰ خانہ فی مربع انچ کی چھاننی میں سے گذرا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پسی ہوئی کچدھات تلغیم تانبے کی تختیوں (۳) پر سے گزاری جاتی ہے تاکہ اگر اس میں فلزی سونا موجود ہو تو یہاں رُک جائے۔ آخر میں یہ ٹانگی (۴) میں لے جاتی جاتی ہے جس میں کچھڑہ نشین ہوتا ہے۔

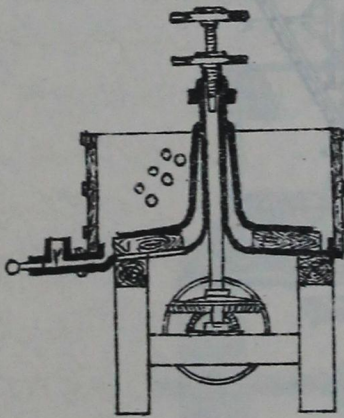

شکل ۱۱۹ - نشینی ظرف


کچھڑ (لُب) کو کڑھاؤ (۵) میں لے کر اس میں اتنا پانی شامل کیا جاتا ہے کہ وہ لٹی نہ بن جائے۔ اب سائندہ کو اتار کر ۸۰ تا ۱۱۰ چکر فی منٹ کی رفتار سے

چلایا جاتا ہے۔ نمک اور کاپر سلفیٹ بھی شامل کیے جاتے ہیں اور تیش ۹۰ منٹ پر قائم رکھی جاتی ہے۔ اس طرح تین چار گھنٹوں تک پسائی جاری رکھی جاتی ہے جس کے بعد

کیچڑ (لب) کو ۱۰ خانے فی مربع انچ کی چھانسی میں سے گذارتے ہیں۔ اب اس میں ۱۰ تا ۱۵ فی صد پاراشریک کر کے سائندے کو کچھ اوپر اٹھا کر دوبارہ دو تین گھنٹوں تک چلاتے ہیں تاکہ پارا اچھی طرح مل جائے۔ تیار شدہ کیچڑ میں پانی ملا کر پتلا کیا جاتا ہے اور ڈسٹ کھول کر اس کو بذریعہ سوراخ نکال کر تہ نشینی حوضوں (۶) میں بہا لیتے ہیں۔ اس کی شکل ملمع کی سی ہوتی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ سائندے کے عوض اس میں پلورنی شکل ۱۲ لگی ہوتی ہے جو ۱۰ چکر فی منٹ کی رفتار سے چلتی ہے۔ یہاں ملمع تہ نشین ہونے کے بعد کیچڑ دوسرے حوضوں میں سوراخوں کے ذریعہ نکال کر بہا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے کیچڑ ”فرو داسٹر“ میں جاتا ہے یا رولٹیوں پر لیا جاتا ہے تاکہ پائراٹس، وغیرہ، (مرکز اشیا) علیحدہ ہو جائیں جن میں اکثر سونا موجود ہوتا ہے اور یہاں سے ہلکی اشیا دھل کر نکل جاتی ہیں۔ جن تلغیمی طریقوں میں ابتداً کچدھات کو بھونا جائے، ان کے لیے کچدھات ”خشک“ کھلی جاتی ہے۔

”خشک“ کھلنے میں کچدھات کو توڑنے کے بعد ایک گردش بھٹے میں سکھایا جاتا ہے۔ خشک کچدھات کو توڑ کر اس کی خاک چھانسیوں میں سے چھان لی جاتی ہے اور ارشید سی بیچوں، یا گردش یٹوں، یا مرفع کے ذریعہ لائی جاتی ہیں۔ شکل ۱۲ میں ایک خشک کھلنے کی مشین دکھائی گئی ہے۔ کچدھات کے سفوف میں تقریباً ۲۰ فی صد نمک شامل کر کے بھوتے ہیں۔ اس کام کے لیے عموماً بڑوکنر کے گردش بھٹے (شکل ۱۳) مستعمل ہیں۔ اسٹیٹیفیلٹ مکس (شکل ۱۴) اور لمبے بستر کے آئنج پلٹ بھٹے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں تقریباً ۸ گھنٹوں تک کچدھات بھونی جاتی ہے جس کے بعد اس کو ملمعوں میں ڈال کر پہلے کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس سلوک سے مرطوب کچلائی کے مقابلے میں فی صد پیداوار زیادہ حاصل ہوتی ہے، لیکن اجرت اور ایندھن کا صرف زیادہ ہوتا ہے اور کارخانے کا محاصل بہت کم پڑ جاتا ہے۔

پارے کا نقصان فی ٹن کچدھات میں تقریباً ۲ پاؤنڈ ہوتا ہے۔ پارے کا حیدہ

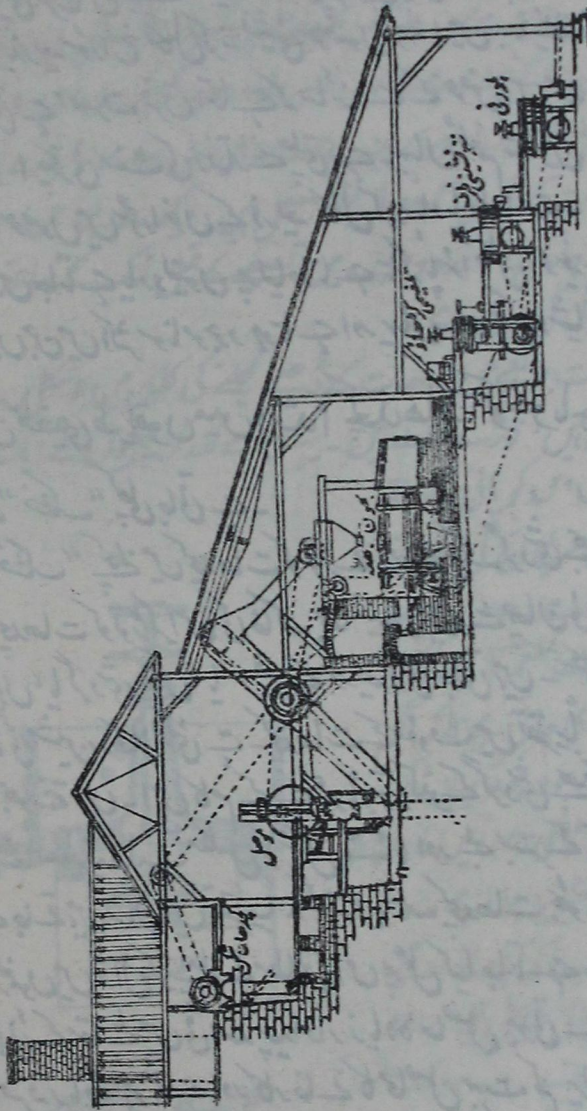

۱۲۱

نہ بننے کے لیے تھوڑا سا سوڈیم کا یا جست کا ملغمہ شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے تیار شدہ ہائیڈروجن پارے کو چکدار اور زندہ رکھتی ہے یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے قطروں پر جھتی نہیں آتی جس سے وہ آئیں میں نہ مل سکیں۔ اس کام کے لیے پوٹاسیئم سائیڈائیٹ کی خفیف مقدار بھی شریک کی جاتی ہے۔ یہ مرکب مرطوب کچلائی میں دنگ کے اندر بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ سونا ضایع نہ ہونے پائے۔ خشک کچلی ہوئی کچدھاتوں کو نمک کے ساتھ بھوننے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سونا کلورائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ مرکب پانی میں حل پذیر ہے، اور اگر کڑھاؤ میں اس کی مکمل تحلیل نہ ہو تو وہ ضایع ہو جائیگا۔

”مرطوب“ کچلائی میں کچدھات کی چاندی کے سلفائیڈ کی تلغیم کے دوران میں کڑھاؤ کے لوہے سے جزوی طور پر تحلیل ہوتی ہے جس سے آہنی سلفائیڈ بنتا ہے۔ اس عمل میں کیوپرس کلورائیڈ سے مدد ملتی ہے جو نمک اور شامل کردہ کاپر سلفائیڈ سے تیار ہوتا ہے۔ بہترین پسائی سیال کیچڑ کی ہوتی ہے، اور بہترین ملغمی عمل سخت کیچڑ میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں پارا تہ نشین نہیں ہونے پاتا۔ پارا شامل کرنے سے قبل کیچڑ میں تغل ملا کر سخت بنایا جاتا ہے۔ وہ اتنا نرم ہونا چاہیے کہ اس میں سائندہ گردش کر سکے۔


ملغمہ کا سلوک — تہ نشینی کے اور ملورنے کے حوضوں سے ملغمہ نکال کر

ایک چھوٹے صاف کڑھاؤ میں ڈالا جاتا ہے جس میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلورتے ہیں تاکہ بھاری ذرے اس سے علیحدہ ہو جائیں۔

صفحہ (308)

اس کے بعد اس کو کینوس کی تھیلیوں میں یا ساہر چمڑے میں لے کر بچھڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کام کے لیے ایسے اُستوانے بھی مستعمل ہیں جن کے سرے لکڑی کے بنے ہوتے ہیں جو آبی دباؤ کی مدد سے ریشہ پڑائی کاٹی جاتی ہے۔ زائد پارا جو اس طرح علیحدہ کیا جاتا ہے، دوبارہ استعمال میں آتا ہے۔ اس میں چاندی موجود ہوتی ہے لیکن اس کی بازیابی دوسری مرتبہ عمل میں آتی ہے۔ پس ماندہ ملغمہ کو قرینیق میں رکھ کر پارے کی کشیدگی جاتی ہے۔ شکل ۱۲۲ میں ایک ایسا قرینیق موجود ہے۔ اس میں ایک آہنی بوتل ہے جس پر آہنی ڈھکن بیٹھتا ہے۔ بوقت کشید پارے کی تکثیف ایک آب تبریدہ نلی میں ہوتی ہے۔ بوتلے کے


اندر چونا لگا دیا جاتا ہے۔

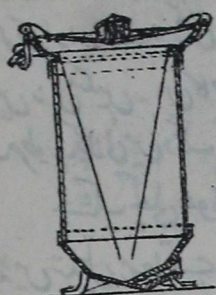

شکل ۱۲۱۔ تبلیغی ظرف مع چھتی

قرنیقوں کے اندر ایک مسامدار کیتت
بچ رہتی ہے جس کو بعد میں بوتوں میں پگھلا کر
اس کی اینٹیں وزنی تقریباً ۱۰۰۰ اونس تیار کی جاتی
ہیں۔ ان خام اینٹوں میں بسمت، اینٹیمنی، تانبا،
جست اور آرسینک، وغیرہ موجود ہوتے ہیں
جن کو بعد میں صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے
دھات کو پگھلا کر اس کی سطح پر ہوا دی جاتی ہے

تاکہ لوٹوں کی تکسید ہو جائے، اور وقفہ وقفہ سے دھات کی سطح سے میل کشی کی جاتی
ہے۔ اس کی تخلص بعد میں بذریعہ بوتہ کاری کی جاتی ہے۔

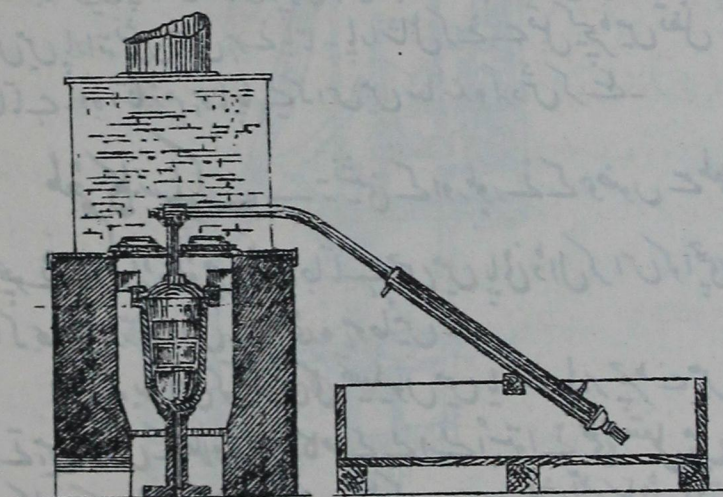

شکل ۱۲۳۔ قرنیق

مرطوب طریقے — زمانہ ماضی میں جو مرطوب طریقے مروج تھے ان کا
انحصار چاندی کے کلورائیڈ اور سلفیٹ کی حل پذیری پر تھا۔ اول ذکر مرکب معمولی
نمک کے محلول میں اور دیگر کلورائیڈز اور سوڈیم تھائیوسلفیٹ میں، اور چاندی کے

 
 
 
 
 
سلفیٹ ترشہ آمیز پانی میں گھل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اب ترک کر دیے گئے ہیں اور ان کے عوض پوٹاشیم اور سوڈیم سایا نائیڈ کا سہل طریقہ مروج ہے۔ پُرانے طریقے کا ایک مختصر خاکہ ذیل میں مندرج ہے۔

سلفیٹ بھوننا — زیر و گل کا طریقہ — یہ طریقہ یا اس کی

ترمیم گذشتہ زمانے میں تانبے اور دیگر نیم خالص دھاتوں کے لیے یا پچھٹ تانبے کے ابتدائی سلوک (دیکھو صفحہ ۳۱۱) یا دیگر سیم دار تانہوں یا سیم دار کچھ دھاتوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔


اس کا اصول یہ ہے کہ اگر چاندی کو مناسب حالات کے تحت کلکسا یا جائے تو وہ سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سلفائیڈز کے آمیزے کو کلکانے پر کیمیائی تبدیلیوں کا انحصار (۱) تیار شدہ آکسائیڈ کی اساسیت پر (۲) بھٹنے کی ہوا پر (۳) اور عمل کی تیش پر ہے۔

اگر کلکانے پر تیار شدہ آکسائیڈ نہایت ہی اساسی ہو تو خارج شدہ سلفو ڈائی آکسائیڈ اور آزاد آکسیجن (غالباً رطوبت کی موجودگی میں) سلفیٹ کی شکل میں پہلے تو اُسی تناسب میں تیار ہوگا جتنی کہ آکسائیڈ کی اساسیت ہوگی اور دوم یہ کہ حرارت پاکر یہ سلفیٹ اپنی پائیداری کے مطابق قائم رہیگا۔ اس طرح :-



البتہ اس کا تھوڑا سا امکان ہے کہ سلفیٹ راست طور پر بھی تیار ہو جائے۔ ایسے سلفیٹ جو گرمی پر آکسائیڈ میں تحلیل ہو جائیں ان سے سلفو ڈائی آکسائیڈ خارج

 کلسانے پر چاندی کا سلفائیڈ اساسی آکسائیڈ میں تبدیل نہیں ہوتا لیکن اس کا سلفیٹ، کاپر سلفیٹ کے مقابلے میں زیادہ بلند تیشوں پر قائم رہ سکتا ہے۔ کلسانے پر یہ سلفائیڈ فلزی چاندی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیم خالص دھات میں یہ چاندی نہایت ہی باریک حالت میں رہیگی اور آہنی اور مہسی سلفیٹوں کی تحلیل سے تیار شدہ سلفر ٹرائی آکسائیڈ کا اس پر بہت ہی جلد اثر ہوگا۔



تیش پر قابو رکھنے سے لوہے کے اور تانبے کے سلفیٹوں کی تقریباً مکمل تحلیل کی جاسکتی ہے اور سلفیٹ متاثر نہیں ہوتا۔

جست اور سیسے کے آکسائیڈ اپنے سلفائیڈز کی تحلیل سے بشرط وجود تیار ہوتے ہیں۔ ان آکسائیڈز کا یا چونے کا وجود بھی چاندی کی سلفیٹ سازی کے عمل میں ہارج ہوگا کیونکہ ان کے موجود ہونے سے ایسے سلفیٹ تیار ہو جائینگے جو اس عمل کے لیے مطلق سودمند نہ ہونگے۔ اس بجتے کو پرسی پیٹیر اور اسی قسم کے دیگر طریقوں کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ان دھاتوں کی مقدار جو محلول میں چلی آئے وہ اہمیت رکھتی ہے جس کا انحصار طریق عمل یا سلور سلفائیڈ کے تیار شدہ رسوب پر ہے۔ آہنی سلفیٹ کے متذکرہ بالا عمل سے ظاہر ہوگا کہ اس کو کس لیے کاپر آکسائیڈ کے ساتھ اس کی سلفیٹ سازی میں شریک کیا جاتا ہے۔

 
 
 
بھوننا، برائے کلورین آمیزی — یہ عمل آگسٹن، پرسی پیٹیر، رسل اور دیگر طریقوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چاندی اپنے کلورائیڈ میں تبدیل ہو جائے۔ معمولی نمک ہی سے کلورین حاصل کی جاتی ہے اور اس کے کلورین کو منتقل کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو ذیل میں درج ہیں:—

ہوتی ہے جو یا تو (۱) فوراً ہی مفترق ہو جاتی ہے، یا (۲) نہایت ہی قوی تکیدی عامل کا کام کرتی ہے، یا (۳) اس اساسی شے کے ساتھ مل جاتی ہے جس کا سلفیٹ اس تپش پر قائم رہ سکے۔ انتہائی صورتوں میں جب کہ ایک قوی اساسی چیز کے ساتھ گندھک موجود ہو تو ساری گندھک کو سلفیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

رطوبت کی موجودگی میں سلفر ٹرائی آکسائیڈ، گندھک کے تڑشے کا کام کرتا ہے اور اکسائیڈ آکسائیڈ کے ساتھ مل کر اس تپش پر قائم رہنے والے سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اسی لیے سلفائیڈز کے آمیزے کو کھساتے ہوئے آہستہ آہستہ تپش میں اضافہ کرنے سے تدریجی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گندک کی علیحدگی اور سلفیٹوں اور آکسائیڈوں کی تیاری بھی عمل میں آتی ہے۔



لوہے، تانے، چاندی، جست، سیسے اور کیشیم کے سلفیٹس حرارت سے مندرجہ بالا ترتیب میں تحلیل ہوتے ہیں۔ سلفائیڈز کے آمیزے کو کھسانے پر سوائے چاندی کے سلفائیڈ کے، دیگر سلفائیڈز کا ایک حصہ آکسائیڈ اور سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تپش کے بلند ہونے پر تحلیل سے صرف ان سلفیٹوں کی مقدار بڑھتی ہے جو اس تپش پر قائم رہ سکیں۔ مثلاً لوہے اور تانے کے سلفائیڈز کے آمیزے میں آہنی سلفیٹ کی تحلیل سے تانے کے سلفیٹ کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔





تیار شدہ فیرک آکسائیڈ (Fe_2O_3) بطور حامل کے ہوتا ہے اور SO_2 کو SO_3 میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس تعامل میں بھٹے کی اینٹوں کی بندش اور کچھ آٹل کا سلیکانائی مادہ بھی مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رطوبت کا وجود بھی ضروری ہے۔

ہیٹنگ کے طریقے میں تانے کی کچھ باتوں کے سلوک کے لیے اس کو کام میں لانے کی کوشش کی گئی تھی۔

  (۱) آزاد کلورین کے عمل سے۔ اس کلورین کو حسب ذیل تیار کیا جاتا ہے:-





  (۲) یا ہائیڈروکلورک ترشہ گیس کے عمل سے، جس کو مندرجہ ذیل تعامل سے تیار کیا جاتا ہے:-



ضروری رطوبت بھٹے کی ہوا میں موجود ہوتی ہے۔

  (۳) تانبے اور لوہے کے کلورائیڈز سے۔ یہ کلورائیڈز تانبے اور لوہے کے سلفیٹوں پر نمک کے تعامل سے حسب ذیل تیار کیے جاسکتے ہیں:-



سایا نائڈی طریقہ — یہ طریقہ ابتدا میں سونا علیحدہ کرنے کے لیے مستعمل تھا اور میکس آر تھر فارسٹ طریقے کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں پوٹاشیم سایا نائڈ کے محلول سے سونے کی بازیابی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ فی زمانہ چاندی کے استخراج کے لیے بھی اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس طریقے کی مدد سے سلور سلفائیڈ اور کلورائیڈ اڑکی ہٹا کے باریک جڑاے سے چاندی کی ۸۰ تا ۹۵ فی صد بازیابی ممکن ہے۔ جن کچھ دھاتوں میں فلزی چاندی بھی موجود ہو ان کی چاندی کی بازیابی سایا نائڈی عمل کے قبل لازمی ہے کیونکہ سایا نائڈ کا عمل فلزی چاندی پر نہایت ہی آہستہ ہوتا ہے اور اس دھات کے تورق کی وجہ سے اس کو کافی طور پر باریک سفوف کی شکل میں تبدیل

صفحہ (312)

 
نہیں کیا سکتا۔ اس عمل کے لیے پہلی کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کا کافی ارتکاز ہو۔ شہر کو بالٹ میں کچدھات کو ہاتھ سے چُن کر اس کا مالدار حصہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ بقیہ حصہ کو کھچل کر مقنا یا جاتا اور سنگ شو میں درست کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ناہموار و یلفٹلے یا دیگر اقسام کے میزوں پر ڈال کر اس کے کم مایہ حصے علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ کیچر سایا ناڈی پلانٹ میں چلا جاتا ہے لیکن پس ماندہ حصہ کلوں کے ذریعے توڑ کر دوبارہ مرتکز کیا جاتا ہے۔ ان ابتدائی طریقوں سے کچدھات کے مالدار حصے کا ۶۰ تا ۷۰ فی صد علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ کم مایہ اشیا کو نل چکی میں پیس کر ۴۰۰ فٹ فی مربع انچ کی چھتی میں سے گزارا اور دوبارہ مرتکز کیا جاتا ہے۔ ان مرتکز اشیا کو آپس میں ملا کر اخیر مرتبہ ارتکاز کیا جاتا ہے۔ اس طرح آخری ارتکاز کی مقدار اصلی کچدھات کی ۲ فی صد سے زائد نہیں ہوتی۔

مرتکز اشیا کے کیچر سے پانی علیحدہ کر لیا جاتا ہے جس کے بعد حضوں میں ڈال کر سایا ناڈ کے محلول کا اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہرٹن کیچر کے لیے تقریباً ۲ ٹن محلول استعمال کیا جاتا ہے جس میں ۰.۲۵ فی صد سایا ناڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچدھات کو ۴ تا ۲ گھنٹوں تک رکھ چھوڑتے ہیں اور محلول کو دور سے میں رکھا جاتا ہے۔ اس عرصہ کے بعد سیال کو چھان کر علیحدہ کر لیتے ہیں اور سوڈیم سلفائیڈ سے اس کی ترسیب کی جاتی ہے (دیکھو ذیل میں)۔ مالدار مرتکز اشیا کو نل چکیوں میں اتنے عرصے تک پیسا جاتا ہے جب تک کہ ان کا کیچر ٹن بن جائے۔ اس کے لیے ۲۲ گھنٹوں تک پسائی ہوتی ہے اور اس وقت اس میں کینیشیم ہائی پوکلورائیٹ اور کاسٹک سوڈا بطور تھکسیدی عامل شامل کیا جاتا ہے۔ پسائی کے بعد مال کو دھو کر فلزی چاندی کے چھوٹے چھوٹے پتروں میں تیار ہوئے ہوں، علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ ان کو بھوننے کے بعد پگھلایا جاتا ہے۔ کیچر (ٹب) کے نفل کو اتنا دھوتے ہیں کہ اس میں سے کلورائیڈ بالکل نکل جائیں۔ اس کے بعد اس کو خشک کر کے اس میں ۵۰ فی صد کا سایا ناڈی محلول شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے ۹۵ فی صد چاندی یا بعض اوقات

صفحہ (313)

اس سے زیادہ مقدار میں چاندی نکل آتی ہے۔ (دیکھو سونے کا بیان صفحہ ۳۶۶)۔
سیم دار محلول کو نتھار کر صاف ہونے کے لیے بحالت سکون رکھ چھوڑتے ہیں۔
اس کے بعد اس میں سوڈیم سلفائیڈ شامل کر کے چاندی کی ترسیب کی جاتی ہے۔ رسوب
کے تشکیل ہونے پر اوپر کا سیال نتھار لیا جاتا ہے۔ اور پس ماندہ سیال کو علیحدہ کرنے کے لیے
سلور سلفائیڈ کے رسوب کو تقطیری شکنجے میں سے گزارا جاتا ہے۔

علیحدہ شدہ سلفائیڈ کو ایک حوض میں ڈال کر کاوی سوڈے کے محلول کے ساتھ
پلورا جاتا ہے، اور آمیزے کو ایک گردش استوانے میں سے پمپ کرتے ہیں۔ اس استوانے
کے اندر الومینیم کے ڈھیسے اور گندے رکھے ہوتے ہیں۔ سلور سلفائیڈ کی تحویل ناشی ہائیڈروجن
سے عمل میں آتی ہے جس سے سوڈیم سلفائیڈ تیار ہوتا ہے اور چاندی کا نہایت ہی باریک
برادہ تشکیل ہوتا ہے۔ تحویل عمل کے لیے ۱۵ تا ۲۰ گھنٹے، یا اس سے زیادہ وقفہ
درکار ہے۔



اس عمل کے اختتام پر کیچر (لب) کو تقطیری شکنجے میں سے گزار کر چاندی کو علیحدہ کر لیا جاتا
ہے اور اس سے سلفائیڈ علیحدہ کرنے کی غرض سے اس کو بخوبی دھویا جاتا ہے۔ تیار شدہ
سوڈیم سلفائیڈ کا محلول مزید چاندی کی ترسیب میں استعمال کیا جاتا ہے۔
تیار شدہ چاندی کو، اس سے قبل حاصل کردہ چاندی کے ساتھ ملا کر خشک
کیا اور سودھنے کے قبل پگھلایا جاتا ہے۔

اس طریقے میں سایا نائڈ کا صرف بہت ہوتا ہے اور اس میں کفایت کرنے
کے لیے دقیق ارتکازی طریقے مستعمل ہیں۔

سایا نائڈ کے محلول کو علیحدہ کرنے کے بعد چھتی میں جو نقل بچ رہے اس میں
کوئی نہ کوئی مرکب معدنی شے موجود ہوتی ہے جو قیمتی ثابت ہو سکتی ہے، جیسے کہ ضلع کوبالٹ،
کینیڈا میں جہاں ان میں ۸ فی صد تک نکل اور تقریباً اسی قدر کوبالٹ پائے جاتے ہیں۔

 
زیرو وگل کا طریقہ

تانبے کی نیم خالص دھات کو بھوننا۔ بھوننے سے گندھک کا بڑا حصہ

علحدہ کر لیا جاتا ہے اور پس کر نیم خالص دھات کا باریک سفوف بنالیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کمترین تیل پر بڑھتی ہوئی تیش پر ایک ایسے آنچ پلٹ مکس بھٹے میں گرمایا جاتا ہے جس میں دو یا تین بستر موجود ہوتے ہیں۔ نیم خالص دھات کو پہلے اُس بستر پر رکھتے ہیں جو آگ سے دُور ہو اور اس کو بتدریج آتش دان سے قریب ہٹایا جاتا ہے۔ بھوننے میں تیار شدہ آہنی اور مرسی سلفیٹس کی تقریباً مکمل تحلیل ہو جاتی ہے جس کو محام کرنے کے لیے اس کے نمونے کو پانی میں اُبال کر اس کی رنگت دیکھی جاتی ہے۔ تحلیل کے بعد مال کو کریدنیوں کے ذریعہ نکال لیا جاتا ہے۔

سیم دار مرسی کچھ دھاتوں سے عموماً پہلے نیم خالص دھات تیار کر لی جاتی ہے جن کی مندرجہ بالا طریقے پر سیم رُبائی کی جاتی ہے۔

بھونی ہوئی کچھ دھات کو سلفیٹس کے ترشہ آئیز پانی میں ڈال کر دھونے کے بعد کلکڑی کے حوضوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان حوضوں میں ... آگین کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہاں سے سیال مادہ کو ہا کر تہ نشینی کے حوضوں میں لیا جاتا ہے۔ ان کی سطح ترشہ کے حوضوں سے نیچی ہوتی ہے۔ یہاں سے اس کو دوسرے حوضوں میں لے جاتے ہیں جن میں تانبا موجود ہوتا ہے جہاں چاندی کی ترسیب ہوتی ہے۔ عموماً ترسیبی حوضوں کے دو علحدہ سٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سٹ میں تانبے کی موٹی کترین یا سلاخیں رکھی ہوتی ہیں اور دوسرے میں تانبے کا رسوب اور مٹر نما چھوٹے۔



تانبے کی بازیابی لوہے کے ذریعے اسی قسم کے حوضوں کے اندر عمل میں آتی ہے۔
ثقل میں سونا اور کچھ چاندی بھی موجود ہوتی ہے (جو غیر مکمل سلفیٹ سازی کی وجہ سے بچ رہتے ہیں)۔ ان کے علاوہ اس میں تانبا، لوہا بشکل آکسائیڈ اور سیسہ بشکل سلفیٹ، موجود ہوتے ہیں، اور اگر سمست اور انٹیمینی بھی نیم خالص دھات میں موجود ہوں تو زیادہ چاندی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ ناقص پذیر مرکب تیار ہو جاتے ہیں۔
ثقل کے تانبے کا تصفیہ ”بہترین منتخب“ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پلچٹ تانبے کی برق پاشیدگی سے تخلیص کی جاتی ہے۔

آگسٹن کا طریقہ — اس میں مال کو نمک کے ساتھ بھون کر اس کی

 
چاندی کو کلورائیڈ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کو نمک کے محلول میں گھول کر تانبے سے فلزی چاندی کی ترسیب کی جاتی ہے۔

تیلچٹ تانبے کے تصفیہ کے دو طریقے مستعمل ہیں: پانی میں تیلچٹ تانبے کے پھرے بنالیے جاتے ہیں جن کو بھون کر اکسایا جاتا ہے، اور تیار شدہ CuO کو گندھک اور آہنی سلفیٹ کے ساتھ ملا کر زیر اوگلی طریقے کے زیر عمل کیا جاتا ہے۔


نفل میں سونا اور بہت سی چاندی موجود ہوتی ہے اور ان کو آگستنی طریقے سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ سونا اپنے کلورائیڈ کی شکل میں محلول میں موجود ہوتا ہے اور تانبے کے ساتھ مرسوب ہوتا ہے۔ بھوننے میں بڑی احتیاط درکار ہے ورنہ گولڈ کلورائیڈ کی بلند تیش سے تحلیل ہو جائیگی اور قیمتی دھات نفل میں ضائع ہو جائیگی۔

سلفیورک ترشہ کی صنعتی تیاری میں استعمال شدہ آہنی پائراٹس کے سوختہ کنکروں (cinders) میں سے چاندی نکالنے کے لیے کلودے کا طریقہ زیادہ مروج ہے۔ یہ طریقہ لانگ میڈ کے طریقے سے تانبا نکالنے کے بعد چاندی اور سونے کی علیحدگی کے لیے بھی مستعمل ہے (دیکھو صفحہ ۳۳)۔ تانبے کی کلورین آمیزی کے لیے بھنائی کے دوران میں چاندی کی بھی کلورین آمیزی ہو جاتی ہے۔ چاندی کا کلورائیڈ، بھنائی کے دوران میں جو زائد نمک شریک کیا جائے اُس کی وجہ سے پانی میں گھول لیا جاسکتا ہے۔ دھوون کے پانی کو ٹھنڈا ہونے اور تہ نشین ہونے کا موقع دینے کے بعد (تاکہ لیڈ سلفیٹ اور کلورائیڈ علیحدہ ہو جائیں) چاندی کی خاطر اس کی فلزی آزمائش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک حل پذیر آئیوڈائیڈ اتنی مقدار میں شامل کیا جاتا ہے کہ چاندی شکل ناعمل پذیر سلور آئیوڈائیڈ مرسوب ہو سکے۔




آئیوڈائیڈ سے ترسیب کرنے کا طریقہ فی زمانہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اور اب چاندی کی لوہے سے تانبے کے ساتھ ترسیب کی جاتی ہے، جس کی بازیابی برقی پاشیدگی کے طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض کارخانوں میں تانبے کی ترسیب دو منزلوں میں کی جاتی ہے، پہلا حصہ جس میں چاندی موجود ہو علیحدہ نکال لیا جاتا تھا۔ اب تانبے کا مرسوب پہلے کے مقابلے میں بہت کم تیار ہوتا ہے۔



 اعتقاد رہے کہ آئیوڈائنڈ کی زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ مندرجہ ذیل تعامل ہوگا جس سے کیوپرس آئیوڈائنڈ کا رسوب حاصل ہوگا اور آئیوڈین رہا ہوگی۔



   آئیوڈائنڈ کو اچھی طرح سے ہلورکرسوب کو تہ نشین ہونے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ سیال کو نکال لینے کے بعد کچھ کو ہائیڈروکلورک ترشے سے مرطوب کر کے اس پر جست کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس وقت ناشی ہائیڈروجن، سلور آئیوڈائنڈ کی تحلیل کرتی ہے جس سے زنک آئیوڈائنڈ اور فلزی چاندی تیار ہوتی ہے۔



تحویلی عمل کے دوران میں اشیاء کو بھاپ کی رو سے گرم رکھا جاتا ہے۔ تحویل کے بعد کچھ یعنی رسوب میں ۶ تا ۱۲ فی صد چاندی، اور کچھ سونا، اور سیسے اور جست کے آکسائیڈ کی بڑی مقدار معہ سلفیورک ترشہ، چونا، وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ جست کے عمل سے سیسے کی تحویل ہوتی ہے۔

 
پرسن بیٹیرا کا طریقہ — پہلی مرتبہ ڈاکٹر پرسن نے یہ

تجزیہ کیا کہ کلورین آمیزی کے بھوننے کے مرحلے کے بعد تیار شدہ کلورائنڈ کو سوڈیم تھا ئیو سلفیٹ یعنی ”ہائیپو سلفائیٹ“ کے محلول میں گھول دیا جائے اور اس مرکب سے چاندی کی ترسیب بشکل سلفائیڈ، سوڈیم یا کیلشیم سلفائیڈز سے کی جائے۔ سایا ناٹھی طریقے کے مروج ہونے سے پیشتر یہ طریقہ چاندی کی کچھ ہاتوں کے تصفیے کے ”مرطوب“ طریقوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔

امریکہ کے سیم سازی کے کارخانوں میں جہاں یہ طریقہ مروج تھا اور پکلی ہوئی کچدھات کو نمک کے ساتھ بھون کر اس کی کلورین آمیزی کی جاتی تھی۔

خاص طور پر، وائٹ ہاول مکلسوں میں کلکانے کے بعد کچدھات کا انبار لگا کر چند گھنٹوں کے لیے چھوڑتے تھے، اور بھٹے سے نکلنے کے بعد کلورین آمیزی کا عمل شروع ہوتا تھا۔ اس کو کھنگالنے کے حوضوں کے اندر منتقل کر کے حل پذیر مادے کو اس میں سے علیحدہ کرنے کے لیے حوضوں کے اندر اس وقت تک گرم پانی سے دھویا جاتا تھا جب تک کہ دھوون میں سوڈیم سلفائیڈ کے ساتھ کوئی رسوب نہ ملے۔ یہ حل پذیر اشیا جست، مینگنیٹ، تانبے، سیسے کے، اور دیگر کلورائیڈز ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا سلور کلورائیڈ بھی حل ہوتا ہے۔ پہلی دھوون کا قوی سیال ٹانکیوں میں لیا جاتا تھا اور اس کی چاندی کی ترسیب کے لیے اس میں نہایت احتیاط کے ساتھ سوڈیم سلفائیڈ کی ضروری مقدار شریک کی جاتی ہے۔ یہ رسوب دیگر دھاتوں کی ترسیب سے پہلے تر نشین ہوتا ہے اور اس میں ۴ تا ۶ فی صد چاندی ہوتی ہے۔

کچدھات کو سوڈیم تھائیوسلفائیٹ کے محلول سے دھویا جاتا تھا جس کی قوت ۱/۲ تا ۱/۳ صد تک موجودہ چاندی کی مالیت کے لحاظ سے تبدیل کی جاتی تھی۔ حوضوں کے نیچے، پہلوؤں میں نالیاں بنی ہوتی ہیں، جن کے ذریعہ یہ محلول بڑے بڑے ترسیبی حوضوں میں بہ کر نکل جاتا ہے۔ یہ حوض قطر میں ۵ فٹ اور گہرائی میں ۸ فٹ ہوتے ہیں اور ان کی گنجائش تقریباً ۱۰۰۰ گیلن ہوتی ہے۔ ان میں سوڈیم سلفائیڈ شامل کرنے پر سلور سلفائیڈ مندرجہ ذیل تعامل کے مطابق مرسوب ہوتا ہے۔



اس عمل میں تیار شدہ تھائیوسلفائیٹ کا محلول دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سلفائیڈ کے رسوبوں کا سلوک — سلفائیڈ کے رسوبوں کو ایک بھٹے میں بھوناجاتا ہے اور اگر اس میں چاندی کی مالیت کم ہو تو سیسے کے ساتھ

ملا کر اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے جس سے سلفائیڈ کی تحلیل ہوتی ہے اور سیسے میں چاندی گھل جاتی ہے۔

 
سیسے سے چاندی کی علیحدگی بذریعہ بوتہ کاری کی جاتی ہے۔ اگر سلفائیڈ خالص ہو تو بھوننے کے بعد کاربن کے ساتھ اس کی بوتہ کاری کی جاتی ہے۔ بھوننے اور سیسے کے سلوک میں تغیر اور تکسید سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ان بھٹوں کے دودکش کی دھول میں فی ٹن تقریباً ۱۲۰۰ اونس چاندی موجود ہوتی ہے۔

ابتدائی زمانے میں چاندی کا رسوب لوہے کی کڑن کے ساتھ بوتوں میں لیا جاتا تھا جس سے آہنی سلفائیڈ تیار ہو کر چاندی رہا ہوتی تھی۔ نیم خالص دھات میں چاندی رہ جاتی تھی اور اس کے لیے اس کو دوبارہ زیرِ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ”کس“ کے طریقے کے سوڈے کے نمکوں کے عوض کیلشیم تھائیوسلفیٹ اور کیلشیم سلفائیڈ استعمال میں آئے۔

اساسی کچدھاتوں کا تصفیہ — ان کچدھاتوں میں سیسے اور جست کے سلفائیڈ، اینٹیمنی، آرسینک اور پست ہوتے ہیں۔ وہ معمولی ”ہائیپو“ کے زیرِ عمل کرنے کے لیے موزوں نہیں ہوتے کیونکہ ان اجسام کی موجودگی میں کلورین آمیزی اور دھونا ممکن نہیں۔ یعنی کمیت کے اندر تھوڑی سی چاندی بشکل سلفائیڈ درج رہیگی جو ہائیپو کے ذریعہ علیحدہ نہیں کی جاسکتی۔

اس مشکل کا تدارک رُشَل کے طریقے میں کیا گیا ہے جس میں معمولی تھائیوسلفیٹ سے دھونے سے قبل یا بعض حالتوں میں دھونے کے بعد، سوڈے اور تانبے کے دوہرے تھائیوسلفیٹ سے تھمکا دھویا جاتا ہے۔ اور دوہرے نمک کو تیار کرنے کے لیے دھونے کے عوض میں کچدھات سے اوپر ایک سوراخ دار صندوق رکھا ہوتا ہے جس میں کاپر سلفیٹ ہے اور اس کے اندر تھائیوسلفیٹ کا محلول شامل کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ دوہرا نمک ہوا کھا کر تحلیل ہو جاتا ہے اس لیے یہ طریقہ ضروری ہے اور تحلیل سے بچانے کے لیے حوضوں کو دھا دیا جاتا ہے۔ دوہرے نمک کی ترکیب ذیل میں درج ہے :-

اور اس کا تعامل حسب ذیل ہوتا ہے :- $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3, 3\text{Cu}_2\text{S}_2\text{O}_3$



زائد محلول کا عمل فوری نہیں ہوتا اور اسکی ساری کمیت میں بذریعہ پیپ محلول کا دور ان قائم رکھا جاتا ہے۔ اس طرح غیر تحلیل شدہ چاندی کا سلفائیڈ رکھل جاتا ہے اور قفل میں چاندی کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے۔ چاندی کی پہلے طریقوں کے مطابق سوڈیم سلفائیڈ سے ترسیب کی جاتی ہے۔

سلفائیڈز کے رسوب میں بہت کچھ آلودگی موجود ہوتی ہے اور چاندی کی مقدار صرف ۳۰ تا ۴۰ فی صد ہوتی ہے۔ زائد محلول میں تانبے کی جو زائد مقدار استعمال ہو، اس کی ترسیب چاندی کے ساتھ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے سوڈے میں زیادہ صرفہ ہوتا ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے زائد محلول کے رسوب کو سوڈیم ٹائیٹریٹ اور سلفیورک ٹرٹے کے زیر عمل کیا جائے تاکہ اس کے سلفائیڈ حل پذیر سلفیٹوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اس عمل کے دوران میں تیار شدہ ٹائیٹریٹ ٹرٹے کے دھان کی تکشیف کی جاتی ہے اور علیحدہ شدہ گندھک سوڈیم سلفائیڈ کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے۔

محلول کے سلفیٹ میں سے چاندی کی ترسیب تانبے سے کی جاتی ہے اور اس تانبے کو بعد میں لوہے کے ذریعے مرسوب کیا جاتا ہے۔

جن کچھ ہاتوں میں گیلینا کی بڑی مقدار موجود ہو ان کو بھوننے پر لیڈ سلفیٹ اور کلورائیڈ تیار ہونگے اور ان کو تھائیو سلفیٹ میں گھول لیا جاسکتا ہے۔ سیسے کو علیحدہ کرنے کے لیے چاندی کی ترسیب سے قبل سوڈیم کاربونیٹ شامل کیا جاتا ہے۔

اس طریقے سے جن جست دار کچھ ہاتوں کو استعمال کیا جائے ان سے تیار شدہ زنک سلفیٹ کو ابتدا میں پانی سے گھول لیا جاتا ہے۔

ان طریقوں میں کچھ ہات کا سونا بڑی حد تک دستیاب ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی چاندی کے ساتھ شکل سلفائیڈ مرسوب ہوتا ہے۔ دھونے پر یہ مرکب تھائیو سلفیٹ میں گھل جاتا ہے۔

ان گندھک لےنے کے طریقوں میں لکڑی کے حوض مستقل ہیں۔ ان کی شکل گول یا مربع ہوتی ہے۔ ان کے اندر ڈامبر لگادی جاتی ہے اور تہ میں سوراخ ہوتے ہیں اور ان کو کینوس سے ڈھانپ کر اس پر تقطیری اشیاء کی تقریباً ایک فٹ موٹی تہ جمادی جاتی ہے۔ یہ اشیاء عموماً بلحاظ ضرورت سفید ریت اور سنگ ریزے ہوتے ہیں جو تہ بہ تہ جمائے جاتے ہیں

یا ان کے عوض لکڑی کا بُرادہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چھاننی پر کینوس کا ایک اور سرپوش ہوتا ہے۔


عموماً دھوون سیال کو کچدھات کے انبار پر ڈالا جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایک تل کے ذریعہ اس کو عارضی تہ کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اوپر کی جانب رساؤ ہو کر ساری کمیت کو مرطوب کر دے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ یکسانیت کے ساتھ کچدھات بھیگ جائے تاکہ اس کے اندر ہوا مقید ہو کر کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد حسب معمول اس کی چوٹی پر سیال ڈالا جاتا ہے۔ عارضی پیندے کے نیچے عوض کے پہلو میں ایک موکھا ہے جس میں سے سیال بہا کر نکالا جاتا ہے اور نالیوں کے ذریعہ تہ نشینی اور پسی حوضوں میں چلا جاتا ہے۔ ان حوضوں کو بلحاظ سہولت کار، اگر ممکن ہو تو زیادہ نیچی سطح بنانا چاہیے۔ بھاپ پچکاری سیال کو اوپر پھینکنے کے لیے مستقل ہیں۔

سیسے کی چاندی — سیسے میں چاندی کی قلیل مقدار کے ارتکاز کے لیے

بیٹن مین کا طریقہ مستقل ہے جس کا تذکرہ صفحہ ۳۶۳ میں ہو چکا ہے اور فون پیٹیئر کے طریقے میں حاصل شدہ سلفائڈ کے بھونے ہوئے رسوبوں کا سیسے کے ساتھ پگھلانا صفحہ ۲۱۲ میں درج ہے۔ چاندی کی کچدھات، اگر خالص سلفائڈ کی شکل میں ہوں تو ان کو آنچ پیلٹ بھٹے کے اندر سیسے کے مفصل میں اس طریقے سے شامل کیا جاتا ہے جس طریقے سے فون پیٹیئر کے کم مایہ رسوبوں کو کیا جاتا ہے۔ چاندی کے مرکبات کی تحلیل سیسے سے ہوتی ہے اور چاندی زائد سیسے میں گھل کر ملوان بھرت تیار کرتی ہے۔ آبی پیراہن دار بھٹوں میں سیسے کی کچدھاتوں کے ساتھ چاندی کی کچدھاتوں اور رسوبات کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ پارک کے طریقے سے سیسے کی سیم ربائی میں علیحدہ شدہ جست کی پیٹری کے سلوک سے بھی ایک نہایت ہی اعلیٰ سیم دار سیسہ دستیاب ہوتا ہے (دیکھو صفحہ ۳۷۰)۔

مالدار سیسے کی بوتہ کاری — چاندی اور سونے سے سیسے کو

علیحدہ کرنے کے لیے سرخ تیش پر پگھلی ہوئی دھات کی سطح پر ہوا کا جھکڑ دیا جاتا ہے۔ سیسے کا آکسیجن کے ساتھ مل کر مردہ سنگ (PbO) تیار ہوتا ہے جو پگھلنے پر سطح پر سے پھونک کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اس سے تازہ سطح نمایاں ہوتی ہے جس پر ہوا کا مزید عمل ہوتا ہے۔ تانبا اور دیگر ادنیٰ دھاتیں اکسا جاتی ہیں اور ان کے آکسائیڈز پگھلے ہوئے سیسے کے آکسائیڈ میں گھل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ چاندی اور سونے کی تکسید نہیں ہوتی اور اس لیے یہ بچ رہتے ہیں۔ اگرچہ ان کا تھوڑا سا حصہ آکسائیڈ میں گھل کر ضائع جاتا ہے خاص طور سے اس وقت جب کہ بھرت بہت مالدار ہو۔ بہت آخر تک موجود رہتا ہے۔ انگریزی بوتہ کاری کے بھٹوں میں یہ تکسیدی عملیات ہڈی کی راکھ سے تیار کردہ بوتوں میں کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے مسامدار بوتوں میں کچھ مردہ سنگ جذب ہو جاتا ہے۔ جرمنی

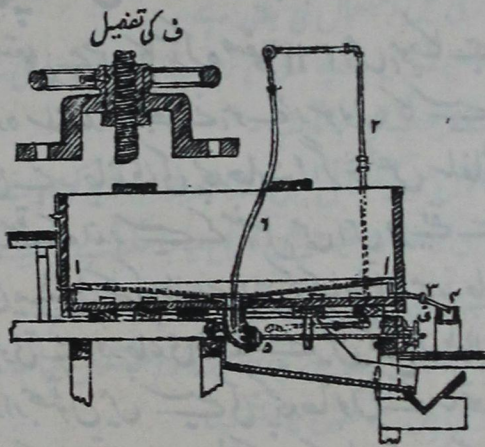


ف کی تفصیل

نشل ۱۲۴ - خود کھینے والا انتھار حوض - (۱) عارضی پینڈا (۲) ہوا نل (۳) سیال مخرج - (۴) ناند (جہاں سے پانی ترسبی حوض میں جاتا ہے) (۵) نقل نکالنے کا ڈاٹ (۶) اخراج نقل کا نل -

بوتہ کاری بھٹوں کا بستر مارل بڑا مسک کا بنایا جاتا ہے جو مارل یا کینی مٹی اور چوٹے اور لکڑی کی راکھ کا آمیزہ ہے۔

انگریزی بوتوں کو تیار کرنے کے لیے ایک آہنی ساپچے میں ہڈی کی راکھ جس کو سوڈے کی راکھ کے محلول سے خم کیا جاتا ہے، دھس کر دی جاتی ہے۔ فی زمانہ سیمینٹ اور دیگر مسالدار اساسی شیاؤں ہڈی کی راکھ کے عوض مستعمل ہیں۔ ساپچہ (۱) شکل میں بھیوی ہوتا ہے جس کی لمبائی ۴ تا ۵ فٹ اور چوڑائی ۲ تا ۳ فٹ ہے۔ اس کی تہ میں پانچ عمود آہنی پٹیاں ۳ تا ۴ اینچ چوڑی اور ۱/۲ موٹی لگی ہوتی ہیں۔ (۱، شکل ۱۲۵)۔ ہڈی کی راکھ تہ بہ تہ دھس کی جاتی ہے اور اس میں تھاپی کے ذریعے کاٹ کر ایک گڑھا (۵) بنالیا جاتا ہے جس کی تہ تقریباً ۱/۲ موٹی رکھی جاتی ہے اور اس کے اطراف ایک چھوٹا سا بند (یعنی کٹہ) بنا دیا جاتا ہے جو چوٹی پر ۲ اینچ اور تہ پر ۳ اینچ موٹا ہوتا ہے۔ ایک سرے پر تقریباً ۵ اینچ ہڈی کی راکھ رکھ چھوڑتے ہیں جس کے اندر ایک موکھا (۶) ہے جو تہ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے جس کی تیاری کے بعد صرف ۲ انچہ بند (۲) بچ رہتا ہے اس طریقے سے لوہے کے کام کو مردہ سنگ کے اکالی عمل سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس قسم کے بوتوں کی گنجائش تقریباً ۵ ہنڈر ڈویٹ سیسہ ہوتی ہے۔

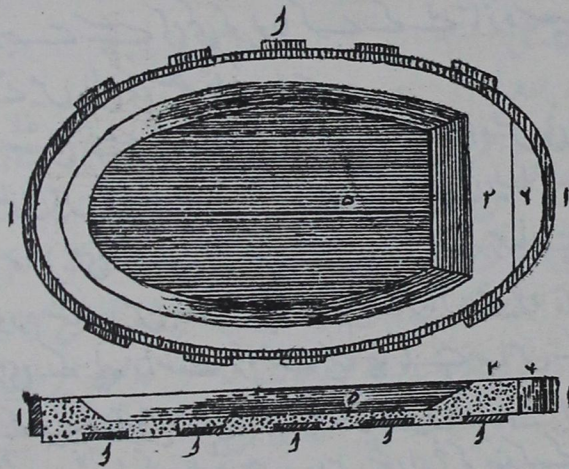

شکل ۱۲۵

بوتہ بھٹے کا بستر یہ بوتہ ہے (شکل ۱۲۶)۔ اس میں (۷) آگدان ہے،

(۳) چولھا اور (۲) چینی ہے۔ پشت پر ایک ٹل (۱۴) ہے جو نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دروازے پر ایک خود (۸) ہے جس کے ذریعہ مردہ سنگ (PbO) کا دھواں نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ طرف (۱۶) میں سیسہ پگھلایا جاتا ہے۔ اس بھٹے میں کوئلے کا ایندھن جلتا ہے۔



بوتے کو پہلے تو چند دن تک نہایت احتیاط کے ساتھ خشک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک آہنی ٹھیلے پر رکھ کر بھٹے کے نیچے لاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں جس میں وہ ڈھیلا بیٹھتا ہے۔ فانوں، آڑے دھڑوں یا تظیلی کنڈوں کے ذریعہ سے اس کو مضبوط جمادیا جاتا ہے اور آہنی حلقے کے سرے پر ہڈی کی راکھ ڈھانپ دی جاتی ہے۔ اب اس کو احتیاط کے ساتھ سُرُخ تیش تک گرما کر پشت کی نالی کے ذریعہ سیسہ داخل کیا جاتا ہے۔ جھکڑ دینے کے لیے پنکھا موجود ہے، لیکن اس کے عوض بعض اوقات بھاپ کی پککاری بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تیار شدہ مردہ سنگ کو علیحدہ کرنے کے لیے سامنے کے پُل میں ایک نالی بنادی جاتی ہے جس میں سے یہ کروہ مخروط نما آہنی ساپخوں میں چلا آتا ہے۔ یہ سانچے پیہوں پر ہوتے ہیں۔ بھٹے ہلکی سُرُخ تیش پر قائم رکھا جاتا ہے۔ تنکیدی عمل کی وجہ سے سیسے کی کمی کو پورا کر کے لیے تازہ سیسہ شامل کیا جاتا ہے تاکہ بوتے میں مال کی سطح قائم رہے۔

پیٹن سٹنی سیسے کے لیے (جس میں ۵۰۰ تا ۶۰۰ اونس فی ٹن چاندی ہو) اس عمل کو دو مرحلوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایسا سیسہ جس میں ۸ فی صد چاندی ہو، (یعنی ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ اونس فی ٹن) تیار ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں تیار شدہ مردہ سنگ میں چاندی بہت کم مقدار میں موجود ہوتی ہے اس لیے اس کو کانچ سازی کے لیے راست فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرنکر مردہ سیسے کو نکالنے کے لیے بوتے کی تہ میں ایک سوراخ بنایا جاتا ہے جس میں سے اس کو بہا کر اس کے کنڈے ڈھالے جاتے ہیں۔ اس سوراخ کو بند کر کے اسی بوتے کو

صفحہ (329)

دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تیار شدہ مالدار سیسہ پر دوبارہ اسی طرح عمل کیا جاتا ہے لیکن اُس کے

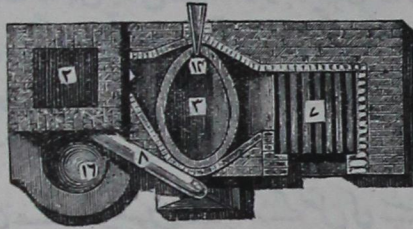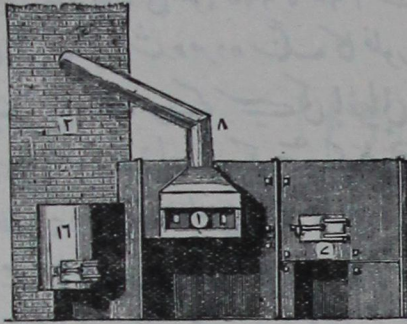

شکل - ۱۲۶

مردہ سنگ کو علیحدہ
اکٹھا کیا جاتا ہے
جس کی تحویل کرنے پر
(دیکھو صفحہ ۳۹۲)
چالیس اونس چاندی
فی ٹن کا سیسہ بنتا
ہے۔ بوتہ کاری کے
عمل کے اختتام کے
قریب دھات کی
سطح پر قوس قزح
کے خوش نما رنگ
نمودار ہوتے ہیں اور
آکسائیڈ کی آخری جھلکی
کی علیحدگی کے بعد

دھات چمکدار اور اس کی رنگت سفیدی مائل نیلی پڑ جاتی ہے اور اس کی سطح میں
بھٹے کی چھت کا عکس دکھائی پڑتا ہے۔ اس منزل کو ”بھبک اٹھنا“ کہا جائیگا۔
چاندی کی تیرید بتدریج ہونی چاہیے ورنہ ”تھوکنے“ سے مال ضائع ہوگا۔ چاندی
کے تھوکنے کو بند کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کھوٹ شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے
تھوکنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دھات خالص حالت میں تیار ہو چکی ہے۔
تھوکنے اور سکڑنے کی وجہ سے چاندی کی سطح پر عجیب عجیب شکلیں پیدا ہوتی
ہیں۔ آکسیجن کے خارج ہونے سے دھات تھوکتی ہے اور اس کے سکڑنے سے
اندر کا سیال باہر نکل آتا ہے۔ بوتے میں اس کو منجمد کرنے کے عوض بوتے کی
تہ میں ایک سُورخ بنا کر ساپچوں میں اس کو بہا لیا جاسکتا ہے۔

اس قسم کے معمولی بھٹے میں ۴ تا ۵ ہنڈر ڈویٹ سیسے کی فی گھنٹہ تکسید ہوتی ہے جس کے لیے تقریباً $\frac{1}{4}$ ہنڈر ڈویٹ کو مکمل صرف ہوتا ہے۔
تیار شدہ چاندی عموماً ۹۹۵ تا ۹۹۸ حصے خالص ہوتی ہے۔ غیر کارآمد بوتلوں کو توڑ کر ان میں جذب شدہ مردہ سنگ کا فلور سپار کے ساتھ جھکڑ بھٹے میں تصفیہ کیا جاتا ہے جس سے اس کے سیسے کی بازیابی ہوتی ہے۔

برقی سودھنا — ریکٹ کے طریقے میں مالدار سیسے کو مثبت برقیہ (گھولنے والا زبر برقیہ) اور خالص سیسہ کو منفی برقیہ بنایا جاتا ہے۔ ایڈسلیٹ کا سوڈیم ایسیٹیٹ میں محلول بطور برقی پائیدہ استعمال ہوتا ہے طرعی حوض، سلسلہ دار جوڑ دیے جاتے ہیں اور تیز برقی رو گزاری جاتی ہے۔ زبر برقیوں کو مکمل کی تھیلیوں میں ملفوف رکھا جاتا ہے اور ان کے گھٹنے بد قیمتی دھاتیں اور دیگر نا محل پذیر مادہ ان میں بچ رہتا ہے۔ سیسہ قلعی یا سفوف نامشکل میں جمتا ہے، اور حوضوں کی تہ میں تہ نشین ہو جاتا ہے جہاں سے اس کو نکال کر دباتے اور چھکلاتے ہیں۔ اس میں چاندی کی مقدار نصف مینی ویٹ فی ٹن ہوتی ہے۔ تھیلیوں کے اندر کے نقل کی سیسے کے ساتھ بوتہ کاری کی جاتی ہے۔

سودھنا — غیر خالص چاندی کا سودھنا یا تو بذریعہ بوتہ کاری یا اگر اس میں بہت زیادہ کھوٹ موجود ہو، تو ملغنی طریقوں سے کیا جاتا ہے یا اس کو بوتوں میں بچھلا کر ہوا یا دیگر تکسیدی گدازندوں کے زیر اثر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوہا، تانبا، وغیرہ، بڑی حد تک میل کی شکل میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تخلیص شدہ دھات کو ہڈی کی راکھ کے بوتوں میں دوبارہ صاف کیا جاتا ہے۔
تانبا سے چاندی کی علیحدگی — ماضیہ میں سیم دار تانبا میں سے سیسے کے ذریعے چاندی علیحدہ کرنے کا ایک طریقہ مروج تھا جس میں تانبا کے ساتھ اس کے وزن سے چار گنا سیسہ ملا کر اس کی چپٹی مدور تختیاں تیار کر لی جاتی تھیں جن کا قطر ۱۸ انچ اور موٹائی ۳ انچ ہوتی تھی۔ ان کو دوبارہ احتیاط کے ساتھ گرما کر سیسے کی اذابت سے تانبا علیحدہ کر لیا جاتا تھا اور سیسے میں چاندی موجود ہوتی تھی۔ پس ماندہ دھات کی دوبارہ زیادہ بلند تیش پر اذابت کی جاتی تھی، اور سیم دار سیسے کی بعد میں بوتہ کاری کی جاتی تھی۔

 
باب (۱۶)

سونہ

اس دھات کی عمدہ زرد رنگت اور چمک مشہور ہے۔ یہ دھات نسبتاً نرم ہوتی ہے اور سیسے کے مقابلے میں خالص حالت میں کچھ ہی سخت ہوتی ہے۔ دیگر دھاتوں کے مقابلے میں یہ دھات سب سے زیادہ متورق اور متمدد ہے۔ اس کے پتر موٹائی میں $\frac{1}{48}$ انچ تک پیٹ پیٹ کر تیار کیے جاسکتے ہیں اور اس کے ایک گرین میں ۵۰۰ فٹ لمبا تار بنایا جاسکتا ہے۔ اس کی تنشی مضبوطی تقریباً ۱۰۰ فی مربع انچ ہوتی ہے۔ اس کی جیلی اور طبیعی خصوصیات پر کھوٹ کا، خاص طور سے سیسہ، بھیت، اینٹیمنی اور آرسینک کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ان عناصر کے علاوہ، ٹیلیوریم اور سلینیم بھی مضر ثابت ہوتے ہیں۔ چاندی اور خالص تانبے کے ساتھ اس کے بھرت سخت تر لیکن نہایت ہی متورق اور متمدد ہوتے ہیں۔ اس کا نقطہ انعامت تقریباً ۱۰۶۰° مئی ہے اور بہت بلند تپشوں پر، مثلاً برقی بھٹوں میں، اس کی تجزیر ہوتی ہے۔ گھلنے پر سونے کی رنگت سبزی مائل دکھائی پڑتی ہے، اور اگر اس کو پگھلا کر رکھ چھوڑیں تو منجمد ہونے کے بعد تقریباً ۱۰۰° مئی کی تپش پر سونا بیکایک ”چمک“ اٹھتا ہے۔ منجمد ہونے پر سونا بہت زیادہ سُکڑتا ہے۔ خالص سونا نہایت ہی آسانی کے ساتھ گھڑا جاسکتا ہے۔

اس کی پہنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ حرارت اور برق کا نہایت ہی عمدہ موصل ہے۔ اس کی کثافت نوعی ۱۹.۳ ہے۔

یہ دھات خشک یا مرطوب ہوا سے اور سوائے سیلینک ترشے کے، دیگر تیزابوں، قلیوں اور ہائیڈروجن سلفائیڈ سے متاثر نہیں ہوتی۔ کلورین، برومین اور آئیوڈین سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے۔ ہائیڈروکلورک ترشے کا آمیزہ سونے کو حل کر لیتا ہے کیونکہ اس میں آزاد کلورین موجود ہوتی ہے اور گیس بحالت زائیدگی، سونے پر بہت جلد عمل کرتی ہے، لیکن ہوا اور دیگر غیر عامل گیس کے ساتھ ملنے پر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ سونے کا کلورائیڈ (AuCl_2) پانی میں بآسانی حل ہوتا ہے اور بلند مقشول پر اس کی تحلیل ہوتی ہے جس سے سونا اور کلورین علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہوا اور آکسیجن کی موجودگی میں سونا آہستہ آہستہ پوٹاشیم سایانائیڈ میں حل ہوتا ہے۔



اس کے ساتھ تھوڑا سا برومین یا سایانوجن بروائیڈ شامل کرنے سے سونا، پوٹاشیم سایانائیڈ میں جلد تر حل ہوتا ہے۔ اس محلول میں سے آہنی سلفیٹ، اینٹیمونی کلورائیڈ، آکسیک ترشہ، کاربن اور کاربن آمیز اجسام کے ذریعے سونے کی ترسیب ہو سکتی ہے۔ پوٹاشیم سایانائیڈ کے محلول میں سے سونا، فیرس سلفیٹ یا دیگر معمولی تجویلی اجسام سے مرسوب نہیں ہوتا۔ دھاتیں مثلاً جست وغیرہ اس کو بہ آسانی نشتر کرتی ہیں۔ پارے اور سونے کا ملغم تیار ہوتا ہے۔

واقع — سونا آزاد یعنی قدرتی حالت میں ملتا ہے لیکن بعض مقامات میں بشکل ٹیلیورائیڈ اور سلفائیڈ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ یہ آہنی پائرائٹس اور دیگر سلفائیڈز کے ساتھ مختلط ہوتا ہے، اور بعض کچھ دھاتوں میں سونے کا بڑا حصہ پائرائٹس اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ قدرتی سونا شکمے میں ملتا ہے جو عموماً کوآرروز (quartz) کی رگوں یا دیگر سخت پتھروں میں بشکل چٹان یا سد، یا سیلابی مواد کی موسم زدگی سے جو ملتا تیار ہو، اس کی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ آخر الذکر تہوں میں بہتے پانی کی وجہ سے ہلکے ٹکڑے زیادہ دور تک بہ کر نکل جاتے

(صفحہ 323)

ہیں اور اس دھات کی اونچی کثافت نوعی کی وجہ سے سونے کے بڑے بڑے ریزے شکستہ چٹانوں ہی کے قرب و جوار میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے دریا براڑ مٹی کی تہیں، بمقابلہ مادری چٹان، زیادہ مالدار ہوتی ہیں۔ سونے کی ریزنگی سفوفیت کے مختلف درجوں میں یعنی خردبینی قد کے ذروں سے لے کر بڑی قد و قامت کے ٹکڑوں تک پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا بڑا ڈالا جس کا نام ”میتلینڈ بار“ ہے نیوساوتھ ویلز میں دستیاب ہوا تھا جس کو ۱۸۹۰ء کی نمائش میں رکھا گیا تھا۔ اس میں ۳۱۳،۹۳ اونس خالص سونا تھا۔ اس سے بڑے ڈلے ”ویکم آسٹریجر“ اور ”پریشس“ نامی ڈلے دستیاب ہوئے ہیں۔ سونا کم مقدار میں بہت پھیلا ہوا ہے۔

برطانیہ میں کارنوال، ویلز، پرٹ شائر اور سنڈرلینڈ شائر میں آئیر لینڈ میں وکلو اور آئیل آف مین میں پایا جاتا ہے۔

یورپ میں ہنگری، ٹرانسلوینیا، سویڈن، اسپین اور اٹلی میں بھی سونا ملتا ہے۔

ہندوستان، سیلون، چین، جاپان، سائی بیریا، یورال پہاڑ اور جنوبی افریقہ میں بھی سونا بکثرت ملتا ہے۔

صفحہ (324)

امریکہ میں زردار چٹانیں مغربی ساحل میں پائی جاتی ہیں۔ الاسکا، برطانوی کولمبیا، کیلیفورنیا، میکسیکو، بولیویا، پیرو، چلی، کولمبیا اور برازیل میں بھی سونا بڑی مقدار میں ملتا ہے۔ فی زمانہ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا ہی میں سب سے زیادہ سونا نکالا جاتا ہے۔

اس دھات کی اعلیٰ قیمت کی وجہ سے اس کی نہایت ہی کم مایہ کچدھاتوں (جن میں فی ٹن کچدھات میں سونے کے چند ہی گرین موجود ہوں) سے بھی منافع کے ساتھ اس دھات کا استخراج کیا جاسکتا ہے۔ تہوں کی خاصیت اور

اختیار کردہ طریقے پر منافع کا بڑی حد تک انحصار ہے۔

سیلابی مواد کی تہیں - زر آمیز ریگزار، وغیرہ - سونے کا

کان سے نکالنا اور معدنی مادے سے اس کا استخراج دونوں ایک ہی مقام پر کیے جاتے ہیں۔ سیلابی مواد کی تہوں میں یکسانیت نہیں ہوتی، یعنی بکھری ہوئی ریت، سنگریزے، وغیرہ، سے لے کر سخت زمین اور ڈھیلے اس میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سنگریزے آپس میں مضبوطی کے ساتھ جھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی ”کبل کچھلات“ اسی قسم کی ہوتی ہے اگرچہ کہ اس کے ٹکڑے بہت کچھ زاویہ دار ہوتے ہیں۔ دریا بر آرمی میں سونا مختلف قد کی ڈلیوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی ریزنگ بھی اس میں ملتی ہے۔ سطحی تہیں عموماً اٹھلی ہوتی ہیں۔ ان کی سطح پر ڈلیاں چُن کر علیحدہ کرنے کے بعد ریت اور کنکر کو دھو کر ہلکی اشیا کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور سونا بچ رہتا ہے۔

سنگ شونی میں ”کارآمد خاک“ کو اٹھلے کڑھاؤں میں دھویا

جاتا ہے۔ ان کڑھاؤں کے وسطی حصے میں ایک کڑھا ہوتا ہے جس میں سونا جمع ہوتا رہتا ہے۔ مٹی کو ان میں رکھ کر پانی سے خوب دھو لیتے ہیں اور اس پانی کو ایک مدور حرکت دی جاتی ہے۔ ہلکی اشیا کڑھاؤ کے اوپر سے دھل کر نکل آتی ہیں اور سونا مع کثیف اشیا بتدریج تہ میں چلا آتا ہے۔ اس نقل کو خشک کرنے کے بعد اس میں کا ہلکا مادہ ہوا کے جھکڑ سے پھونک کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے جس کے بعد سونا باقی رہ جاتا ہے۔ افریقہ کے باشندے ندی کی ریت کو کدوؤں میں پانی کے ساتھ دھوتے ہیں اور تیرتے ہوئے مادہ کو علیحدہ کرنے کی غرض سے نتھار لیتے ہیں۔ اس طرح حاصل کردہ سونے کی ریزنگ کو پروں (quills) کے اندر جمع کر لیتے ہیں۔

ماقوائی کان کنی — اس طریقے میں زر دار پتھر طاقتور آبی

پچکاری کے ذریعے اپنی جگہ سے نکالے جاتے ہیں۔ پانی کی دھار ایک آہنی ٹونٹی

میں سے نکلنے کے بعد کچھ صاتی بند پر لگائی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے بہت پانی درکار ہے اور یہ بعض مقامات پر میلوں دور پہاڑوں اور دادیوں میں سے گذار کر نلوں کے ذریعے، جو چوبی گھوڑیوں پر رکھے ہوتے ہیں، لایا جاتا ہے۔ یہ پانی بڑے بلند وباؤ پر، یعنی تقریباً ۵۰۰ فٹ کے ارتفاع پر دیا جاتا ہے۔ خارج شدہ مادہ پانی کے ساتھ چوبی حوضوں کے ایک لمبے سلسلے میں سے گذرتا ہے جس کو ”آبگیر“ کہتے ہیں۔ صفحہ (25)

ان حوضوں کو ۱۲ فٹ لمبے بنا کر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو ایک اینج فی فٹ یا اس سے کم ویش مائل رکھتے ہیں۔ ان کی تہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے حرکت پذیر چوبی یا آہنی ڈنڈے لگے ہوتے ہیں جن کو انگریزی کارخانوں میں ریفلس (riffles) بمعنی نالی دار تختیاں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان کے پیچھے سونے کے بھاری ٹکڑے جو دوسری اشیا کے مقابلے میں اپنی کثافت کی وجہ سے آہستہ چلتے ہیں، تہ نشین ہوتے ہیں۔ ہلکے سنگریزے، وغیرہ، پانی کے ساتھ دھل کر نکل جاتے ہیں۔ لوہے کی سوراخ دار تختیاں ان آبگیروں کی تہ میں کچھ کچھ فاصلے پر رکھی ہوتی ہیں اور ان پر بڑے بڑے سنگریزے چلے آتے ہیں اور چھوٹے ذرے ان تختیوں میں سے نیچے گر کر ایک اور آبگیرے میں جا گرتے ہیں جن کی آبرسانی کا انتظام بھی جدا گانہ ہے۔ یہ دوسرے آبگیرے اول الذکر آبگیروں کے مقابلے میں کم مائل ہوتے ہیں، اور اس لیے ان میں پانی کی رفتار بھی کم ہوتی ہے جس سے باریک ریزگی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔

آبگیروں میں پارے کی تھوڑی تھوڑی مقدار وقفہ وقفہ سے شامل کی جاتی ہے۔ یہ پارا نالی دار تختیوں کے پیچھے رہتا ہے اور سونے کے ان ریزوں کو روک لیتا ہے جو اس سے مس حاصل کریں۔ سونے کے بہت ہی چھوٹے ریزوں کو روکنے کی غرض سے آبگیروں کے اندر تانبے کی ملغی تختیاں لٹکادی جاتی ہیں ورنہ پانی کی روکی وجہ سے ان ریزوں کے ضایع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

مقررہ وقفوں پر ملغم علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علیحدہ کرنے سے قبل پانی کی آمد روک کر سنگریزوں کو صاف کر کے، نالی دار تختیوں کو یکے بعد دیگرے اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ تیار شدہ ملغم علیحدہ کیا جاسکے۔ آبگیرے کا بالائی حصہ بھی

متواتر صاف کیا جاتا ہے کیونکہ حاصل شدہ سونے کا بڑا حصہ یہاں دستیاب ہوتا ہے۔ زائد پارے کو سا بر چمڑے میں سے بچوڑ کر پس ماندہ ملمع کی کشیدگی جاتی ہے۔

ریت کا دھونا — نہایت ہی باریک ریت اور مشین سے توڑی ہوئی کچدھات کی باریک ریزنگی کو دھونے کے لیے موٹی بانات، کمبل اور چمڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اٹھلے آبگیروں کی تہ پر مائل تختیوں کے اوپر ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ ریت کو اوپر سے ڈالنے پر پانی کی دھار سے وہ دھل کر نیچے چلی آتی ہے۔ اس دھار کی سمت کے خلاف ایک مزدور ریت کو برش سے الٹا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمبلوں کو نکال کر ان میں کا سونا پانی کے ایک حوض میں جھٹک کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے جہاں اس کو پارے کے ساتھ ملا کر اس کا ملمع تیار کر لیا جاتا ہے جس کی بعد میں کشیدگی جاتی ہے۔

نہایت ہی باریک ریت سے سونا علیحدہ کرنے کا ایک آزمودہ و کارگر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پارے اور پانی کے ساتھ ملا کر خوش دیا جائے۔ اس طریقے سے کیلیفورنیا کے استعمال شدہ ”زر آمیز ریگ زاروں“ کو چینی لوگ دوبارہ کام میں لاتے ہیں۔ سخت ”سیمنٹ نما“ سیلابی مواد کو بعض مقامات پر چونے کی دنگ مچکیوں میں پیس کر اس کو ملمع شدہ تانبے کی تختیوں پر سے گزارا جاتا ہے۔

(326) صفحہ

زردار گاربتھر کا سلوک — گاربتھر کی حالت اور سونے کے وقوع پر

بہت کچھ منحصر ہے۔ بعض گاربتھروں کی کچدھاتوں میں تقریباً کل سونا آزاد حالت میں موجود ہوتا ہے جو پائراٹمی مادے سے پاک ہوتا ہے۔ ایسی کچدھاتوں میں آہنی مادہ عموماً موجود ہوتا ہے جس میں آہنی آکسائیڈ پائراٹس کی تحلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسی کچدھاتیں آبی سطح کے نیچے پائراٹمی بن جاتی ہیں۔ ”گوسٹان“ نامی کچدھات میں زیادہ تر ایسا تحلیل شدہ پائراٹمی مادہ موجود ہے۔ پائراٹمی گاربتھر میں سونا زیادہ تر پائراٹس کی شکل میں موجود ہوتا ہے جس کے زیادہ حصے کا استخراج معمولی ملتی طریقوں سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ

یا تو سونا نہایت ہی باریک سفوف کی حالت میں، یا پائڑائٹس میں، بشکل سلفائڈ، مرکب حالت میں موجود ہو۔ اس لیے سونا ملغنی طریقے کے تفل میں چلا جاتا ہے۔ ایسی کچدھاتیں ”کڑی“ یا ڈھیٹ“ کہلاتی ہیں اور ان کے لیے خاص سلوک لازم ہے۔ ایسی کچدھاتوں کو جن سے سونا صرف کچلنے کے بعد ملغنی طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے ان کو ”سہل پسواں“ کچدھات کہینگے۔

تفل میں سونے کے ضایع ہونے کے وجہ ذیل میں درج ہیں:-

(۱) سونا نہایت ہی باریک حالت میں موجود ہے۔

(۲) سلفائڈز، آرسینائڈز، ٹیلیورائڈز کی موجودگی۔

(۳) پارے کی سطح کا غلیظ ہو جانا:

۱) کچدھات کی غلاطت (مثلاً سلف اینٹیمونائڈز اور سلف آرسینائڈز کے مٹس سے،

دوم۔ پارے میں حل شدہ تانبے یا دیگر اسفل دھاتوں کی تکسید سے۔


پارے میں یہ دھاتیں یا تو ملغنی تختیوں کے ابتدائی استعمال میں جذب ہو جاتی ہیں یا محلولوں میں سے خارج ہو کر تہ نشین ہوتی ہیں۔ ایسی دھاتیں مثلاً تانبا، سیسہ، بسمت، وغیرہ، کچدھات میں یا تو آزاد حالت میں موجود ہوتی ہیں، یا پارے سے تحلیل ہونے والے مرکبات سے حاصل ہوتی ہیں۔ پتیل اور تانبے کے ٹکڑے یا بعض مرتبہ مسندوں کی سفید دھات بھی دنگ میں آ جاتے ہیں اور پارے میں گھل کر بہت سا سونا بیکار کر دیتے ہیں۔

سہل پسواں کچدھاتوں کی تلغیم — سب سے پہلے دھات

کچلنے کی مشین (شکل ۱۲) میں گارپتھر کو توڑ کر اس کے تقریباً ایک انچ مکعب ٹکڑے بنالے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے مشین کے جڑے ایسے مرتب کیے جاتے ہیں جیسے کہ منظورہ قد و قامت کے ٹکڑوں کے لیے لازمی ہو۔

اس سے نکال کر کچدھات کو مشینی موسلوں یا بیلنوں میں یا باریک پسائی کی

چکیوں میں ڈالا جاتا ہے۔

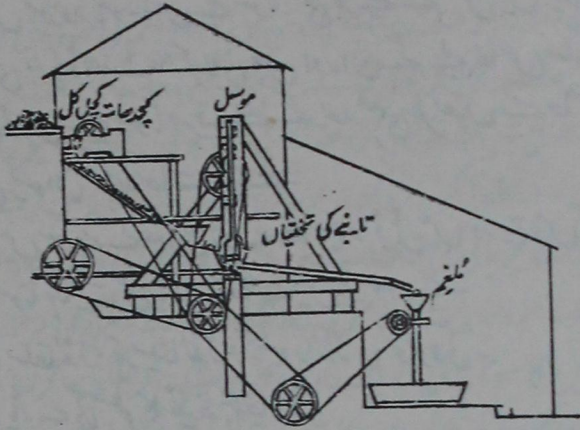


شکل ۱۲۷ - سونے کی مرطوب کچدھات کچل چکی

شکل ۱۲۸ میں ایک مشینی موسل دکھلایا گیا ہے۔ ایسے موسلوں کا تہہ لمبا اور پٹواں لوہے یا فولاد کا بنایا جاتا ہے جو سخت لکڑی کے ”قائدوں“ (۲، ۲) میں کھسک سکتا ہے۔ ان پر ڈھلواں لوہے کے بھاری ”سر“ لگے ہوتے ہیں جن پر فولادی نعل لگا دیے جاتے ہیں۔ موسلوں کو بذریعہ ”کیم“ (۳) اٹھایا جاتا ہے جو ایک گردشی ”کیم ڈسک“ (۴) سے ملحق ہے۔ اس کو چرخہ (۵) کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ تپے پر چابی کے ذریعے ”کھٹکے“ بٹھائے گئے ہیں جن پر کیم عمل کرتا ہے جس سے موسل اٹھتا ہے۔ کیم دھنے اور بائیں ہتھ کے ہوتے ہیں تاکہ ہر چکر میں سر دو مرتبہ اوپر اٹھ سکے۔ ہر موسل کے نیچے ایک فولاد رو ”ٹھپہ“ (۶) ہے جس سے اور نیچے اترنے والے سر کے درمیان کچدھات کچل جاتی ہے۔ یہ ٹھپے ڈھلواں لوہے سے تیار کردہ ”گچ کے صندوق“ (۸) کے اندر رکھے ہوتے ہیں جو چوبی بنیاد کے اوپر ۱/۲ موٹے ربڑ کے مندوں پر رکھے ہوتے ہیں۔ اس صندوق کے ایک یا دو پہلوؤں پر سوراخدار آہنی چادر یا موٹی تار کی جالی کی چھتی لگی ہوتی ہے اور ایک نل کے ذریعے پانی کی دھار چھوڑی جاتی ہے۔ فی موسل ۲۰ گیلن پانی درکار ہے

صفحہ (28)

جس کی نیشینی کے حوضوں میں ۲۵ فی صد تصنیع کے بعد، بازیابی عمل میں آتی ہے۔ کچھ ذات کو صندوق کے اُس پہلو سے داخل کرتے ہیں جو چھلنیوں کے مخالف ہو اور یہ کام عموماً خود کار مشینوں سے لیا جاتا ہے۔ کھٹکے پر یکم کے عمل سے صرف سر ہی نہیں اُٹھتا بلکہ اس عمل کے ساتھ موصل ہر ضرب پر کچھ تھوڑا سا گھوم جاتا ہے جس سے سر اور ٹھٹھے میں فرسودگی کی مسابقت کے ساتھ ظہور میں آتی ہے۔ سونا کچلنے کے ”گچ کے ڈبوں“ کے اندر ملغی تختیوں کا استر لگایا جاتا ہے جن میں سونے کے موٹے ریزے چپک جاتے ہیں۔ ان صندوقوں کے اندر تھوڑا سا پارا وقفے وقفے سے شامل کیا جاتا ہے۔ ”چاکر“ دھڑے (۱۱) پر بیرم بنے ہوتے ہیں تاکہ موسلوں کو اوپر ہی روک دیا جاسکے۔

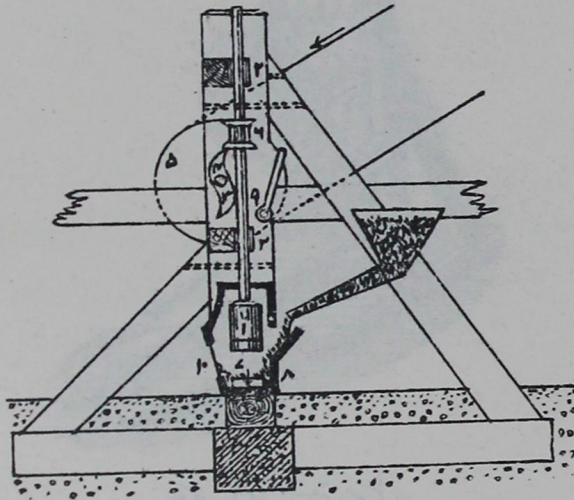


شکل ۱۲۸

سر کا وزن مع فسلکہ سامان عموماً ۳ تا ۱۰ ہنڈر ڈویٹ ہوتا ہے لیکن کار پتھر کے لیے اگر یہ وزن ۴ ہنڈر ڈویٹ ہو تو کافی ہوگا۔
یہ موصل ۱۰ تا ۱۲ انچ گر سکتے ہیں اور فی منٹ ۲۰ تا ۸۰ صدے دیتے ہیں کیونکہ یکم کے دھڑے کی رفتار ۳۵ تا ۴۰ چکر فی منٹ رکھی جاسکتی ہے۔ سر کے گرنے سے لب، چھلنی کے اندر سے چھلک کر نکل آتا ہے۔ ان چھلنیوں کی جالی کی فی انچ

لمبائی میں ۳۰ تا ۶۰ سوراخ ہوتے ہیں۔ یومیہ فی سر ۲ تا ۲½ ٹن کچدھات کچلی جاسکتی ہے (مرطوب کچلائی)۔

باریک کردہ ”مادہ“ پھلنیوں میں سے پانی کے ساتھ نکل کر تانبے کی مائل ملغی تختیوں پر سے گزرتا ہے (شکل ۱۲۹)۔ آزاد سونا تختیوں کی تہ تک آتے آتے پارے میں چپک رہتا ہے۔


گچ کے صندوق سے ملغی تختی پر چاندی کا ملمع کیا ہوتا ہے تاکہ تانبے کی تمسید سے پارا مرنے نہ پائے جس کی وجہ اس میں حل شدہ پارے کا اکسانا ہے۔

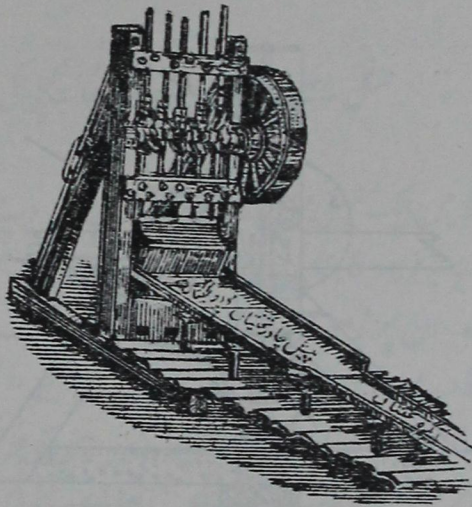

شکل ۱۲۹ - مشینی موصل

موصلوں سے نکل کر ”فضلہ“ ملغی حوضوں اور بلونیوں میں جاتا ہے جن کو آگے چل کر بیان کیا جائیگا۔

سونے کا فضلہ (۱) یا تو بلونیوں میں یا دیگر آلات میں مرکز کیا جاسکتا ہے جس میں طلائی سلفائڈز اور دیگر بھاری اشیا علیحدہ ہو جاتی ہیں جن کو بعد میں مناسب طور پر زیر عمل کیا جاتا ہے۔

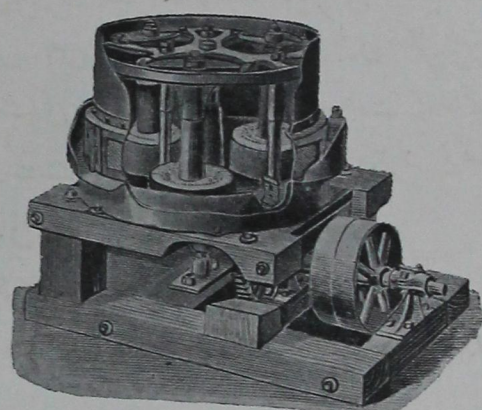

شکل نمبر ۱۳۰

(۲) اس کے علاوہ اس کو راست طور سے سایا ناٹھ کے زیرِ عمل، حوضوں میں کیا جاتا ہے بشرطیکہ اس میں کیچر شامل نہ ہو۔ اگر کیچر شامل ہو تو حوضوں کے اندر ڈالتے سے قبل اس کو دھو کر اس کا کیچر علیحدہ کر لینا لازمی ہے۔

(۳) اگر یہ کیچر کافی مالدار ہو تو اس کو پلور نیوں کے ذریعے سایا ناٹھ کے زیرِ عمل کیا جاتا ہے جس کے بعد اس کو تقطیری شکنجے میں سے نکال کر سونے کا محلول حاصل کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی جست سے ترسیب کی جاتی ہے۔

”خشک“ یا ”مرطوب“ مشینی موسلوں میں متعدد نقائص ہیں جن میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان میں سونے کے بڑے بڑے ریزے کٹ کر چھٹے پڑ جاتے ہیں، اور مسلسل کوٹنے سے بوجہ کار سختگی، ان کی سطح سخت پڑ جاتی ہے اور غیر جنسی اشیاء کے باریک ریزے نرم سونے میں مدفون ہو جاتے ہیں۔ اس سے سونے کو طمانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ سونے کی سطح پر ان غیر جنسی اشیاء کی موجودگی سے سونے پر پارا سرعت کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ان میں کوٹنے سے سونے کی باریک ریزگی چپٹی ہو کر تیرنے لگتی ہے اور پانی کے ساتھ بہ کر ضائع ہو جاتی ہے۔

بیلنوں میں یہ سب نقائص نہیں پائے جاتے۔ صرف ان میں نقص یہ ہے کہ ان میں کچھ دھات چھوٹ کر دھات باہر نکل آتی ہے۔ شکل ۱۳۰ میں ہینڈنگ ڈن چکی درج ہے۔

دیکھو شکل ۱۳۰

اس کا کڑھاؤ ڈھلواں لوہے سے تیار کیا گیا ہے، اور اس کی اندرونی تہ پر فولادی پٹا لگا ہوا ہے۔ بیلن انتصابی سمت میں ڈنڈوں کے سہارے جمائے جاتے ہیں۔ جن پر بوقت گردش کڑھاؤ کے پہلو پر رگڑتے ہیں۔ ان بیلنوں کا ایک ہی عام سر ہے جس کے ذریعے ان کو اپنی حرکت ملتی ہے اور جو، چکر فی منٹ کی رفتار سے چلتا ہے۔ سائنڈے، بوجہ مرکز گریز قوت حلقے ہی پر دبے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان جو کچھ دھات آجائے، کچلی جاتی ہے۔ بیلنوں کے فولادی رستے پر ایک پھلنی ہے جس کا محیط کڑھاؤ کے محیط کا نصف ہے۔ پانی کی دھار اوپر سے داخل ہوتی ہے اور کامل طور پر کچلائی ہونے کے لیے ان میں ہلورنیاں بھی رکھی جاتی ہیں۔ نرم کچھ دھات کے لیے ایسی چکی جس کے کڑھاؤ کا قطر ۵ فٹ ہو، وہ کام کے لحاظ سے دس سروں کے مشینی موصل کے مساوی ہے، اور ایسی چکی کو چلانے کے لیے موصلوں کے مقابلے میں صرف نصف طاقت صرف ہوتی ہے۔

فی زمانہ باریک پسائی کے لیے گولہ چکی بکثرت مستعمل ہے۔


نل چکی — جدید طریقے میں مشینی موصل موٹی کچلائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں موٹی پھلنیاں لگی ہوتی ہیں اور ان کے سر کے گرنے کے فاصلے کو بھی کم کر کے ان کو زیادہ سرعت کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ گچ کے صندوق اور ملغنی تختیوں میں بہت کم سونا دستیاب ہوتا ہے۔ تیار شدہ چورے کو چھان کر موٹائی کے لحاظ سے اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور موٹی ریزنگی کو کڑھاؤ یا نل چکی میں دوبارہ پیس لیتے ہیں۔ (دیکھو شکل ۱۳۱)۔

نل چکی میں نل نما فولادی خول بنا ہوتا ہے جو نصف انچ فولادی تختیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سخت ڈھلواں لوہے کی یاسینٹ میں چھاتی سلوں کی استرکاری کی ہوتی ہے۔ اس کے سرے ڈھلواں فولاد کے ہیں، اور خول ۱۲ تا ۱۶ فٹ لمبا ہے جس کا اندرونی قطر ۴ تا ۵ فٹ ہے۔ اس کو کھلی گھماؤ کھونٹیوں پر رکھا گیا ہے جن میں سے ایک کے اندر سے خول میں بھردائی کی جاتی

صفحہ (381)

لے جدید زمانے میں ربڑ کی استرکاری بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے۔

ہے اور پسی ہوئی کچھدھات دوسرے سرے کی جالی میں سے خارج ہوتی ہے جو خائے کے سرے کو بند کرتی ہے۔ خول کے اندر چقماق کے گولے نصف اونچائی تک بھر دیے جاتے ہیں۔ ان گولوں کا قطر تین چار انچ تا ایک انچ ہوتا ہے۔ خول کی گردش ۲۰ تا ۳۵ چکر فی منٹ ہے۔ ٹھنڈاے ہوئے ڈھلواں لوہے

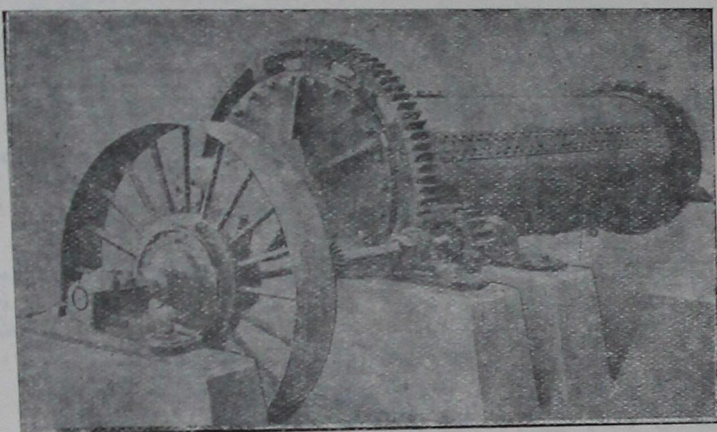

شکل ۱۳۱ - نل چکی

اور بینگینری فولاد کے گولے بھی مستعمل ہیں۔ عموماً جس شے کے گولے ہوں اسی شے کی استرکاری بھی کی جاتی ہے۔ چکی میں سے گزرنے کے بعد کچھدھات کا نہایت ہی باریک سفوف بن جاتا ہے۔ نل چکی میں خشک مادہ اور مرطوب لب (جس میں سے پانی کا زیادہ حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہو) دونوں پیسے جاسکتے ہیں۔ اس میں لٹی نمائے زیادہ اچھی طرح پستتا ہے۔ بعض اوقات پارا بھی چکی کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ چکی سے حاصل کردہ اشیا کو پانی میں ملا کر حرکت پذیر ملغی تختیوں پر سے گزرا جاتا ہے تاکہ سونا اور ملغمہ ان پر اکٹھا ہو جائے۔

صفی (332)

صاف کرنا — مقررہ اوقات پر چکی کو ٹھیرا کر ملغی تختیوں پر سے تیار شدہ ملغمہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کو تازہ پارے کے ساتھ ملا کر پانی سے اچھی طرح دھو لیتے ہیں تاکہ مثیلا مادہ اور دیگر اشیا علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد

اس کو کینوس یا سا برچمڑے کی تھیلیوں میں لے کر بیچڑنے پر زائد پارا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس پارے میں سونا موجود ہوتا ہے لیکن یہ سونا ضایع نہیں ہوتا کیونکہ اس پارے کا دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیلیوں کے پس ماندہ لٹی نما ملمغ کی قرینقیوں میں کشید کی جاتی ہے اور حاصل شدہ سونے کو برتوں میں گلا کر صاف کیا جاتا ہے۔

پارے کا نقصان — اس کے دو اسباب ہیں: (۱) ”بیاری“

اور (۲) ”آٹا نما“ ہو جانا۔ پہلے سبب سے پارے کا ایک سیاہ سفوف بن جاتا ہے جو پانی کے ساتھ بہ کر ضایع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دھات میں بعض مضر اشیا مثلاً اینٹیمنی سلفائیڈ وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔

پارے کا ”آٹا“ بننے کی وجہ یہ ہے کہ پارا استعمال کے دوران میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے قطروں میں منقسم ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹے قطرے ضایع ہو جاتے ہیں۔

ملمغوں میں فضلے کا سلوک — زمانہ ماضی میں فضلے کو


ملمغوں میں لے کر پارے کے ساتھ پیسا جاتا تھا۔ جدید طریقوں میں ان کو سیانا ہڈی طریقے کے زیرِ عمل کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۳۲ میں مندرج ملمغوں کے ناقلہ (۱) میں لُب ڈالا جاتا ہے اور کھوکھلی دھری (۲) میں سے گزرتا ہے جس سے آہنی سائندہ (۳) ملحق ہے۔ یہ آہستہ گردش کرتا ہے۔ بیرونی ظرف (۴) میں پارا موجود ہے جس کے اندر سائندہ غرق رہتا ہے۔

سائندے کے چلنے سے فضلہ اور پارا آپس میں اچھی طور سے مل جاتے ہیں۔ سائندے کے نیچے ایک موکھا (۵) ہے جس میں سے لُب نکالا جاتا ہے۔ پارے اور فضلے کا آمیزہ کڑھاؤ کے اوپر سے بھی نکل آتا ہے جو دوسری کتر سطح پر رکھے ہوئے ملمغوں میں یا راست طور پر تہ نشینی کے حوضوں میں چلا جاتا ہے۔ آہنی پائرنائٹس کی تلغیم کے لیے ہنگری چکی مستقل ہے جس کا اصول بھی

بالکل یہ ہے لیکن اس کو نیچے سے چلایا جاتا ہے۔ دیگر اقسام کے طغیم بھی مستقل ہیں، مثلاً
بیردانی کرٹھاؤ، وغیرہ۔

فصلے کا فرو و انروں یا دیگر آلات میں عام طور سے سلوک کیا جاتا ہے اور
ان میں وزنی سلفاؤڈز مثلاً آہنی پائراٹس، گیلینا، تانبے کے پائراٹس، وغیرہ
کی بازیابی عمل میں آتی ہے۔ ان میں کچدھات کے سونے کا بڑا حصہ باقی رہ جاتا
ہے جو سادہ کچلائی کے طریقے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ان کو بعض مقامات پر مرکز
اشیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کو آہنی کرٹھاؤں میں پارے کے ساتھ
ملا کر چاندی کی کچدھاتوں کے مانند پیتے ہیں۔ بعض مقامات میں لب کو بغیر
مرکز کیے ہوئے

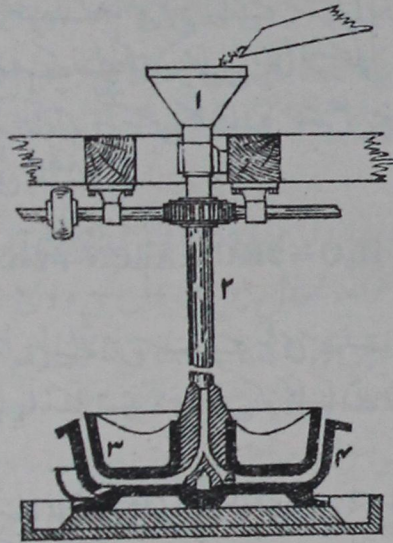


شکل ۱۳۲ - مسلسل تلغیمی کرٹھاؤ

یوٹا سیسٹم سایا ناٹڈ،
کے زیر عمل کیا جاتا ہے۔
(دیکھو بیان ذیل)۔
ابتدا میں
پائراٹس اشیا سے سونے
کی بازیابی کے لیے
کلورین آمیزی کا
طریقہ مستقل تھا۔
ان اشیا کو کلسا کر
مرطوب کر لیا جاتا تھا
جس کے بعد ان کو
حوضوں میں ڈال کر
کلورین گیس کے

زیر عمل کیا جاتا تھا یا اس کے عوض ان کو رنگ کاٹ سفوف یا دیگر کلورین پیدا
کرنے والی اشیا کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ان کچدھاتوں کا سونا،
سونے کے کلورائیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن آہنی اکسائیڈ پر کسی طرح کا عمل

 نہیں ہوتا ہے۔ سونے کے کلورائیڈ کو پانی میں گھول کر فیرس سلفیٹ یا دیگر اشیاء سے سونے کی ترسیب کی جاتی تھی۔




اس کے مقابلے میں بہت طویل اور پیچیدہ طریقے بھی ایجاد ہوئے تھے لیکن اب یہ سایا ناٹڈی طریقے کی آسانی کی وجہ سے ترک کر دیے گئے ہیں۔

سایا ناٹڈی طریقہ — اس کے موجد میسرز ہیکٹ آر تھر اور

فارسٹ ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ آکسیجن کی موجودگی میں پوٹاسیم سایا ناٹڈ سونے کو سرعت کے ساتھ حل کرتا ہے بشرطیکہ وہ باریک ریزگی کی شکل میں موجود ہو۔ اس کام کے لیے کمزور محلول، طاقتور محلول کے مقابلے میں زیادہ موثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان میں آکسیجن کا زیادہ حصہ حل ہو سکتا ہے۔ (جرنل آف کیمیکل سوسائٹی ۱۸۹۳ء)

 صفحہ (334)



اس طریقے میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ خام لُب کو راست طور پر زیر عمل کیا جاسکتا ہے یعنی اس کو کلکانے اور دھو دھو کر ارتکا ز کرنے کی ضرورت نہیں۔

سایا ناٹڈی محلول کی طاقت اور تا فی صدر رکھی جاتی ہے۔ فضلے یا مرکب اشیاء کو (جو کچھ سے پاک ہوں) ظرف میں رکھ کر اس محلول کے ساتھ ۲۰ تا ۲۵ گھنٹوں تک رکھ چھوڑتے ہیں۔ محلول کا دورہ قائم رکھنے کے لیے دورانی پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صاف سیال کو بہا کر ان صندوقوں میں لیا جاتا ہے جن میں جست کی کترن ہو۔ اس جست سے سونے کی ترسیب بشکل سیاہ

سفوف ہوتی ہے۔ جس کو اوقات متعینہ پر اکھٹا کر کے جست سے حتی الامکان علیحدہ کرنے کے لیے پانی سے دھویا جاتا ہے جس کے بعد بوتلوں میں گدازندوں کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ اس سے نہایت ہی خام سونے کی اینٹیں تیار ہوتی ہیں اور خُبث علیحدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ ہات کے سونے کا ۹۰ فی صد حصہ دستیاب ہوتا ہے اور سایا نائڈی سیال کو دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کچھ ہات کی غیر جنسی اشیاء متاثر نہیں ہوتیں۔

اس طریقے سے ان سب کچھ ہاتوں کو زیرِ عمل لایا جاسکتا ہے جو کسی اور طریقے سے متاثر نہ ہو سکیں۔ یہ طریقہ آج کل جنوبی افریقہ اور مغربی آسٹریلیا میں زیادہ مروج ہے لیکن سونے کی موٹی ریزنگی کے لیے موزوں نہیں بلکہ صرف فضلے اور مرکوز شیا ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کارخانے اگر ہوادار ہوں، اور ان میں صفائی کا خیال رکھا جائے تو سایا نائڈی زہر کا اثر کارگیروں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔

سیمنس ہالسکے کے طریقے میں سونے کی ترسیب برق پاشیدگی سے عمل میں آتی ہے۔


سلمان نے پہلی مرتبہ تجویز کیا کہ معمولی سایا نائڈی محلول میں سایا نوجن برومائڈ شامل کیا جائے جس سے عرصہ تعامل میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے اور محلول بھی زیادہ کارگزن جاتا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق سونے کی ترسیب جست کی کترن کے عوض اس کے دھوئیں سے کی جاتی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۴۴۲)۔

جس فضلے میں پائراٹمی ایشیا (خصوصاً تانبا) کی زیادہ مقدار موجود ہو، اس طریقے سے زیرِ عمل کرنے میں بڑی دقیق پیش آتی ہیں۔ ان کو اکسانے کی غرض سے مرطوب حالت میں ان کو ہوا میں رکھ چھوڑتے ہیں جس سے آزاد ثرثہ اور حل پذیر نمک تیار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سایا نائڈ کا صرفہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ہات کے تعادل اور حل پذیر سلفیٹس کی تحلیل کی غرض سے چونا استعمال کیا جاتا ہے۔

نردا کچھ کو محلول کے ساتھ ہلور کر تقطیری شکنجے میں چھان لیتے ہیں۔

صفحہ (335)

کچدھات اتنی باریک پسینی چاہیے جتنا کہ کچدھات اور سونے کے درمیان باہمی ملاپ کے نقطہ نظر سے درکار ہوتا کہ سونا محلول سے متاثر ہو سکے۔ اسی لیے فضلے اور دیگر عام کچدھاتوں کے لیے جتنی زیادہ باریک ان کی پسائی ہوگی اتنا ہی مکمل سونے کا استخراج ہوگا۔ پسائی کے لیے آج کل نل اور گولے چکیاں بکثرت مستعمل ہیں۔ شکل ۱۳۳ میں ہارڈ نیج چکی دکھلائی گئی ہے۔ اس کے خانے کی شکل کی وجہ سے اس کے اندر بڑے بڑے گولے چوڑے سرے ہی پر رہ جاتے ہیں۔

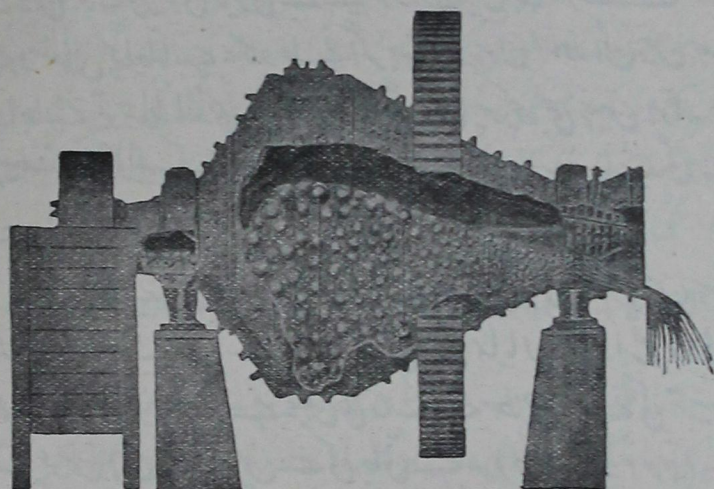

شکل - ۱۳۳

پسینی ہوئی کچدھات کی باریکی پر محلول کے اثر کا انحصار ہے۔ موٹے ریزے جلد تہ نشین ہوتے ہیں اور ان میں سے محلول جلد بہ نکلتا ہے جس سے لب کی ساری کمیت میں نمی پہنچتی ہے اور محلول کا دورہ اچھا ہونے کی وجہ سے سونے کا یکسانیت کے ساتھ

استخراج ہوتا ہے۔ محلول کے حوضوں سے حاصل شدہ سیال شفاف ہوتا ہے اور اس کو چھاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اُن صورتوں میں جہاں موٹی کچلائی کافی ہو، کچدھات کے سلوک میں بہت کم صرفہ ہوتا ہے۔

صفحہ (336)

باریک ریزے جلد نشین نہیں ہوتے اور ان میں محلول کا دورہ بہت ہی آہستہ اور یکسانیت کے ساتھ نہیں ہوتا جس سے رساؤ کے ذریعے استخراج کرنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ ان کو مرطوب کرنے پر ان کا ”کیچر“ بنتا ہے۔

کچدھات کی خاصیتیں کچلنے پر بہت زیادہ متغیر ہوتی ہیں۔ وہ کچدھاتیں جن کی بناوٹ اور سختی یکساں ہوں کچلنے پر یکساں قد و قامت کے ریزوں کی شکل میں دستیاب ہوتی ہیں۔ بعض کچدھاتوں میں سخت اور نرم حصے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مختلف غیر جنسی اشیا موجود ہوتی ہیں۔ ان کو توڑنے پر ذروں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی کیونکہ جب تک سخت اشیا کافی طور پر باریک ہوں اس وقت تک دیگر اشیا کا نہایت ہی باریک سفوف بن جاتا ہے جس کا کیچر تیار ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اس باریک سفوف علیحدہ کر لینا چاہیے ورنہ اس کی وجہ سے محلول کے دورے میں رکاوٹ پیدا ہونے سے عمل میں تاخیر ہوگی۔

دریت، اور ”کیچر“ کی علیحدہ علیحدہ آزمائش کی جاتی ہے تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ کس میں فی الحقیقت کتنا سونا ہے اور جس کسی حصہ میں سونا موجود نہ ہو اس کو علیحدہ کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے اور اگر اس میں بہت ہی کم سونا ہو تو علیحدگی کے بعد اس کو خاص طریقوں کے زیرِ عمل کیا جاتا ہے۔

بعض صورتوں میں تشفی بخش طور پر سونے کا استخراج کرنے کے لیے کل کچدھات کو نہایت ہی باریک کیچر کی شکل میں تبدیل کرنا لازمی ہے لیکن یہ ایک خاص عمل ہوگا۔ ٹیلیورک (telluric) اینیٹمنی دار اور دیگر دشوار گداز کچدھاتوں کے لیے ”کیچر“ طریقے مستقل ہیں۔

جن کچدھاتوں میں سونے کے موٹے موٹے ریزے ہوں، ان کو پہلے ملخانا چاہئے اور فضلہ نشین ہونے، اور دیگر مناسب سلوک کے بعد، سایا ناڈی عمل کیا جاتا ہے۔

بڑے بڑے حوضوں کے اندر ریت کو زیرِ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ حوض لکڑی، لوہے یا لکڑیٹ سے تیار کیے جاتے ہیں جن کی تہ عارضی ہوتی ہے، یا اس کے عوض کچدھات میں سے ٹپک کر نکلے ہوئے محلول کو بہا کر نکالنے کے لیے کوئی اور انتظام کیا جاتا ہے۔ حوضوں کے اندر اشیاء کو یکسانیت کے ساتھ بھرنے کی احتیاط رکھی جاتی ہے اور ریت کو یکساں طور پر بکھیر کر تقسیم کرنے کے لیے خاص تدابیر ہیں۔

ڈارے کی تقسیمی مشین میں کھوکھلی گردشی ٹہنیاں لگی ہوتی ہیں جن میں سے پانی میں گھٹا ہوا لُب فواروں کی شکل میں زور سے نکلتا ہے جس کے ردِ عمل سے یہ ٹہنیاں گھومتی ہیں۔ اس طریقے سے سیالوں کا دورہ آزادی سے ہوتا رہتا ہے۔ عمل کے اختتام پر ٹھوس اشیاء کو حوض کے کناروں میں سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ جس کے لیے بعض تختیاں جو آسانی سے نکالی جاسکیں رکھی گئی ہیں۔

صفحہ (337)

محلول کا دور — کچدھات سے محلول کا مس تقریباً ۶۰ تا ۷۰ گھنٹوں

تک رہتا ہے جس عرصے میں پیمپوں کے ذریعے سیال کا دورہ قائم رکھا جاتا ہے۔ شفاف سیال کو اس کے بعد جست کے ڈبوں میں بہا لیتے ہیں جہاں سونے کی ترسیب ہوتی ہے (دیکھو ذیل کا بیان)۔

کیچٹر — اس کو پہلے تہ نشین کر کے ایک خلائی چھلنی میں سے چھان لیتے ہیں۔ اس وقت اس میں صرف ۲۵ فی صد رطوبت رہ جاتی ہے جس کی ضرورت ظاہر ہے۔ اس کے بعد لُب کو بڑے حوضوں میں ڈال کر ۸ تا ۱۰ گھنٹوں تک مشینی ہلورنیوں کے ذریعے ہلورتے ہیں۔ ان حوضوں میں ۸۰ ٹن لُب اور ۱۶۰ ٹن محلول لیا جاتا ہے۔ استعمال شدہ محلول کی قوت ۱۰ تا ۱۵ فی صد ہوتی ہے۔

اس کے بعد محلول کو چھان کر ٹب کو خاص چھلنیوں میں لیتے اور پانی سے دھوتے ہیں۔ جست کو ڈبوں میں لینے کے قبل محلول کو نتھار کر صاف کر لیا جاتا ہے۔

دشواری سے حل ہونے والی کچدھاتیں مرکب اشیاء۔ ان کو راست طور پر

یا ابتدائی کلساؤ کے بعد زیرِ عمل کیا جاتا ہے۔ آخر الذکر طریقے میں سونے کا زیادہ استخراج ہوتا ہے، مثلاً ایک مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ ایک خاص کچدھات کو راست طور پر زیرِ عمل کرنے کے بعد ۸۰ فی صد سونا دستیاب ہوا لیکن اُسی کچدھات کو کلسانے پر اس کی پیداوار ۹۵ فی صد بڑھ گئی۔ کلسانے سے ٹیلیوریم، اینٹینی اور آر سینک اور کچدھاتوں سے سونا نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہر حالت میں کچدھات کو پیس کر اس کا ”کچھڑ“ تیار کر لینا لازمی ہے جس کو سرد یا گرم سایا نائڈی محلول کے ساتھ ہلوا جاتا ہے جس سے استخراج کا عمل بہتر اور جلد تر ہوتا ہے معمولی محلول میں بعض اوقات سایا نو جن برومائڈ بھی شریک کیا جاتا ہے جس سے وقت کی بچت کے علاوہ محلول زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ایسی کچدھاتیں اور فضلے جن میں سونے کی مقدار صرف چند ڈرام ویٹ فی ٹن ہی ہوں، بہت کفایت سے اس کے ذریعے زیرِ عمل کی جاتی ہیں۔

سایا نائڈی محلول — استعمال شدہ سایا نائڈ خام سوڈیم سایا نائڈ

ہوتا ہے جس میں خالص سایا نائڈ ۳۸ فی صد ہوتا ہے۔ اس کو پوٹاسیم سایا نائڈ کے مساوی بنا کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ [اس مثال میں سایا نو جن کا حصہ ۱۰۶ فی صد KCN کے مساوی ہے۔] [بقیہ حصے میں زیادہ تر کاربونیٹ اور دیگر غیر خالص اشیاء موجود ہوتی ہیں۔]

ایسے فضلے اور کچدھاتیں جن میں بہت زیادہ پائراٹنی مادہ (خاص کر پائیراٹس) یا دیگر تھکیدی معدنیات موجود ہوں، ان کو اُس طریقے سے زیرِ عمل کرنا مشکل ہے۔ مرطوب حالت میں ان کو ہوا لگنے سے ان کے حل پذیر نمک تیار ہوتے ہیں جن سے سایا نائڈ کی تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے


سایا ناؤڈ کا صرفہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی خاص کچھ صحت کے محلول کی مناسب قوت دریافت کرنے کے لیے نہایت ہی احتیاط سے متعدد تجربے کیے جاتے ہیں۔ کچھ صحت کی تعدیل اور سلفیٹس کی تحلیل کی غرض سے چونا استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ پورے طور سے کارگر نہیں ہوتا۔ بہت سی صورتوں میں دھونا زیادہ تشفی بخش ہے اگر وہ ممکن ہو۔

سونے کی بازیابی — محلول سے سونے کی ترسیب مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے :-

(۱) صند و قوں میں سے گذار کر جن میں فلزی جست کی باریک کترن ہو۔ اس طریقے میں سونے کا رسوب بہ آسانی حاصل ہوتا ہے اور صند و قوں میں بیگنی مائل سیاہ رنگت کے سفوف کی شکل میں ملتا ہے۔


(۲) محلول میں جست کے سفوف کو ہلورنے کے بعد تیار شدہ سونے کے رسوب کو تقطیری شکنجے میں سے چھان کر۔

(۳) برق پاشیدگی کے طریقوں سے۔

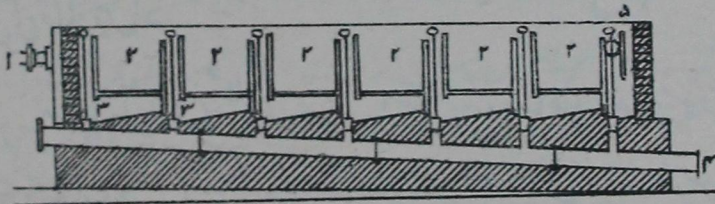

شکل ۱۳۴۔ سایا ناؤڈی محلول سے سونے کی ترسیب کے لیے جستی صند و ق۔
(۱) سیال داخلہ (۲) خانے جن میں جستی کترن ہے (۳) کچھ ٹکالنے کی ڈاٹ۔
(۴) صفائی نل (۵) صُرت شدہ محلول کا مخرج۔

 پہلا طریقہ زیادہ مستقل ہے۔ تعامل حسب ذیل ہوتا ہے :-



شکل ۳۴ میں جست کے ڈبے دکھائے گئے ہیں۔

یہ ڈبے متعدد خانوں میں (عموماً ۶ عدد) منقسم ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں ایک جذبہ دی ہے جو قریب قریب تک چلی آتی ہے۔ محلول ایک سرے پر ڈالا جاتا ہے جس کو ”سرے کا صندوق“ کہینگے۔ یہاں سے گذر کر ہر ایک خانے میں یکے بعد دیگرے جاتا ہے اور ہر ایک کا چھلکاؤ دوسرے حوض کی تہ پر جانکلتا ہے۔ ہر خانے میں ایک ٹوکرا یا سوراخدار فلزی چادر کا ظرف ہے جس میں جست کی نہایت ہی باریک کترن بھردی جاتی ہے۔ اس سے ایک بڑی تعالیٰ سطح حاصل ہوتی ہے اور تریب سرعت کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔

قلوی سایانائڈی محلولوں میں سے جست کے ذریعے سونا، چاندی، تانبا، اینٹیمنی، آرسینک، پارے اور سیسے کی تریب ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے نکل، کوبالٹ، اور کڈیم بھی مرسوب ہو جاتے ہیں۔ رسوب میں سیلینیم اور ٹیلیوریم بھی موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سونا مرسوب ہوتا ہے اور چاندی کی اس کے بعد تریب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چونے کے سلفیٹ اور کاربونیٹ فیروسیانائڈز اور سلیکات بھی جست کے ڈبوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔

جست کو مزید موثر کرنے کی غرض سے تھوڑا تھوڑا ایڈاسیٹکٹ کا محلول سرے کے صندوق میں مسلسل شامل کیا جاتا ہے۔

سونے کی تریب صرف آزاد سایانائڈ ہی کی موجودگی میں آسانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر محلول میں یہ موجود نہ ہو تو جست کے ڈبوں میں ان کے داخلے کے قبل اس کو شریک کر دینا چاہیے۔ یہ شامل کردہ سایانائڈ قلوئی ہو۔ ابتدا میں جست پر رسوب چمٹ جاتا ہے لیکن بعد میں اس سے نکل آتا ہے اور بیگنی نائل سیاہ کیچڑ کی رنگت اختیار کرتا ہے۔

جست کے ڈبوں کے کیچہ طر کی تشریح (کارخانہ کارنگا ہاٹ)

۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۰۶۱۶	۰۶۱۴	۰۶۹۸	۳۶۷۶	۳۶۱۳	۱۶۷۲	سونا
۱۹۶۲۰	۱۶۶۷۸	۲۸۶۷۴	۳۷۶۵۱	۳۲۶۱۳	۲۳۶۸۰	چاندی
۴۶۸۸	۱۲۶۰۰	۸۶۲۴	۳۶۷۸	۴۶۰۸	۲۶۶۴	تانبا
—	۱۰۶۱۳	۶۶۰۲	۱۳۶۸۶	۲۶۲۸	—	لوہا
—	—	—	شائبہ	۲۶۰۷	۱۶۲۶	بٹکل و کوبالٹ
—	—	—	۲۶۸۶	۱۶۸۵	—	ینگینز
۵۲	۴۶۷۷۸	۴۰۶۹۳	۲۹۶۸۸	۴۱۶۶۵	۴۶۶۰۰	جست
۵۶۵۸	۷۶۸۳	۷۶۲۰	۳۶۲۰	۴۶۴۴	۴۰۶۰۰	دیگر اشیا

باریک جالی پر رکھ کر دھونے سے جست کا بڑا حصہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیچڑ کو ہوا میں خشک کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت اس میں ۴۰ فی صد سونا ہوتا ہے اور اس میں سونے اور چاندی کا باہمی تناسب ۲۰:۱ ہوتا ہے۔

ایسے کیچڑوں کو مختلف طریقوں سے زیرِ عمل کیا جاسکتا ہے۔ ان کو آہنی توے پر بھون کر ان کا نامیاتی مادہ جلا دیا جاتا ہے اور جو اسفل دھاتیں ان میں موجود ہوں ان کی تکسید بھی تقریباً مکمل طور پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں سہاگا، سوڈا، فلور اسپار، اور بعض مقامات پر ریت اور دیگر تکسیدی گدازندے ملا کر گریفاٹائی بوتلوں میں پگھلایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ۹۵۰ خلیص کا سونا تیار

(صفحہ 340)

لے گولڈ ریفاٹنگ۔ ڈی کلارک صفحہ 74 Karangahake

۵۰ اس کا اندازہ نہیں کیا گیا۔

کیا جاسکتا ہے لیکن دھول اور خبثت میں بہت زیادہ مال ضائع ہوتا ہے۔
عام طور سے کچر کو سلینورک ترشے سے دھو لیتے ہیں تاکہ آزاد جست علیحدہ
ہو جائے۔ اس کے تعامل سے تیار شدہ گیس میں آرسینک، اینٹیمنی، ٹیلیوریم، اور
سلینیم دار مرکبات موجود ہوتے ہیں جو زہریلے ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں
ہائیڈرو سائیئک ترشے کی گیس بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کام کے لیے بندیا
ٹوپن دار حوص استعمال کیے جائیں تو مناسب ہے۔

کچر کو ایک سہ چوکھٹی تقطیری شکنجے میں سے چھان لیتے ہیں تاکہ باریک ہونا
بچ رہے۔ اس کو دھونے کے بعد دھواں لوہے کی تیار شدہ اتھلی تھالیوں میں
خشک کیا جاتا ہے جس کو بعد میں ایک خانہ دار بھٹی میں چند گھنٹوں تک سرخ
پیش پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا تصفیہ بوتوں یا خاص قسم کے الٹ
بھٹوں میں کیا جاتا ہے۔

سایا نائیڈی کارخانوں میں تیار شدہ سونے میں تانبا، اینٹیمنی، سیسہ،
ٹیلیوریم، سلینیم اور دیگر دھاتیں موجود ہوتی ہیں۔ کچدھات کو سایا نائیڈ کے
زیر عمل کرنے سے قبل بھوننے پر ٹیلیوریم اور سلینیم کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے لیکن
خام کچدھاتوں پر بروم سایا نائیڈ کے محلولوں کے راست عمل سے ان کی مقدار میں
اضافہ ہو جاتا ہے۔ زرگل مٹی کے بوتوں میں تکسیدی گڈازندوں کے ساتھ اس کو
گلایا جاسکتا ہے لیکن گریفائیٹی بوتوں میں یہ ممکن نہیں کیونکہ کاربن کا تجویلی عمل
لوٹ کی علیحدگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے لیکن گریفائیٹی بوتے جلد ٹوٹتے نہیں،
اسی لیے ان کا استعمال زیادہ عام ہے۔ خبثت کا بیج نما اور شفاف ہو ورنہ اس
کے ساتھ سونا نکل آئیگا۔ اگر کم مایہ کچدھات استعمال کی جائے اور چھاننے میں
احتیاط نہ کی جائے تو جست کے ڈبوں میں بہت زیادہ سلیکائی مادہ آجاتا ہے
جس کی وجہ سے تیار شدہ خبثت کی مقدار سونے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

سونے کو ضائع نہ کرنے کی غرض سے ان بوتوں کے مال کو نہایت احتیاط
کے ساتھ کاچتے ہیں اس کام کے لیے ایک آہنی ڈنڈے کے سرے پر خبثت کا ایک
”بھاڑو“ (یعنی ٹکڑا) لگا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

رسوب میں سلفائیڈز اور سلفیٹس کا وجود نا مناسب ہے کیونکہ ان کی وجہ سے بوقت تصفیہ سونا ضایع ہوتا ہے۔

سایانا ڈی محلولوں سے سونے کی بازیابی کے لیے برق پاشیدگی کے طریقے بھی مستعمل ہیں۔ سیمنس ہالسل کے طریقے میں سیسے کے برقیے استعمال کیے جاتے ہیں اور حاصل کردہ سونے کی بذریعہ بوتہ کاری بازیابی عمل میں آتی ہے۔

کیچر کے ابتدائی سلوک کے دوران ہی میں چاندی کو علیحدہ کر کے زیادہ خالص سونا تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیچر کو ایک آہنی ظرف میں سلفیورک ترشہ اور نائٹریک (NaHSO₄) کے ساتھ ملا کر بتدریج گہری سرخ تپش تک گرمایا جاتا ہے۔ حاصل شدہ شے کو پانی کے ساتھ ابال کر ثقل کو نتھار کر دھو لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ۹۹ تا ۹۹.۹۹ خالص سونا تیار کیا جاسکتا ہے۔ چاندی کی بعد میں تانبے کے یا برق پاشیدگی کے ذریعے بازیابی کی جاتی ہے۔

عمدہ سونا تیار کرنے کے لیے چاندی کو کلورائیڈ میں تبدیل کرنے کی غرض سے ترشی اور نائٹریک کے سلوک کے بعد کیچر کو نمک کے ساتھ گرمانے کی تجویز ہوئی تھی اور حاصل کردہ کمیت کو سہاگے کے ساتھ ملا کر گدازا گیا لیکن یہ طریقہ تشفی بخش ثابت نہ ہوا، کیونکہ بعض حالتوں کے تحت کلورین رہا ہوتی ہے اور طیران پذیر گولڈ کلورائیڈ تیار ہو جاتا ہے جس سے سونا ضایع ہوتا ہے۔

سیسے کے ذریعے قیمتی دھاتوں کا ارتکاز کیا جاسکتا ہے جن کو بعد میں بوتہ کاری کے طریقے سے علیحدہ کر لیا جاسکتا ہے۔ جست کو گھول کر ثقل کو دھو لیا جاتا ہے اور اس کو خشک کرنے کے بعد اس میں مردہ سنگ سلیکا، خبائثت، اور کوئلے کا بڑا دہ شامل کر کے ایک چھوٹی بھٹی میں اس کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ سیسے کی تجوئل کی تکمیل کی غرض سے عمل کے اختتام کے قریب لوہا شامل کیا جاتا ہے۔ سیسے کی بوتہ کاری حسب معمول کی جاتی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سہاگہ سوڈے کی راکھ اور سلیکا کے آمیزے کا گدا زندہ عمل کے اختتام پر شامل کیا جاتا

(341) صفحہ

ہے تاکہ ٹجٹ تیار ہو جس کو بہا کر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اب سونے کی حاصل شدہ پیڑی کو توڑ کر تھوڑے سے گدازندے کے ساتھ بوتوں میں گلاتے ہیں۔

 
نیارنا۔ قدرتی سونا اور سونے کی اینٹوں میں اکثر چاندی اور دیگر دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ اسفل دھاتیں بوتہ کاری میں علیحدہ ہو جاتی ہیں، یا اگر تقریباً خالص ہوں تو شورے اور سہاگے کے ساتھ گدازنے سے ان کی علیحدگی ہوتی ہے لیکن چاندی اور پلاٹینم وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں جن کو کیمیائی طریقوں سے علیحدہ کرنا چاہیے۔ اس کو اصطلاحاً "نیارنا" کہتے ہیں۔ اس میں چاندی کو بذریعہ ترشہ حل کر لیا جاتا ہے۔

سونے اور اسفل دھاتوں کے بھرت بھی اس طریقے سے متاثر نہیں ہوتے اگر اسفل دھاتیں بہت زیادہ مقدار میں موجود نہ ہوں، اور اگر چاندی کی کافی مقدار موجود نہ ہو تو وہ اتنی شامل کی جائے کہ یہ عمل ہو سکے۔

سلفیورک ترشے سے نیارنا۔ گرم اور تیز سلفیورک ترشے میں

چاندی حل ہو جاتی ہے اور نقرئی سلفیٹ بنتا ہے۔ نیارنے کے بھرت میں چاندی ۶۰ فی صد سے کم نہ ہو۔ بلکہ استعمال شدہ بھرتوں میں چاندی کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سیال دھات کو پانی میں ڈال کر دانہ دار بنا لیا جاتا ہے تاکہ ترشے کے عمل کے لیے بڑی سطح ملے۔


نیارنے کے کڑھاؤ عموماً سفید دھلواں لوہے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی چوڑائی ۲ فٹ ہوتی ہے۔ ان پر ایک ڈھکن ہے۔ اس پر ایک نل لگا ہوا ہے جس کے ذریعے تیار شدہ SO_2 نکل کر ایک سیسے کے خانے میں چلی جاتی ہے جہاں اس کو سلفیورک ترشے میں تبدیل کر لیا جاتا ہے جس کو دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔



ان طرفوں کے نیچے آگ سلاگائی جاتی ہے۔ دانہ دار دھات کو اپنے وزن سے ۱/۲ گنا طاقتور ترشے کے ساتھ ملا کر سلفورک ترشے کے نقطہ جوش تک گرمایا جاتا ہے۔ تیار شدہ نقرئی سلفیٹ ایک لٹی نما شکل میں علیحدہ ہوتا ہے


جس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی قلمیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کو سیسے کی استرکاری کے حوض میں ڈال کر پانی کے ساتھ ہلور دیا جاتا ہے اور بھاپ کے ذریعے اس کو گرماتے ہیں۔ سلفیٹ پانی میں گھل جاتا اور سونا تہ نشین ہوتا ہے۔ اس کو اکٹھا کر کے دھو لیتے ہیں۔ اس میں اب بھی تھوڑی سی چاندی باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو دوسری مرتبہ سلیفورک ترشہ اور سوڈیم سلفیٹ کے آمیزے کے زیر عمل کھیا جاتا ہے۔ اس آمیزے کے اجزائے ترکیبی کا تناسب ۵:۳ ہوتا ہے جس کو خوب گرماتے ہیں۔ سلفیٹ کی موجودگی ترشے کے نقطہ جوش کو بڑھا دیتی ہے جس سے پس ماندہ چاندی کو ترشہ حل کر لیتا ہے۔ بعض اوقات ایک اور سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کڑھاؤ میں پس ماندہ اشیاء کو ترشے کے ساتھ جوش دیا جاتا ہے اور اس کے ٹفل کو دھو کر خشک کرنے کے بعد پگھلا لیتے ہیں۔

 چاندی کے سلفیٹ کے محلول کی تحلیل ماننے سے ہوتی ہے۔



اور تیار شدہ چاندی کے رسوب کو ماقوائی دباؤ کے ذریعے خشک کر لیا جاتا ہے۔ اس کو بوتلوں میں پگھلا کر ان کے گندے بنایے جاتے ہیں۔ بعد میں تانے کی ترتیب لوہے کے ذریعے کی جاتی ہے یا اس کے عوض محلول کو مرکنز کر کے کاپر سلفیٹ کی قلمیں تیار کر لی جاتی ہیں جن کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ مادری سیٹل کو شیشے یا پلاسٹم کے ظروفوں میں اور زیادہ مرکنز کر کے زائد ترشے کی بازیابی کی جاتی ہے جس کو دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔

 گڈنگو کے ترمیم کردہ طریقے میں تقریباً سلفیٹ کی قلمیں خشک کر کے ۴ تا ۵ فی صد کوک یا فلکزی کے کوئلے کے بُرادے کے ساتھ گرمائی جاتی ہیں۔ سلور سلفیٹ کی تحلیل مندرجہ ذیل تعامل کے مطابق ہوتی ہے :-




تلمائے ہوئے سلفیٹ کے دھوون کی ترسیب تانبے کے ذریعے ہوتی ہے۔

صفحہ (343)

اس طریقے سے جس چاندی میں فی پاؤنڈ ۳ گرین سونا موجود ہو اس کو منافع کے ساتھ نکالا جاسکتا ہے۔ جب یہ طریقہ ایجاد ہوا تھا اس وقت چاندی کے پُرانے سامان سے سونا علیحدہ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں خراب کی گئیں کیونکہ اس سے قبل استعمال شدہ نائٹرک ترشے سے نیارنے کا طریقہ بہت ہی گراں تھا۔

نائٹرک ترشے سے نیارنا۔ اس طریقے میں سلفیورک ترشے کے

 عوض نائٹرک ترشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عمل پلائٹیم، شیشہ، یا چینی کے قریبیوں میں کیا جاتا ہے۔ ترشے کے بخارات کی بازیابی کے لیے ان کے ڈھکن مکشوفوں سے ملتی ہوتے ہیں۔ نائٹرک ترشہ بھرت پر آسانی سے عمل نہیں کرتا اگر اس میں سونے سے تین گنی چاندی موجود نہ ہو۔ اگر اس میں چاندی کی مقدار کم ہو تو اس کو پگھلا کر چاندی لانے کے بعد اس کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ بھرت کو دانہ دار بنا کر اس کے وزن سے دُگنے ترشے کے ساتھ اُبالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں تھائی حصہ پانی شامل کرتے ہیں۔ چاندی کے گھلنے تک سُرخ دھواں نمودار ہوتا رہتا ہے۔




حاصل شدہ سلور نائٹرک کا محلول نکال لیا جاتا ہے اور پس ماندہ سونے کو تھوڑے سے نائٹرک ترشے کے زیرِ عمل کر کے اس کو دھو لیتے ہیں جس کے بعد ہاگے کے نیچے اس کو پگھلا کر اس کی اینٹیں تیار کر لی جاتی ہیں۔

بعض مرتبہ دونوں ترشوں سے نیارنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دانہ دار بھرت کو پہلے نائٹرک ترشے کے زیرِ عمل کرنے کے بعد خوب دھو لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حاصل شدہ سونے میں ڈھواں لوہے کے ظرف کے اندر سلفیورک ترشہ

لے یہ قدیم طریقوں کی نسبت صحیح تھا۔
لے علی طور پر اس کی مقدار اس سے کم ہوتی ہے۔ اگر سونے کے وزن سے ۱/۲ گنی بھی چاندی موجود ہو تو مکمل طور پر علیحدگی عمل میں آئے گی۔

اور شورہ ملا کر آمیزے کی خشکی تک تبخیر کر لی جاتی ہے۔ اور مزید سلفیورک ٹرٹھ شامل کیا جاتا ہے اور گرمانے کے بعد محلول کو علیحدہ کر کے پس ماندہ سونے کو دھو کر چھان لیتے ہیں اور خشک کرنے کے بعد پگھلا کر اس کی اینٹیں تیار کر لی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے تیار کردہ سونا ۹۹۸ خالص ہوتا ہے۔

 چاندی کی بازیابی کے لیے اس سلور نائٹریٹ کے محلول میں ہائیڈروکلورک ٹرٹھ شامل کیا جاتا ہے جس سے چاندی کی بشکل کلورائیڈ ترسیب ہوتی ہے۔ ہائیڈروکلورک ٹرٹھ نہایت احتیاط کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تاکہ تیار شدہ نائٹریک ٹرٹھ دوبارہ استعمال میں لایا جاسکے۔



اگر نیارنے کے ترشوں میں آزاد ہائیڈروکلورک ٹرٹھ موجود ہو تو تیار شدہ کلورین سے سونا بھی متاثر ہوگا۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ ہائیڈروکلورک ٹرٹھ آزاد حالت میں نہیں ہے، ٹرٹھ میں تھوڑا سا نائٹریٹ شامل کر کے آزمایا جاسکتا ہے۔

تیار شدہ سلور کلورائیڈ کی تحویل جست سے ہو سکتی ہے (دیکھو آئیوڈائیڈ کی تحویل - صفحہ ۴۱۰، یا اس کے عوض سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ اس کو پگھلانے پر بھی - دیکھو صفحہ ۳۸۸ -

پلاٹینم سے علیحدگی۔۔۔ نائٹریک ٹرٹھ سے نیارنے میں اگر پلاٹینم کی مقدار چاندی کی مقدار کی ۹ فی صد سے کم ہو تو اس کو گھول کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اگر سونے کے ساتھ اس سے زیادہ پلاٹینم موجود ہو تو ماء الملوک کے ساتھ گھول کر پلاٹینم کی ترسیب بشکل $2\text{NH}_4\text{Cl} \cdot \text{PtCl}_4$ ذریعہ نوشادر کی جاتی ہے۔

دریاب آرمونے کے ساتھ بعض مقامات پر آسمواریڈیم کے سخت اور بھاری بھرت کے ریزے پائے جاتے ہیں جو سونے میں کیمیائی طور پر حل نہیں ہوتے۔ امریکا کے دار الضرب میں اس کو علیحدہ کرنے کے لیے دھات کو اونچے بوتلوں میں پگھلایا جاتا ہے۔ جب دھات پورے طور پر پگھل جائے تو یہ بھاری ریزے تہ نشین ہو جاتے ہیں۔ دھات کے ساتھ بعض اوقات چاندی بھی شامل کی جاتی ہے تاکہ اس کی کثافت نوعی کم ہو جائے جس سے آسمواریڈیم زیادہ سرعت کے ساتھ تہ نشین ہو جاتا ہے۔ بالائی تھوں کو فراگیر کے ذریعہ نکال کر نیار لیتے ہیں

(344) صفحہ

اور اسی بوتے میں تازہ مال ڈالا جاتا ہے۔ تر نشین حصے کو متعدد مرتبہ چاندی کے ساتھ پگھلایا جاتا ہے تاکہ سونے کی مقدار کم پڑ جائے۔ اس کے بعد اس کو نائٹریک ٹرسے سے نیار لیتے ہیں جس سے چاندی گھل جاتی ہے اور آسموار ٹیم کے ریزے مع کسی قدر سونے کے، سفوف کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس سونے کو دھو کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

برق پاشیدگی سے نیارنے کے طریقے۔ سونے کو چاندی سے

بذریعہ برق پاشیدگی علیحدہ کرنے کے لیے پٹاسیئم نائٹریٹ کے سیر شدہ سلفیورک و نائٹریک تیزاب دار محلول کا برق پاشیدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ۱۵۵ ولٹ کی قوت محرکہ برق اور فی مربع فٹ ۲۰ امپیر کی برقی رو استعمال کی جاتی ہے۔ چاندی، لمبی لمبی سوئی نما قلموں کی شکل میں حاصل ہوتی ہے جن کی امتداد ہر دو برقیروں کے درمیان ہونے سے چھوٹے دور کا اندیشہ ہے جس کے لیے خاص توجہ درکار ہے۔ اس کو روکنے کے لیے حرکت پذیر جالیاں یا آور ٹرکیبین مستعمل ہیں۔

جدید آکوں میں منفی برقیہ چاندی کا ایک بے سراپٹ ہے جس پر گریفائٹ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ پٹہ آہستہ آہستہ سیال کے اندر بیلنوں پر چلتا رہتا ہے اور اس کی موٹائی ۰.۱۳۱۳ انچ ہے۔ تیار شدہ تقری قلیں ایک اور بے سرے پٹے پر گر جاتی ہیں جو کسی قدر مائل رکھا جاتا ہے تاکہ طرحی حوض کے کنارے کے اوپر سے گذر سکے۔ مثبت برقیہ اُٹھلے تھالوں میں پٹے کے اوپر رکھے ہوتے ہیں۔

سونے کو انپھوٹک بنانا۔ آر سینک، اینٹیمنی، ہسمت اور

سیسے کی قلیل مقدار سے بھی سونا پھوٹک پڑ جاتا ہے۔ اس کو انپھوٹک بنانے کے لیے گچھلی ہوئی دھات کو مرکبورک کلورائیڈ کے زیر عمل کیا جاتا ہے، یا اس میں سے کلورین چکنی مٹی کے ٹیل کے ذریعہ گزاری جاتی ہے۔ یہ آخر الذکر طریقہ لندن کے دارالضرب میں مستعمل ہے (طرک طریقہ)۔ ہسمت، اینٹیمنی، آر سینک کے کلورائیڈز کی تیجہر ہو جاتی ہے، اور اگر چاندی بھی موجود ہو تو اس کا تیار شدہ سلور کلورائیڈ پھل کر اوپر آ جاتا

ہے۔ سونا متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے کلورائیڈ کی بلند تپش پر تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایسے بھرت بھی بنائے جاسکتے ہیں جن میں چاندی موجود نہ ہو۔

سیسے کے ساتھ تصفیہ کرنا — سونے اور چاندی کو بچھلانے کے

لیے جو بوتے استعمال کیے گئے ہوں ان کو پرانے اور بیکار ہو جانے کے بعد، توڑ کر پیس لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پارے کے ساتھ تلغیم کیا جاتا ہے۔ ثقل کو سیسہ دار اشیاء کے ساتھ گلا کر تیار شدہ دھات کی بوتہ کاری کی جاتی ہے جس سے سونا دستیاب ہوتا ہے۔ ”پکھرے“ کا بھی اسی طریقے سے تصفیہ کیا جاتا ہے اور بعض مقامات پر کچھ حلوں کو بھی سیسے کے ساتھ اسی طریقے سے گلایا جاتا ہے۔

بھرت — سونے کے بھرت کی قیمت ظاہر کرنے کا معمولی طریقہ ”قیراط“ اور ”قیراط گرین“ ہے۔ (۴ قیراط گرین مساوی ہیں ایک قیراط کے)۔

خالص سونا ۲۴ قیراط ہوتا ہے۔ ۱۸ قیراط سونے میں ۶ سونا اور ۱۸ کھوٹ ہوتا ہے یعنی ۵۰ حصے خالص فی ہزار۔ ۹ قیراط سونے میں ۳۷۵ حصے خالص سونا فی ہزار حصے بھرت ہوتا ہے۔ فرنگی سکے کا سونا ۲۲ قیراط یعنی ۹۱۶۶ حصے فی ہزار ہے۔ اس کی کمفیت نوعی، ۱۵، ۱۷، ۱۸ ہوتی ہے۔ اس میں شامل کردہ کھوٹ تانبہ ہے جو اس کو سختانے کی غرض سے ملایا جاتا ہے۔ ایک نئی اشرفی کا وزن ۱۲۳ گرین ہوتا ہے اور یہ اُس وقت تک زرقا نونی رہتی ہے جب تک اس کا وزن ۱۲۲ گرین سے کم نہ ہو جائے یعنی فرسودگی کے لیے ۲ گرین رکھے جاتے ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس قدر گھسنے کے لیے وہ ۱۸ سال تک گردش میں رہ سکتی ہے۔ سکے میں خالص دھات ہی کی قیمت ہوتی ہے۔ فرانسیسی اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کا معیاری بھرت ۹۰۰ درجہ خالص ہوتا ہے جو مساوی ہے ۲۱ قیراط اور ۲۱ قیراط گرین کے۔

انگلستان میں بنے ہوئے ۹ قیراط سونے کے زیورات پر گولڈ اسمتھ کمپنی کا ٹھپہ لگا دیا جاتا ہے جس سے اس کی قسم، تاریخ تیاری، اور آزمائش خانے کا پتہ چلتا ہے۔ سونے کو سختانے کے لیے اس میں تانبہ اور چاندی شامل کی جاتی ہے بشرطیکہ اس میں توریق درکار ہو۔ سختی اور استواری کے لیے جست شامل کیا جاتا ہے۔ پینسل کے ڈھانچوں اور گھڑی کی زنجیروں میں اکثر جست ہوتا ہے۔

باب (۱۷)

ٹن
(TIN)

طبعی صیتیں

رٹن ایک سفید دھات ہے جس میں زردی مائل رنگت ہوتی ہے۔ اس میں فلزی چمک اور بہت زیادہ تورق ہوتا ہے۔ اس آخر الذکر خاصیت کی وجہ سے اس کے بیٹے موٹے پتر پیٹ پیٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ یہ دھات متحدہ بھی ہوتی ہے لیکن اس کا لوہج صرف ۲ ٹن فی مربع انچ ہے۔ اس کا نقطہ اجماعت ۲۳۲° می ہے اور بھٹے کی تپش پر یہ دھات طیران پذیر نہیں ہوتی بشرطیکہ اس کو اتنی خوبی سے ڈھانپا جائے کہ ہوا کی درآمد نہ ہو سکے۔ نقطہ اجماعت کے قریب یہ دھات پھوٹک پڑ جاتی ہے مثلاً اگر ٹن کی تختی یا اینٹ کو اتنا گرم کیا جائے کہ اس کے کنارے پگھل جائیں اور اس وقت اس کو اونچائی سے زمین پر پھینک دیں تو وہ ٹوٹ جائیگی اور اس عمل کے بعد اس کی شکستگی خاص شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں لمبی استوائی قلمیں (دانہ دار رٹن) دکھائی پڑتی ہیں۔ غیر خالص رٹن میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ موڑنے پر رٹن کی پیٹی سے ایک خاص آواز نکلتی ہے جس کو رٹن کا ”رونا“ کہا جاتا ہے۔ غالباً یہ آواز قلمی ذروں کی لاپتہی رگڑ سے پیدا ہوتی ہو۔

لے اگرچہ رٹن کی تیخیر معمولی بھٹوں کی تپش پر نہیں ہوتی لیکن ایک خاصہ دار بھٹے میں اس کو جلانے سے جو تپش بوجہ نکسید پیدا ہوتی ہے اس پر رٹن کی تیخیر ہوتی ہے۔

رُٹن بھی اینٹیمنی اور بسمت کے مانند قلمی شکل میں بہ آسانی تیار کیا جاسکتا ہے۔ اگر رُٹن کے گندے یا اس کی قلعی کی ہوئی چکدر پر سلفیورک اور نائٹرک ترشوں کے آمیزے کا عمل کیا جائے تو اس کی سطح پر خوبصورت قلم نما نشانات نمودار ہوتے ہیں۔ اس کو مواریسے میٹالک (moirée metallique) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس قسم کی فلزی آرائش پر رنگین وارنشیں چڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ دھات برق اور حرارت کی اچھی موصل نہیں ہوتی۔

خالص رُٹن سانچے میں کم تیش پر ڈھالنے سے بوقتِ انجماد ایک چکدر فلزی شکل اختیار کرتا ہے لیکن اگر اس میں کھوٹ موجود ہو تو اس کے لوٹ کی مقدار کے تناسب سے اس کی سطح کم دبیش کھریلی پڑ جاتی ہے۔ تجارتی رُٹن میں سیسہ، تانبا، آرسینک، اینٹیمنی، اور ٹنگسٹن کی قلیل مقدار پائی جاتی ہے۔

یہ دھات معمولی تیش پر خشک یا مرطوب ہوا سے متاثر نہیں ہوتی۔ نہایت ہی پست تیش پر اس دھات میں ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے یعنی فلزی شکل سے بھوری رنگت کے سفوف میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو ”رادی رُٹن“ کہینگے۔ یہ تبدیلی ۲۹۰° سے کم تیش پر ظہور میں آتی ہے۔ ہوا میں گرم کرنے سے رُٹن اکسا جاتا ہے۔ رُٹن اور اسٹینک آکسائیڈ (SnO_2) میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ رُٹن اور گندھک بہ آسانی آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کیمیائی ملاپ سے اسٹینس سلفائیڈ (SnS) تیار ہوتا ہے جو کلسانے پر سلفیٹ میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ (SnO_2) اور (SO_2) میں اس کی تحلیل ہوتی ہے۔ فلزی لوہے سے بھی (SnS) کی تحلیل ہوتی ہے۔ رُٹن، ہائیڈروکلورک اور سلفیورک ترشوں میں حل ہوتا ہے۔ نائٹرک ترشہ اس پر شدت کے ساتھ عمل کرتا ہے جس سے ایک آکسائیڈ تیار ہوتا ہے۔ یہ دھات سوڈیم اور پوٹاشیم ہائیڈر آکسائیڈز میں حل ہوتی ہے جس سے اسٹینٹ (stannates) بنتے ہیں۔

رُٹن نباتی ترشوں اور حیوانی شوروں سے بہ آسانی متاثر نہیں ہوتا اسی لیے اس کے قلعی کیے ہوئے ظروف، مہربوں کو محفوظ رکھنے اور کھانا پکانے کے لیے

استعمال کیے جاتے ہیں۔

ٹن کی کچدھاتیں

کیسی ٹرائٹ — ٹن کا پتھر (SnO_2) — ٹن کی بس ہی ایک

اہم کچدھات ہے۔ اس کا رنگ زردی مائل گندمی یا سیاہ ہوتا ہے۔ یہ کچدھات قلمائے ہوئے ڈھیلپوں کی شکل میں رگوں کے اندر پائی جاتی ہے اور گرینائٹ کی قسم کی چٹانوں میں بھی اس کے ریزے ملتے ہیں۔ اس کی کثافت نوعی ۶.۵ تا ۷ ہے اور اس میں اچھی چمک ہوتی ہے اور یہ کچدھات اتنی سخت ہوتی ہے کہ چاقو سے اس پر نشان نہیں پڑتا۔ رگ معدن میں اس کچدھات کے ساتھ گیلینا، بلینڈ، ٹانبا، آہنی پائراٹس، دیگر معدنیات پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کے ساتھ ایک اور بھاری معدن یعنی اولفرام (آہنی ٹنگسٹن) بھی ملتا ہے۔ ان کے علاوہ اس کے ساتھ متعدد غیر فلزی معدنیات بھی پائے جاتے ہیں مثلاً گریناٹ، نائس (gneiss) اور یاریری (porphyry) میں فلوراسپار، گارنیٹ، ابرق اور کلورائٹ موجود ہوتے ہیں۔ ٹن کی دریائی کچدھات بھی ٹن کے پتھر ہی سے تیار ہوتی ہے جو ان چٹانوں کی موسم زدگی سے جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ کچدھات ایسٹ انڈیز، نائی جیریا، میکسیکو اور دیگر مقامات میں دریا براہوں میں پائی جاتی ہے۔ بہتے پانی کے عمل سے ہلکی ریزگی علیحدہ ہو جاتی ہے اور ٹن کا پتھر اور دیگر بھاری معدنیات جو اس کے ساتھ عام طور پر پائے جاتے ہیں، بچ رہتے ہیں ”چوبی ٹن“ بھی ٹن کے پتھر کی ایک قسم ہے جس میں لکڑی کی رگوں کے مانند ہم مرکز نشانات دکھائی پڑتے ہیں۔ ٹن کے رگ معدن میں عموماً ٹن کی بہت کم مقدار موجود ہوتی ہے اور بعض اوقات ان میں ایک فی صد سے بھی کم کیسیٹرائٹ ملتا ہے۔ اس کی بلند کثافت نوعی کی وجہ سے درشنگی کے عملیات میں آسانی ہوتی ہے اور ایسی کچدھاتوں کو

احتیاط کے ساتھ چن کر کچلنے اور دھونے کے بعد منافع کے ساتھ نکالا جاسکتا ہے۔
 رٹن کی کچدھاتیں انگلستان میں کارنوال اور ڈبون، جرمنی، اسپین، روس، ملاکا (بانکا)، آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، اور میکسیکو میں پائی جاتی ہیں۔
 کچدھات کو کان سے نکال کر اس کے ٹکڑے ہاتھ سے چنوائے اور علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ ان کو مشینیں ہتھوروں میں توڑ کر پانی سے دھویا جاتا ہے تاکہ ان کا کھڑ علیحدہ ہو جائے لیکن اس عمل سے تانبے اور آرسینک کے پائراٹس پوری طرح علیحدہ نہیں ہوتے اور ان کے علاوہ اولفرام بھی رٹن کے پتھر کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

بیل میل کچدھات یا رٹن پائراٹس — اس کچدھات میں لوہے، تانبے اور رٹن کے سلفائڈز کا آمیزہ ہوتا ہے۔

تصفیہ — سب سے پہلے کچدھات کو ایک بڑے، پست قد، آنچ پلٹ بھٹے میں کلسیا جاتا ہے اور کھساتے ہوئے ہر ۲۰ منٹ یا آدھ گھنٹے کے وقفے سے اس کو پھیرا جاتا ہے۔ برٹن کے مکلس میں بستر مدور ہے اور ایک انتصابی محور پر گردش کرتا ہے۔ کلساؤ کے دوران میں کچدھات کو میکاتی طریقوں سے پھیرا جاتا ہے۔ رٹن کی کچدھاتوں کو بھوننے کے لیے پہلے پہل معتدل تیش درکار ہے ورنہ مختلف سلفائڈز گل کر آپس میں مل جائینگے جس سے ڈھیچے تیار ہونگے۔


بھوننے پر آرسینک اور آکیسجن کا باہمی ملاپ ہوتا ہے اور سفید آرسینک (As_4O_6) تیار ہوتا ہے جو طیران پذیر ہونے کی وجہ سے لمبے لمبے دودنلوں میں سے گذرتے ہوئے تہ نشین ہوتا ہے۔ یہ دودنل خاص اسی غرض کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں اور یہاں سے اس مرکب کو اکٹھا کر کے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ گندھک جل کر (SO_2) میں اور تانبہ زیادہ تر سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اس طرح بھوننے کے بعد کچدھات کو پانی سے مرطوب کیا جاتا ہے اور اس کا ایک انبار بنا کر اسی حالت میں چند دنوں تک اس کو رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ اوپر حل پڑے

سلیٹ تیار ہوں۔ اس کے بعد اس کو پانی کے حوضوں میں ڈال کر اچھی طور سے ہلورتے ہیں جس سے کاپر سلیٹ اور دیگر حل پذیر اشیاء گھل جاتی ہیں اور بقیہ حصہ زیادہ تر اسٹینک اور فیرک آکسائیڈز کا آمیزہ ہوتا ہے لیکن اس سے نشین حصے کی ذیلی تہ میں رٹن کے آکسائیڈز کا زیادہ تناسب ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکب اپنی بلند کثافت نوعی کی وجہ سے بہت جلد تہ نشین ہو جاتا ہے۔ فیرک آکسائیڈ کو دھو کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح حاصل کردہ مرکب آکسائیڈ کو اصطلاحاً سیاہ رٹن کہیں گے۔ اس کی تخلیص کے لحاظ سے اس کو مختلف اقسام میں چھانٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے یہ

صفحہ (49)


تحويل۔ انگلستان میں اس عمل کے لیے رٹن آکسائیڈ کو اینتھر اسٹ کاربن کے ساتھ ملا کر آئیچ پلٹ بھٹوں میں (شکل ۱۳۵) گرمایا جاتا ہے۔ ان کے بستر کا ناپ ۱۵ فٹ x ۹ فٹ ہوتا ہے، اور یہ نکاس موکھے دکی جانب مائل ہوتا ہے۔ جس کے باہر رٹن کا ظرف ہے جس کے اندر چکنی مٹی کا استر ہوتا ہے تاکہ دھات لوہے کو جذب نہ کرے۔ چینی کی اونچائی ۴ یا ۵ فٹ ہے۔ بستر نرگل مٹی کا ہے جس پر سلیٹ کے پتھر، آہنی ڈنڈوں کے سہارے رکھے ہوتے ہیں، اور آتش پل تقریباً ۴۱ اینچ اونچا رکھا جاتا ہے۔

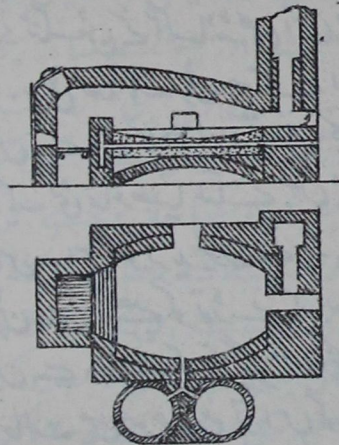

شکل ۱۳۵۔ رٹن کچدھاتوں کے تصفیہ کا بھٹہ

بھروائی کی تخلیص کے لحاظ سے تقریباً ایک ٹن سیاہ ٹن میں ۳ تا ۴ ہنڈروٹ (۲۰ فی صد) اینتھراسائٹ کا برادہ شامل کیا جاتا ہے اگر سلیکا موجود ہو تو چونے یا فلور اسپار کا گدازندہ ملایا جاتا ہے۔ آمیزے کو مرطب کر کے بھٹے کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ اس کی دھول ضایع نہ ہو۔ اس کے بعد بھٹے کے دروازے بند کر کے چکنی مٹی سے اس کی درز بندی کی جاتی ہے۔ ٹن آکسائیڈ کی تحویل اور سلیکٹ تیار نہ ہونے کی غرض سے تھوڑی دیر تک بھٹے میں ہلکی تیش قائم رکھی جاتی ہے۔ یہ تا ۵ گھنٹوں میں بھروائی کو ہلور کر اینتھراسائٹ کو کھلے کا چورا اس پر پھینکا جاتا ہے، اور بھروائی کو ایک گھنٹہ اور گرایا جاتا ہے۔ دوبارہ گریدنے کے بعد دھات کو نشین ہونے کے لیے موقعہ دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کو نکاس موکھے کے ذریعہ ٹن کے طرف میں بہا کر نکال لیا جاتا ہے۔

 تحویل حسب ذیل ہوتی ہے —



اس کے سیال خبث کو تصفیہ گروں کی اصطلاح میں ”کانچ“ کہتے ہیں اور یہ بھٹے میں سے دھات کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس میں لوہے، چونے اور الوینا کے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹنگسٹن کے آکسائیڈ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں اور اس میں بعض اوقات ۲۰ فی صد تک ٹن ہوتا ہے اس لیے اس کو جمع کر کے دھات کو نکالنے کی غرض سے اس کا دوبارہ تصفیہ کیا جاتا ہے۔

بھٹے کی تہ میں ایک لئی ناڈھیپا ملتا ہے جس میں ٹن کے چھترے، اینتھراسائٹ اور خبث موجود ہوتے ہیں۔ اس کو گریدنیوں کے ذریعے تصفیہ کر بھٹے سے نکالتا ہے اور اس کے اندر کا ٹن اس ڈھیپے کو توڑنے کے بعد دھو کر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ ٹن کے طرف میں سے دھات کو فراگیر میں نکال کر سانچوں میں ڈھال لیتے ہیں، یا اگر خالص حالت میں موجود ہو تو اس کو راست، ابالنے کے طرف میں لے لیا جاتا ہے۔

(350) صفحہ

جھکڑ بھٹے میں تحویل — ٹن کی کچھ دھات کی تحویل جھکڑ بھٹے میں

کی جاتی ہے جس میں لکڑی کے کوئلے کا ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ بھٹے کے اوپر سے بھروائی ڈالی جاتی ہے اور بھٹہ مسلسل جلتا رکھا جاتا ہے۔
خبث کے اندر ٹن بہت ضائع ہوتا ہے، لیکن حاصل شدہ دھات بہت خالص ہوتی ہے۔

جھکڑ بھٹے میں تصفیہ کرنے کا طریقہ اب انگلستان میں متروک ہو چکا ہے، لیکن سیکسنی، ایٹ انڈیز اور دیگر مقامات میں اب تک مروج ہے۔ ٹن ٹن کے تصفیہ میں تقریباً ۳ ہندسہ ڈویٹ لکڑی کا کوئلہ صرف ہوتا ہے۔
سو وٹھنا — اس کے دو مختلف مرحلے ہیں۔ یعنی اذابت اور اُبال ہے۔

اذابت — ٹن کے تیار شدہ گندوں کا وزن ۳ تا ۴ ہندسہ ڈویٹ ہوتا ہے۔ ان کا انبار آئینچ پلٹ بھٹے کے چولہے میں لگا دیا جاتا ہے، جس کا بستر تھوپی بھٹے کے بستر سے کچھ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس میں ان کو نہایت احتیاط کے ساتھ ٹن کے نقطہ اذابت کی تپش پر رکھا جاتا ہے۔ تقریباً ۱۸ ٹن گندے ایک ہی وقت میں گلائے جاسکتے ہیں۔ تپش کو بہت احتیاط سے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ خالص ٹن پگھل کر بہ نکلتا ہے اور تخلیصی دیگ میں لیا جاتا ہے۔ لوٹ نہیں پگھلتا اور فلزی، زردی مائل، سخت، اور پھوٹک مسامدار ڈھیسے (سخت سر) کی شکل میں بچ رہتا ہے۔ اس میں لوہا، ٹن، آرسینک، گندھک اور تھوڑا سا تانبا موجود ہوتا ہے۔ تپش بڑھائی جاتی ہے اور ان کو دوبارہ پگھلایا جاتا ہے جس سے زیادہ لوٹ آمیز ٹن دستیاب ہوتا ہے جس کو دوبارہ زیرِ عمل کیا جاتا ہے۔
اُبالنا — اذابت بھٹے سے دھات کو نکال کر دو تخلیصی دیگ میں لیا جاتا ہے۔ یہ ایک آہنی ظرف ہے جس کا قطر ۴ فٹ ۶ انچ ہے اور جس کو گرانے کے لیے ملحدہ آگ سلگائی جاتی ہے۔ اس دیگ پر ایک بیرم ہے جس کے ذریعہ سبز لکڑی کے گندے پگھلی ہوئی دھات کے اندر دبا کر رکھے جاسکتے ہیں۔
حرارت کی وجہ سے لکڑی کے اندر سے بھاپ اور دیگر اقسام کی گیسیں نکلتی ہیں جس سے دھات پوری جاتی اور ہوا کے حمل کے لیے اس کی

نازہ سطح مسلسل اوپر چلی آتی ہے، اور اگرچہ رُن، تانبا، بسمت، نیٹیمنی، یا سیسے کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے اکسا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوہے، گندھک، آرسینک، وغیرہ، کا میل اس پر آ جاتا ہے جس کو وقفہ وقفہ سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔

تیار شدہ رُن کی تخلیص اور خاصیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس عمل کو اتنا گھنٹوں تک جاری رکھا جاتا ہے۔ دانہ دار رُن بنانے کے لیے اس عمل کو زیادہ دیر تک جاری رکھا جاتا ہے۔ اس طریقے میں میل کی تسکید اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ سطح پر اس کی ٹھنڈائی ہوتی ہے جس سے وہ دھاتیں جن کا نقطہ امانت رُن سے اونچا ہوتا ہے ٹھنڈی ہو کر سطح پر جمع ہوتی اور میل کی شکل میں اکٹھا کر لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دھات کو ظرف میں سے بذریعہ فراگیر نکال کر چند فٹ کی اونچائی پر سے اُسی میں ڈالتے ہیں جس کو اصطلاحاً اچھا لٹا کہیئے۔ بعض اوقات اُبالنے کے عوض یہ عمل ہی کیا جاتا ہے۔

”معمولی رُن کے لیے دھات کو گریناٹ کے ساپنچوں کے اندر بذریعہ فراگیر ڈھالا جاتا ہے۔ دانہ دار رُن بنانے کے لیے دھات کو اُبالنے کے بعد تھوری دیر رکھ چھوڑتے ہیں جس سے پس ماندہ لوٹ تہ نشین ہو جاتا ہے اور اوپر کی خالص تہوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ سب سے نیچے کی تہوں کی دوبارہ اذابت لازمی ہے۔ دانہ دار اور تخلیص شدہ رُن خالص تر کچھاتوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

رُن کی تخلیص کی آزمائش کے لیے پتھر کے ساپنچے میں اس کا ایک چھوٹا سا کُندہ ڈھالا جاتا ہے۔ اگر دھات خالص ہو تو اس کے کنارے گول ہوتے ہیں اور اس کی سطح ٹھنڈی پڑنے پر بھی چمکدار رہتی ہے۔ انخاد کے بعد سطح کا کھڑا نا، کھوٹ کی علامت ہے۔

رُن کی سختی کی صنعتی تیاری

رُن کا زیادہ صرفہ بھرتوں کی صنعتی تیاری (دیکھو صفحہ ۵۰۹)، رُن کی

صفحہ (351)

تختی بنانے اور پکوان کے برتنوں کی قلعی، اور پتر سازی میں ہوتا ہے۔

ٹرن کی تختیاں آہنی چادریں ہوتی ہیں جن پر ٹرن کی قلعی کی ہوتی ہے ٹرن اور لوہا بہ آسانی بھرتیں تیار کرتے ہیں۔ اگر ٹرن کو اس کے نقطہ اامت سے کچھ بلند پیش پر گر مایا جائے تو وہ صاف آہنی سطح پر چمٹ جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مس کی سطح پر لوہے اور ٹرن کا بھرت تیار ہوتا ہے جس پر ٹرن کی ایک پتلی جھلتی آ جاتی ہے جس کے چمٹنے کا انحصار استعمال شدہ لوہے کی یکسانیت اور تخلیص پر ہے۔ نرم خالص لوہے پر زیادہ آسانی سے ٹرن چمٹ جاتا ہے ایسی تختیاں ٹرن گر کے لیے بہت موزوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو آسانی کے ساتھ موڑ کر استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔

یہ تختیاں ”ٹرن کے ڈنڈوں“ سے بیلی جاتی ہیں جو چوڑائی میں ۶ انچ اور موٹائی میں ۳ انچ ہوتی ہیں۔ ان کے ۱۵ انچ لمبے ٹکڑے کاٹ لیے جاتے ہیں جن کو دوبارہ گرم کرنے کے بعد مربع شکل میں بیل لیتے ہیں۔ ان کو دوبارہ گرمایا جاتا ہے اور ٹھنڈا ہوئے بیلنوں میں دیکر ان کی لمبائی تقریباً چوگنی کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تختی کو موڑ کر دوہرا کر لیتے ہیں اور گرما کر دوبارہ بیلتے ہیں، اور اسی طرح سے دوہرا کر گراتے اور بیلتے رہتے ہیں جب تک کہ مرکب چادر بیلنوں میں سے ایک چادر کی شکل میں نہ بیکل آئے۔ اس طریقے سے بعض اوقات ۳۲ چادریں ساتھ ساتھ ایک ہی تختی میں بیلی جاتی ہیں۔ ان چادروں کو کاٹ کر منظورہ قد و قامت کی بنانے کے بعد ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر ان چادروں کے درمیان کوئلے کا تھوڑا سا سفوف چھڑک دیا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں چپک نہ جائیں اور دوبارہ گرمانے میں اس بات کی احتیاط رکھی جاتی ہے کہ دھات زود گرم نہ ہونے پائے جس سے ان چادروں کے آپس میں چپک جانے کا اندیشہ ہے۔

زمانہ سابق میں خاص قسم کا اچھا لوہا جس کو لکڑی کے کوئلے سے تیار کیا اور سودھا جاتا تھا اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن فی زمانہ کھلے چولھے کا فولاد عام طور سے کام میں لایا جا رہا ہے۔

تختیوں کی تیاری — (۱) سیاہ آہنی تختیوں کو سرخ پیش پر نہایت احتیاط کے ساتھ تپا نرمایا جاتا ہے لیکن بعض مقامات پر اس مرحلے کو ترک کر دیا گیا ہے۔

(۲) ان کو تقریباً ۲۰ منٹ تک آب آئینر سلفیورک ترشے میں ۱۰۰ فارنہیٹ کی پیش پر رکھ کر تیزاب چٹاتے ہیں جس کے بعد ان کو ریت سے مانجھ کر دھویا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر کی پیڑی اور میل نکل جائے (چکدار تختیاں)۔

(۳) ان تختیوں کو پٹواں لوہے کے صندوقوں میں ۱۰ تا ۱۲ گھنٹوں تک ہوا کے بغیر ہلکی سرخ پیش پر تپا نرمایا جاتا ہے۔

(۴) تختیوں کو ٹھنڈائے ہوئے بیلنوں میں سے ٹھنڈا گزارا جاتا ہے تاکہ یکساں اور ہموار سطح پیدا ہو۔

(۵) بعض اوقات تھوڑے عرصہ تک کمتر پیش پر ان کو تپا نرمایا جاتا ہے تاکہ بیلنے سے جو سختی ان میں پیدا ہو جائے وہ دور ہو۔

(۶) ایک اور مرتبہ پہلے سے ہلکا تیزاب چٹایا جاتا ہے جس کے بعد اس کو مانجھ کر دھونے سے تپا نرمائی کے دوران میں تیار شدہ یکسیدی جھلی نکل جاتی ہے۔

تختیوں کو اس کے بعد سادہ یا جوئے کے پانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔

قلعی کرنا — چادروں کو چکنائی کے ایک طرف میں ڈبو دیا جاتا

ہے اور اس طرف میں پگھلی ہوئی چربی یا کھوپرے کا گرم تیل رکھا جاتا ہے۔ اس میں ان تختیوں کو اس وقت تک رکھ چھوڑتے ہیں جب تک کہ ان پر کافی پانی مکمل طور سے نکل نہ آئے۔ تختیاں بھی یکساں طور پر گرم ہو جاتی ہیں اور ان پر چکنائی کی ایک تہ آ جاتی ہے۔

اس ”چکنائی کے طرف“ میں سے نکل کر تختیاں رٹن کے گرم مغل میں سے گذرتی ہیں جو چکنائی یا زنگ کلورائیڈ سے ڈھنپا ہوتا ہے۔ اور خوب گرم کیا جاتا ہے یہاں اس پر سطحی بھرت تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو ”دھونے

کے طرف، میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں اور ان میں ٹن ہوتا ہے لیکن اس کی تپش پہلے ظرف کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ پہلے خانے میں ٹن کی قلعی یکساں ہوتی ہے۔ تختیوں کو علیحدہ علیحدہ اٹھا کر ان کی سطح کو سن کی جھاڑو سے صاف کیا جاتا ہے اور صاف کردہ سطح کو کاریگر پر رکھتا ہے۔ اگر تشفی بخش ہو تو تختی کو سرعت کے ساتھ دوسرے خانے میں ڈبو دیتا ہے۔ اس میں خالص ٹن رکھا ہوتا ہے اور یہاں جھاڑو کے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ ان کو اب چکنائی کے ظرف میں منتقل کر کے ایک اور جوڑہیلنوں میں سے گزارا جاتا ہے جس میں رائڈر ٹن پھوڑ لیا اور سطح کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تختیوں کو بھوسے میں دفن کر کے ان کی چکنائی دور کی جاتی ہے جس کے بعد سابر چمچے سے یا بکری کے بالدار چمچے سے پونہ بھا جاتا ہے۔ اب اگر امتحان کے بعد کوئی تختی تشفی بخش ثابت نہ ہو تو اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔

سابق میں تختیوں پر قلعی کرنے کے بعد، ایک گرم چکنائی کے ظرف میں ان کو رکھ چھوڑتے تھے جس کی تہ میں تقریباً ۱۰ انچ پگھلا ہوا ٹن رکھا جاتا تھا۔ تختیوں پر کا فاصلہ ٹن اس میں پگھل کر جمع ہوتا تھا۔

فی زمانہ ایک حد تک مشینوں نے ہاتھ کی محنت کو سہل کر دیا ہے اور بڑی اور ارزاں تختیوں کو ان ہی مشینوں کے ذریعے ڈبوایا جاتا ہے۔ ان تختیوں کو ہیلنوں اور زنجیروں کے بے سر پٹوں کے ذریعے کچے بعد دیگرے مختلف مغسلوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ ٹرن (Terne) تختی ہلکی قسم کی ہوتی ہے جس پر سے اور ٹن کا بھرت لگایا جاتا ہے۔

تانبے کی چیزوں پر قلعی کرنا۔ ان کی سطح نہایت احتیاط

کے ساتھ صاف کر لی جاتی ہے اور ان کو ٹن کے نقطہ اماعت سے کچھ بلند تپش پر گرمایا جاتا ہے۔ ان پر اب تھوڑا سا بیروڑے یا نوشار کا سفوف چھڑک کر پگھلے ہوئے ٹن کو سطح پر سے پونچھ دیا جاتا ہے۔ ۱۰ اوٹس ٹن سے ۲ مربع فٹ سطح ڈھانکی جاسکتی ہے جس سے ایک نہایت ہی دیر پا قلعی حاصل ہوتی ہے۔

پیتیلی پنول لکھو کریم آف ٹارٹر، پھٹکری، نمک اور دانہ دار رُن کے ساتھ پانی میں اُبالا جاتا ہے۔ یہ رُن آہستہ آہستہ سیال میں گھلتا ہے اور پیتیل کے جست کار سوب پس ماندہ رُن کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔
رُن کے بھرت - (دیکھو صفحات ۵۰۹ تا ۵۱۱) -

لے فی زمانہ پینیں نرم فولاد سے تیار کی جاتی ہیں۔

باب (۱۸)

جست اور ایمینی

صفحہ (354)

جست کی رنگت سفیدی مائل نیلی ہوتی ہے جس میں بہت چمک پائی جاتی ہے لیکن اس کی شکستگی کی چمک کو لوٹ، خاص طور پر لوہے کا وجود مدھم کر دیتا ہے۔ تجارتی جست بہت قلمی، سخت اور پھونک ہوتا ہے۔ اگر یہ خالص حالت میں وہ متورق ہوتا ہے۔ معمولی تجارتی جست بھی ۱۲۰ تا ۱۵۰ منی کی پیش پر اتنا متورق ہو جاتا ہے کہ اس کی چادریں بیلی جاسکیں۔ اگر اس کو ۲۰۰ منی سے زیادہ بلند پیش تک گرایا جائے تو ٹھنڈی حالت کے مقابلے میں اس کے پھونک پن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کو اس حالت میں صرف ہتھوڑے سے پیٹ کر اس کا سفوف بنایا جاسکتا ہے۔ یہ دھات رٹن سے سخت اور تانبے کے مقابلے میں نرم ہوتی ہے۔ ڈھلی ہوئی حالت میں اس کی کثافت نوعی اوہ ہوتی ہے لیکن بیلنے پر اس میں ۲ تا ۳ تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جست ۱۹ منی پر بچھلتا ہے اور اس پیش پر بہت ہی سیال حالت اختیار کرتا ہے۔ منجھ ہونے پر یہ دھات بہت کم سکڑتی ہے اور اسی لیے ڈھالنے کے کام کے لیے بہت موزوں ثابت ہوئی ہے لیکن انڈھیلنے کی پیش پر ڈھلائی کے اچھے بھٹنے کا انحصار ہے، یعنی اگر بہت بلند پیش پر سانچوں کے اندر مال ڈالا جائے تو تیار شدہ ڈھلائی کے

کام کی ساخت قلمی ہوگی۔ لیکن اگر نقطہ اماعت کے قریب ہو تو وہ زیادہ دانہ دار ہوگی۔ جست کا نقطہ جوش 95° می ہے اور چاندی کے نقطہ جوش سے کمتر ہے۔ اس کے بخارات سفیدی مائل تاباں شعلے کی شکل میں جلتے ہیں جس سے زنک آکسائیڈ (ZnO) تیار ہوتا ہے لیکن دھات کی سطحی تکسید کی وجہ سے بلند مقامی پیش پیدا ہونے سے اشتعال گہری سرخ تیش سے اوپر ہو سکتا ہے۔

نوٹ۔۔ جست کی بازیابی بحالت بخار ہونے کی وجہ سے اس کی اماعت اور تغیر کی مخفی حرارت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اول الذکر مخفی حرارت 2254 اور آخر الذکر 325 ہے۔ اس بلند مخفی حرارت کی وجہ سے اس کی تکثیف آسانی تکمیل کی حد تک نہیں ہوتی۔ مکثفوں کو اتنا گرم رکھنا لازمی ہے کہ ان میں دھات سیال حالت میں رہے۔ تیزی کے ساتھ بخارات کی تکثیف کرنے سے جست کے بخار کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ”نیلا سفوف“ کہینگے اور یہ بہ آسانی نہیں پگھلتا جس سے حاصل کردہ جست کی مقدار میں کمی ہوتی ہے۔ مکثفوں کی تیش تقریباً 500° می ہوتی ہے۔

ڈھلے ہوئے جست کا استحکام 1.25 ٹن فی مربع انچ ہے۔ بیلنے اور تیار زمانے کے بعد یہ 2 تا 3 ٹن ہو جاتا ہے۔ تار کا استحکام 10 ٹن فی مربع انچ ہے۔ اس کی پلک بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے ہوئے جست میں اس کے تورق کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے اور بیلنے کی وجہ سے جو سختی اس میں پیدا ہو جائے اس کو نکالنے کے لیے کم تیش پر اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ سابق زمانے میں جست صرف پیتل کی تیاری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ خفیف طور پر گرم کرنے سے اس کے متورق ہو جانے کی کیفیت انیسویں صدی عیسوی میں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو بیلنے کے لیے برنگلم (انگلستان) میں کارخانے قائم ہوئے۔

بیلنے کے جست میں ایک فی صد سے کم سیسہ شامل کرنے سے بیلنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اس کو شامل کرنے پر دھات مضبوط پیتل بنانے کے لیے موزوں نہیں رہتی۔

ح تقریباً 930° می۔

الومینیم اور جست کے بھرت کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں۔

کیمیائی خاصیتیں — نقطہ جوش سے زائد تپش پر جست جل کر

ZnO (فلسفی کے بال) میں تبدیل ہوتا ہے کیونکہ اس مرکب کو اس طریقے سے تیار کرنے پر اس کی شکل بال نما ہوتی ہے۔ یہ مرکب سفید، غیر طیران پذیر، اور بھٹے کی تپش پر نرگل ہوتا ہے، لیکن گرمانے پر زرد پڑ جاتا ہے اور بہت بلند تپش پر ملزق ہوتا ہے۔ سلیکا سے مل کر اس سے ایک نہایت ہی نرگل سیلیکیٹ تیار ہوتا ہے اور کاربن مانا کسائڈ، کاربن، ہائیڈروجن، اور لوہے (نقطہ امانت سے بلند تپش پر) سے اس کی تحویل ہوتی ہے۔ لوہے کی مانند جست بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بھاپ سے اکسا جاتا ہے۔

معمولی ہوا سے جست متاثر نہیں ہوتا۔ مرطوب ہوا میں اس کی سطح پر زنگ آکسائیڈ کی جھلکی نمودار ہوتی ہے جو حل پذیر نہیں ہوتی اور دھات کو زیادہ متاثر ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ جست کی اس خاصیت کی وجہ سے آہنی چیزوں پر اس کی قلعی کی جاتی ہے جس کے لیے پگھلے ہوئے جست کے مغسل میں آہنی چیزوں کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ”جست چڑھانا“ کہتے ہیں۔ اس میں ڈبونے سے قبل آہنی اشیاء کا بالائی چھلکا اور میل بیکالنے کی غرض سے ان کو ہلکے ہائیڈروکلورک ٹرٹھے میں ڈال کر اچھی طرح صاف کیا اور دھویا جاتا ہے۔ پگھلے ہوئے جست کی سطح پر نوشادر ڈالا جاتا ہے جو گدازندے کا کام دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کی رنگت کو بہتر کرنے کی غرض سے مغسل میں ٹن اور سیسہ شامل کیا جاتا ہے۔

کم تپش پر جست چڑھانا یعنی برق پاشیدگی کے ذریعے بھی جست چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے برقیہ ملام ہوں تاکہ کیمائیت کے ساتھ جستائی ہو سکے۔

شیرارڈنی زنگ — یہ بھی لوہے پر جست چڑھانے کا ایک طریقہ

ہے جس میں لوہے کو ۵۰ تا ۱۰۰ مئی تک گرم کر کے جست کے سفوف میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس سفوف میں تھوڑا سا آکسائیڈ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے باریک لیکن مضبوط اور یکساں جھلی تیار ہوتی ہے۔ سفوف اور اس کے اندر مدفون اشیا کو چند گھنٹوں تک گرمایا جاتا ہے لیکن یہ پیش اتنی نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے اشیا کی شکل تبدیل ہو جائے اور ان کی مضبوطی میں بھی کسی طرح کی کمی واقع ہو جیسے کہ گرم جست نے یعنی ڈبلونے کے طریقے میں ہوتا ہے۔

موسمی تغیرات سے لوہے کو بچانے کے لیے جست کو ٹن پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ لوہے کے مقابلے میں وہ برق ثبت ہے اور اگر کسی مقام پر سے جست کی قلعی پھل آئے تو برق پاشیدگی کی وجہ سے جست گھلنا شروع ہوگا اور لوہا قائم رہیگا۔ برخلاف اس کے ٹن سے برہنہ مقام کے متاثر ہونے میں مدد ملتی ہے کیونکہ وہ لوہے کے مقابلے میں برق منفی ہے۔ بقیاتی ترشوں اور اساسی اشیا سے جست بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے قلعی شدہ لوہے سے گوشت پھل وغیرہ محفوظ رکھنے کے ڈبے نہیں بنائے جاسکتے۔ ان شہروں میں جہاں ہوا میں سلفیورس اور دیگر ترشی بخارات موجود ہوں، وہاں جست اور جستائی ہوئی اشیا بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ نمک کا پانی بھی جست کے ہوئے لوہے پر اثر کرتا ہے لیکن خالص تر جست میں یہ عمل سرعت کے ساتھ نہیں ہوتا۔

خالص جست پر پانی کا اثر نہیں ہوتا لیکن آب آمیز سلفیورک اور ہائیڈروکلورک ترشے آہستہ آہستہ اس پر اثر کرتے ہیں اور ناقص ترشہ اس کو بہ آسانی گھول لیتا ہے۔

سونے، چاندی، تانبے، پلاٹینم، ہسٹ، انٹیمنی، سیسہ، ٹن، پارا اور آرسینک کے محلولوں سے جست ان دھاتوں کی ترسیب کرتا ہے۔

گندھک کے ساتھ وہ آسانی سے کیمیائی طور پر شریک نہیں ہوتا لیکن اس کے آکسائیڈ کو گندھک کے ساتھ گرمانے سے اس کا سلفائیڈ (ZnS) تیار ہوتا ہے یا جست کے سفوف اور گندھک کے آمیزے کو ہوا کے ذریعے ٹرن بوتے کے اندر چھوٹنے پر بھی یہ مرکب تیار ہوتا ہے۔ یہ سلفائیڈ تقریباً نرگل ہوتا ہے اور

بھوننے پر تانبے اور سیسے کے سلفائیڈز کے مانند اس میں سے سلفر ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی اور جست کے آکسائیڈ اور سلفیٹ تیار ہوتے ہیں۔ لوہے، تانبے اور چاندی کے سلفیٹوں کے مقابلے میں جست کے سلفیٹ کے لیے زیادہ تپش درکار ہے۔ کچھ ہاتوں کو کم تپش پر بھونکر پانی سے حل پذیر زنگ سلفیٹ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ بلند تپش پر جست کے سلفائیڈ کی تحلیل کاربن اور لوہے سے ہو سکتی ہے اور تیار شدہ جست کی تجحیر ہوتی ہے۔

جست کی کچھ ہاتیں

سرخ زنگ آکسائیڈ — اسپارٹ لائٹ — زنکائیٹ (Zincite) — اس کا رنگ میگنیر کے وجود سے عام طور پر سرخ ہوتا ہے۔ فرانکلن نیوجوسی میں یہ کچھ ہات فریکلینائیٹ کے ساتھ ملی ہوئی پائی جاتی ہے۔

کیلیمائیٹ — جست کا کاربونیٹ ($ZnCO_3$) — اس کا رنگ سفید سے لے کر گندمی تک متغیر ہوتا رہتا ہے۔ گندمی رنگ لوہے کے آکسائیڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ساخت میٹالی ہوتی ہے لیکن بعض نمونے پٹے ہوئے سیل منہ ہوتے ہیں۔ انگلستان میں یہ کچھ ہات فلنٹ، سومرسیٹ، مینڈیپ پہاڑ، کمبرلینڈ میں آسٹن مور، اسکاٹلینڈ میں لیڈ ہلز، ڈارٹموثر، سلیشیا، صوبجات رہائن اور سیلیکیٹ (لے لاشاپل) ہسپانیہ اور امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ عموماً یہ چونے کے پتھر کی چٹانوں میں سیلیکیٹ کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے۔ سلیشیا کی کیلیماٹ میں تقریباً ۴۵ فی صد سیلیکیٹ ہوتے ہیں جن میں ۶ تا ۴۵ فی صد جست ہوتا ہے۔ بلینڈ، کیلینا، اور سیسے کا سلفیٹ بھی کیلیماٹ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جست کی کچھ ہاتوں میں سیسے اور لوہہ دونوں نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں کیونکہ تصفیہ کی بلند تپش پر ان کے آکسائیڈز کے اکالی اثرات سے قرینیت متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کچھ ہات سے وقت درستی حتی الامکان سیسے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

 
الیکٹرک کیلیماٹن — جست کا آئیدہ سلیکینٹ — یہ کچدھات

کاربونیٹ کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے۔

بلینڈ — بلیک جیک — زنک سلفائیڈ (ZnS) — یہ کچدھات کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کی رنگت زردی مائل سے لے کر سیاہ تک متغیر ہوتی ہے اور اس میں گوندنا چمک ہوتی ہے۔ خالص ZnS سفید ہوتا ہے اور بلینڈ کا سیاہ رنگ لوہے اور دیگر غیر جنسی اشیاء کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کچدھات سیاہ اور قلمی شکل کی ہوتی ہے اور گیلینا اور پائراٹس کے ساتھ چونے کے پتھر یا دیگر چٹانوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ ان غیر جنسی کچدھاتوں سے بوقت درستی اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ کچدھات شمالی ویلز، ڈاربی شائر، جزیرہ میان، کمبرلینڈ، کارنوال، فرائی برگ، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، روس اور دیگر مقامات میں پائی جاتی ہے۔



جست کا استخراج

کاربن اور کاربنی مادے کے ذریعے آکسائیڈ کی تحول سے جست کو اس کی سادہ کچدھاتوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس عمل کی تپش نقطہ جوش سے بلند ہونی چاہیے تاکہ تحلیل شدہ دھات کی تبخیر ہو سکے۔ یہ تحولی عمل بند قریبوں میں کیا جاتا ہے اور جست کے بخارات کو بھٹے سے باہر لا کر کلکٹ میں داخل کرتے ہیں۔ اس طریقے کو ۱۸۷۱ء میں ہینکل نے ایجاد کیا۔




ہر ایک کچدھات کو بھون کر تصفیہ سے قبل آکسائیڈز میں تبدیل کر لیا جاتا ہے اور اگرچہ کہ جست کے کاربونیٹ کی بھونے بغیر تحلیل ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خارج شدہ CO_2 اس کاربن پر عمل کر کے جو بعض تحول

  شامل کیا جائے، CO میں تبدیل ہو جائیگی جس سے اسدھن کا صرفہ بڑھ جائے گا۔
اور مکشوق سے خارج ہونے والی احتراقی گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہو جائیگا جن کے ساتھ جست بھی بہت ضائع ہوگا۔




کیلیمائنز (calamines) کو آئچ پلٹ بھٹے کے بستر پر کھسایا جاتا ہے یا بعض مرتبہ تصفیہ بھٹوں کی ضائع جانے والی حرارت بھی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سیلینیا میں کچھ دھات کے چھوٹے ٹکڑوں کو آئچ پلٹ بھٹوں میں زیر عمل کیا جاتا ہے اور اس کے ڈھیسوں کو پڑاؤں میں۔ ان پڑاؤں میں کچھ دھات کو تھوڑے سے کوئلے کے ساتھ ملا کر اوپر سے بھر دیا اور تہ سے نکال لیا جاتا ہے لیکن اس کی احتیاط رکھی جاتی ہے کہ پڑاؤے میں تپش اتنی نہ بڑھنے پائے جس سے جست کی تبخیر ہونے کا اندیشہ ہو۔

 
بلینڈ کو کھسانے میں گندھک کی مقدار ایک فی صد سے بھی کم کر دینی چاہیے ورنہ معمولی تحویلی عمل سے زنک سلفائیڈ کی تحلیل نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک فی صد گندھک کا وجود ۲ فی صد جست کے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ کلاؤ کے عمل میں زنک سلفیٹ بہ آسانی تیار ہوتا ہے اس لیے اس عمل کے اختتام پر بھٹے کی تپش ۹۰۰ مئی تک بڑھا دی جاتی ہے تاکہ قرینقوں میں جانے سے پیشتر اس مرکب کی تحلیل مکمل ہو جائے۔



اس عمل کو کئی منزلہ لیے بستر کے بھٹوں میں کیا جاتا ہے جن میں میکانی گریڈیاں لگی ہوتی ہیں۔ جن کے ذریعے کچھ دھات کو بھٹے کے بستر پر بتدریج کھسکایا جاتا ہے بستر آپس میں تبدیل سروں سے ملحق ہوتے ہیں اور اوپر سے ڈالی ہوئی کچھ دھات مسلسل گریڈنے کی وجہ، بتدریج نیچے آگداں کی طرف چلی آتی ہے۔ اگر تیار شدہ سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفیورک ترشے کی صنعتی تیاری کے لیے استعمال کرنا منظور ہو تو بھٹہ خانہ دار بھٹے کی شکل کا بنایا جاتا ہے۔ شکل ۱۳۷ میں ایک ایسا بھٹہ


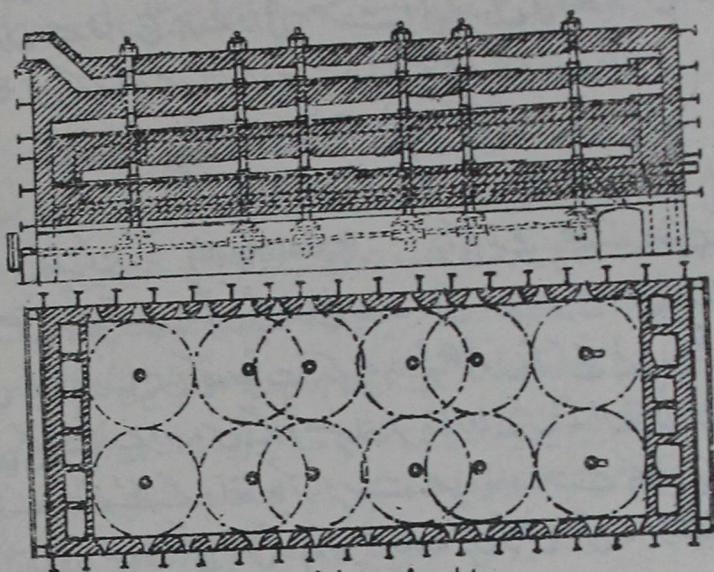


طولی تراش اور سطحی نقشہ

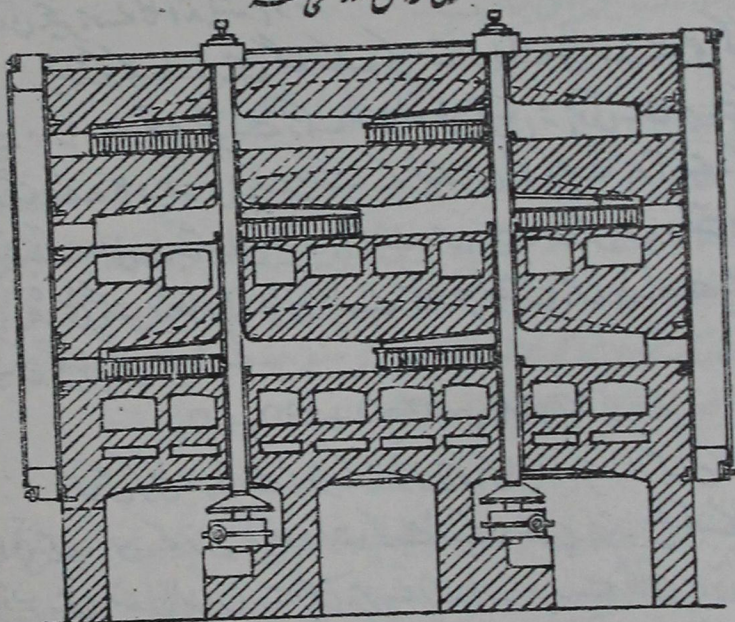

عرضی تراش جس میں گراؤ غل اور ہل ملائیاں دکھائی گئی ہیں۔
 شکل ۱۳۶ - زنک بلینڈ کے لیے مینڈولا بھون بھونڈ - خانہ دار قسم -

  موجود ہے جس سے ظاہر ہو گا کہ نیچے کے دو بستر نیچے سے گرمائے جاتے ہیں لیکن بالائی بستر تازہ بھروائی کی گندھک کے احتراق سے تنگین شدہ حرارت سے اور نیچے کے بستروں کی خارج شدہ گیسوں کی حرارت سے گرمائے جاتے ہیں۔
بھٹے کے اندر تعامل حسب ذیل ہوتے ہیں :-



کلسائی ہوئی کچدھات کی تحویل بندظروف، بوتوں یا قربیقوں میں کی جاتی ہے جو مکشوفوں سے ملحق ہوتے ہیں۔ احتیاط رہے کہ (۱) مکشف کافی بڑے ہوں اور (۲) گیسوں کا مخرج تنگ ہو تاکہ اس کے ذریعے مکشفوں کے اندر ہوا داخل ہو کر تکثیف شدہ جست کی تکسید نہ کر سکے (۳) قربیقوں اور مکشفوں کے اندر CO_2 گیس حتی الامکان موجود نہ ہو ورنہ تحویل کردہ دھات کی تکسید عمل میں آئیگی۔ اس کی خاطر بلند تپش اور کاربن کی زیادتی ضروری ہے۔

فرنگی طریقہ — اس طریقے کو چیمپین نے اٹھارویں صدی عیسوی

کی ابتدا میں برٹل میں ایجاد کیا۔ اس میں جست کی کچدھات کیلیماٹن کو کاربن کے ساتھ ملا کر نرگل مٹی کے بڑے بڑے بوتوں میں گرمایا جاتا تھا۔ یہ بوتے اُونچائی میں ۴ فٹ اور سرے پر ۲ فٹ چوڑے بنائے جاتے تھے اور ان کی تہ میں ایک سوراخ رکھا جاتا تھا جس پر ۶ انچ قطر کی آہنی چادر کانل لگا ہوتا تھا۔ یہ نل بھٹے کی تہ میں سے گذر کر تہ خانے میں جاتا تھا۔ بوتوں پر ڈھکن رکھ کر ان پر مٹی کا لیمپ چڑھایا جاتا تھا۔ جست کے بخارات نل کے ذریعے نیچے اُتر کر نلی میں ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ اس طریقے میں جست بہت ضائع ہوتا ہے اس لیے اب اس کو ترک کر دیا گیا ہے۔


کیرتھیا کا طریقہ بھی اول الذکر طریقہ کے مانند تھا لیکن اس میں بوتوں

کے عوض زرگل مٹی کے نل استعمال کیے جاتے تھے۔ بھٹے کی تہ میں سے جو نل گزرتا تھا اس کے نیچے کے حصے میں جست کی تکثیف ہوتی تھی۔ یہ طریقہ اب ترک کر دیا گیا ہے۔


بیلجیمی طریقہ ۱۸۱۷ء میں ایجاد ہوا۔ اس میں استوانی یا بیضوی

قرمبوق استعمال کیے جاتے ہیں جن کا ایک سرابند ہوتا ہے اور جن کی لمبائی ۳۹ اینچ اور جن کا قطر ۱۸ اینچ ہوتا ہے۔ ان قرمبوقوں کے کنارے پر دیواروں کا سہارا دیا جاتا ہے اور یہ دیواریں بھٹے کی اگلی اور پچھلی دیواریں ہوتی ہیں۔ قرمبوق سامنے کی طرف کچھ مائل ہوتے ہیں اور ان کا کھلا ہوا سرانیچے کی سمت میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی قطاریں ایک کے اوپر ایک جمادی جاتی ہیں۔

شکل ۱۳۷ء اور ۱۳۸ء میں ان کی تعمیر کی تفصیل دکھائی گئی ہے شکل ۱۳۷ء میں

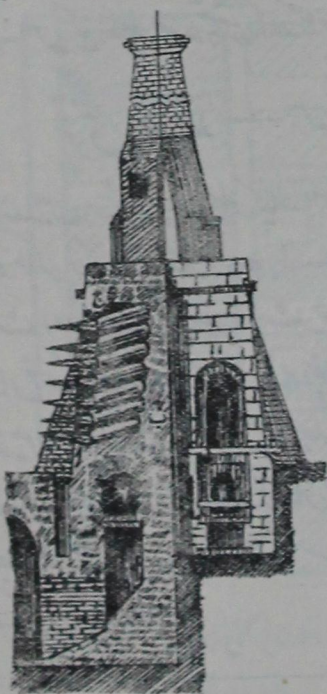

شکل ۱۳۷ء - بیلجیمی بھٹہ

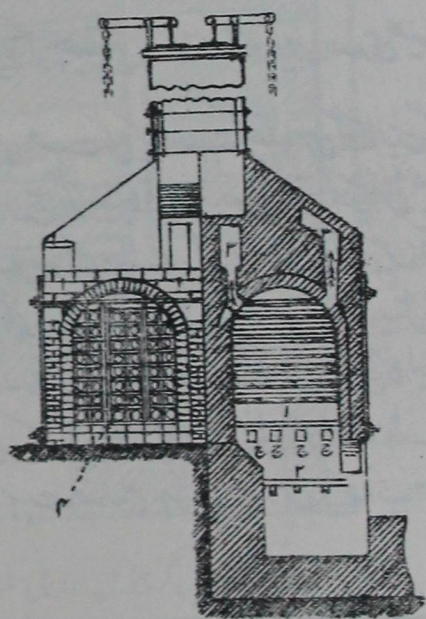

شکل ۱۳۸ء - بیلجیمی بھٹہ

(۱) بھٹے کا خانہ ہے جس کی پچھلی دیوار عمودی ہوتی ہے جس پر باہر کی طرف نکلے ہوئے حصے ہوتے ہیں جن پر استوانے کے سرے جمائے جاتے ہیں۔ راج آگدان ہے اور (۳) دودنل۔ خانے کے سامنے ڈھلواں لوہے کی ایک چوکھٹ (۴) ہے جس کا اندرونی پہلو نرگل اینٹوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چوکھٹ کے ہر ایک خانے میں دو قرینق لگے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ چوکھٹ کی جالی پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہر ایک بھٹے میں ۳۰ تا ۸۰ قرینق لگے ہوئے ہیں اور ایسے چار چار بھٹوں کا مجموعہ ہوتا ہے جن کے لیے ایک عام چمینی بنی ہوتی ہے۔ دھات کی تکشیف کے لیے نرگل مٹی کے مکھن (دیکھو شکل ۱۳۹) ہیں جو فردافردا



شکل ۱۳۹۔ مکھن مع دخان مکھن

ہر ایک قرینق کے منہ پر لگے ہوتے ہیں۔ ان پر دھوئیں کی تکشیف کے لیے آہنی چادر کا ایک مخروط جس میں چھوٹا سا سوراخ ہے، لگا ہوتا ہے۔ بھٹے میں لگانے سے قبل قرینقوں کو نہایت احتیاط سے سُرخ تیش پر گرم کر لیا جاتا ہے۔ سامنے کی

چوکھٹ میں خالی جگہ جہاں جہاں باقی رہ جائے اس میں مٹی، یعنی چکنی مٹی اور لیے ہوئے بوتلوں کا آمیزہ، بھر دیا جاتا ہے اور تیش بتدریج ۱۲ گھنٹوں میں بڑھائی جاتی ہے۔ قرینقوں کے منہ چکنی مٹی سے بند کر دیے جاتے ہیں۔

بھروائی میں کلسائے ہوئے کیلیماٹن یا بلینڈ اور کاربنی مادے کا آمیزہ ہوتا ہے۔ اس کاربنی مادے میں اینتھراسائٹ اور دیگر اقسام کا غیر بلوئی کوئلہ اور کوئلے کا سفوف وغیرہ ہوتا ہے، جو نہایت ہی باریک لسی ہوئی حالت میں موجود ہو اور استعمال کے قبل اس کو کسی قدر مرطوب کر لیا جائے۔ اس کو ایک لمبے دستے کے پھاوڑے کے ذریعے بھٹے میں ڈالا جاتا ہے۔ ہر ایک قرینق میں ۳۰ تا ۶۰ پاؤنڈ بھروائی کی جاتی ہے۔ اور نیچے کے قرینقوں کو زیادہ حرارت ملنے کی وجہ سے ان میں زیادہ بھروائی ڈالی جاتی ہے۔

بھروائی کے بعد مکھنوں کو لگا دیا جاتا ہے اور ان کے جوڑے کے اطراف

چکنی مٹی سے درز بندی کر دیے جاتے ہیں۔ کشید کے شروع ہونے پر دود مکشفے چڑھا دیے جاتے ہیں اور ان کے جوڑ پر مرطوب کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ دھواں نہ نکل سکے۔ عمل کا اندازہ تیار شدہ کاربن مانا کسائیڈ کے شعلے سے کیا جاتا ہے جو دود مکشفے کے منہ پر جلادی جاتی ہے۔ ابتدا میں دھوئیں کا رنگ گندمی ہوگا جو دھات میں کیڈمیئم کی موجودگی کے باعث ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے کیڈمیئم کی کشید ہوتی ہے۔ اس کے بعد سبزی مائل سفید رنگ کا شعلہ نمودار ہوتا ہے جس میں سفید دھواں نکلتا ہے۔ یہ جست کا شعلہ ہے جو عمل کے اختتام تک جلتا رہتا ہے۔ وقفے وقفے سے سیال دھات مکشفوں میں سے نکالی جاتی ہے جس کی خاطر دود مکشفے ہٹانا پڑتا ہے۔ کشید ۱۲ گھنٹوں تک جاری رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ثقل کو کریدنیوں کے ذریعے قربیقوں میں سے نکال کر نیچے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے اور تازہ بھروائی شروع ہوتی ہے۔ جن کچھ دھاتوں میں جست کی مقدار ۵۰ فی صد ہو ان سے جست کا محاصل ۳۰ تا ۴۰ فی صد ہوتا ہے۔ باقی مقدار کا نصف حصہ (یعنی دھواں وغیرہ جو دود مکشفے میں ملتا ہے) ثقل سے حاصل کیا جاتا ہے اور باقی حصہ بشکل بخار ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ مکشفے میں مکمل تکشیف کا ہونا نہایت ہی دشوار امر ہے اور اس کے علاوہ قربیق وغیرہ بھی استعمال کے دوران میں ٹوٹتے رہتے ہیں۔


دھوئیں کو بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے یا قربیقوں میں ڈال کر بھروائی کے ساتھ اس کی تحویل کی جاتی ہے۔

تیار شدہ جست کو مکشفوں میں سے نکال کر ایک بڑے آہنی کڑھاؤ میں جمع کر لیا جاتا ہے جہاں اس کو کاچھنے کے بعد ساچوں میں اس کی ڈھلائی ہوتی ہے۔ جدید زمانے میں بھٹوں میں بائوگینی اصول پر گیس جلائی جاتی ہے۔ ہیجیٹلر اور ڈور ڈیلیٹو بھٹے بلجیمی بھٹے ہیں جن میں گیس جلتی ہے۔

سلیشیا کا طریقہ — اس طریقے میں استعمال کردہ قریبق ۵ نما

ہوتے ہیں اور اپنی ساری لمبائی پر ان کو سہارا دیا جاتا ہے جس سے وہ بغیر ٹوٹے ہوئے زیادہ بلند پیش برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ۳۹ انچ لمبے، ۸ انچ چوڑے اور ۱۲ تا ۱۸ انچ اونچے ہوتے ہیں۔ خانے کا ایک سرابند ہے اور دوسرے سرے میں اوپر کی طرف ایک سوراخ ہے جس پر ایک مکشفت لگا دیا جاتا ہے اور ایک سوراخ نیچے کی سمت میں ہے جس میں سے بھروائی اندر ڈالی جاتی ہے۔ کشید کے دوران میں اس پر نرگل مٹی کی ڈاٹ لگا دی جاتی ہے۔

اس قسم کا بھٹہ شکل ۱۳۷ اور شکل ۱۳۸ میں درج ہے اس میں آگدان کے دونوں پہلوؤں پر محراب بنے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں

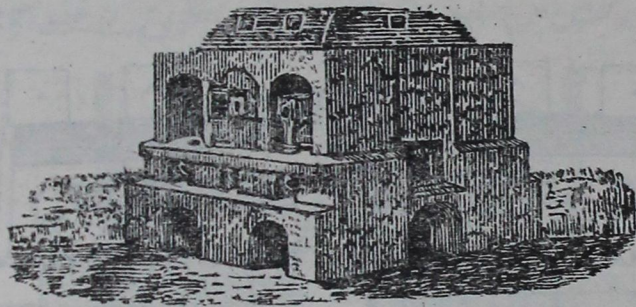


شکل ۱۳۷ -

دو دو خانے بستر پر رکھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے وہ صرف چوٹی اور پہلوؤں پر گرم ہوتے ہیں۔ چھت گنبد نما ہے اور قریبقوں کے سرے بھٹے کے پہلو کی دیوار میں سے نکل کر ایک چھوٹے بیرونی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ فی بھٹہ ۱۲ تا ۳۲ خانے ہیں۔ شکل ۱۳۸ میں یہ مکشفت دکھلایا گیا ہے اور تیار شدہ دمات ایک طرف میں جمع ہوتی ہے جو (۲) پر رکھا جاتا ہے۔ موٹر پر اس میں (۱) ایک موکھا ہے جس کو بوقت کشید، سختی سے ڈھانپ کر مٹی سے اس کی درز بندی

کردی جاتی ہے۔ یہ سوراخ رکاوٹوں کو علیحدہ کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے۔
اب اس قسم کے مکشف متروک ہو گئے ہیں اور ان کے عوض شکل ۱۳۹ میں
دکھائے ہوئے مکشف متعل ہیں جن پر بیلیجی طریقے کی مانند دو مکشف لگے ہوتے ہیں۔
عمل ۲۴ گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے اور بھروائی فی خانہ ۲۰۰ تا ۵۰۰ پاؤنڈ
ہوتی ہے۔ خانے چار یا پنج ہفتوں تک کام میں آتے ہیں۔ درزوں کو بند کرنے
کے لیے جھاڑو سے چکنی مٹی کا پانی لگا دیا جاتا ہے۔

بیلیجی طریقے کے مقابلے میں اس طریقے میں جست کی زیادہ مقدار ضایع
ہوتی ہے کیونکہ قرنیقوں کے ٹڑکنے سے بہت نقصان ہوتا ہے درحالیکہ نفل میں
بہت کم جست باقی رہتا ہے۔

فرانی برگ میں دوہری قطاروں کے خانہ دار بھتے، جن میں ایک قطار
دوسری پر ہوتی ہے، متعل ہیں۔ اس قسم کے بھٹوں میں ۶۴ خانے تک بنے
ہوتے ہیں۔

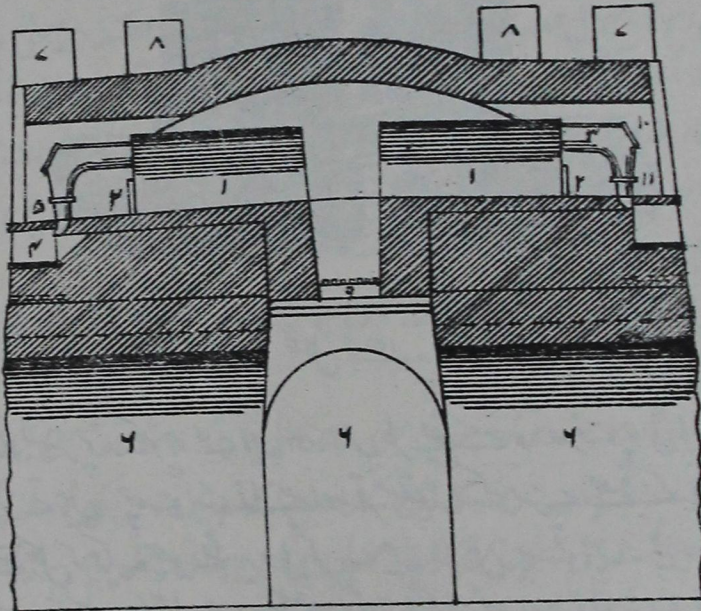


شکل ۱۴۱ خانے ۴ جھونکن دوازہ ۳ مکشف ۴ جست رکھنے کا ظرف،
۵ آتشخان ۶ تہ خانے۔

صفحہ (365)

ٹھوس ایندھن کے مقابلے میں گیس کا رواج فی زمانہ بہت سرعت سے بڑھ رہا ہے اور جدید بھٹوں میں ایک گیس اور بھی رکھا جاتا ہے جس سے گیس نکل کر راست بھٹے کے خانے میں چلی آتی ہے یا بھٹے میں داخل ہونے سے قبل ایک چھوٹے احتراقی خانے میں آتی ہے۔ بستر کے نیچے دو دلوں میں سے ہوا کی رسد کو گذار کر بھٹے کی ضایع ہونے والی حرارت سے گرمایا جاتا ہے۔ بھٹے کی ضایع ہونے والی گیس سے کیلیماٹن کے کلسانے کے خانے اور بند خانوں کی ابتدائی گرمائی بعض مقامات پر کی جاتی ہے۔

ایسے بھٹے بھی مستعمل ہیں جن میں دونوں بیلجیمی اور سلیشیائی قزنبیق لگائے جاتے ہیں۔ ان میں بھٹے کے نیچے کے حصے میں سلیشیائی خانے لگائے جاتے ہیں جن کے اوپر بیلجیمی قزنبیق ہوتے ہیں۔ سلیشیائی خانوں میں زیادہ کرسن کچھ ہاتوں تصفیہ کیا جاتا ہے۔

جدید بھٹوں میں سلیشیائی خانوں پر بیلجیمی بھٹوں کے مکشف لگائے جا رہے ہیں۔

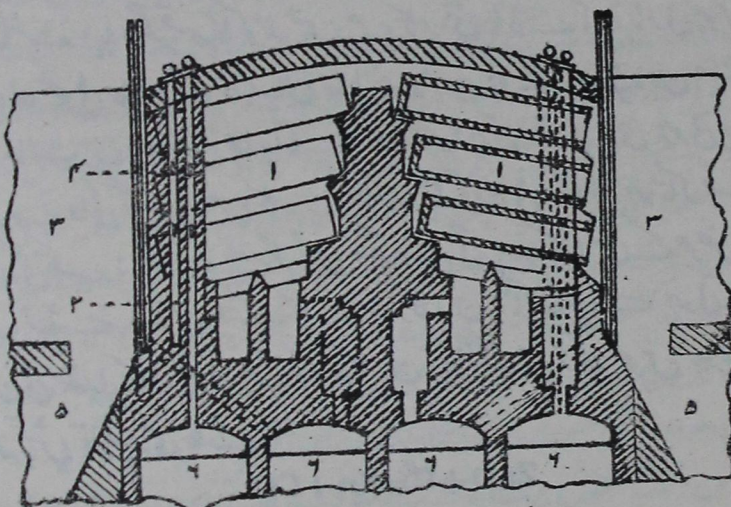





شکل ۱۲۲ جست کی تیاری کا ڈیگ بھٹہ

ان کی گیس کو گرمائے کے لیے بازکوبنی آلات بھی مستعمل ہیں۔ سیال جست کی مقدار اعظم یعنی دھوئیں کی اقل مقدار حاصل کرنے کے لیے مکشفوں کو ایک

بیرونی خانے میں ملفوف کر کے گرم رکھا جاتا ہے اور یہ خانہ بھٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بھٹے کے اندر سے صرف مخروطی دودھ نکلتے ہی باہر نکلے ہوتے ہیں۔

(366) **طریق عمل** — تشفی بخش قرنیقوں کے تیار کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے اور بڑھ چل، مضبوط اور حرارت کے موصل قرنیق جو بہ آسانی نرم نہ پڑ جائیں اور عمل کی پیش پر ختم نہ سکیں، ان کے بنانے کے لیے خاص احتیاط لازمی ہے۔ ان کی تیاری میں ٹیٹوں اور جلی ہوئی اشیا کا انتخاب نہایت احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے ماقوائی شکنوں میں ان کو داب کر مسامیت وغیرہ کیساتھ کا تدارک کیا جاتا ہے۔ قرنیق ہوا میں خشک کیے جاتے ہیں اور استعمال سے قبل ایک عرصے تک ان کی موسم زدگی کی جاتی ہے۔ قرنیقوں کو پہلی مرتبہ استعمال کرنے سے قبل بتدریج گرمانا لازمی ہے۔ قرنیقوں کی تیاری میں استعمال شدہ اشیا بھروائی کے سیسے اور آہنی آکسائیڈز کے عمل کی متحمل ہونی چاہیے۔

    بھروائی میں بھنی ہوئی کچھ حیات اور اس کے وزن کا نصف حصہ ایٹھرا سائٹ (یا دیگر قسم کا کوئلہ جس میں کاربنی مادے کی زیادتی ہو) ہوتا ہے کچھ حیات اور تھوپی عامل کے درمیان خاطر خواہ مس ہونے کے لیے ان اشیا کو باریک حالت میں استعمال کیا جاتا ہے اور کاربن کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ خارج ہونے والی گیسوں میں کاربن مانا کسائیڈ کی کافی مقدار ہو تاکہ جست کے بخارات کی تکسید نہ ہو سکے جیسے کہ اس وقت ہوگی جب کہ اس کے عوض کاربن ڈائی آکسائیڈ بنے۔ تحویل بیشک کاربن اور کاربن مانا کسائیڈ سے ہوتی ہے اور اگر کاربن کی مقدار کافی ہو تو تیار شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تحویل ہو جاتی ہے بشرطیکہ پیش قایم رکھی جائے



مجھہ تمام حاصل کرنے کے لیے اور بھروائی ڈالنے میں آسانی پیدا کرنے کی

خام اشیا کے اینٹے بھی تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے جست کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ قرنیقوں پر کچدھات کے آہنی آکسائیڈز، مینگینیز اور سیسے کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بھروائی میں یہ اشیا ۱۰ فی صد سے زائد نہ ہوں جس میں سیسہ ۲۵ فی صد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مقامات پر مجبوراً اس سے زیادہ خراب کچدھات بھی استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کے تصفیے میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں۔ اسی لیے کچدھات کی خریدی میں اگر ان اشیا کی زیادتی ہو تو اس کی قیمت میں اسی تناسب سے کمی کر دی جاتی ہے۔

بھٹے کے خانوں میں بھروائی پھاؤڑوں کے یا مشین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اول لند کر طریقے میں پھاؤڑے کے ذریعے بھروائی قرنیقوں کی پشت پر پھینکی جاتی ہے اور قرنیقوں کو مکمل طور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرنیق کی پشت پر اوپر کے حصے میں ایک ڈنڈا رکھا جاتا ہے اور بھروائی کرنے کے بعد اس کو نکالنے سے جست کے نکلنے کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر مکشف لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ میکانی بھرن ٹکس مثلاً حامل بھٹے وغیرہ بھی مستعمل ہیں جن سے اشیا پشت پر پھینکی جاتی ہیں۔

بھروائی کی تکمیل پر ہوا اور گیس دی جاتی ہیں اور پیش میں تیزی کے ساتھ سفید حرارت کے درجے تک اضافہ ہوتا ہے۔ کوئلے کی سب سے پہلے کشید ہوتی ہے اور مکشفوں کے منہ پر گیس کا ایک چکدار شعلہ نمودار ہوتا ہے۔ تحلی عمل کے شروع ہونے پر اس کے عوض کاربن مانا کسائڈ کا نیلا شعلہ دکھائی پڑتا ہے جو بعد میں جست کے بخارات کے نکلنے پر سفیدی مائل اور نیلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت مکشفوں پر لمبے دود مکشف لگا دیے جاتے ہیں اور کشید کا عمل جاری رکھا جاتا ہے۔ کیدیم کی موجودگی میں جست کے نیلے شعلے کے نکلنے سے قبل گندمی رنگ کا دھواں نمودار ہوتا ہے۔

تکشیف کی پیش بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کا انحصار بھٹے کی پیش پر

ہے۔ اس لیے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ بہت بلند تیش سے جست ضایع ہوتا ہے اور بہت کم تیش کی وجہ سے دود مکتفوں میں نیلے سفوف کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اوقات متعینہ پر پگھلا ہوا جست مکتفوں میں سے نکال کر چوٹی سلوں کی شکل میں ڈھال لیا جاتا ہے۔

جست کے تصفیے کے جدید طریقے میں نقصان ۱۰ تا ۱۵ فی صد ہوتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے: نیلے سفوف کی مقدار ۴ تا ۵ فی صد۔ ثقل ۲ تا ۵ فی صد، قرینتوں کے ٹوٹنے اور دیگر اسباب سے بخارات کا نقصان ۵ تا ۱۰ فی صد۔ کسی قرینت کے ٹوٹنے پر فوراً ہی اس کو نکال لیا جاتا ہے تاکہ جست ضایع نہ ہونے پائے اور باز تکوینوں میں ٹھوس مادہ جمع نہ ہو سکے۔ کشید کی تکمیل اٹھارہ انیس گھنٹوں میں ہو جاتی ہے۔

جست کی علیحدگی کے بعد بھٹے کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور ثقل کو سامنے کے گڑھے میں کرید کر گرا دیتے ہیں۔ قرینت کے سامنے کے حقے کے ثقل میں حرارت کے نامکمل ایصال کی وجہ سے بہت کچھ جست باقی رہ جاتا ہے۔ اس کو علیحدہ اکٹھا کر کے دوسری بھروائی میں شریک کیا جاتا ہے۔

سیسے کی اشیاء کی تحویل — جس کچھ دھات میں سیسہ

موجود ہو اس کی کشید میں جست کے بخارات کے ساتھ سیسے کی ۶ فی صد مقدار بیکل آتی ہے۔ اس کو علیحدہ کرنے کے لیے خام جست کو آئینچ پلٹ بھٹے میں، جس کا بستر کسی قدر مائل ہوتا ہے، پگھلایا جاتا ہے۔ اس بھٹے کے زیرین سرے پر مال کے لیے ایک گڑھا ہے جس پر ایک ڈھکن رکھا ہوا ہے جس کو کھول کر فراگیر میں دھات نکالی جاتی ہے۔ اس بھٹے کی تیش جست کے نقطہ امانت کی تیش سے کچھ ہی اوپر قائم رکھی جاتی ہے۔ سیسہ چونکہ جست میں حل نہیں ہوتا اس لیے پگھل کر ہی نکلتا اور گڑھے میں نہ نشین ہوتا ہے۔ جست کے نقطہ گداخت سے جس قدر قریب اس بھٹے کی تیش ہوگی اتنی ہی زیادہ مکمل اس کی علیحدگی ہوگی۔

بھٹے میں تقریباً ۲۰ ٹن جست لیا جاتا ہے اور تخلیص شدہ جست کو فراگیر میں نکالنے پر اس کے عوض خام دھات کی تازہ بھروائی کی جاتی ہے۔ عموماً یہ ہر ۱۲ گھنٹوں کے وقفے سے بھروائی عمل میں آتی ہے۔

بلینے کا جست اس طرح بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں اگر لوٹ کی مقدار ایک فی صد سے زائد ہو تو اس کا تورتق تیار ہو جائیگا۔ دو مرتبہ کشید کرنے کے بعد جست میں لوٹ صرف ۰.۲ فی صد باقی رہ جاتا ہے۔

اگر جست میں بہت زیادہ لوہا موجود ہو تو سیسے کی سطح پر سخت جست کی ایک پٹری بن جاتی ہے جس کو نکال کر علیحدہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جست کو پگھلانے کے بعد میل کشی کی غرض سے اس کی سطح کا چھ لی جاتی ہے۔

تخلیص کے بعد جست کو فراگیر میں نکال کر آہنی سانچوں میں ڈھال لیتے ہیں اور علیحدہ شدہ سیسہ وقفے وقفے سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس سیسے میں تقریباً ۲ تا ۶ فی صد جست موجود ہوتا ہے۔

چونکہ اس طریقے سے تیار کردہ جست میں ایک تا ۵ فی صد سیسہ باقی رہ جاتا ہے، اس لیے اس طریقے سے صرف ایسے جست کی تخلیص ہو سکتی ہے جس میں سیسے کی مقدار اس سے زیادہ ہو۔ مکشوں سے حاصل شدہ خام دھات میں سیسہ تقریباً ۶ فی صد تک موجود ہوتا ہے۔

جست کے آکسائیڈ اور آرسینک کی علیحدگی الومینیم کلورائیڈ سے ہوتی ہے۔ زنک آکسائیڈ کو نکالنے کے لیے سیال دھات کی سطح پر الومینیم کلورائیڈ کو پگھلا کر ہلونا کافی ہے لیکن آرسینک کو علیحدہ کرنے کے لیے اس نمک کو سطح کے نیچے جست کی نلیوں میں ڈال کر دبا رکھنا چاہیے۔

جست کے دھوئیں کا تصفیہ۔۔۔ دود مکشے سے

حاصل شدہ دھوئیں میں زیادہ تر جست کا آکسائیڈ اور اس دھات کا نہایت ہی باریک سفوف ہوتا ہے اس کو قرینقوں میں لے کر کاربن کے ساتھ اس کی کشید کی جاتی ہے یا مانیٹی فیورے کے طریقے سے اس کا تصفیہ

کیا جاتا ہے۔

اس طریقے میں جست کے سفوف اور اس کے آکسائیڈ کو مٹی کے انتصابی نلوں میں رکھا جاتا ہے۔ ان نلوں کے سرے بھٹے کی تہ میں سے گذرتے ہیں۔ یہاں اس آمیزے کو ۵۰ یا اس سے زائد تیش پر گرمایا جاتا ہے جس سے جست کا سفوف پگھل جاتا ہے۔ ان نلوں کے اندر مٹی کا ڈاٹ ہے جو ایک آہنی ڈنڈے کے ایک سرے پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ پگھلے ہوئے سفوف کو پچکا کر اکھٹا کر لیا جاتا ہے۔ تقریباً ۲ تا ۳ گھنٹوں میں تہ کا شورخ کھول کر جمع کی ہوئی دھات کو نکال لیا جاتا ہے اور نلوں کے اندر کے مال کو کرید کر دوبارہ پچکایا جاتا ہے جس سے آدھوڑی سی دھات دستیاب ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دھوئیں کے ۱۰ فیصد جست کی بازیابی عمل میں آتی ہے۔

جھکڑ بھٹے کا طریقہ۔ جست کی تحویل اور تخییر کے لیے

جھکڑ بھٹے تجویز کیے گئے ہیں جن پر تنکشیفی دود نلوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ خارج شدہ گیس کی بڑی مقدار کی وجہ سے جست کی مکمل تنکشیف تقریباً ناممکن ہے اور ان گیسوں میں ہوا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ یقینی موجود ہوگی جس سے دھات کی تکسید بھی ہوتی رہیگی۔ البتہ اس کا سہل طریقہ یہ ہوگا کہ بھٹے کی گیسوں کو گرم خالو یا میناروں میں سے گذرا جائے جن میں دھاتا ہوا کوک بھرا ہوا ہو جس سے CO_2 کی تحویل ہو کر CO تیار ہو جائے اور تیار شدہ زنک آکسائیڈ کی تحویل ہو سکے۔ اس کے بعد دھات کو تنکشیفی نلوں میں سیال حالت میں اکھٹا کیا جاسکتا ہے۔

استخراج کے مرطوب طریقے

جست کی بعض پیچیدہ کچدھاتوں میں لوہے تانے اور سیسے کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جن کو بھون کر مندرجہ بالا طریقوں سے تصفیہ نہیں کیا جاسکتا ورنہ قرینیق بہت ہی جلد تباہ ہو جائینگے۔ ایسی کچدھاتوں کے لیے مرطوب طریقے ایجاد ہوئے ہیں جن میں جست کو ایک حل پذیر شکل میں تبدیل

کرنے کے بعد اس کی ترسیب بشکل آکسائیڈ چونے کے ذریعے کی جاتی ہے جس کی بعد میں یا تو تحویل کی جاتی ہے یا محلول سے برق پاشیدگی کے ذریعے جست علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

برق پاشیدگی کے طریقے — ان طریقوں میں زنک بلینڈ کو

بھون کر یا اس کے آکسائیڈ کو آب آمینر سلفیورک ترشے کے ساتھ ملا کر حتی الامکان سلفیٹ میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ بہت سی ضمنی حاصل اشیا میں زنک آکسائیڈ موجود ہوتا ہے۔ ایسے بلینڈ کو بھوننے سے جس میں بہت سا لوہا موجود ہو، زنک فیرٹ بن جاتا ہے جس سے جست کے حل پذیر مرکبات میں کمی واقع ہوتی ہے۔

تیار شدہ محلول کو برق پاشیدگی سے قبل لوہا کی ڈیمیم، تانبہ، سیسہ، نیکل اور کو بالٹ علیحدہ کر لیا جاتا ہے جن کی وجہ سے جست برقیوں پر بدقت تمام چمٹتا ہے۔

گردش کرنے والے جست یا الو مینیم کے زیر برقیوں اور سیسے یا دیگر دھاتوں کے زیر برقیوں سے متعلق ہیں۔ جست کے ایک حصے کی بازیابی کے بعد تیار شدہ ترشی سیال سے تازہ کچھ دھات کو زیر عمل کیا جاتا ہے زیر اور زیر برقیوں کو آپس میں علیحدہ کرنے کے لیے نائٹریٹ سیلیولوز کے پردے لگائے جاتے ہیں۔ برق پاشیدگی کی ابتدا میں محلول میں بہت کم آزاد ترشہ ہونا چاہیے کیونکہ دورانِ عمل میں اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

زنک کلورائیڈ کے محلول کی بھی بعض اوقات برق پاشیدگی کی جاتی ہے لیکن یہ کام زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس سے جست کثیف شکل میں حاصل نہیں ہوتا اور حاصل کردہ اسفنج نادھات کو پگھلا کر ڈھالنے میں بوجہ تکسید بہت سا مال ضایع ہوتا ہے۔ سابق میں اسفنج نا جست آہنی زیر برقیوں پر برق پاشیدگی کے ذریعے جمایا جاتا تھا جن کو گرم آہنی بیلنوں میں سے پھوڑ کر سیال دھات حاصل کی جاتی تھی لیکن اس میں بھی پگھلنے پر بہت مال ضایع ہوتا تھا۔ برق پاشیدگی سے ۹۹،۹۵ فی صد خالص جست تیار کیا جاسکتا ہے۔


برق تحویلی بھڑے۔۔۔ جہاں مائوئی توانائی دستیاب ہو (جیسے کہ ملک سویڈن میں) وہاں برقی بھڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں جست کی تکثیف نیلے سفوف کی شکل میں ہوتی ہے اور حاصل کردہ دھات میں سیسے کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ بلند تپش کی وجہ سے بہت سیسہ تیار ہو کر جست میں مل جاتا ہے۔ اس طرح حاصل کردہ دھات کی بازار میں فروخت کرنے سے پیشتر دوبارہ کشید کی جاتی ہے۔

اینٹینی

اس دھات کی رنگت سفیدی مائل نیلی ہوتی ہے اور اس کی ساخت قلمی ہے۔ یہ دھات پھوٹک ہوتی ہے۔ خالص دھات کی سطح پر خوبصورت قلمی فرن نما نشانات بنتے ہیں جن کا نام کارخانوں کی اصطلاح میں ”تارار“ ہے۔ تارار دار ہونا اینٹینی کی تخلیص کی دلیل ہے کیونکہ لوہے یا دیگر دھاتوں کی موجودگی میں یہ تارے نہیں دکھائی پڑتے اور شکستگی کی قلمی شکل کسی قدر کھربلی ہو جاتی ہے۔ استخراج کے جدید طریقوں سے یہ دھات فی زمانہ بمقابلہ سابق خالص تر حالت میں تیار ہوتی ہے۔ شکل ۱۲۳ میں نہایت اچھی اینٹینی کا روپ ہے۔ اس کی کثافت ۶.۶ تا ۶.۸ اور اس کا نقطہ انجمت ۶۳۲° مئی ہے۔ سفید تپش پر دھات کی آہستہ آہستہ تخییر ہوتی ہے۔ (371)


یہ دھات گرمانے پر ایکسین سے مل جاتی ہے۔ اس کے تین آکسائیڈ ہیں یعنی (Sb_2O_3) اینٹینی ٹرائی آکسائیڈ، (Sb_2O_4) اینٹینی ڈیٹر آکسائیڈ، (Sb_2O_5) اینٹینی پینٹا آکسائیڈ۔ سرخ تپش پر ٹرائی آکسائیڈ طیران پذیر ہوتا ہے اور پینٹا آکسائیڈ کی تحلیل ہوتی ہے جس سے زیادہ پائدار ڈیٹر آکسائیڈ تیار ہوتا ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا سفوف ہے جو رنگ سازی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اینٹینی سلفائیڈ (Sb_2S_3) بشکل معدن دستیاب ہوتا ہے اور اس کے اجزاء کو ملا کر گرمانے سے بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ مرکب گدا پذیر اور طیران پذیر

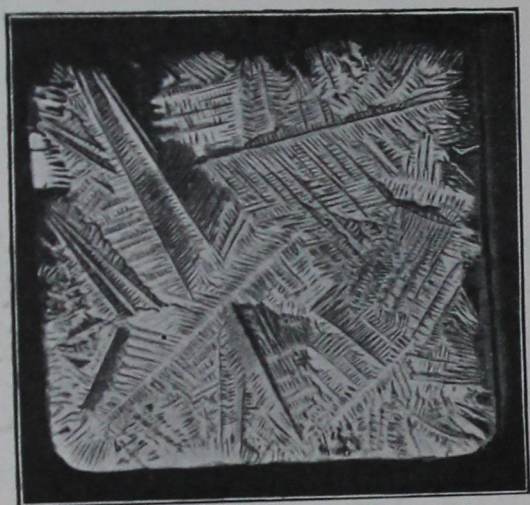

شکل نمبر ۱۳۳ - "تارہ نما" اینٹیمنی

(۱۳۳)

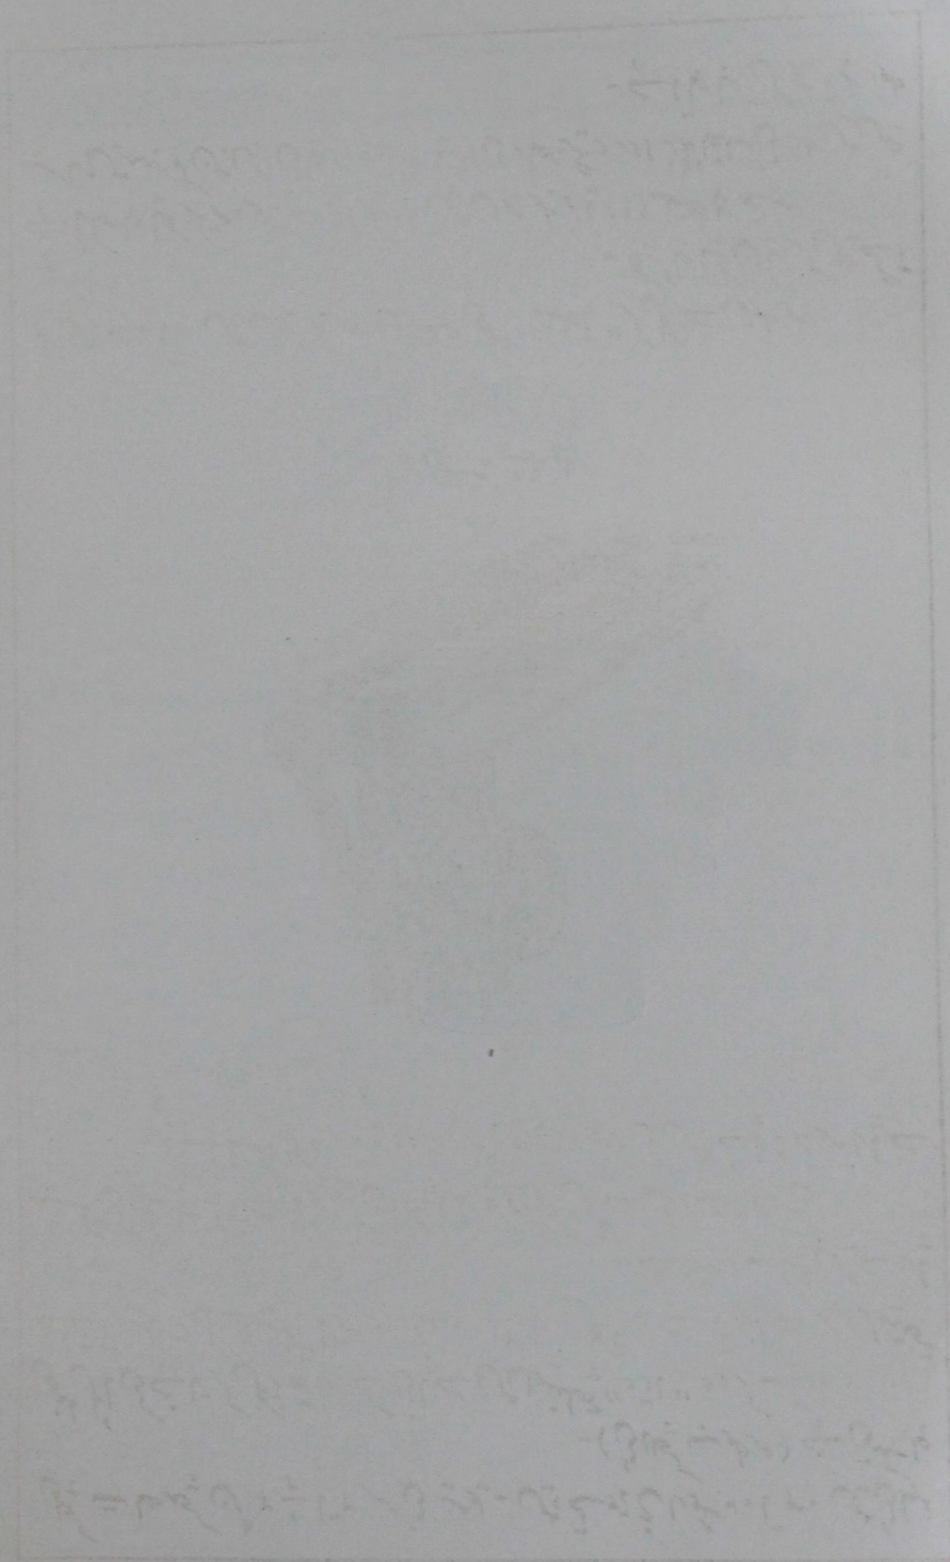

ہے اور اس کو ہوا میں گرمانے پر اینٹینی آکسائیڈ بنتا ہے لیکن سلفیٹ میں تبدیل نہیں ہوتا (دیکھو جست کا بیان)۔ سلفائیڈز کے آمیزے میں اس کا وجود نقطہ اجماع کو بہت کم کر دیتا ہے۔

دیکھو شکل ۱۳۳

 
کچھ دھاتیں — اینٹینی کی اہم ترین کچھ دھات ٹینائٹ Sb_2S_3 ہے جس کا رنگ سیسہ نما بھورا ہوتا ہے جس میں بہت اچھی فلزی چمک پائی جاتی ہے جس میں لمبی قلیں دکھائی پڑتی ہیں جن کی وجہ سے اس میں ایک سیپ نما چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس معدن کی کثافت نوعی ۴.۶۳ ہے اور اتنا نرم ہوتا ہے کہ کاغذ پر نشان کر سکے۔

اینٹینی کے آکسائیڈ قلعی شکل میں سینارٹائیٹ اور ولینٹینائٹ کی شکل میں ملتے ہیں اور ٹیلیائی شکل میں اینٹینی اوکر اور سیروانٹائیٹ میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ سب عموماً سلفائیڈ کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں۔

استخراج کے قدیم طریقوں میں ہاتھ سے چنی ہوئی کچھ دھات کا ارتکاز

سُورخ دارتہ کے بوتلوں میں کیا جاتا تھا۔ یہ بوتے ایک کے اندر ایک جمادیے جاتے تھے یا اس کے عوض جالیوں پر جمادیے جاتے تھے اور ان کو اتنا گرمایا جاتا تھا کہ سلفائیڈ بگھل جاتے اور بہ کر نیچے رکھے ہوئے ظرف میں چلے آتے تھے۔ اس کچدھات کا کھڑعمولی گدازندوں کے ذریعے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا اسی لیے اس طریقے سے اس کا ارتکاز کیا جاتا ہے۔

اذابت شدہ پیداوار کو لوہے کے ساتھ گرمانے پر اس کی تحویل حسب ذیل ہوتی ہے :-



اس تعامل کے دوران میں خام دھات کے اندر تھوڑا سا لوہا حل ہوتا ہے جس کو نکالنے کے لیے اس خام دھات کو اساسی خبائث (جن میں اینٹینی کے آکسائیڈ و سلفائیڈ موجود ہوں) کے نیچے اس وقت تک گرمانا لازمی ہے جب تک کہ دھالنے پر ستارے نمودار نہ ہوں۔ اس طریقے میں مال بہت ضایع ہوتا ہے۔ جدید طریقے میں کچدھات کو کلکسا کر اتنا گرمایا جاتا ہے کہ سلفائیڈ اور آکسائیڈ کی بنیاد پر ہو سکے جس کے کھڑ علیحدہ ہوتا ہے۔ طیران پذیر اشیا پورے طور سے اکسا جاتی ہیں لیکن ان کو تھیلیوں کی چھلنیوں یا اس قسم کے دیگر آلات میں چھان لیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ سیسہ اور آرسینک بھی بگھل آتا ہے۔ حاصل شدہ آکسائیڈ کی کاربن سے تحویل کی جاتی ہے جس سے زیادہ خالص دھات تیار ہوتی ہے۔

استعمال — یہ دھات زیادہ تر سیسے اور رُٹن کے بھرتوں کو سختانے کے لیے اور ایک حد تک تانبے کے ایسے بھرت جن پر ترشے کا اثر نہ ہو (ترشہ روک بھرت) تیار کرنے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ نشی دھلائی بھی کی جاتی ہے۔

پگھلنے پر اینٹینی سیسے میں حل ہوتا ہے لیکن ٹھوس حالت میں مطلق نہیں گھلتا۔ اسی لیے بھرتوں میں نرم دھات کے اندر سخت تر دھات کی

صفحہ (۷۳)

علحدگی سے سختی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھرتوں کی کمتر پیش گداخت کی وجہ سے وہ چھاپے اور ٹائپ بنانے کے لیے خاص طور سے موزوں ہوتے ہیں۔
 اینٹیمنی شامل کرنے سے ٹن سخت پڑ جاتا ہے اور اس کے بھرت بھی اچھی طرح ڈھلتے ہیں۔ ۱۰ صد اینٹیمنی تک یہ بھرت بیلے جاسکتے ہیں اور اگر اینٹیمنی کی مقدار اس سے بڑھ جائے تو اس کا ایک مرکب ($SbSn_3$) تیار ہوتا ہے۔

مسند کی سفید دھاتیں ٹن اور سیسے کی بھرتیں ہوتی ہیں جن کو اینٹیمنی اور تانبے سے سختایا جاتا ہے۔ ان میں اینٹیمنی کی مقدار کا انحصار مسند کی قسم پر ہے۔ اس کی عام طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں (۱) سیسہ دار اور (۲) زن دار دھات۔
 اول الذکر بھرت سیسے سے سختائے ہوتے ہیں اور آخر الذکر ٹن سے۔ ہر دو صورتوں میں اینٹیمنی کے مرکبات بشکل سخت استخوان نرم تر شکمے میں موجود ہونے ہیں اور ان سخت ٹکڑوں پر ڈھرے کا سہارا ہے۔ اس قسم کی ساخت سے چکنائی پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے اور استعمال میں یکسانیت کے ساتھ گھساؤ ہوتا ہے۔ سیلفورک ترشے کی صنعتی تیاری کے آلات میں ٹونٹیوں کے لیے ریگیولس میٹل استعمال کیا جاتا ہے جو اینٹیمنی سے سختایا ہوا سیسہ ہے۔

ہائڈروکلورک ترشے کے پیپ اینٹیمنی کے بھرت سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ دھات اس ترشے سے آکسیجن اور تکسیدی عاملوں کی غیر موجودگی میں متاثر نہیں ہوتی۔

باب (۱۹)

نیکل اور دیگر دھاتیں

نیکل — یہ ایک سفید اور سخت دھات ہے جو ہوا سے متاثر نہیں ہوتی اور جرمن سلور کی تیاری میں تانبے کو سفید کرتی ہے۔ ان وجوہ سے وہ بکثرت استعمال میں آتی ہے۔ اس کو فولاد کے ساتھ بھی ملا یا جاتا ہے۔ پلاٹینائیٹ (platinite) نیکل اور فولاد کا ایک بھرت ہے جس میں ۴۶ فی صد نیکل ہوتا ہے۔ اس کے پھیلاؤ کی شرح کالچ کے مساوی ہے۔ نیکل متورق، ممتدد، لوچدار اور گھڑنے کے قابل دھات ہے جس کا نقطہ گداخت لوہے کے مساوی ہے اور لوہے کو متاثر کرنے والے کھوٹ سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کی شگافت نوعی ۸۵۸ اور لوہے کے مانند اس میں مقناطیسی خاصیت بھی موجود ہے۔ بلندی میں نیکل اکسا جاتا ہے، گندھک اور آرسینک کے ساتھ بہ آسانی مل جاتا ہے اور ترشوں میں حل ہوتا ہے۔ یہ دھات شہابوں میں بھی لوہے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ معدنیات میں یہ دھات آرسینک اور گندھک کے مرکب کی شکل میں کیپرنیکل (kupfernickle) اور ملیئرٹ (millerite) میں (374)

۳۰ مئی پر غالب ہوتی ہے۔ ۲۶ فی صد نیکل کا فولاد غیر مقناطیسی ہوتا ہے۔

اور تمناطیسی آہنی پائراٹس اور گارنرٹ (garnierite) میں نیکل اور میگنیشیا کے آبیدہ سلیکیٹ کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے۔
نیکل کی آرسینک دار کچھ دھاتوں کا تانبے کے تصفیے میں اسپائٹس (speiss) کی تیاری کی مانند ارتکا ز کیا جاتا ہے۔

اسپائٹس (نیم خالص دھات) سے نیکل کا استخراج فی الحقیقت کیمیائی طور پر کیا جاتا ہے اور نیکل بالآخر آکسائیڈ کی شکل میں حاصل ہوتا ہے اس کو کاجل اور تیل کے ساتھ ملا کر اس کے آمیزے سے اینٹیٹ بنایا جاتا ہے جس کو بلند تپش پر گرمانے سے آکسائیڈ کی تحویل ہوتی ہے۔
سڈسٹی، اشاریو میں سلفائیڈ کچھ دھات، (جو زیادہ تر آہنی سلفائیڈ ہوتا ہے) پیرہوٹائٹ (pyrrhotite) کی بڑی تہیں پائی جاتی ہیں جن میں ۵ تا ۲۵ فی صد نیکل ہوتا ہے۔ اس کچھ دھات کا آبی پیراہن دار گندی بھٹوں میں تصفیہ کر کے نیم خالص دھات تیار کی جاتی ہے۔ اس سے نیکل اسی طریقے سے مرکب کیا جاتا ہے جیسے کہ تانبے کی نیم خالص دھات سے تانبا۔ اگر نیکل آکسائیڈ، آہنی سلفائیڈ اور سیلیکا کے آمیزے کو گرمایا جائے تو آہنی سلیکیٹ اور نیکل سلفائیڈ دستیاب ہوتے ہیں۔

کچھ دھاتوں کی درستی کے بعد کلسا کر گڈ ازندوں کے ساتھ ان کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ نیم خالص دھات میں کل نیکل، کو بالٹ اور تانبا چلا آتا ہے۔ نیکل کی نیم خالص دھات اگر کافی طور پر مالدار نہ ہو تو اس کو کلسا کر دوبارہ پگھلایا جاسکتا ہے یا بیسمری طریقے سے اس کا ارتکا ز کیا جاسکتا ہے۔ اگر کاپر سلفائیڈ کی زیادتی ہو تو گندی بھٹے میں سوڈیم سلفیٹ کے ساتھ پگھلا کر اس کو علیحدہ کرتے ہیں جس سے آخر الذکر نمک کی تحویل سوڈیم سلفائیڈ میں ہوتی ہے۔ تیار شدہ کاپر سلفائیڈ پگھلے ہوئے سوڈیم سلفائیڈ میں حل ہو جاتا ہے

مگر نیکل سلفائیڈ حل نہیں ہوتا۔ پگھلی ہوئی پیداوار گنبدی بھٹے کے اندر دو تھوں میں علیحدہ ہوتی ہے اور نیچے کی تہ میں نیکل سلفائیڈ ہوتا ہے۔ اس طرح دو تین مرتبہ پگھلانے پر تانبہ بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے اور لوہے کی علیحدگی تانبے کے تصفیے کی مانند عمل میں آتی ہے۔

خالص نیکل سلفائیڈ کی بالآخر تحویل کر کے آکسائیڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور کاربن کے ساتھ اس کی تحویل کی جاتی ہے یا مانڈ (Mond) کے طریقے سے نیکل کا استخراج کیا جاتا ہے۔

مانل (monel) دھات نیکل کا ایک بھرت ہے جس میں ۶۷ فی صد نیکل، ۲۹ فی صد تانبہ، ۲ یا ۴ فی صد لوہا اور مینگنیئر ہوتا ہے۔ نیم خالص دھات سے تانبہ علیحدہ کرنے کے عوض مانل دھات کو راست طور پر اس سے تیار کر لیا جاتا ہے۔ نیم خالص دھات کو کلسا کر آکسائیڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور کاربن کی تحویل کی جاتی ہے۔ مانل دھات کی تنشی مضبوطی تقریباً ۳۵ ٹن فی مربع انچ ہے اور دیگر نیکل کے بھرتوں کی مانند اس میں بہت لچک ہوتی ہے۔ تانبے کے بھرتوں کی مانند مانل دھات بھی حرارت سے متاثر نہیں ہوتی (یہ خاصیت انجینئروں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے)۔ اس دھات میں اگالی و کیمیائی عملیات کی بڑی مزاحمت موجود ہے۔ یہ دھات سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کی صنعتی تیاری کے آلات اور پمپیں بنانے کے لیے خاص طور سے استعمال کی جاتی ہے۔ ہوا کے عمل کی مزاحمت اس میں تقریباً نیکل کے مساوی ہے۔

انجماد اور تبرید پر اس دھات میں بہت زیادہ سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال ڈھلانی کے کام کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ فولاد کا۔ اس کے علاوہ بوقتِ امانت اس کو کاربن اور سلیکے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔

گارنیرائٹ (Garnierite) سے نیکل کا استخراج۔

اس سلیکانی کچھ دھات کو چھوٹے گنبدی بھٹوں میں چونے کے سلفیٹ (جپسم) یا

یا اساسی فضلہ (کیٹشیم سلفائیڈ) کے ساتھ پگھلایا جاتا ہے جس سے نیکل اور آہنی سلفائیڈ کی نیم خالص دھات بنتی ہے۔ لوہے کی علیحدگی جس طرح مائیکس کے تصفیے میں ہوتی ہے اسی طرح اس نیم خالص دھات سے بھی کی جاتی ہے اور خالص سلفائیڈ کو بھون کر آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے بعد پہلے کے مطابق اس کی تحویل کی جاتی ہے۔

مانڈکا طریقہ — اگر تازہ تحویل شدہ نیکل کو کاربن مانا آکسائیڈ

کے زیر عمل کیا جائے تو ایک طیران پذیر مرکب، نیکل کاربوناٹ $Ni(CO)_4$ تیار ہوگا جس کا نقطہ جوش $300^\circ C$ مئی ہے۔ اس سے زیادہ بلند تپش پر اس مرکب کو گرم کرنے سے اس کی تحویل ہوتی ہے۔ مانڈکا کے طریقے میں نیم خالص دھات کو بھوننے پر تیار شدہ آہنی و نیکل آکسائیڈ کو $300^\circ C$ سے کم تپش پر آبی گیس (water gas) (دیکھو صفحہ ۱۵۱) کے زیر عمل کیا جاتا ہے تاکہ آہنی آکسائیڈ کو متاثر نہ کرتے ہوئے نیکل آکسائیڈ کی تحویل ہو سکے۔ اس تحویلی عمل کے لیے آبی گیس کی ہائیڈروجن استعمال میں آتی ہے اور CO_2 خارج ہوتی ہے۔

اس گیس کو تباہاں کاربن پر سے گزار کر اس بات کا اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ تقریباً خالص کاربن مانا آکسائیڈ کی رسد حاصل ہو سکے۔ اس کو طیران پذیری کے ایک مینار میں $50^\circ C$ مئی کی تپش پر تحویل شدہ دھات پر سے گزارا جاتا ہے اور تیار شدہ نیکل کاربوناٹ کے بخارات ایک استوانہ شکل کے ظرف (جس میں دانہ دار نیکل بھرا ہوا ہو اور جس کو $200^\circ C$ مئی کی تپش پر رکھا جاتا ہے) میں سے گزارے جاتے ہیں۔ اس تپش پر کاربوناٹ کی تحلیل ہوتی اور نیکل نشین ہوتا ہے اور کاربن مانا آکسائیڈ علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کو بخیری مینار میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ دانہ دار نیکل کو کریدنے کے لیے خالص میکانی آلات لگے ہوتے ہیں۔ جب اس کے دانے کافی بڑے ہو جائیں تو ان کو نکال کر اس دھات میں تورتق بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ میگنیشیم یا مینگنیز کی قلیل مقدار شامل کر کے بوتلوں میں پگھلایا جاتا ہے۔

اگر ایسے ایک دانے کو سان پتھر پر گھس کر چٹا کیا جائے تو اس میں

مختلف مٹائی کی پرتیں دکھائی پڑیں گی۔ ان کو اکثر پیاز کی پرتوں کی طرح علاحدہ کیا جاسکتا ہے۔
ننگل میں ٹھوڑی سی مقدار میگنیشیم یا مینگنیٹ کی ملائی جائے تو وہ متمدد بن جاتا ہے۔

کوبالٹ

یہ دھات زیادہ تر کانچ سازی میں رنگت اور مٹی کے ظروف کو روغن دینے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے آکسائیڈ سے کانچ کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اب تک فلزی حالت میں اس کا استعمال نہایت ہی محدود رہا۔ یہ دھات لوہے سے سخت تر ہوتی ہے اور اس کا لوچ بھی لوہے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو برق پاشیدگی کے ذریعے ملمع کرنے میں استعمال کیا جا رہا ہے اور بھرتوں میں، مثلاً کانسون میں، اس کو شامل کرنے سے ان کی پچک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاصیت میں یہ دھات ننگل اور لوہے سے مشابہت رکھتی ہے۔

کوبالٹ کے بھرت آج کل بکثرت استعمال میں آرہے ہیں۔ اسٹیلٹ (Stellite) نامی بھرت میں ۷۵ فی صد کوبالٹ، ۱۶ فی صد کرومیئم اور باقی حصہ مالمیڈینم، ننگل، لوہا وغیرہ ہوتا ہے۔ اس سے تیز تراش آلات تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کا نقطہ انجمت ۱۴۵۰° مئی ہے۔ ہنٹیری اور مقناطیسی فولادی بھرتوں میں بھی کوبالٹ موجود ہے۔ کوبالٹ بہت مقناطیسی دھات ہے اور اس کی مقناطیسییت ۱۱۱۵ اومی کی تپش تک باقی رہتی ہے۔

ٹنگسٹن

یہ دھات ”ہوا میں سٹھانے والے“ یا ”تیز تراش“ فولادوں کی تیاری میں بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔ ان بھرتوں میں ٹنگسٹن کی مقدار ۸ فی صد تک ہوتی ہے۔ اس سے برقی گولوں کے تار تیار کیے جاتے ہیں۔ اس دھات کا

نقطہ امانت بہت بلند ہے (یعنی ۳۶۰۰° سی) اور معمولی بھٹوں کی پیش پر یہ دھات نہیں پگھلتی۔ یہ کچھ ٹھکھوتی ہے لیکن خاص طور سے بنانے پر اس میں اتنا تند پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی باریک تاریں بنائی جاسکیں۔ اس کی کچھ دھات اولفرام (wolfram) (آہنی ٹنگسٹٹ) ہے جو ٹن کے پتھر اور شیلٹ (scheelite) (چونے کے ٹنگسٹٹ) کے ساتھ ایک بہت بھاری سیاہ معدن کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔

(صفحہ 377)

کچھ دھات سے اس کا استخراج کرنے کے لیے پہلے اس کو آکسائیڈ میں تبدیل کر لیتے ہیں اور بعد میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ اس کی تحویل کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے حاصل کرنے پر وہ سیاہ رنگ کا وزنی سفوف ہوتا ہے۔ اس کو گولڈ شڈٹ کے تحویل طریقے سے بھی تیار کیا جاسکتا ہے اور اس کے علاوہ برقی بھٹوں میں بھی آکسائیڈ کی تحویل ہو سکتی ہے۔ ٹنگسٹن کی کثافت نوعی ۱۹ء ہے۔

نولاد میں پہلی مرتبہ موشیٹ نے اس کو استعمال کیا۔

مینگینیز

دستکاری میں اس دھات کا استعمال کچھ بھی نہیں ہے اور صرف دوسری دھاتوں کے ساتھ بھرت بنانے میں کسی قدر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سخت دھات ہے اور اس پر عمدہ پالش کی جاسکتی ہے اس کی رنگت سفید ہے۔ مرطوب ہوا میں بہت جلد آکسائیڈ جاتی ہے اور ترشوں میں حل کی جاسکتی ہے۔ آکسیجن سے اس کو اتنا الف ہے کہ اس کے آکسائیڈ کو ہائیڈروجن یا کاربن مانا آکسائیڈ میں گرانے سے فلزی تحلیل نہیں ہوتی بلکہ صرف مینگینیز مانا آکسائیڈ بنتا ہے۔ آکسائیڈ کی تحویل کاربن سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ

کلورائیڈ کی تحویل سے بھی دھات حاصل کی جاسکتی ہے جس کے لیے مینگنیزی کلورائیڈ اور پوٹاشیم کلورائیڈ کے آمیزے کو بوتلوں میں فلزی مینگنیشیم یا سوڈیم کے ساتھ گرمایا جاتا ہے۔ گولڈ شمڈٹ کے طریقے میں آکسائیڈ کی تحویل کرنے کے لیے الومینیم کا باریک سفوف استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کاربن اور سیلیکن کو بہ آسانی گھول لیتا ہے۔

فولاد سازی کے لیے اس کے مالدار بھرت لوہے کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں جن میں سے اسپیکل آئرن، فیرو مینگنیز، اور سیلیکن کے ساتھ سیلیکو اسپیکل قابل بیان ہیں۔ یہ بھرت جھکڑ بھٹے میں مینگنیز آمیز کچھ دھاتوں کے تصفیے سے تیار کیے جاتے ہیں۔

مینگنیزی فولاد میں اس دھات کی مقدار ۱۰ فی صد سے بلند ہوتی ہے۔ یہ دھات بہت سخت ہوتی ہے لیکن سرعت کے ساتھ ٹھنڈی کرنے پر نرم پڑ جاتی ہے۔ اس فولاد سے کچلنے کی مشینوں کے سخت پُرزے اور ٹرام کے کراسنگ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔

کالسنس اور پیتلوں کی اور برقی اغراض کے لیے مینگنیز (manganin) اور کانسٹنٹین (constantin) وغیرہ کے قسم کے بھرتوں کی صنی تیاری میں اس دھات کا استعمال ہوتا ہے۔

کرومیم

یہ دھات صرف فولادی بھرتوں کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پچک اور سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان بھرتوں سے جہازی بکتر، گولے اور "تیز" تراش فولادی ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ گرمی کے برقی آلات میں مزاحمت کا تار بنانے، اور نکسیدی اور کیمیائی مزاحمت رکھنے والے ظروف کی تیاری میں اس دھات کا بھل اور بعض اوقات لوہے کے ساتھ بھرت بنایا جاتا ہے۔ نائی کروم (Nichrome) اسی قسم کا ایک بھرت

ہے۔ خالص کرومیم پلاٹینم کے مقابلے میں زیادہ مشکل سے پگھلتا ہے اور کرند کے مانند سخت ہوتا ہے، ہوا سے متاثر نہیں ہوتا اور سرخ تپش تک اس کو ہوا میں گرمانے پر بھی اس کی تکسید نہیں ہوتی۔

اس دھات کو تیار کرنے کے لیے بلند تپش پر کاربن یا الوینیم کے ساتھ اس کے آکسائیڈ کی تحویل کی جاتی ہے۔ یہ دھات کرومیم اور الوینیم کے دوہرے کلورائیڈ کی برق پاشیدگی سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کے تیار کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کے سیسکوئی کلورائیڈ کی اماعت جست یا میگنیشیم سے کی جائے اور زائد جست کو ترشے سے علیحدہ کر لیا جائے۔ نائیٹرک ترشہ سے کرومیم متاثر نہیں ہوتا لیکن سلفیورک اور ہائیڈروکلورک ترشوں میں حل ہو جاتا ہے۔

میگنیشیم

یہ دھات چمکدار اور چاندی نما ہوتی ہے جو مرطوب ہوا میں بہت جلد میلی پڑ جاتی ہے۔ اس کی کثافت نوعی صرف ۱۷۴۴ ہے۔ یہ دھات نہایت ہی لوچدار ہے اور اس کا لوچ ۱۴۵۵ ٹن فی مربع انچ ہے۔ تقریباً ۱۰۰۰ مئی پر یہ پگھلتی ہے اور بلند تپش پر جست کے مانند اس کی تبخیر و کشید ہو سکتی ہے۔ ہوا میں جلانے سے وہ نہایت ہی چمکدار اور سفید روشنی دیتی ہے اسی لیے اس کو فوٹو گرافی، آتشبازی اور دیگر اغراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ۴۵۰ مئی پر گرمانے سے اس کو بہ آسانی بیلایا دبا یا جاسکتا ہے جس سے تیار شدہ چیزیں نہایت ہی نیکی اور صحیح ناپ کی بنتی ہیں۔

یہ دھات متورق ہوتی ہے لیکن بلند تپش کے علاوہ اس میں تسدد کی خاصیت نہیں ہوتی۔ ہوائی جہاز بنانے کے لیے مضبوط لیکن ہلکے بھرت الوینیم اور میگنیشیم سے بنائے جاسکتے ہیں۔ اس کا تار بنانے کے لیے میگنیشیم کو گرما کر دھات فولادی تختی کے سوراخوں میں سے پچکاری جاتی ہے اور اور تار کو گرمائے ہوئے بیلنوں میں سے گزار کر اس دھات کا فیتہ

تیار کیا جاتا ہے۔

معدنیات جن میں میگنیشیم موجود ہو، بکثرت پائے جاتے ہیں۔
 میگنیشیائٹ $(MgCO_3)$ ، ڈولومائٹ $(CaCO_3 \cdot MgCO_3)$ ، کارنیلٹ
 $(MgSO_4 \cdot KCl \cdot 6H_2O)$ ، کینیٹ $(MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O)$
 اور کیسرائٹ $(MgSO_4 \cdot H_2O)$ اسٹیفرٹ (Stassfurth) میں ملتے ہیں۔

سابق میں اس دھات کو تیار کرنے کے لیے آہنی بوتلوں میں میگنیشیم
 کلورائیڈ اور سوڈیم یا پوٹاشیم کلورائیڈ کے آمیزے کے ساتھ اس کے وزن سے
 $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{12}$ والی حصہ فلزی سوڈیم رکھا جاتا تھا۔ ان بوتلوں کو سُرخ تیش پر
 گرمانے سے میگنیشیم کلورائیڈ کی تحلیل ہوتی ہے۔ تیار شدہ سوڈیم کلورائیڈ کو
 پانی میں گھول کر میگنیشیم کی تخلیص کرنے کے لیے پٹواں لوہے کے قرینقوں میں
 اس کی کشید کی جاتی تھی۔ اس قرینق پر ایک ڈھکن ہوتا تھا جس کو پیچ کے
 ذریعے بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کے قریب ایک نل لگا ہوتا تھا جو ایک آہنی
 مکٹف سے ملحق تھا جو قرینق سے بہت نیچے رکھا جاتا تھا۔ قرینق، نل اور
 مکٹف کے اندر کی ہوا کو کوئلے کی گیس سے ہٹا لیا جاتا تھا۔ حاصل شدہ دھات کو
 دوبارہ پگھلا کر اس کے کُندے ڈھال لیے جاتے تھے۔

(صفحہ 379)

فی زمانہ اس دھات کو پگھلے ہوئے کلورائیڈز (کارنیلٹ) کی برق پاشیدگی
 سے تیار کیا جاتا ہے (دیکھو الوینیم کا بیان)۔

الومینیم

یہ دھات، اگرچہ کافی سخت ہوتی ہے، لیکن نہایت ہی ہلکی ہوتی ہے۔
 ڈھالنے پر اس کی کثافت نوعی صرف ۲۵۶ ہے جس میں بیلنے پر ۶۸ تک
 اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی متورق اور متمدد ہوتی ہے۔ اس کا لونج
 تقریباً ۱۸ ان فی مربع انچ ہے اور اس کی لچک تقریباً چاندی کے مساوی ہے۔
 تقریباً ۷۰۰ مئی پر الوینیم پگھلتا ہے اور نجد ہونے پر سکڑتا ہے۔

ڈھیلوں کی شکل میں اس پر خشک یا مرطوب ہوا کا کسی تپش پر بھی اثر نہیں ہوتا لیکن باریک سفوف کی حالت میں گرمانے پر جل اٹھتا ہے جس سے اس کا آکسائیڈ (Al_2O_3) تیار ہوتا ہے۔ اس کی تحویل بھٹوں کی تپش پر کاربن سے نہیں ہوتی۔

زمانہ سابق میں اس کو تیار کرنے کے لیے فلزی سوڈیم سے الومینیم اور سوڈیم سے دوہرے کلورائیڈ کی تحلیل کی جاتی تھی۔ اس کے استخراج کے جدید طریقوں میں پگھلے ہوئے فلورائیڈ یا کریولائٹ (cryolite) میں اس کے آکسائیڈ کے محلول کی تحلیل بذریعہ برقی رو کی جاتی ہے جس سے دھات کا استخراج ہال اور ایرو کے طریقوں کے مانند ہوتا ہے۔ الومینیم کے بہت سے قیمتی بھرت تیار کیے جاتے ہیں۔ (دیکھو صفحہ ۵۱۵)۔


بیلائیٹیم

یہ دھات چاندی یا رٹن نما سفید ہوتی ہے اور سختی میں تانبے کے برابر ہے۔ یہ نہایت ہی متورق اور متمدد ہے اور اس لحاظ سے صرف سونے اور چاندی سے رتے میں کم ہے۔ اس کی کثافت نوعی ۲۱.۵ ہے اور نہایت ہی بلند تپش پر مثلاً کسی ہائیڈروجن کے پھونک نل کے شعلے سے پگھلائی جاسکتی ہے۔ پگھلنے پر چاندی کے مانند یہ دھات آکسیجن کو جذب کر لیتی ہے اور سُرخ تپش پر اپنی مقدار سے چوگنی ہائیڈروجن محبتس کرتی ہے۔ حرارت سے اس کا فی درجہ پھیلاؤ ۲۶۴.....۵ ہے جو کانچ کے تقریباً مساوی ہے (۲۵۸.....۵)۔ اس لیے اس کے تار کانچ کے اندر بغیر ٹوٹے ہوئے گلا کر مدفون کیے جاسکتے ہیں جس کو برقی گولوں کی صنعتی تیاری میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلند تپش پر اس کو گھڑ سکتے ہیں۔

صفحہ (380)

چونکہ یہ دھات ترشوں اور کیمیائی عاملوں سے متاثر نہیں ہوتی، اس لیے اس سے کیمیائی ظروف مثلاً گھالیاں، پرچیں، سفیدورک ترشہ مرکب کرنے کے قریب، وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن پگھلایا ہوا رسیلیکا آج کل اس کے عوض کیمیائی اغراض کے لیے بکثرت استعمال میں آ رہا ہے۔

یہ دھات قدرتی حالت میں دریا بر آرتوں میں دانوں کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیاب دھاتوں مثلاً رسیڈیم، آسٹیم، اریڈیم، روٹھینیم، اور روبیڈیم کے ساتھ مشترکہ حالت میں بھی پائی جاتی ہے۔

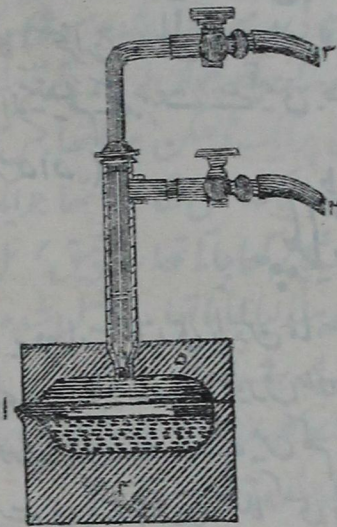

کیمیائی سلوک کے بعد اس کو امونیئم اور پلاٹینم کے دوہرے کلورائیڈ کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مرکب حرارت سے تحلیل ہو کر اسفنجی پلاٹینم میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو ایک چھوٹی سی، چونے کے ڈبیوں سے تیار کردہ، بھٹی میں آکسی ہائڈروجن شعلے کے ذریعے پگھلایا جاتا ہے (دیکھو شکل ۱۲۳) یا کچھ دھات کالیمینا کے ساتھ تصفیہ کیا جاتا ہے اور تیار شدہ سیسے کی بوتلہ کاری کی جاتی ہے۔

شکل ۱۲۳۔ پلاٹینم کی ااعت کے لیے چونا بھٹی

پلاٹینم کی ااعت کے لیے فی زمانہ برقی قوسی بھٹے مستعمل ہیں۔

نسبت

یہ نہایت ہی قلمی اور پھوٹک دھات ہے جس کا رنگ سفید لیکن اس میں گلابی جھلک ہوتی ہے۔ اس کی کثافت نوعی ۹۵۸۲ ہے۔ ۲۶۸۰ مئی پر

یہ دھات پگھلتی ہے اور بلند تپش پر اس کی تبخیر ہوتی ہے۔ اس کے بخارات نیلے شعلے کے ساتھ جلتے ہیں۔ یہ دھات بوقت انجماد پھیلتی ہے۔ سیسے اور رُغن کے بھرتوں میں گداز پذیر ٹانکے اور بھرتیں بنانے کے لیے اس کو شریک کیا جاتا ہے۔

یہ دھات آزاد حالت میں، اور مرکب حالت میں بشکل سلفائیڈ، پائی جاتی ہے۔ جن کچھ دھاتوں میں یہ دھات آزاد حالت میں موجود ہو، ان سے اس کو بذریعہ اذابت حاصل کیا جاتا ہے۔ سلفائیڈ کی لوہے سے تحلیل کی جاتی ہے جس کے لیے سوڈیم کاربونیٹ کا گداز زندہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیم دار سیسے کے بھرتوں کی بوتہ کاری کے بعد بوتوں سے بسمت کی بڑی مقدار حاصل کی جاتی ہے۔

کیڈمیئم

کیڈمیئم جست کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دھات جست سے زیادہ طیران پذیر ہے اور جست کی کشید میں پہلے نکل آتی ہے جس کے بخارات ہوا میں جل اٹھتے ہیں جس سے کیڈمیئم آکسائیڈ کا گندمی رنگ کا دھواں (CaO) نکلتا ہے۔ یاد ہو گا کہ جست کی تیاری میں یہ گندمی دھواں جست کی کشید سے قبل نکلتا ہے۔

ٹینٹیلیم

یہ بہت ہی کمیاب دھات ہے جو برقی گولوں کے اندر کے تار بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

باب (۲۰)

بھرتیں

دھاتوں کا اہم تر استعمال بھرتوں کی تیاری میں ہوا کرتا ہے۔
پچھلی ہوئی حالت میں کافی بلند پیش پر بھرت کے اجزائے ترکیبی
(دھاتیں) ایک دوسرے میں حل ہوتے ہیں۔

دھاتوں کو ملا کر پگھلانے سے، یا پچھلی ہوئی حالت میں ملانے سے، یا تو

(۱) وہ آپس میں کیمیائی طور پر مل کر مرکبات تیار کرتی ہیں۔ یا

(۲) ایک دوسرے میں بغیر کسی تناسب کے حل ہوتی ہیں جس سے

کسی خاص مرکب کے تیار ہونے کا امکان ہے۔ یا

(۳) جزوی طور پر گھلتی ہیں۔ یا

(۴) بغیر گھلے ہوئے اپنی اصلی حالت میں قائم رہتی ہیں۔

آخر الذکر حالت میں اگر ان کے آمیزے کو رکھ چھوڑیں تو اس میں مختلف

ہیں، بلحاظ کثافت نوعی، علیحدہ ہو جائیں گی۔

اس قسم کی مثالیں ذیل میں درج ہیں:-

الومینیم اور سیسہ

سیسہ اور جست

تانا اور سیسہ

حل پذیری میں تیش کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے اور اگر بلند تیش پر گرایا جائے تو محمول مائل ہو سکتا ہے جیسے تانبے اور سیسے کی مثال میں لیکن تبرید کے دوران میں دھاتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔

نقطہ اماعت پر اثر — کسی بھرت کا نقطہ اماعت اس کے

اجزاء ترکیبی کے تناسب کے ساتھ متغیر ہوتا ہے۔

اگر دو دھاتوں سے بھرت یا مرکبات تیار ہوں تو ایک دھات دوسری میں ملانے سے عموماً آمیزے کا نقطہ اماعت نیچے اُتر آتا ہے مثلاً اگر سیسے میں ٹن شامل کیا جائے تو ایک ایسا بھرت تیار ہوگا جس کا نقطہ اماعت سیسے سے کمتر ہوگا لیکن اگر سیسہ ٹن میں شامل کیا جائے تو ٹن سے کمتر نقطہ گداخت کا بھرت تیار ہوگا اگرچہ کہ شامل کردہ سیسہ کی تیش گداخت ٹن کے مقابلے میں بلند ہے۔ اگر چند دھاتوں کے بھرتوں کے سلسلے کے نقاط اماعت کا منحنی کھینچا جائے، جس میں معین پر تیش ہو اور فصلے پر فی صد مقدار، تو اس کی دو شاخوں کا تقاطع اُس نقطہ پر ہوگا جو سلسلے میں کمترین نقطہ اماعت کا بھرت ہو جس کی کیمیائی ترکیب اسی نقطہ سے ظاہر ہوگی۔ ایسے بھرت کو ”سگل“ کہینگے۔

کسی بھرت کے انجماد کے دوران میں جیسے ہی تیش کسی خاص فی صد ترکیب کے بھرت کے نقطہ اماعت پر پہنچتی ہے، ویسے ہی وہ بھرت منجمد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مادہ بھرت سے ایک جزو میں کمی واقع ہوتی ہے یعنی پس ماندہ سیال میں اس جزو کے تناسب میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے اس کی گداخت پذیری میں اضافہ ہو۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ اس سے کمتر نقطہ اماعت کا بھرت تیار ہوگا، اس لیے سوائے سگل کے، یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھرت کی ترکیب، جزوی طور پر اس طرح متغیر ہوتی رہتی ہے کہ آخر میں چل کر سگل تیار ہو یعنی جو حصہ آخر تک سیال رہیگا، اس میں وہ جزو ترکیبی زیادہ مقدار میں

موجود ہوگا جس کی وجہ سے نقطہ اامت میں کمی واقع ہو۔ اسی لیے مادر بھرت کے اندرونی و بیرونی حصوں کی ترکیب میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی علیحدگی عمل میں نہ آئے تو اجزائے ترکیبی ایک دوسرے میں گھلے ہوئے رہینگے اور محلول کو ”ٹھوس محلول“ کہنا مناسب ہوگا۔ اگر کسی یکساں ساخت کے ٹھوس محلول کے بھرت کو خرد بین کے ذریعہ دیکھا جائے تو اس کی ساخت شکل ۱۲۵ اور ۱۲۶ کی سی دکھائی دیگی۔ اگر کسی بھرت سے سگل علیحدہ ہو تو اس کی ساخت شکل ۱۲۷ کے مانند ہوگی۔

ایک ہی بھرت میں دو مختلف ٹھوس محلولوں کا علیحدہ ہونا ممکن ہے۔ اس کی مثال شکل ۱۲۸ میں درج ہے۔

بعض حالتوں کے تحت دھاتیں ٹھوس حالت میں مطلق حل نہیں ہوتیں اور بوقت انجماد علیحدہ ہوتی ہیں، یعنی ٹھوس دھات میں دونوں دھاتوں کا آمیزہ موجود ہوتا ہے مثلاً سیسے اور اینٹیمنی میں اینٹیمنی یا سیسہ اُس وقت تک علیحدہ ہوتا رہتا ہے جب تک کہ سگلی ترکیب نہ حاصل ہو اور اس کے بعد جب سگل منجمد ہوتا ہے تو یہ دونوں دھاتیں ایک دوسرے سے نہایت ہی مختلط آمیزے کی شکل میں علیحدہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی خرد بینی ساخت میں دانے یا پرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ سگلوں کو بہ آسانی پہچانا جاسکتا ہے اور یہ ان دانوں پر ڈھکے ہوئے یا ان کے درمیان بھرے ہوئے نظر آتے ہیں (دیکھو شکل ۱۲۹)۔

دیکھو شکل ۱۲۵

اگر دونوں دھاتیں ٹھوس حالت میں تھوڑی بہت حل پذیر ہوں تو دوسرے شدہ محلول لینگے یعنی ہر دھات کا دوسری دھات میں محلول موجود ہوگا۔ انجماد پر یہ علیحدہ ہوتے ہیں چونکہ ان میں سے ہر ایک سیر شدہ ہے



شکل نمبر ۱۴۵ - سفید جسم ایک سگل ہے جو پہلے بنے ہوئے
قلمپچوں کو گھیرے ہوئے ہے

Handwritten text in Arabic script, likely a manuscript or letter. The text is faint and mostly illegible due to fading or bleed-through from the reverse side. It appears to be organized into several lines or paragraphs within a rectangular border.

اور ان سے وہی نتیجہ حاصل ہوگا جو کسی سُنگل سے دو دھاتوں کے علاحدہ ہونے سے ہوتا ہے۔

تیار شدہ بھرت کی عام طبعی خاصیتوں کا انحصار سُنگل کی موجودگی یا غیر موجودگی پر اور موجودہ محلولوں کی خاصیت اور یکسانیت پر موقوف ہے۔ مثلاً تانبے اور جست سے مختلف ٹھوس محلول تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے تین کو آلفا، بیٹا اور گاما کہینگے۔ آلفا محلول کا سلسلہ ۰ تا ۷۰ فی صد تانبے کے محلول تک قائم رہتا ہے۔ بیٹا ۷۰ تا ۵۳.۵ فی صد تک اور گاما ۵۳.۵ تا ۴۰ فی صد تک۔ پہلے سلسلے میں انپھوٹک اور مضبوط بھرت دستیاب ہوتے ہیں۔ دوسرے سلسلے کے بھرت کسی قدر پھوٹک لیکن ڈھلائی اور دیگر اغراض کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ تیسرے سلسلے کے بھرت نہایت ہی پھوٹک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بھرت لیا جائے جس میں تانبے کا تناسب گاما کے سلسلے کے تناسب سے زیادہ ہو اور اس کی تبرید بے قاعدہ ہو یا اس کو خاص طور پر ٹھنڈا یا جائے تو پہلے پہل کچھ ٹھوس حصے علاحدہ ہوتے رہینگے جن کو نکال لینے سے تانبے کے اوسط تناسب میں کمی واقع ہوتی جائیگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سیال بھرت میں تانبے کی اتنی کمی ہو جائیگی کہ گاما پتیل تیار ہوگا جو دھات کو نہایت ہی پھوٹک کر دیگا۔ بعض صورتوں میں تیار زمانے سے اس کا تدارک کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے اجزائے ترکیبی کا ٹھوس حالت میں انتشار ہوتا ہے۔

نوٹ۔ یہ بھرتوں کے انجماد کا محض ایک خاکہ ہے۔ مزید معلومات فلزنگاری کی کتابوں میں ملینگے۔

خاص اغراض کے لیے موزوں بنانے کے لیے دھاتوں کو آپس میں بلایا جاتا ہے۔ وہ ذیل میں درج ہیں۔ (۱) سٹھانے کے لیے۔ (۲) مضبوطی، انپھوٹک پن، لچک اور تطول میں اضافہ کرنے کے لیے۔ (۳) عمدہ اور بے عیب ڈھلائی کے کام کی تیاری میں۔ (۴) نقطہ امانت کو کم کرنے کے لیے۔ (۵) رنگ اور ساخت میں ترمیم کرنے کے لیے۔ (۶) آگاہی عملیات کو روکنے کے لیے۔

سکہ سازی اور دیگر اغراض کے لیے سونے میں تانبا، چاندی اور بعض اوقات جست اور دیگر دھاتیں شامل کر کے سختایا جاتا ہے۔ اسی طرح چاندی کو تانبے سے اور تانبے کو جست سے سختایا جاتا ہے۔ آخر الذکر مثال میں جست شامل کرنے سے مختلف اقسام کے پتل تیار ہوتے ہیں جن کی زرد رنگت میں مختلف درجے ہوتے ہیں۔ توپ دھات کی مضبوطی میں رٹن کے شامل کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ نیکل کے شامل کرنے سے اس کی لچک، مضبوطی اور طول بڑھ جاتے ہیں اور جست کی شرکت ڈھلائی کے کام میں صحت پیدا کرتی ہے۔

عام طور سے ایک دھات کو دوسری میں شامل کرنے سے کم تر گداز پذیر دھات کے نقطہ اجماعت میں کمی واقع ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ گداز پذیر جزو ترکیبی کا نقطہ اجماعت بھی اتر آتا ہے۔

رنگت کی تبدیلی کی مثالیں یہ ہیں :- تانبے میں جست اور الوئیٹیم شامل کر کے نقلی سونے کے بھرت تیار کیے جاتے ہیں اور پتیل میں ”نیکل“ شامل کرنے سے جرمن سلور کے بھرت بنائے جاتے ہیں۔

ذیل کی فہرست میں دھاتوں کو اس ترتیب سے رکھا گیا ہے جس میں وہ اس بھرت کی رنگت کو متاثر کرتے ہیں جس میں وہ شامل کیے جائیں۔ اس فہرست میں ہر ایک دھات اپنی بعد کی دھات پر زیادہ اثر رکھتی ہے :-

(۱) رٹن	(۴) مینگینیز	(۷) جست	(۱۰) چاندی
(۲) نیکل	(۵) لوہا	(۸) سیسہ	(۱۱) سونا
(۳) الوئیٹیم	(۶) تانبا	(۹) پلاٹینم	

مثلاً دو حصے تانبا اور ایک حصہ رٹن سے بھرت کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن رٹن کے عوض جست سے سفید کرنے کے لیے ایک حصہ تانبے میں دو حصے جست شامل کرنا ہوگا۔ تقریباً گل دھاتیں پگھلانے سے آپس میں مل کر بھرت تیار کرتی ہیں لیکن بہتیری دھاتیں ایسی ہیں جن میں بوقت تیرید علیحدہ ہونے کا مادہ ہے۔ ان کی ڈھلائی کے لیے بھرت کو سانچے کے اندر حتی الامکان کم تیش پر ڈالنا چاہیے اور صرف یہ احتیاط رہے کہ سانچہ پورے طور سے بھر جائے اور بھرت کو

ہلو کر اس کے اجزاء ترکیبی کو علیحدہ ہونے نہ دیا جائے۔ بھرتوں کی کثافت نوعی اس کے اجزاء ترکیبی کی اوسط کثافت نوعی سے مختلف ہوتی ہے یعنی بعض مرتبہ بڑی اور بعض مرتبہ گھٹی ہوتی ہے۔

عموماً دھاتوں کے ملاپ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ دھاتوں میں ایک دوسری سے مل کر بھرت بنانے کا مادہ ہر ایک دھات کے لیے یکساں نہیں ہوتا مثلاً تانبا اور جست خواہ کسی تناسب میں ہو، عہدگی کے ساتھ بھرت بنتے ہیں۔ تانبے اور Cu_4Sn اور Cu_3Sn کے بھرتوں میں صرف وہی بھرت جن کا ضابطہ Cu_4Sn اور Cu_3Sn ہے مذاب نہیں ہوتے درحالیکہ تانبے اور سیسے کے بھرت تقریباً مکمل طور سے بوجہ اذابت اپنے اجزاء ترکیبی میں علیحدہ ہو جاتے ہیں (دیکھو چاندی کا بیان صفحہ ۲۲۰)۔ اسی طرح سے سیسہ اور جست بھرت نہیں بنتے (دیکھو صفحہ ۲۸۲) کسی بھرت کی اذابت کی وجہ سے اس بھرت کا انجماد جزوی طور پر ہوتا ہے یعنی مکمل طور پر منجمد ہونے سے قبل دھات کی ساری کیمیت میں مختلف تیشوں پر مختلف بھرت علیحدہ ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اس عمل کو ظاہر کرنے کی غرض سے دھات کی سطح کو تیزاب سے ہٹا کر دیکھا جاسکتا ہے۔

استعمال شدہ دھاتوں کی پاکیزگی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ تیار شدہ بھرت کی خاصیت پر کھوٹ کی قلیل مقدار کا کافی اثر ہوتا ہے مثلاً سکہ بنانے کے سونے کو سختانے کی غرض سے جو تانبا استعمال کیا جائے، اگر اس میں ۰.۵٪ بنتی بسمت موجود ہو تو اس کا تورق اس قدر تباہ ہو جاتا ہے کہ سونا سکہ سازی کے کام کا نہیں رہتا۔

بھرتوں کی تیاری — (۱) دھاتوں کو ملا کر بچھلانے یا پگھلی ہوئی

حالت میں ملانے سے۔ (۲) دھاتوں کے نہایت ہی باریک سفوف کو دبانے سے (دیکھو صفحہ ۳۲۰)۔ (۳) برق پاشیدگی کے ذریعے۔

اگر بھرت کے اجزاء ترکیبی طیران پذیر نہ ہوں اور ان کے نقاط

اماعت کے درمیان بہت زیادہ فرق نہ ہو تو ان کو ساتھ ہی پگھلایا جاسکتا ہے لیکن ایسی صورت میں جب کہ ایک دھات زیادہ پگھل جائے (جیسا کہ تانبے اور ٹن کے بھرتوں کی تیاری میں ہوتا ہے) جلد تر پگھلنے والی دھات کو دوسری دھات کے پگھلنے کے بعد شامل کرنا مناسب ہوتا ہے۔

اگر ان میں سے ایک دھات طیران پذیر ہو تو، جیسا کہ تانبے اور جست کے بھرتوں میں جست ہے تو طیران پذیر دھات کو تانبے کے پگھلانے کے بعد حتی الامکان کم تپش پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں شامل کیا جائے اور ہر ایک حصے کو پگھلنے تک، تانبے کی سطح کے نیچے ڈبو کر رکھا جائے۔ اس طریقے سے تانبے کے اندر گھل کر جست زیادہ ضایع نہیں ہوگا۔ جست کا ایک حصہ شامل کرنے کے بعد نقطہ اماعت اُتر آتا ہے اور جست کو پگھلانے میں تھوڑی سی حرارت بھی صرف ہوتی ہے جس سے دھات کی کمیت کسی قدر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اس طرح جست کا نقصان بہت کم ہو جاتا ہے۔ آمیزے کو ہلورنا لازمی ہے اور اماعت کے دوران میں تکید سے دھات کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی سطح پر کوک یا دیگر کاربنی اشیا ڈھانپ دی جاتی ہیں۔

تانبے اور جست کے بھرت۔ ان کا نام پتیل ہے لیکن ایسے بھرت جن میں ٹن بھی موجود ہو بعض مرتبہ اس نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ جست سے تانبہ سخت پڑ جاتا، ڈھلائی کا کام اچھا یعنی بے نقص بنتا ہے، اور اس کے انپھونک پن میں بھی کمی واقع ہوتی ہے جس سے پھیلنے، کاٹنے یا مشین کاری میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ بھرت مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض متورق بھی ہیں۔ سیسے سے مضبوطی میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ پتیل میں صرف تانیا اور جست ہی نہیں ہوتا بلکہ خاص اغراض کے لیے اس میں لوہا، سیسہ، وغیرہ شامل کیا جاتا ہے۔

تانبا جست بھرتوں کی جڈل

صفحہ (۸۶)

تانبا	جست	ٹن	لوہ	خواص	تفصیل
۵۵-۶۰	۳۴-۳۸		۱۵۵-۴	نرم فولاد کی مانند مضبوط بہت چمکا۔ دوسرے بھرتوں کے مقابلے میں بلحاظ تورق کمتر۔	اچھ۔ ڈیلٹا اور اسیر دھات۔
۸۳	۱۶			دیگر بھرتوں سے نرم تر۔	مورخ پیتل۔ لوہ ۵۵-۴۵
۶۲	۲۸			متورق، متعدد، عمدگی کے ساتھ بیلا جاسکتا ہے۔ چمکا اور زرد رنگت۔	بہترین پیتل۔ برٹشل کی چا۔
۶۶-۶۷	۳۳-۳۴			عمدگی کے ساتھ ڈھالا اور بیلا جاسکتا ہے۔	معمولی فرنگی پیتل۔
۶۰	۴۰			بلند تیش پر بیلا جاسکتا ہے، اکائی عملیات کی مزاحمت موجود ہے۔	منٹس یا زرد دھات۔
۵۰	۵۰			زرد رنگت۔ بیلنے اور تار کشی کے لیے غیر موزوں۔	معمولی پیتل اور ٹانکے کی دھات۔
۶۶-۶۷	۳۴-۳۵			زرد۔ بیلنے اور تار کشی کے لیے موزوں، نہایت ہی متورق اور متعدد۔	پن سازی کا پیتل۔
۸۰-۸۳	۲۰-۱۵			زرد رنگت کے نہایت ہی متورق بھرت۔	ڈیج، باٹھ، یا طبع سازی کی دھات اورید (Oreide) سونا۔
۷۵	۲۵-۲۰	۵-۰		زرد متورق۔ چھپے کے کام کے لیے موزوں۔	مینھائلم (Mannheim) یا سوزنک گولڈ۔
۲۰-۲۴	۸۰-۵۳			چھوٹا، لیکن خفیف دباؤ سہہ سکتا ہے۔	سیملو (Similor) پرنسز دھات۔ سفید پیتل۔ نقلی پلاٹینم۔

لے ٹن بھی بعض مرتبہ شامل کیا جاتا ہے۔ (Sterro)

انجینیری پیتل

ان میں تانبے اور جست کے علاوہ رٹن بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی ترکیب ۷۵ تا ۹۰ فی صد تانبا، ۲ تا ۴ فی صد رٹن اور ۲ تا ۲۰ فی صد جست تک متغیر ہوتی ہے۔ معمولی پیتل سے یہ مضبوط تر ہے اور جن میں کچھ رٹن بھی موجود ہو وہ زیادہ انچھوٹک ہوتے ہیں۔

تانبے اور رٹن کے بھرتوں کی جدول

صفحہ (387)

تانبہ	رٹن	جست	سیسہ	خواص	بیان
۹۰	۱۰			بہت انچھوٹک۔ باریک دانہ دار، زردی مائل بھوری شکستگی۔ لوچدار (۱۸ اٹن)۔	توپ دھات۔
۸۰ تا ۷۵	۲۰ تا ۲۵			سخت، آواز دار، پھوٹک میٹجس، گھنے بنانے کی دھات۔ دانہ دار۔	
۹۵	۴	۱			سکھ بنانے کا کانسہ۔
۹۲ تا ۸۲	۶ تا ۲	۳ تا ۸	۳ تا ۵		بُت سازی کا کانسہ۔
۶۶ تا ۶۴	۳ تا ۳			سخت، پھوٹک، چاندی ناسفید، سیپ نہا شکستگی، عمدہ پاش آتی ہے اور عاکسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔	سیکولم دھات۔ جست، اور آرسینک بھی بعض مرتبہ شامل کیا جاتا ہے۔
۸۸	۱۰	۲			بحری توپ دھات۔

تانبے اور ایتھینی کے بھرت — یہ دھاتیں آپس میں

عمدہ بھرت بنتی ہیں۔ ان دونوں دھاتوں کے مساوی حصوں کے بھرت کا رنگ عمدہ بینگی ہوتا ہے۔ یہ بھرت سخت، قلمی اور پھونک ہوتا ہے اور دستکاری میں اس کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کو ”زہرہ کی نیم خالص دھات“ کا نام دیا گیا ہے۔ پیتلوں میں ترشوں کے عمل کی مزاحمت پیدا کرنے کی غرض سے بعض مرتبہ اینٹیمنی شامل کیا جاتا ہے۔

رٹن، سیسے، اینٹیمنی اور جست کے بھرت — ان میں نرم ٹانکے، مطبع کی دھاتیں، پیوٹر وغیرہ شامل ہیں۔

رٹن	سیسہ	جست	اینٹیمنی	خواص	بیان
۱۱	۰	۱		نہایت متورق اور سفید۔	مصنوعی چاندی کا ورق۔
۵۰	۰	۵۰		اچھا ڈھلتا ہے۔ کافی سخت	نمونہ سازی کا بھرت۔
۴۵	۱۰	۴۵		خوب ڈھلتا ہے۔ اور آسانی سے منقش ہوتا ہے۔	چھوٹے زیورات کے لیے۔
۳	۱			سخت اور لوچدار۔	نقطہ اجماعت ۱۹۸ مٹی۔
۲	۱			سلسلہ میں کمترین نقطہ اجماعت کا بھرت	عمدہ ٹانکا۔ نقطہ اجماعت ۱۸۹ مٹی
۱	۱				ٹین گر کا ٹانکا۔ نقطہ اجماعت ۲۰۵۵ مٹی۔
۱	۲			دوسروں کی مانند منجمد ہونے کے قبل ملائم پڑ جاتا ہے۔	نل کار کی دھات۔ نقطہ اجماعت ۲۴۵ مٹی۔
۹۳ تا ۹۵	۸ تا ۱۰	۲۵ تا ۳۰		سفید، بیلا اور تراشا جاسکتا ہے۔	برطانوی دھات۔ چمچے، کانٹے اور رکابیاں بنانے کے لیے۔
	۸۰	۲۰		ٹھنڈا ہونے پر پھیلتا ہے۔	ٹائب دھات۔
۲۰	۶۰	۲۰		نقطہ اجماعت کمتر۔ جس کو اور بھی کم کرنے کے لیے بہت شامل کیا جاتا ہے۔	چھوٹے ٹائب کے لیے۔

بہت سی دھاتیں جن میں ٹن، آئینہ، سیسہ اور تانبا شامل ہوتا ہے
سند کی دھاتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض میں ۸۲ فی صد
ٹن اور بعض میں ۹۰ فی صد سیسہ ہوتا ہے۔

گداز پذیر دھاتیں اور بھرت

ٹن، سیسہ، بسمت کے بھرت گداختی ڈاٹ اور پیوٹر کے ٹانکوں
کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔

ٹن	سیسہ	بسمت	کیڈمیم	نقطہ انجماد	تفصیل
۲۰	۳۰	۵۰		۱۹۰ ف	گداختی ڈاٹوں کے لیے ٹھیوں سے چربہ اتارنے کے لیے
۱۲۵۵	۲۵	۵۰	۱۲۵۵	۱۵۰ ف	بوقت انجماد پھیلتا ہے۔
۵۸۵۸	۲۹۶۴	۱۱۵۸			پیوٹر پر ٹانکا لگانے کے لیے۔ چونکہ اس کا نقطہ انجماد پیوٹر سے بہت کم ہوتا ہے۔

سونے، چاندی اور پلاٹینم کے بھرت

سونا	چاندی	پلاٹینم	تانبا	جست	تفصیل
	۹۲۵۵		۷۵		انگلش معیاری چاندی۔
	۹۰		۱۰		فرانسیسی و جرمنی سکہ
	۷۵		۲۵		جرمنی تقریاتی
	۹۱۶۶۶		۸۶۳۴		ہندوستانی روپیہ۔ برازیل کا سکہ
	۹۳۶۵		۵۶۵		ہالینڈ کا سکہ
	۶۶۶۶		۲۲۶۲	۱۱۵۱	چاندی کا سکہ
۹۱۶۶۶			۸۶۳۳		برطانوی، ترکی اور برازیلی سکہ
۹۸۶۹			۱۶۱		ہینگری کا دوکٹ (ducat)
۹۰			۱۰		جرمنی، فرانسیسی، اطالوی، بلجی، ہسپانوی، یونانی آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور روس کے سونے کے سکہ۔
۱۰	۶		۴		سونے کا ٹانکا۔
	۸۳-۶۵	۳۵-۱۷			دنیا سازی کے بھرت۔

الومینیم اور مینگنیزی کا نسہ

الومینیم کا نسہ — تانبے میں الومینیم کی ۱۰ فی صد مقدار تک شامل کی جاتی ہے۔ یہ بھرتیش نرم فولاد کی مانند مضبوط، اعلیٰ درجہ کی متورق، پگھلاؤ اور تھکاوٹ ہوتی ہیں۔ دیگر دھاتوں کی موجودگی ان خاصیتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ۱۰ فی صد الومینیم کے بھرت کی تنشی مضبوطی ۴۰ تا ۴۵ ٹن فی مربع انچ ہوتی ہے۔

مینگنیزی کا نسہ — ان میں تانبا، مینگنیز، الومینیم، جست، لوہا، اور

رُٹن ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان میں سختی، پچک، اور مضبوطی مع انچھوٹک پن اور اکالی اثرات کی مزاحمت پائی جاتی ہے۔ ان کو بیلا اور بلند تیش پر گھڑا جاسکتا ہے۔ یہ بھرت دھانی جہازوں کے پیش راں بنانے کے لیے خاص طور سے مستعمل ہیں اور عام طور پر اس سے فن انجینیری کے عمدہ پیتلی پُرزے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس بھرت میں مینگنیز شکل فرو مینگنیز یا مینگنیز کا پر شامل کیا جاتا ہے۔

فاسفور کا نسہ — اس میں فاسفورس کی کچھ مقدار ہوتی ہے۔ اس کو

تیار کرنے کے لیے کانے کے معمولی اجزائے ترکیبی کی اماعت کے بعد اس میں فاسفرٹن یا فاسفر تانبا شامل کیا جاتا ہے۔ فاسفرٹن تیار کرنے کے لیے پگھلے ہوئے رُٹن میں فاسفورس حل کیا جاتا ہے اور اس مرکب میں تقریباً ۲۰ فی صد فاسفورس موجود ہوتا ہے۔ فاسفر کانے میں رُٹن کی مقدار ۴ تا ۱۰ فی صد اور فاسفورس ۱۰ تا ۱۵ فی صد متغیر ہوتی ہے۔ اگر اس میں انچھوٹک پن اور تمد منظور ہو تو فاسفورس ۱۰ فی صد سے نہ بڑھنے پائے۔ کواڑیوں، سادہ مسندوں، دت پہیوں، وغیرہ کے لیے فاسفورس کی اس سے زیادہ مقدار استعمال کی جاتی ہے لیکن ایسے بھرت سخت تر ہوتے ہیں۔ اس بھرت کو حتی الامکان کم تیش پر ڈھالنا چاہیے۔

سلیکانی کا نسہ — یہ بھرت معمولی کانے سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتا ہے۔

فاسفورس اور سلیکین کے مفید اثرات عام طور سے ان کے آکسیجن کے اِلَف کی وجہ سے تصور کیے جاتے ہیں۔

نِکل کے بھرت

نِکل	تانبہ	جست	لوہا	رُش	تفصیل
۱۳-۳۱۵۵	۴۰-۵۶	۲۶-۲۳	{ ۲۶۳ ۳۶۵	۴۰	چینی سفید تانبہ
۱۵	۶۰	۲۵			محمولی جرمن سلور
۲۱	۵۶	۲۳			اوسط درجہ کا جرمن سلور
۲۵	۵۰	۲۵			عقدہ جرمن سلور
۲۸۶۳	۳۸۶۳	۳۳۶۳			بہترین جرمن سلور
۲۰	۸۰				کیوپرو نِکل

ان بھرتوں کا رنگ سفید ہوتا ہے اور یہ اُنچھوٹک اور متورق ہوتے ہیں۔ بیلنے کے لیے ان میں تھوڑا سا سیسہ شامل کیا جاتا ہے۔ آخر الذکر بھرت سے بندوقوں کی گولیوں کے لیے غلاف تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سخت بھرت ہے اور کھینچنے کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے۔

نِکل	کرومیم	نِنگینیر	لوہا	تفصیل
۶۰	۱۲	۲	۲۶	برق تپش پر تھکیدی و کیمیائی مزاحمت
۸۰	۲۰			برق سے گرمانے کے لیے مزاحم تار بنائے جاتے ہیں۔

نِکل	تانبہ	نِنگینیر	جست	تفصیل
۱۵	۶۰		۲۵	برقی مزاحم تار کے لیے موزوں۔ حرارت سے پھیلاؤ کی شرح بہت کم۔
۵۵-۴۰	۶۰-۴۵			
۱۶-۲	۸۵-۵۰	۱۰		مضبوطی کے علاوہ کیمیائی اثرات کی مزاحمت بھی موزوں ہے۔
۶۰	۲۸			

(390) نِکل

نِکل (Nickeline)

نِکل (Constantan)

نِکل (Manganin)

نِکل (Monel) دھات

نیکل	تانبہ	کرومیم	ماریٹیم	تفصیل
۶۱	۶	۲۱	۵	مضبوط، مزاحم، حرارہ پیمائے بمب بنائے جاتے ہیں۔ ریشمی اثرات کی مزاحمت۔
۸۲-۹۰			ٹنگسٹن ۱۸-۱۰	

ڈھلائی کے کام کے لیے الوٹینیئم بھرت

نشان	الوٹینیئم	تانبہ	جست	تفصیل
L ₅	۸۵	۲۵	۱۲۶۵	عام افراط کے لیے، مشین کاری میں سہولت۔
L ₁₁	۹۱.۶۷۵	۷	۱۶۲۵ - ۱۶۲۵ ٹن	L ₅ سے مضبوط تر (گرم حالت میں)۔ استوانوں کے لیے موزوں۔
L ₈	۸۸	۱۲		
L ₂₄	۹۲.۶۵	۴	Ni ₂ ; Mg ۱۶۲۵-۲	نشارے تیار کیے جاتے ہیں۔
میگنیم (Magnalium)	۹۷.۵ تا ۹۹.۰		میگنیشیم ۱۰ فی صد تک	

ریلیکائی بھرتوں میں ۵ تا ۱۳ فی صد سیلیکن کے بھرت بہت کم سکڑتے ہیں
اور دیگر بھرتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

دنداں سازی کے بھرت

پلاٹینم - ۱۷ تا ۲۵ فی صد { ان کی تیاری میں بہت تجربہ درکار ہے۔
چاندی - ۸۳ تا ۹۵ " " }

دنداں سازی کے ملغم

دانتوں کے سوراخ بھرنے کے لیے ٹن اور پارے کے ملغم، اور پارا

اور کیڈیم کے ملغمہ مستعمل ہیں۔ ان ملغموں کو گوندھنے پر ہاتھ کی گرمی سے لٹی مٹا ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں بغیر ٹکڑے ہوئے سخت پڑ جاتے ہیں۔ سابق میں تانبے کا ایک ملغمہ بہت مستعمل تھا لیکن اس کو ملائم بنانے کے لیے زیادہ بلند تپش درکار ہے۔

رٹن کا ملغمہ ایک حصہ رٹن اور چار حصے پارے کے ساتھ پیس کر تیار کیا جاتا ہے اور سا بر چھڑے میں سے زاید پارا پنچوڑ لیا جاتا ہے۔ حاصل شدہ نرم شعل چند دن میں سخت پڑ جاتا ہے۔

رٹن کیڈیم کے ملغمہ کو تیار کرنے کے لیے دو حصے رٹن کو ایک حصہ کیڈیم کے ساتھ پگھلا کر کافی سے زیادہ پارا شامل کیا جاتا ہے۔ زائد پارے کو پہلے کے مطابق کھل کے اندر پیسنے کے بعد علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

رٹن چاندی اور شونے کا ملغمہ دانتوں کے سیمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے ایک حصہ سونا، ایک حصہ رٹن، اور تین حصے چاندی ملا کر پگھلایا جاتا ہے۔ اس بھرت کو گرم حالت ہی میں کوٹ کر توڑ لیا جاتا اور مساوی وزن پارا اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کو بخوبی گوندھ لیتے ہیں۔

سوڈیم کا ملغمہ تیار کرنے کے لیے پارے میں سوڈیم شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تجارتی اغراض کے لیے اس کو فلزی استر کے صندوقوں کے اندر، چونے میں ٹھونس کر روانہ کیا جاتا ہے تاکہ رطوبت یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کا عمل نہ ہو سکے۔ ملغمہ میں تقریباً ۲ فی صد سوڈیم ہوتا ہے جو سخت اور نیم قلمی ہوتا ہے۔

آہنی بھرت

نیکل دار فولاد۔ نیکل دار فولاد بکتر کی تختیوں اور دیگر اغراض کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر ۱۵ تا ۳۵ فی صد اور بعض اوقات ۵ فی صد نیکل موجود ہوتا ہے۔ اس سے دھات کا اینھوٹک پن

بڑھ جاتا ہے، اور ہوائی اور بحری اثرات سے دھات محفوظ رہتی ہے۔
 ”ہاروے“ کی بکتری تختیاں نکل فولاد سے تیار کی جاتی ہیں
 جن کی سطح لکڑی کے کوئلے کے ساتھ گرانے سے سختائی جاتی ہے۔

کرومی فولاد — اس میں عموماً ۵ تا ۱۵ فی صد کرومیم موجود

ہوتا ہے۔ اس کا وجود دھات کے لوچ اور سختی میں اضافہ کرتا ہے جس سے
 اینچوٹک پن میں کمی واقع نہیں ہوتی اور دھات بہ آسانی گھڑی جاسکتی
 ہے۔ اس سے توپوں کے کارتوس، بکتر اور ”تیز“ تراش فولادی آلات
 بنائے جاتے ہیں۔ موٹروں وغیرہ کے تعمیری فولاد میں ۱۵ فی صد کرومیم موجود
 ہوتا ہے۔

ٹنگسٹن دار فولاد — خود سختانے والے اور تیز تراش فولادوں
 میں ٹنگسٹن ہوتا ہے۔ اس کی مقدار ۱۸ فی صد تک ہوتی ہے۔ ہوشیٹ
 کا اپیشل فولاد اسی قسم کا خود سختانے والا فولاد تھا جس میں ۹ فی صد تک
 ٹنگسٹن موجود ہوتا تھا۔ یہ فولاد نہایت ہی سخت اور مضبوط ہوتا ہے جس کی
 شکستگی صدف نما ہوتی ہے جس میں زرد یا گندمی مائل جھلک موجود
 ہوتی ہے۔

مالیڈینیم — یہ عنصر بھی اسی غرض سے شامل کیا جاتا ہے اور
 اس کی کمتر مقدار سے ویسا ہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اوپر بیان
 کیا گیا ہے۔

الومینیم — یہ دھات فولاد میں اس لیے شامل کی جاتی ہے کہ
 اس کی ڈھلائی اچھی نکلے۔ ”دومیسٹس“ (Mitis) کی ڈھلائی کا کام اسی دھات
 کے شامل کرنے سے اچھا نکلتا ہے۔


مینگینزی فولاد — مینگینز کی زیادتی سے دھات بہت سخت

پڑ جاتی ہے۔ یہ بھرت پھونک اور گھرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس میں ۱۳ تا ۱۵ فی صد میگنیزیم ہوتا ہے۔ پگھلانے پر بہت دیر تک سیال حالت میں رہتا ہے اور اس کی ڈھلائی کا کام بھی اچھا بنتا ہے۔ یہ دھات غیر مقناطیسی ہوتی ہے۔

وینٹیڈیم کی مقدار فولادوں میں اوتاہ فی صد تک متغیر ہوتی ہے۔ اس سے دھات انہیٹوک اور اچھی بنتی ہے۔ ہتھیری فولاد میں اس کا وجود حرارتی عملیات کے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔

کوبالٹ بھی فولادی بھرتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے فولادی بھرت تراشنے کے آلات اور مقناطیس بنانے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔

لوہا اور جست — لوہا جست میں حل ہوتا ہے بشرطیکہ اس کو اپنے نقطہ جوش پر بہت دیر تک رکھا جائے۔ ڈیٹا دھات میں لوہا شامل کرنے کے لیے پگھلے ہوئے جست کو لوہے سے سیر کیا جاتا اور اس بھرت کی کافی مقدار تانبے میں شریک کی جاتی ہے۔ آہنی چادروں پر جست کی قلعی کرنے کے حوضوں میں جست اور لوہے کا ایک سخت بھرت پایا جاتا ہے۔ آہنی ظروفوں میں جست کو پگھلانے سے بھی جست میں کچھ لوہا حل ہو جاتا ہے۔

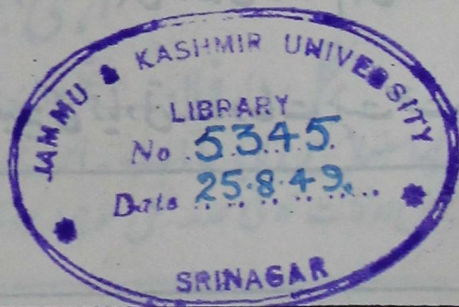

عناصر اور ان کے اوزان جوہر

۲۷	Al	(Aluminium)	ایلمینیم
۱۲۰	Sb	(Antimony)	انتیمونی
۷۵	As	(Arsenic)	آرسینک
۱۳۷.۴	Ba	(Barium)	بریئم
۲۰۸	Bi	(Bismuth)	بسمتھ
۱۱	B	(Boron)	بورون
۸۰	Br	(Bromine)	برومین
۱۱۲.۴	Cd	(Cadmium)	کیڈمیم
۴۰	Ca	(Calcium)	کیلسیم
۱۲	C	(Carbon)	کاربن
۳۵.۵	Cl	(Chlorine)	کلورین
۵۲	Cr	(Chromium)	کرومیم
۵۹	Co	(Cobalt)	کوبالٹ
۶۳.۵	Cu	(Copper)	کاپر (تانبا)
۱۹	F	(Fluorine)	فلورین
۱۹۷	Au	(Gold)	گولڈ (سونا)
۱	H	(Hydrogen)	ہائیڈروجن
۱۲۷	I	(Iodine)	آئیوڈین
۱۹۳	Ir	(Iridium)	ایریڈیم
۵۶	Fe	(Iron)	آئرن (لواہ)
۲۰۷	Pb	(Lead)	لیڈ (سیسہ)
۷	Li	(Lithium)	لیتھیم
۲۲.۳	Mg	(Magnesium)	مگنیشیم
۵۵	Mn	(Manganese)	منگینز

۲۰۰	Hg	(Mercury)	مرکری (پارا)
۹۶	Mo	(Molybdenum)	مولیبدیم
۵۸۶۶	Ni	(Nickel)	نیکل
۱۳	N	(Nitrogen)	نازیروجن
۱۹۱	Os	(Osmium)	اوسمیدیم
۱۶	O	(Oxygen)	آکسیجن
۱۰۴۶۶	Pd	(Palladium)	پالیدیوم
۳۱	P	(Phosphorus)	فاسفورس
۱۹۵	Pt	(Platinum)	پلاتینم
۳۹	K	(Potassium)	پوتاسیم
۱۰۳	Rh	(Rhodium)	رمدیم
۸۵۶۵	Rb	(Rubidium)	روبیڈیم
۷۹۶۲	Se	(Selenium)	سلیسینیم
۲۸	Si	(Silicon)	سلیکن
۱۰۸	Ag	(Silver)	سلور (چاندی)
۲۳	Na	(Sodium)	سودیم
۸۷۶۶	Sr	(Strontium)	سٹرانسیم
۳۲	S	(Sulphur)	سلفر
۱۸۱	Ta	(Tantalum)	ٹانتالیم
۱۲۷۶۵	Te	(Tellurium)	ٹیلوریم
۱۱۹	Sn	(Tin)	ٹین
۴۸	Ti	(Titanium)	ٹایتینیم
۱۸۴	W	(Tungsten)	ٹنگستن
۲۳۸۶۵	U	(Uranium)	یورینیم
۵۱	V	(Vanadium)	وانیدیوم
۶۵۶۳	Zn	(Zinc)	زنک (جست)

فہرست اصطلاحات

فلزیات

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
A		B	
Admiralty bronze	بحری کانسا	Atomizer	مٹرش
Agglutinant	ملایق	Autogenous soldering	جنس ٹنگائی
Agglutinate	ملایق ہونا	(or brazing)	
Agitate	ہلورنا	Ball and socket joint	گولا کھرجوڑ
Agitator	ہلورنی	Ball valve	گولا کوٹری
Alloy	بھرت	Bar	سلاخ - ڈنڈا
Aluminous clay	الومینی مٹی	Base metals	خمس دھاتیں
Anode dissolving pole	زبر برقیہ کو تحلیل کرنے کا قطب	Basic lining	ادنی دھاتیں
Anthracite	بے نفط	Basket tongs	اساسی استرکاری
Apatite	افٹیت	Bayonet joint	سکھال سنسی
Arc furnace	قوسی بھٹی - قوس بھٹی	Beehive oven	سنگینی جوڑ
Arsenical ore	سنگیہ آمیز کچھات	Bessemerizing	مہال تنور
Ash pit	راکھ گڑھا	Binder	گنبدی تنور
Assay	فلزی تشریح		میسمری عمل
Atomize (to)	ارشاش - ارشاش ہونا یا کرنا		بندی

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Bituminous	بطمین یا نفطی	Calcining	کلسانا
(coal, or matter)	{ کوئل یا مادہ }	Calcite	کلسیت
Black heart	سیہ جگر دھلائی	Calorific power	حراری طاقت
casting	سیہ قلب دھلائی	Cam	کیم
Blast furnace	جھکڑ بھٹہ	Capsule	کیسہ
Blast pipe	جھکڑ ٹی	Carburising agent	کاربن افزا عامل
Block	دھیا۔ کٹا	Casing	دھانین۔ غلاف
Bloom	کٹا	Cavity (cavum)	کہفہ۔ جوف
Bloomery	کٹا بھٹی	Cellular	خانوی
Blower (= Blowing engine)	انفوجہ	Cementing body	جوڑنے والا جسم
Blowpipe	پھکنی	Centrifugal separator	مرکز گریز فاریق
Blowpipe furnace	پھکنی بھٹی	Charging apparatus	جھونکن آلہ
Bog (or Moss)	وہل	Charging bucket	جھونکن ڈول
Bosch	شکم	Charring	کھلانا
Brasqued crucible	کاربن استر کھالی	Chequer work	جالدار کام۔ جالی دار کام
Brazing	پیتل ڈانکا	Chilled casting	ٹھنڈا ڈھلوان
Brittleness	پھونک پن۔ پھونکھار	Chloridising	بھونکھارائیڈ بنانا
Bronze	نحاس۔ کانسی (جمع۔ کانسی۔ کانسیاں)	roasting	سوختہ پیر۔ سوختہ مٹی
Buck plate	نہم روک تختی یا چادر	Cinder pig	سنگرف
Buddle	روٹنی	Cinnabar	کھنڈر۔ کھنڈر
By-product	ضمنی حاصل	Clinker	کولہ کا چٹورا
	C	Coal screenings	زغالی سلوٹ
Caking (for coal)	گداختنی۔ کاکلی	Coal seam	کولہ ریزے
Calciner	مکلس	Coal slack	اشدہ دھات
		Coarse metal	

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Coke oven	کوک تنور	Crucible	گٹھالی
Coking	کوک سازی	Crushing roll	کیل بیلن
Coking coal	کوک کی کوئلہ	Culm	کوئلہ کا چوڑا
Cold short	سرو پھوٹاک	Cupel	بوتہ
Columnar structure	ستونی ساختہ	Cupellation	بوتہ کاری
Combined carbon	مختلط کاربن	Cupola	گنبد گنبدی (بھٹی)
Concentration process	عمل ارتکاز	Cyaniding	سائنائیڈی عمل
Conchoidal structure	صدنی ساختہ	D	
Conductivity	موصلیت	Dead-melting	مردہ گدازش
Contraction of area	انقباض رقبہ	Decarburisation	کاربن ربائی
Control	ضابطہ	Dense	کثیف
Converter	مقلب	Depositing pole	طرحی قطب
Conveyer	حامل	Desiccated	خشکیدہ
Core	قلب	Desilverisation	سیم براری
Coring	قلبیت	(of lead)	(سے سے)
Corrosion	اکل - تاگل	Destructive distillation	تخریبی کشید
Corrosive	اکال		کشید فاق
Corundum	کرند	Die-drawing	ٹھپہ کھنجائی
Counterpoise (n.)	مقابل وزن	Die temper steel	ٹھپہ فولاد - ٹھپا فولاد
(v.)	متوازن کرنا	Direct reading instrument	راست مقررہ کا آلہ
Country rock	فلسی چٹان	Dissociate	منفرد ہونا
Crackle (v.)	چٹخنا	Dissociation	افتراق - بجوگ
Cross-section	تراش عمودی - عمودی تراش	Distillate	کشیدہ
	آبی تراش یا کاٹ		

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Dore-bullion	زردار اینٹ یا ڈالا	F	گٹھا
Double acting	دو عملہ	Faggot	مارضی پیندا
Down take	فرو برد	False bottom	دہنی کوئلہ
Drag-bar	کھینچ ڈنڈا	Fat coal	فل اسپار (orthoclase)
Draught	جھوکا	Felspar (orthoclase)	آہنی فلزات یا دھاتیں
Driving gear	چلاؤ گیرانی	Ferrous metals	(۱) چھٹانا (۲) استر-استرکاری
E		Fettling	جھلی - فلم
Electric arc	برقی قوس	Film	شدہ دھات
Electro-positive	برقی مثبت	Fine metal	پرسودھن گھر
Electrostatic concentration	برقی سکونی ارتکاز	Finery	ریزنگی
Electrotype	برق ساخت ٹائپ	Fines	تکیمی بیلن
Elevator	مرغ	Finishing roll	المن بیل
Emery	کالا کرند	Fire bridge	آتش مٹی سیرنگل مٹی
Endless chain	بے سر ازنجیر	Fire clay	دلہ لی گیس
Enlarged (view)	مکبر (منظر)	Fire damp	مشقوق (شکل)
Enrich (to)	طاقتور بنانا - مالدار بنانا	Fissured (appearance)	ناصند
Enriched ore	طاقتور کچھ دھات، مالدار کچھ دھات	Fitter	تصفید
Equaliser	مستوی	Fitting	ثابت کاربن
Excrecences	زوائد	Fixed carbon	چقماق
Exhauster	مخراج	Flint	تیراؤ کل تیراؤ پلانٹ
Expansibility	بسط پذیری	Flotation plant	تیراؤ کا طریقہ
		Flotation process	سیل اسپار
		Fluor spar	گدازندہ
		Flux	

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Fluxing effect	گداختگی اثر	Garnet	تامرا (ایک قسم کا مٹخ پتھر)
Fluxing pots	ظروف گداخت	Gasify (to)	گیس بنانا
Forced draught	قسری جھوکا	Gas culvert	گیس گزار
Forge (n)	گھڑت بھٹی	Gassed copper	گیس خوردہ تانبا
Forge (v)	گھڑنا	Glazy pig iron	مجلّا بیڑ
Forging	گھڑائی	Granular fracture	دانہ دار شکستگی
Fossil (fuel)	رکاند	Granulated	دانہ دار
Fossilized	رکانی	Graphite	گرافائیٹ
Fracture	شکستگی	(or plumbago)	گیلی سانچہ مٹی
Free milling	سہل پسوال	Green sand	رمادی و مسواں لوبا
Friable	(۱) خستہ (۲) سودنی	Grey cast iron	پسائی پکی
Friction clutch	رگڑ گرفت	Grinding mill	گراگ
Fritting	چٹونا	Grog	نالی (جمع نالیاں)
Frizzling (sound)	سنسناساٹ	Groove	محافظ تختی
Froth flotation unit	جھاگ تروکل	Guard plate	قائد
Furnace chamber	بھٹی کمرہ - بجھ کمرہ	Guide	جیسے - جیسے
Fusibility	گدا پذیر	Gypsum	ناہوا
Fusible alloys	گداختنی بھرتیں	Hackly fracture	لونجی کچھدات
Fusion zone	منطقہ امانت	Haloid ore	ہنٹورا چھلکا
		Hammer scale	گھن میل
		Hammer slag	معلق
Galena	گیلینا - لیڈ سلفائیڈ	Hangers	سختنا - سختناؤ
Gangue	کھڑ (ریزہ) آگینہ جس سے	Hardening	ناگداختہ
	چاندی اور سونے پر جلا کرتے ہیں	"Hard head"	
Ganister	گینسٹر		

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Hardness numbers	اعداد سختی	Impregnate	پرسونا یا کرنا
Hard soldering	پکی سٹائی - پکائنا	Improving furnace	اصلاحی بھٹی
Hearth	چولہا	Impurity	لوٹ - کھوٹ
Heat	گھپ - بھٹی	Incandescent	دہکتا - تاباں
Heating surface	حرارتی سطح	Inclusion	اشتمال شمول
Heating value	حرارتی قیمت	Induction furnace	امالی بھٹی
Heat treatment process	عمل حرارتی	Inflammability	اشتعال پذیری
Helve	بیرم ہنٹوڑا	Infusible matter	ناگد اختنی مادہ - نرگل مادہ
High speed steel	تیز ترش فولاد	Ingot	گند (لوہے سونے یا چاندی کا ڈھیلہ)
Honey combing	ہمال بننا	J	
Hood	خود	Jig	سنگ شو
Hopper	ناقلہ	K	
Hose-pipe	ہوز نلی	Kidney iron ore	لوہے کی گردہ ناکچرھا
Hovel	پھتر	Kiln	بھٹا - بھٹہ
Hydrated oxide	آبدیدہ آکسائیڈ	Kish	کیش (ایک قسم کا میل)
Hydration	آبدیگی	L	
Hydraulic classifier	آبی نمیز - آبی جماعت بند	Ladle	کرچھا - فراگیر
Hydraulic pressure	ماقوئی دباؤ - آبی دباؤ	Lagging	غیر موصل غلاف - منڈھائی
Hydraulic ram	ماقوئی قوج	Leach (to)	دھونکالنا
Hysteresis	اختناق	Leachings	دھوون - دھونکال
I		Levigate (to)	پیس کر دھونا
Impact test	تصادمی امتحان	Lift	مرفع کھٹولا
		Liquate (to)	مداب ہونا

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Liquation	ازابت - جزدی ااعت	Micro-photograph	خردبینی فوٹو
List pot	گداز دان	Mild temper	نرم آب
Litharge	مردہ سنگ - مُرتک	Milk of lime	دودھیا چوٹا
Lug	گوش	Miner	کان کن
Lute (to)	لیپنا - لپائی	Mop	جھاڑو
M		Mould	سانچہ
Malleable casting	متورق فراغہ	Moulder	ڈھلپیت
Mallet	موگری	Muffle furnace	خانہ داربھٹی
Marsh gas	دلدلی گیس	Muller	سانندہ
Massicot	مردہ سنگ	N	
Matrix	شکمہ	Net calorific value	خالص حراری قیمت
Matte	} نخالص دھات غیر خالص دھات	Neutral course	تعدیلی ردآ
Mature wood		Non-caking	ناگداختنی - غیر کاکلی
Mechanical treatment	چختہ لکڑی	Notch	کٹخفہ
Mellowing	} لسیانازی کا - ملائم بنانا	Nozzle	ٹونٹی
(of clay)		Nugget	ڈلا
Metalliferous material	فلز دار اشیاء	O	
Metallography	فلز نگاری	Oil burner	تیل مشعل
Metallurgical operations	} فلزیاتی عمل	Ore	کچدھات
Metallurgy		Ore deposits	کچدھاتی تہیں
Metal planing	فلزیات	Ore dressing	کچدھات کا تصفیہ
Metal working	فلز کار	Ore pocket (or bunch)	کچدھات پالکٹ
		Outcrop	بارزہ
		Output	محصول


انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Over-poled	زاید ڈنڈا یا ہوا	Port	دریچہ
Oxidation	اکسائڈ تسمید	Pouring temperature	انڈیلنے کی تپش
Oxidisable bodies	تسمید پذیر اجسام	Precipitation	ترسیب
Oxidising agents	تسمیدی عامل	Pressed work	شکمچی اشیاء
P		Prill	بٹن
Paddle	ڈانڈ	Priming powder	رنگک سفوف
Paddle (to)	ڈانڈ چلانا	Producer (gas)	زائدہ گیس
Panning out	سنگ شونی سنگ شو کرنا	Propeller	پیش ران - داسر
"Parting"	نیارا کرنا - نیارا - نیار	Puddling process	گھل ملانے کا عمل
Pasty state	لٹی کی حالت	Pulling cross-head	کشدہ چلیا پاسر
Pattern	نمونہ	Pulling screw	کشندہ پیچ
Pay-dirt	کار آمد خاک	Pulp	لب
Peat	پیٹ	Pulverised fuel	سفوف شدہ ایندھن
Perforation	سوراخ کرنا چھیدنا	Punch (N)	سنہ - چھیدنی
Pig iron	بیسٹر	(V)	چھید کرنا - پیچ کرنا
Pin valve	سُونی کوڑی	Pyrites cinder	سوختہ پائریٹینر
Piping	نلیا نا	Pyritic smelting	پائریٹنی تصفیہ
Placer	زر آمیز ریگزار	Pyroligneous acid	چوب کشیدہ ترشہ
Plough (same as rake)	گریدنی	Q	
Plumbago (= graphite)	گرافائٹ	Quartz	گار - گارچھر
Plumber	سُرب گر	R	
Plunger	غواص - غوطہ زن	Rabble	رہل ملائی - ہسلائی
Poling	ڈنڈا نا	Radiator	مستع
		Rake	گریدنی

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Ram	قوتج	Residue	ثفل
Rammer	دھمس	Resin	بیرونہ - رال
Ramming	دھمس کرنا	Resistance furnace	مراحتت بھٹی
Raw materials	خام اشیا	Reverberatory furnace	آپنج پلٹ بھٹہ - لپک بھٹہ
Reaction process	تعالی طریقہ	Reversible expansion	متعکس یا انقلاب پذیر پھیلاؤ
Reamer or rimer	روزن کشا - ریر	Rhomboheda	معین سطحیں
Recalescence (= reheating)	باز حرارتیت	Rifle	نالی دار تختیاں
Recovery plant	استحصالی پلانٹ بازیابی پلانٹ	Roaster stage	بھوننے کا مرحلہ
Red hematite	سرخ ہیمیٹائٹ - گرو	Rotary grate	دوار آتش دان
Red short	گرم پھوٹاک	Roughing or cogging roll	تشکیلی ریلین
Reducing agent	تخوئی عامل - محول	Rupture	انشقاق
Reducing flame	محول شعلہ	Rustless steel	نازنگ فولاد
Reduction	تحويل	S	
Reef	چٹان	Sal ammoniac	نوشادر
Refinery	سودھن گھر	Sapphire	یا قوت کبود - نیلم
Refining process	صاف کرنے کا عمل	Sapwood	رسدار لکڑی - کچی لکڑی
Refractoriness	دشوار گدازی	scaly fracture	چھلکے دار شکستگی
Refractory metals	دشوار گداز دھاتیں	Sclerometer	صلابت پیم
Regenerative furnace	باز کوئی بھٹی	Scorification	خبت کشی - میل کشی
Regenerator	باز کوئی - تکریری کمون	Scorified	میل کشیدہ - خبت کشیدہ
Regulate	تنظیم کرنا	Scouring	کاٹ - کاٹنا
Regulus	ریگولس - نچھان دھات غیر خالص دھات	Screwing dies	پچ کاٹ

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Scrubber	شوب آله - شوبالہ	Solar attachment	شمسی پرزہ
Secondary coil	ثانوی لچکا	Solders	ٹانکنے
Segregation	تشدید	Specular iron ore	لوہے کی چکدار کپڑا
Self hardening steel	خود بخا یا فولاد	Speiss	سپائس
Sensible heat	حسی حرارت	Spray (tuyere)	پھوار (پون ٹیٹ)
Serpentine	سرنپٹائن - سنیلا	Springing of dome	گنبد کی جست
Shaft furnace	چھنی نما بجھتی یا بجھ	Spun work	گردانی کام
Shear steel	قرضی فولاد - جزی فولاد	Squirt (to)	پچکاری مارنا (پچکارنا)
Sheet spinning	چادر گردانی	Stack	ڈھیر - ڈھیر لگانا
Shell	خول	Stall	پزاوہ
Siliceous character	سیلیکیائی سیرت	Stamp	ٹمپہ - نقاشہ
Silky structure	ریشمی ساخت	Standard	ستون
Sintering (process)	گل جمننا	Stand pipe	کھڑا نل
Skimmer	کاچنی	Stationary cross head	مقیم چلیپ سر
Skimming	کاچنا	Staves	پشتیمان
Skip way	ڈول راستہ	Steam coal	بھاپ کوئلہ
Skittle	گہری کٹھالی	Steam-jet injector	بھاپ پچکاری
Slime	کیمچر	Stirring gear	یلانی گیرا
Slotting	کھانچہ سازی	Stone breaker	سنگ شکن
Sluggish flow	سست بہاؤ	Stop	روک
Slurry	کسی چیز کا گارا	Stove	گٹھن
Smelter	تصفیہ گر	Stratification	تطبق
Snorous	کھنکدار	Streaky	دھاری دار
Socket	گھر	(appearance)	{ صورت یا شکل }

انگریزی	اردو	انگریزی	اردو
Structural steel	تعمیری فولاد	Trunnion	گھماؤ کھونٹ
Sulphurised ore	گندھک آمیز کچھلات	Tube and retort	ٹلی اور تریتق بیجی
Superheated steam	بیش گرم بخار	furnace	ٹلی تریتق بیجی
Suspended	معلق (پانی میں)	Turner	خرادی
(in water)		Tuyere	پون ٹرنٹی
T		Tyre	ٹائر
Tailing	فضلہ	U	
Talc	طالق	Underpoled	کم ڈنڈایا ہوا
Tallow	چربی	Unglazed	غیر جلی جینی (پوسلین)
Taper (1 in 4)	اخڑا (۴ میں اکا)	porcelain	
Tap hole, tapping	نکاس ہوکھا	Uptake	بالا بر
Tap hole, tapping hole		V	
Tappet	کھٹکا	Vanner	بلونی مشین
Taps and dies	بیج کاٹ (اندرونی یا بیرونی)	Vein (or lode)	رگ معدن
Tar	ٹار - ڈامبر	Vein-stuff	رگ مادہ
Telescopic joint	ایک در دیگر جوڑ	Vent	روزن ہوکھا
Tempered clay	کمانی مٹی	Vermed grog	جلی اینٹ
Temper graphite	سار بائیٹ	Vermillion	شنکرف
(same as sorbite)		Vitrification	تزجج - تزجج
Tensile strength	تنشی مضبوطی	Volatile matter	طیران پذیر مادہ
Testing machine	جانچ کل	Volatility	طیران پذیری
Tie rod	بندھن سلاخ	W	
Topaz	زبرجد - پکھراج	Water-bottom	آب تگیس آور
Tread	روٹلاں	producer	
Trough	ٹانڈ		

انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
Water jacketed furnace	آبی بیرونی اجڑی	White cast iron	سفید ڈھلوان لوہا
Water of hydration	آبیدگی کا پانی	Will-O-the-wisp	اگیا بیتال
Water seal	پن ڈاٹ	Wind furnace	ہوا بجھنے
Weathering	موسم زدہ (ہونا)	Windlass	ڈنڈا چرخ
Weighing table	تول میز	Wobbler end	ڈمگ سیرا
Whirling table	گھوم میز گردشی میز	Work-hardening	تصلب بالعمل

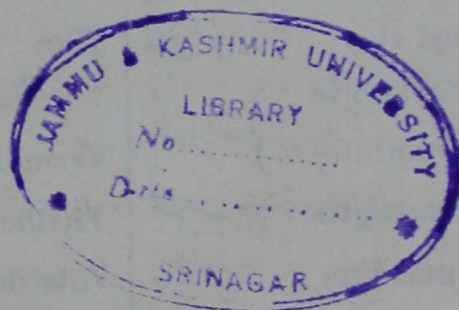

اعلاط ناما فلزیات

صحیح	غلط	۵	۶	صحیح	غلط	۵	۶
اس کا استعمال	استعمال	۱۱	۸۱	موزوں	معذوں	۷	۵
موٹائی	موٹائی	۲۰	۸۷	(۵۱۲)	()	۲۲	۱۶
اینٹیں	اینٹیں	۳	۹۱	لوٹ	لوٹ	۲	۲۶
برطانوی	برطانوی	۲	۹۵	بنانے	بتانے	۱۲	۳۳
ایتھلیٹ	ایتھلیٹ	۷	۹۶	(سنگ شو)	(سنگ شو)	۴۱	۴۱
لائے	لائے	۷	۹۷	سیسے	سیسے	۱۱	۴۸
وقت	وقت	۷	۹۸	آکسائیڈ	آکسائیڈ	۵	۴۹
جل کر	جل کر	"	"	سیسہ	سیسہ	۲۰	۵۲
۱۵	۱۵	۱۲	۱۰۰	اتنی پوری	اتنی پوری	۱۲	۵۵
تک	تک	۱۹	۱۰۵	اگن پل	اگن پل	۹۵	۹۵
آب ایک	آب ایک	۲۱	"	دیکھو صفحہ ۴۷۵	دیکھو صفحہ -	۳	۶۷
غرق	غرق	۱۶	۱۰۶	(56)	(65)	۶۸	۶۸
۴۶۴۶	۴۶۴۶	۹	۱۰۷	نہ	نہ	۸	۷۱
۵۶۱۸	۵۶۱۸	۱۱	۱۰۹	دشوار	دشوار	۸۰	۸۰
پھر بھی	پھر بھی	۱۲	"	اغراض	غراض	۱۱	۸۰


صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط
بھی	بھی	۲۲	۱۷۷	دوران	دوران	۱۹	۱۱۲
بھٹے	بھٹے	۱۸	۱۸۱	کیمیائی	کیمیائی	۲۲	۱۱۵
ہوئے	ہوے	۱۷	۱۸۳	Tracey	Tracey	نٹوٹ	۱۱۸
مال	مال	۵	۱۸۷	جانچ	جانچ	۱۵	۱۲۰
مکبر	مکبر	۱۹۰	۱۹۰	cherry	cherry	۱۶	۱۲۱
آبی پیمانہ	آبی	۱۹۲	۱۹۲	دھوئیں	دھوئیں	۱۸	"
flange		۴	۱۹۳	Platey	Plately	۱۹	"
قطرہ افٹ	قطرہ افٹ	۱۹	۱۹۴	گلاسکو	گلاسکو	۳	۱۲۲
اوپنے	اوپنے	نٹوٹ	"	اور	او	۱۲	۱۲۵
جھکڑ	جھکڑ	"	"	(99)	(98)	حاشیہ	۱۲۶
رستے	رستے	۱۵	۱۹۵	کوک	کوک	۱۹	۱۲۷
بتنی	بتنی	۲۵	۱۹۸	آ۳		نٹوٹ	۱۲۹
نیچے	نیچے	۱۱	۲۰۹	آ۹		"	"
دھلوں	دھلوں	۱۸	۲۱۳	koppers	kopper	نٹوٹ	"
تات	تات	۲۱	۲۲۱	ترتی	تری	۱۸	۱۲۳
تختی	تختی	۲	۲۲۲	2H ₂ O	2H ₂ O	۱۱	۱۲۹
ہمین	ہمین	۸	۲۲۶	(122)	(221)	حاشیہ	۱۵۷
ہو	ہو	۲	۲۲۹	Fe ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	۹	۱۶۷
بٹھتا	بٹھتا	۱	۲۳۰	(131)	(130)	حاشیہ	۱۷۰
۵	۵	۱۷	"	Fe ₃ O ₄	FeO ₄	۱۱	۱۷۲
۱	۳	۱۹	"	جنوبی	جنوبی	۱۹	"
چولہ	چولہ	۱۶	۲۳۵	(135)	(134)	حاشیہ	۱۷۶
اسفنج	اسفنج	۲۲۰	۲۴۲	پزاووں	پزاوی	۸۷۷	۱۷۷

صحيح	غلط	۴	۵	صحيح	غلط	۴	۵
کو	لو	۷	۳۳۸	ہوتی	ہوتی	۲۱	۲۵۱
Pb_3O_4		۲۸	۳۳۲	گیما	گیما	۲۱	۲۵۶
تقرب	تقر	۷	۳۳۶	ہیں	ہیں	۲۲	۲۵۹
موکھا بنا	موکھا بنا	۸	۳۳۶	وجود	وجود	۶	۲۶۳
آگ	آگ	۸	۳۳۸	ایندھن	ایندھی	۲۰	"
کے	ے	۴	۳۳۹	ڈاربی	ڈارنی	۱۶	۲۷۲
کچدھاتیں	کچدھاتیں	۵	۳۵۳	→ ۹ ←	شکل میں		۲۷۳
سلفر ڈائی	سلفر ڈالی	۱۹	"	→ ۹ ←	"		"
متاثر	مشاثر	۱۸	۳۵۴	ریل	ایل	۲۷	۲۷۸
مرکز	مرکز	۶	۳۵۶	(جہالیت)	(جہالیت)	۲۳	۲۸۸
نشت	نشت	۱۸	۳۵۷	تکیدی	تکیدی	۲	۲۹۱
(284)	(234)	۳۶۹	حاشیہ	ہارٹز	ہارٹز	۱	۲۹۸
لوہے کی کچدھات	لوہے کی کچدھات	۳۷۲	شکل میں	جیلی	جیلی	۲۰	"
سیاہ رنگ	سیاہ رنگت	۱۶	۳۷۵	کی	لی	۲۱	۳۱۲
رنگ	رنگ	۲	۳۷۷	ملا	لا	۲۳	"
بننے	بے	۷	۳۷۸	پیراؤں	پیراؤں	۲	۳۱۴
ملا کر	ملا	۱۱	۳۸۷	بہ	بہ	۳۱۷	شکل میں
(۴۰۵)	۴۰۵	۹	۳۹۴	بھروائی	بھروائی	۱۶	۳۱۹
موسل	موسل	۴۰۰	شکل میں	آرسینک	آرسینک	۳	۳۳۲
بھٹہ	بھٹہ	"	"	پائرنٹس	پائرنٹس	۱۰	۳۳۳
لے کر	لے کو	۱۷	۴۰۱	کلورائڈز	کلورائڈز	۲۰	۳۳۴
لاتے میں	لاتے میں	۶	۴۱۸	ترسیبی	ترسیبی	۱۳	۳۳۵
(320)	(329)	حاشیہ	"	زبر برقیرے	زبر برقیرے	۲۲	۳۳۶

صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط
فاضل	فصل	۱۴	۴۶۳	کرنے	کرے	۱۵	۴۱۸
ٹار نوائرٹز	ٹار نوائرٹز	۱۵	۴۶۹	Pattinson	Pattison	۱۶	۴۱۹
میں	ہیں	۶	۴۷۵	banket	کبل کچھات	۶	۴۲۲
پر (۱۷)	پر (۱۰)	۱۴	۴۷۷	مینگینری	پینگینری	۵	۴۳۳
عمدہ تماس	عمدہ تماس	۲۵	۴۸۰	وزنی	وزنی	۴	۴۳۵
الومینیم	الومینیم	۱۷	۴۸۳	Fe ₂ Cl ₆	Fe ₂ Cl	۳	۴۳۶
Kupfernickle	خ	۱۴	۴۹۰	سفوف کو	سفوف	۱۴	۴۳۹
Kupfernickel	ص	۱۴	۴۹۰	۲۶۶۰۰	۳۶۶۰۰	۱۰	۴۴۴
مائل	ائل	۸	۴۹۲	حوض	حوض	۶	۴۴۵
()	() -	۱۰	۴۹۳	تھوڑا	تھوڑا	۱۲	۴۵۰
خاص	خالص	۲۰	۴۹۴	ہے	ہے	۱۰	۴۵۲
موجود ہوتا	موجود	۱۷	۴۹۴	جاتے	جاٹے	۱۱	۴۵۵
کرنڈ	کرنڈ	۱	۴۹۷	۳۲	۳۱	۷	۴۵۹
پائے	پائے	۲	۴۹۸	تھوڑی	تھوڑی	۱۴	۴۶۰
ہیں	ہیں	۸	۵۰۲	کھانا	کھانا	۲۱	۴۶۱

اطلاعات اصطلاحات

مشق	مشق	۸	تیراؤ	تیراؤ	۱۶	کالم ۲ سطر	۵
غیر	غیر	۹	پارٹیشن	پارٹیشن	۱۶	کالم ۲ سطر	۸

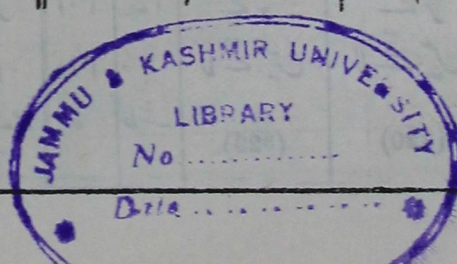

اشارہ

فلزیات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳	آزمایشی جدول	۲۵۵	آب
۳۲۶، ۸۲	اساسی استر	۱۴۴	آب تہ زائیدہ
۲۷۹	اساسی بسمیری طریقہ (فولاد کے لیے)	۴۲۵	آبگیرہ
۲۸۱	”اساسی جُث“	۳۰۸	آبلہ دار تانبا
۱۲۰	آسانی سے جلنے والا کوئلہ	۲۶۷	آبلہ دار فولاد
۳۵۵، ۵۶	اسپائس	۳۵۲، ۳۱۴، ۱۹۱، ۶۳	آبی پیرامین دار بھٹی
۲۹۰، ۲۱۵	اسپیگل آئین	۴۲	آبی جماعت بند
۲۵۸	آسٹنائٹ	۱۵۱	آبی گیس
۳۸۹	اکسانی ہونی چاندی	۳۶	اپولٹ کوک تنور
۲۰۹	آکسیجن کا طریقہ	۳۲۷	اٹھا لینا
۲۵۶	الفا (α) لوہا	۴۵۹، ۵۷	اذابت (جروی ااعت)
۹۱	الٹن	۳۵۵، ۲۹۸، ۵۵	ارتکازی عملیات
۹۱، ۸۳	الومینا	۱۷۲	آرسینک کی علیحدگی
۲۹۸	الومینیم		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	ب	۵۱۵	الومینیم بھرت
۱۶۷	بارف کے عمل	۱۶۶	الومینیم، لوہے میں
۶۶	بازتکونی بھٹے	۲۸	انپھوٹک پن
۲۵۸	بازحراریت، فولاد میں	۲۲	انتہا ایک
۱۶۷	باؤر کا عمل	۶۳	آئینچ پلٹ بھٹے
۲۲	بڈل (روٹنی)	۳۱۸	آئینچ پلٹ بھٹے، تیل جلانے کا
۲۸۷	برٹرینڈ تھیل طریقہ	۱۶۶	آہنی آکسائیڈز
۶۸	برنج بھٹے	۵۱۶	آہنی بھرت
۹۵	برطانوی حرری اکائی	۲۳۸	آہنی بیلنا
۳۲۸	برق پاشیدگی سے تاجے کا سودھنا	۱۷۶	آہنی پچھدا توں کا کلساؤ
۲۸۵	برق پاشیدگی سے جست کا سودھنا	۲۸	آہنی پچھدا توں کی نیاری
۲۵۱	برق پاشیدگی سے سونے کا سودھنا	۳۷۷	آئینڈاڈ کی آزمائش
۲۲۰	برق پاشیدگی سے سیسے کا سودھنا	۲۸۰	آئینڈے پر پاراچڑھانا
۲۵	برق سکونی ارتکاز	۱۲۳	ایلوڈیل
۷۱	برقی بھٹوں کی قسمیں	۲۸۶	اینتھرسائیٹ
۲۹۰	برقی بھٹے، فولاد سازی	۵۱۰	اینتھرنی بھرتیں
۲۹۰	برقی بھٹے کے طریقے		ایندھن (دیکھو نیز کڑلہ، کوک، گیس، لکڑی وغیرہ)
۳۴	برقیروں کی جڑائی	۳۱۳	ایندھن، حرری طاقت
۳۳، ۳۲	برقی گھڑائی	۱۵۲	ایندھن، روغن
۴	برینٹل آزمائش	۱۵۳	ایندھن، سفوف
۶۷	بروکڈز بھٹے	۹۸	ایندھن کا کارآمد نتیجہ
۱۸	بسٹ پذیر	۹۵	ایندھن کی حرری طاقت
۵۰۰	بسٹ	۹۸	ایندھن کی خالص حرری طاقت
۵۱۲	بسٹ بھرتیں	۹۳، ۹۴	ایندھن نامیاتی اور غیر نامیاتی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۸	بھٹہ، وھائٹ ہاؤس	۱۶	بسمت کا استعمال بھرتوں کا
۱۵۰	بھٹہ، ہیڈ کا	۱۶	بسمت کا پھیلاؤ
۶۱	بھٹے اور پڑاؤے	۵۱۲	بسمت کے بھرت
۵۱۲	بھرت، بسمت کے	۲۲۱، ۲۳۰	بلڈاگ
۳۴، ۱۶، ۸	بھرتوں کی ترکیب میں تبدیلی سیالیت میں	۲۳۰	بلوئی
۵۰۴	بھرتوں کی تیاری	۱۰۲	بمب حرارہ پیم
۵۰۲	بھرتوں کے خواص	۴۳	بندھن سلاخیں
۱۶	بھرتوں میں بسمت کا استعمال	۸۸	بوٹہ سازی
۵۰۲	بھرتیں	۴۱۵	بوٹہ سازی کا عمل
۲۹	بھرت کی قابلیت	۸۶	بوٹے (یا کٹھالیاں)
۳۰۵	بھوننا، برائے گلوہیں آمیزی	۲۶۸	بوٹے کا ڈھلواں فولاد
۳۲۲	بھیسمر طریقہ، تانبے کے لیے	۸۳	بوکسائٹ
۳۸۲	بھیسمری ٹروپیناس منقلب	۱۲۱	بھپ بنانے کا کوئلہ
۲۴۲	بھیسمری طریقہ	۲۹	بھاؤ کی لکیریں
۲۴۲	بھیسمری طریقہ، فولاد کے لیے	۶۰	بھٹوں کے اقسام
۲۴۴	بھیسمری طریقے میں کیمیائی تبدیلیاں	۳۱۶، ۶۳	بھٹہ (دیکھو نیز جھکڑ بھٹے وغیرہ)
۲۴۸	بیلنا لوہا	۶۱	بھٹہ، آئینہ پلٹ
پ		۲۹۰، ۴۱	بھٹہ، باز نکوینی
۳۴۳	پارا	۶۶	بھٹہ، برقی
۳۸۱	پارا استخراج، چینی نما بھٹہ	۶۶	بھٹہ، بروکٹر
۳۶۸	پارک کا طریقہ	۶۵	بھٹہ، حیلی
۳۴۴	پارے کا استخراج	۶۶	بھٹہ، خانہ دار
۳۳۳	پارے کی بیماری اور آٹا نما ہو جانا	۶۹	بھٹہ، کردشی
۳۸۵	پارے کی تخلیص	۶۶	بھٹہ، میک ڈوگل
			بھٹہ، نل اور قرینبق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۱۰	پیتل، ٹھوس محلول، عہ، یہ، جہ	۳۷۷	پارے کی کچھ حالتیں
۳۳	پیتلی ٹانگا	۱۷۳	پارٹیکلز، لوہے کا
۲۲۶	پینٹا	۳۲۰	پارٹیکل ٹی تصفیہ
۳۶۳	پینٹن حسن کا عمل		پارٹیکل کچھ حالتوں سے نیم خالص دھات
	ت	۳۲۰	کی تیار ہوتی
۲۳	تار کھینچنا	۲۲۷	پٹوں لوہا
۲۸	تار کی آزمائش	۲۳۷	پٹوں لوہا، پرسودھن طریقے
۱۶۶	تانبہ	۲۲۷	پٹوں لوہا، راستہ طریقے
۳۰۸	تانبہ، آبلہ دار	۲۳۲	پٹوں لوہا، ضمنی طریقے
۲۹۹	تانبہ، استخراج کے اصول		پچھکارنا
۳۰۵	تانبہ، اشدہ دھات	۲۱۱	پرسی پیٹریل کا طریقہ
۳۱۱	تانبہ، بہترین منتخب	۲۵۹	پر لائٹ
۳۲۳	تانبہ، بیسمر عمل	۱۳۷	پڑاؤں میں کوک سازی
۳۰۱	تانبہ، قلعائی طریقے	۱۷	گھلاؤ کی ضمنی حرارت کی جدول
۳۱۷	تانبہ، قلعہ ایندھن کا آنچ پلٹ بھٹ	۲۹۹	پلاٹینم
۵۰۹	تانبہ، جست بھرت	۵۱۲	پلاٹینم کے بھرت
۳۱۳	تانبہ، جھکڑ بھٹے میں لگانا	۲۶۸	پون بھٹے یا بھٹیاں
۲۹۳	تانبہ، خشک	۱۰۴	پون ٹونٹیاں
۲۹۲	تانبہ، خصوصیات	۲۶۳، ۲۳۸	پھٹائی
۲۹۸	تانبہ، دوستی	۲۴۴	پھٹائی، خشک
۲۹۳	تانبہ، زاید ڈنڈا	۲۶۳	پھٹائی، کافولاد
۳۳۲	تانبہ، سلفیٹ بھوننا	۲۸	پھونک پن
۳۰۹	تانبہ، سودھنا اور انیموٹک بنانا	۳۹۴	پیپے کا ضمنی طریقہ
۳۰۶	تانبہ، شدہ، پیل، سفید، پھنسی دھات	۲۹۵	پیتل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱	تپ جڑائی (ویلڈنگ)	۲۹۵	تانبہ، قدرتی
۱۰۷	نیش پیدا شدہ کی تخمین	۳۳۴	تانبہ، کلورائیڈ بنانے کے لیے بھونا
۲۵۲	تجارتی لوہا	۲۹۳	تانبہ، کم ڈنڈا یا ہوا
۴۹	تحویل	۳۳۱	تانبہ، کیچر
۵۰	تحویل، سلفائیڈز کی	۲۹۴	تانبہ، گیس خوردہ
۳۴۲	ترسیب کے لیے جستی صندوق		تانبہ، لائننگ میڈ اور ہینڈرسن
۷	تشذیب کا اثر	۳۳۲	کا طریقہ
۴۷	تصاویم میز	۳۳۲	تانبہ نکالنے کا محلولی طریقہ
۴۷	تصفیہ	۳۰۲	تانبہ، وبلش طریقہ
۲۳	تطویل	۵۱۰	تانبے اور ٹن کے بھرت
۸۴	تقدیمی ردّ	۵۰۸	تانبے اور جست کے بھرت
۴۳	تمدّد	۲۹۲	تانبے پر کیو پرس آکسائیڈز کا اثر
۲۴	تمدّد پر دیگر خواص کا اثر	۳۲۸	تانبے کا برق پاشیدگی سے سوو حنا
۲۵	تمدّد کی ترتیب	۳۱۰، ۲۹۳	تانبے کی انچھونک دھات
۲۵	تورق	۳۲۶	تانبے کی با نیافت، برق پاشیدگی سے
۲۶	تورق پر دیگر خواص کا اثر	۲۹۸	تانبے کی درستی
۱۰۱	تھامسن کا حرارہ پیم	۳۳۷	تانبے کی قسمیں
۵۰	تھرمنٹ عمل	۳۱۵	تانبے کی کچھ ہاتوں کے اینڈر بنانا
۴۵	تیراؤ عملیات	۲۹۵	تانبے کی کچھ ہاتیں
۳۱۸	تیل جلانے کا آنچ پلٹ بھٹہ	۵۰۸	تانبے کے بھرت
	ٹ	۳۱۱، ۷	تانبے میں سیسہ
۲۸۷	ٹالیاٹ طریقہ	۲۹۳	تانبے میں لوٹ
۱۷	ٹانکا	۳۰	تپا زامائی
۳۴	ٹانکے میں جوگہ ازندے استعمال ہوتے ہیں	۱۳	تپا زامائی کے اثر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۷	جست سلیشیا کا طریقہ	۴	ٹوٹر کا صلاحیت پیم
۴۸۲	جست سے سیسے کی علیحدگی	۲۸۲	ٹروپیناس مقلب
۴۷۰	جست کا استخراج	۲۵۹	ٹرو سٹارٹ
۲۷	جست کا تورق	۵۱۱	ٹن اینٹنیسیہ اور جست کے بھرت
۴۸۳	جست کا دھواں	۲۵۶	ٹن کا تصفیہ
۴۸۵	جست کا سودھنا برق پاشیدگی سے	۴۶۰	ٹن کی سختی
۴۷۱	جست کی کچھ باتیں کلساؤ	۲۵۳	ٹن کی خاصیتیں
۴۶۹	جست کی کچھ باتیں	۲۵۵	ٹن کی کچھ باتیں
۴۶۵	جست کے خواص	۴۹۴	ٹنگسٹن
۴۷۲	جست مینڈالا بھٹہ	۱۶۵	ٹنگسٹن لوہے میں
۴۴۲	جستی ترسیبی صندوق	۱۶۶	ٹن لوہے میں
۱۶۲	جلا ہوا لوہا	۲۲۴	ٹھنڈک ڈھلائی
۴۲	جماعت بند آبی	۲۱۵	ٹھنڈے جھکڑ کا ڈھلواں لوہا
۴۷	جھاگ تیراؤ پلانٹ (کل)	۱۲	ٹھوس دھات میں تغیرات
۶۳	جھکڑ بھٹوں میں کفایت	۲۲۴	ٹھوس محلول
۱۹۶	جھکڑ بھٹہ بوجھ	۵۰۱	ٹیب سڈر
۱۸۵	جھکڑ بھٹہ پون ٹونٹیاں		ٹینٹیلیم
۳۳	جھکڑ بھٹہ تانبا گلانے کے لیے	۲۲۷	ثقل میں ہونے کے ضایع ہونے کے وجہ
۱۹۳	جھکڑ بھٹہ چوٹیاں		ث
۲۰۲	جھکڑ بھٹہ خشک جھکڑ	۱۸۷	جدید جھکڑ بھٹہ
۲۲۲	جھکڑ بھٹہ وُصول	۳۲	جڑائی نگدازندوں کا عمل
۲۰۶	جھکڑ بھٹہ ڈھلواں لوہے کے سانچے	۲۸۵	جست برق پاشیدگی کا طریقہ
۱۹۱	جھکڑ بھٹہ ساہلن شکم	۲۶۷	جست چڑھانا (جتانا)
۳۵۱	جھکڑ بھٹہ سیسہ کے لیے	۲۷۹	جست رک بھٹہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۹	چاندی کی خشک کچھات کچل چکی	۱۹۱	جھکڑ بھٹے، شکم
۴۱۳، ۴۰۸	چاندی کی سلفائیڈ تحویل	۱۹۵	جھکڑ بھٹے، فروبر
۵۱۲، ۳۸۹	چاندی کی کچھاتیں	۱۹۵	جھکڑ بھٹے کی بھر وائی
۳۹۷	چاندی کی مرطوب کچھات کچل چکی	۲۲۱	جھکڑ بھٹے کی عیسیں
۳۹۱	چاندی، ملغنی طریقہ	۱۸۰	جھکڑ بھٹے، لوما
۳۹۱	چاندی، میکسیکو طریقہ	۲۱۱	جھکڑ بھٹے میں سایا نائیڈز
۷۵	چققاق کا استعمال	۶۰	جھکڑ بھٹے
۳۳۸	چلی ڈنڈے	۲۱۷	جھکڑ بھٹے کا خُبث
۲۲۹، ۶۰	چولہے	۲۰۱	جھکڑ بھٹے کا کاؤپر گلخن
۸۱	چونا	۲۰۴	جھکڑ بھٹے کا وہٹول گلخن
ح		۲۰۳	جھکڑ بھٹے کو جلانا
۱۰۴	حرارہ پیماء، بہب	۲۲۱	جھکڑ بھٹے کی عیسیں
۱۰۱	حرارہ پیماء، تھامسن کا	۱۹۹	جھکڑ بھٹے کے گلخن
۱۰۳	حرارہ پیماء، والڈ کا	۱۹۷	جھکڑ بھٹے کے لیے گرم جھکڑ
۹۶	حرّی اکائی	۲۰۷	جھکڑ بھٹے میں کیمیائی تعاملات
۹۵	حرّی طاقت، ایندھوں کی	۱۷۹	جیر کا بڑا وہ
۱۰۰	حرّی طاقت کا تعین	بیج	
۲۵۹	حرّی عمل، فولاد پر اثرات	۳۸۶	چاندی
۱۱۳	حماء، (پیٹ)	۴۱۵	چاندی، بوتہ کاری طریقہ
۱۱۶	حماء، کی تیاری	۳۹۶	چاندی، پاتو طریقہ
۱۱۶	حماء کی راکھ	۴۱۳	چاندی، رستل کا طریقہ
خ		۴۰۶	چاندی، سایا نائیڈی طریقہ
۹۸	خالص حرّی طاقت، ایندھن کی	۴۲۰	چاندی، سودھنا
۶۵	خانہ دار بھٹے	۴۱۰	چاندی، کلودے کا طریقہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶	دھاتی اجسام کا اکٹھا ہو جانا	۵۳	جُستِ 'اساسوں میں
۳۹۵	دیگی تلغیم	۲۱۱	جُستِ 'کٹائی
۲۸۷	ڈاربی کا طریقہ	۵۳	جُستِ کی گداز پذیری
۲۴۰	ڈارکی تقسیمی مٹین	۷۹	جُستِ کاری کا پھیلاؤ
۸۲	ڈو لومائیٹ	۲۴۲	خشک پھٹائی
۸۲	ڈو لومائیٹ کی ترکیب	۲۹۳	خشک تانبا
۶۲	ڈھلائی خانے کا گنبدی بھٹہ	۷۳	خم ردک تختے
۲۸۷	ڈھلائی فولاد	۵۵	خود گداز کچھ دھاتیں
۱۸۳-۱۶	ڈھلائی کے لیے دھات کے اوصاف	۹۱	دُشوار گداز اشیاء کے خواص کی جدول
۲۷۰	ڈھلوں بوتے کا فولاد	۷۷	دُشوار گداز اینٹوں کا قد و قامت
۲۱۱	ڈھلوں لوہا	۳۲۶، ۳۱۸	دُشوار گداز تانبا گلانے کے لیے اساس
۲۱۵	ڈھلوں لوہا، ادنیٰ قسم کا	۷۷	دُشوار گداز مادہ کی آزمائش
۲۱۵	ڈھلوں لوہا، ٹھنڈے جھکڑ کا	۷۲	دُشوار گداز مادے
۲۳۲	ڈھلوں لوہا، سودھنا	۸۰	دُشوار گداز مادے، ترشی اور اساسی
۱۲۷	ڈھیر میں کوک بنانا	۹۰	دُشوار گدازی کے عام امور
۷۸	ڈیناز اینٹیں	۵۱۵	دندان سازی کے بھرت
۳۱۳	رستل کا طریقہ	۳۳	دھات جڑائی
۱۱۶	رکاری ایندھن	۷	دھات کا انجماد، جردی
۳۶۷	روزن کا عمل	۵	دھاتوں کی اندرونی بناوٹ کی تجسس کے طریقے
۱۵۲	روغنی ایندھن	۵	دھاتوں کی قلبی ساختیں
۲۳۳	ریاک اور دھون میز	۷	دھاتوں کی محملانہ قوتیں
۷۹	ریت	۱	دھاتوں کے طبیعی خواص

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۶	سایا ناڈی طریقہ سونے کے لیے	۳۲۲	ریڈ لیڈ (سینڈور) کی رنگت
۷۱	میدیس لیت کی بھون بھٹی	۳۲۱	ریڈ لیڈ کی صنعتی تیاری
۲۵۹، ۵۷	سخت سر (ناگداختہ)	۳۲۵	ریفلکس (نالی دار تختیاں)
۳۶۱	سخت سیسے کا زمانا	۲۸	ریل کی آزمائش
۳	سختی		زائیندہ آب تہ
۲۷۲	سطح سختائی	۱۲۴	زائیندہ پرآنی بخار کا اثر
۱۵۳	سفوف ایندھن	۱۲۷	زائیندہ نسیمنس
۹	سکل (ایوٹکٹک)	۱۲۲	زائیندہ گیس
۵۰	سلفائیڈز کی تحویل	۱۲۱	زائیندہ گیس کا فائدہ
۲۰۳، ۳۳۲	سلفیٹ بھوننا	۱۲۹	زائیندہ میں حرری تبدیلیاں
۲۳۷	سلمان طریقہ	۱۲۶	زائیندہ میں کیمیائی تبدیلیاں
۶۲۱	سیلیکا اور ڈینازائٹس	۱۲۳	زائیندہ ولسن
۲۱۶	سیلیکن آئین	۱۲۷، ۱۲۸	زائیندے جیلی
۲۱۲	سیلیکن کاربن پر اثر	۳۲۵	زرد دار رسوب کا سلوک
۲۰۹، ۱۶۱	سیلیکن لوہے میں	۳۲۶	زرد دار گار پتھر کا سلوک
۲۱۶	سیلیکومینٹیز	۳۶۷	زنک شیرارڈی
۵۲	سیلیکیٹس، خبثت میں آمیزش کا اثر	۳۳۰	زیر برقیے کا تانبا
۵۳	سیلیکیٹس کا نقطہ گد اخت	۳۰۸	زیمو وگل کا طریقہ
۵۵	سیلیکیٹس کی ترکیب		سار باٹ
۸۰	سنپیل		ساہلین شکم
۴۱	سنگ شو (جگڑ)		سائنمن کا زور
۳۲۸	سودھنا تانبا، برق پاشیدگی سے		سایا ناڈی طریقہ چاندی کے لیے
۲۲۰	سودھنا چاندی		
۲۳۳	سودھنا، دھواں لوہا		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳	سیسہ جڑنا	۴۴۲	سونہ، جنتی صندوق
۳۵۶	سیسہ، جُٹ چرہا	۴۴۷	سونہ، سلمان کا طریقہ
۳۶۷	سیسہ، وزن کا عمل	۴۴۸	سونہ، ماقوائی کان کنی
۳۵۱	سیسہ، سلیکیٹس کی تحویل		سونہ نیارنا
۳۴۶	سیسہ طریقہ — فلٹ شار	۴۴۹	سونے کا سایا نانڈی طریقہ
	سیسہ، فلٹ شار اور دیگر	۴۳۳	سونے کا صاف کرنا
۳۴۶	آنچ پلٹ بھٹے	۴۳۲	سونے کا وقوع
۳۵۶، ۳۵۱	سیسہ کا تصفیہ جھکڑ بھٹے میں	۴۵۱	سونے کو انچھوٹا بنانا
۳۷۰	سیسہ، کارڈیوسری کا طریقہ	۴۴۴	سونے کی سنگ نشوئی
۳۵۰	سیسہ، کارنش طریقہ	۴۲۷	سونے کی پہل سپواں کچھ ہاتھیں
۴۲۰	سیسہ، کیمت کا طریقہ	۵۱۲، ۴۵۲	سونے کے بھرت
۳۶۳	سیسہ کی سیم زبائی	۴۲۱	سونے کے خواص
۳۶۲	سیسہ، مُردہ سنگ کی تحویل	۴۴۰	سونے کے کچھ چھڑ
۳۴۲	سیسے پر پانی کا عمل	۴۳۰	سونے کے شیشی موسل
۴۲۰	سیسے پر برق پاشیدگی سے سو دھنا	۲۳۷	سوڈش لینکا شار چرہا
۳۴۵	سیسے کا تصفیہ	۳۲۶	پہل سپواں کچھ ہاتھیں
۳۷۲	سیسے کا دھواں		سیال حالت میں بھرتوں کی ترکیب
۵۱۲، ۵۱۱	سیسے کے بھرت	۴۷، ۱۶، ۸	میں تبدیلی
۴۲۶	سیمنٹ	۲۲۵	سیاہ جگر ڈھلائی
۲۵۹	سیمنٹائٹ	۲۸۴	سیرابی غار
۱۴۲	سیمنس زائیدہ	۳۳۹	سیسہ
۲۸۳	سیمنس کا باز نکھنی بھٹے	۳۵۸	سیسہ، اسکاٹلینڈ کچھ ہاتھ چرہا
۲۸۲	سیمنس کا طریقہ	۳۶۳	سیسہ، پیٹن سن کا عمل
۱۴۲	سیمنس گیس زائیدہ	۷	سیسہ، تانبے میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۳	فولاد	۲۸۶	سیمنس مارٹن
۲۶۷	فولاد آبلہ دار	۲۳۷	سینیتز کا عمل
۲۵۷	فولاد اجڑا	ش	ش
	فولاد آہستہ آہستہ اور جلدی سے	۱۴	شکستگی
۱۳	ٹھنڈا کیا ہوا	۱۹۱	شکم
۲۵۸	فولاد باز حرارت	۳۷۵	شکرگ
۲۷۲	فولاد بیسیم	۴	شور کا صلابت پیدا
۲۶۳	فولاد پھٹائی کا	۴۶۷	شیراؤٹی زنک
۲۵۹	فولاد حرری عمل کا اثر	ص	ص
۲۸۹	فولاد دیا ہوا	۵۶	صاف کرنے اور دھونے کے عملیات
۲۸۷	فولاد ڈھلائی	۴	صلابت پیدا، ٹرنر کا
۲۶۸	فولاد ڈھلوان بوتے کا	۴	صلابت پیدا، شور کا
	فولاد ڈھلوان بوتے سے	ض	ض
۲۸۷، ۲۹۲، ۲۷۸، ۲۷۲	لوٹوں کی علیحدگی	۱۳۵	ضمنی حاصل کوک تنور
۲۶۲	فولاد سازی	ط	ط
۲۵۵	فولاد سختانا اور آب دینا	۱	طبعی خواص، دھاتوں کے
۲۷۲	فولاد سطح سختائی	۱۹	طیران پذیر دھاتیں
۲۶۷	فولاد قرضی	ف	ف
۵	فولاد قلم	۱۲۵	فاسفورس کوئلے میں
۲۸۷	فولاد کاربن افزائی	۲۱۰، ۱۶۴	فاسفورس، لوہے میں
۲۶۳	فولاد کاربن آمیزی	۴۴	فرو وائر
۲۶۲	فولاد کٹیلین بھٹ	۳۶	فلزیاتی اصطلاحات
۲۸۳	فولاد کھلا چولہا	۳۴۶	فلٹ شارٹ ریٹ، سیسے کے لیے
۱۲	فولاد کی ڈھلائی تیار مانے سے قبل اور بعد	۵۴	فلورسپار گدازندہ

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
فولاد کے اقسام	۲۶۰	کاربن آمیزی	۲۶۱، ۲۶۳
فولاد میں سلفائیڈز	۷	کاربن، گریفائیٹ	۱۶۰
فولاد میں جہال بننا	۲۶۱	کاربو رنڈم	۹۲
فولاد، نڈیا نا	۲۶۱	کارڈیوسری کے طریقے	۳۷۰
فولادی کُنڈے	۲۸۹	کارنش طریقہ، سیسے کے لیے	۳۵۰
فیرو کروم	۱۶۵	کانسہ	۲۹۵
فیرو نیکلینر	۲۹۰، ۲۱۵	کاؤبر کا جھکڑ بھٹے کا کلخن	۲۰۱
قدرتی تانبا	۲۹۵	کاؤبر کلخن	۲۰۱
قدرتی دھات	۳۶	کائی تانبا	۳۰۷
قدرتی ٹیس	۱۵۱	کٹھالی (بوتہ) کاربن اسٹر	۸۹
قرضی فولاد	۳۶۷	کشفیت نوعی، کوئلہ کی	۱۲۴
قلبیت (کورنگ)	۱۱	کچا ٹانکا	۳۴
قلعی کرنا	۲۶۲	کچدھات کی صفائی کا اصول	۴۰
قلماؤ مرکوزوں سے	۵	کچدھاتوں کی جماعت بندی	۳۷
قوت کا ارتکاز (کوکر اثر)	۱۲	کچدھاتوں کے ساتھ طے ہوئے مادے	۴۱
قوت کے مکرر عمل کا اثر	۱۳	کچدھاتوں کے وقوع کے طریقے	۴۹
ک		کچدھاتیں، خود گداز	۵۵
کاربر سلفائیڈز	۲۹۲	کچدھاتیں، دُشوار گداز	۴۴۱
کارآمد خاک	۴۲۴	کچدھاتیں، دھونے کے عملیات	۴۱
کاربائیڈ کی تحلیل	۱۵۸	کچدھاتیں، عام خواص	۳۸
کاربائیڈ، لوہے کا	۱۵۸	کچل حکمی چاندی کی خشک کچدھات کی	۴۹۹
کاربن اسٹر	۸۹	کرو بانٹ	۸۴
کاربن افزائی، فولاد کی	۲۸۷	کرو میٹم	۲۹۶
		کرو میٹم بھرتیں	۵۱۴

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۹	لوک میں گندھک	۱۶۵	اکرو میٹم، لوہے میں
۱۲۰	کوئلہ	۲۲۲	کیش
۱۲۰	کوئلہ، آسانی سے جلنے والا	۳۸	کلساؤ
۱۲۳	کوئلہ، اینتھر اسائٹ	۴۹	کلساؤ کے اثر
۱۱۱	کوئلہ بنانا	۱۷۷	کلساؤ، لوہے کی کچھ ہاتوں کا
۱۲۱	کوئلہ، بھاپ بنانے کا		کلساؤ میں گندھک اور آرسینک
۱۲۴	کوئلہ راکھ	۴۸	کی علیحدگی
۱۲۷	کوئلہ، طیران پذیر حاصل	۲۱۰	کلودس کا طریقہ
۱۲۸	کوئلہ کا صنعتی امتحان	۴۰۵	کلورین آمیزی کے لیے بھوننا
۱۲۴	کوئلہ کی کثافت نوعی	۲۱۴	کمبل (banket) کچھڑات
۱۱۹	کوئلہ گندمی	۱۲۵	کوکر
۱۲۳	کوئلے کی کثافت	۱۲۷	کوکر بنانا، ڈھیر میں
۱۱۴	کوئلے کی کیمیائی ترکیب	۱۳۲	کوکر تنور، ایولٹ
۱۲۵	کوئلے میں فاسفورس	۱۲۸	کوکر تنور اقسام
۱۲۵	کوئلے میں کلورین	۱۳۶	کوکر تنور، سامن کاروز
۱۲۴	کوئلے میں گندھک	۱۳۴	کوکر تنور، کوپے
۳۸۹	کوئلے کی چاندی	۱۳۴	کوکر تنور کے ضمنی حاصل
۳۷	کوئلے کی کھڑ	۱۲۹	کوکر تنور، گنبدی
۲۸۶	کوئلے چولہے کا اساسی طریقہ	۱۴	کوکر اثر
۲۸۳	کوئلے چولہے کا فولاد	۱۲۷	کوکر سازی، زیادوں میں
۴۲۰	کوئلے کی کثافت	۱۲۷	کوکر سازی کی تمیز
۲۶۲، ۲۲۹	کوئلے چولہا	۱۲۹	کوکر سازی میں ضمنی حاصل
۴۳۹	کوئلے کی چھڑ	۱۳۹	کوکر سازی، ناگد اختنی کوئلے کی
۳۳۱	کوئلے کی چھڑ، تانیا	۱۳۸	کوکر کے اوصاف


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۱	۵۰۱ گیس، آبی	۱۵۱	کیڈمیئم
۲۲۱	۹۶ گیس، جھکڑ بھٹے کی	۲۲۱	کیلوری
۱۲۱	۲۰۵ گیس، زائیدہ	۱۲۱	کیمیائی تعامل، جھکڑ بھٹے میں
۱۴۶	۱۲۰ گیس، زائیدہ کے اندر حرکی تبدیلیاں	۱۴۶	کینٹل
۱۵۱	گیس، قدرتی	۱۵۱	گ
۱۵۱	۱۶ گیس، مانڈ	۱۵۱	گداختی بھرتیں
۱۴۰	۱۵ گیس، ایندھن کی قسمیں	۱۴۰	گدا از پیری
۳۳۳	۵۴، ۵۱ گیلینا	۳۳۳	گدا از ندے
۲۵۶	ایگما لوبا	۲۵۶	گدا از ندے جو ٹانگے میں استعمال کیے جاتے ہیں
۷۸	۳۴ گینسٹر	۷۸	گریفائٹ
۸۵	۸۵ ل	۸۵	گریفائٹ، لوہے میں
۱۵۸	۱۵۸ لانگ میڈ اور ہنڈرس	۱۵۸	گل بھننا
۳۳۴	۱۶۹ کے طریقے	۳۳۴	گنبدی بھٹہ
۲۱	۶۲ لچک	۲۱	گنبدی کوک تنور
۱۰۸	۱۲۹ لکڑی	۱۰۸	گنبدی کوئلہ
۱۰۹	۱۱۹ لکڑی کا کوئلہ	۱۰۹	گندھک، کلساؤ سے علیحدگی
۱۰۹	۲۸ لکڑی کی راکھ	۱۰۹	گندھک، کوک میں
۱۱۴	۱۳۹ لگنائٹ	۱۱۴	گندھک، کوئلے میں
۱۹	۱۲۴ لوچ	۱۹	گندھک کی علیحدگی، کوئلہ میں
۱۹	۱۲۴ لوچ اضافی کی جدول	۱۹	گندھک، لوہے میں
۲۰	۲۳۴، ۲۱۰، ۱۶۳ لوچ پر لوٹوں کے اثر	۲۰	گوسان
۱۵۴	۲۲۶ لوبا	۱۵۴	گولڈ شمٹ کا عمل
۲۵۶	۵۰ لوبا، الفا اور گیما	۲۵۶	گھڑائی، برقی
۲۲۴	۳۳، ۳۲ لوبا، پیواں	۲۲۴	


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۵	لوہے میں کرومیٹم	۲۴۶	لوہا، پیٹنا
۲۱۰، ۱۶۳	لوہے میں گندھک	۲۵۲، ۱۶۲	لوہا، جلا ہوا
۱۶۵	لوہے میں مولیبدیم	۱۸۰	لوہا، جھکڑ بھٹہ (دیکھو جھکڑ بھٹہ)
۲۰۹، ۱۶۳	لوہے میں مینگینیز	۲۱۱	لوہا، ڈھلواں
۱۶۲	لوہے میں نکل	۱۵۸	لوہا، کاربائیڈ
۱۶۵	لوہے میں وینیڈیم	۱۵۸	لوہا، کاربائیڈ کی تحلیل
۲۵۸	مارٹنسائٹ	۱۴۳	لوہا، گلانا
۸۵	مارل براک	۱۴۳	لوہے کا پائکرٹس
۲۲۲	ماقوائی کان کنی، سوئے کی	۱۵۸	لوہے کا کاربائیڈ
۲۹۳	مانڈ کا طریقہ	۲۲۲	لوہے کی ڈھلائی
۱۵۱	مانڈ گیس	۱۵۵	لوہے کی قسبیں اور تجارتی استعمال
۲۹۲	مانل دھات	۱۴۴	لوہے کی کچھ دھاتوں کا کلساؤ
۲۲۵	متورق ڈھلائی	۳۲۶، ۸۲	لوہے کے آکسائیڈ، دشوار گزار
۵۹	مثبت برقیہ	۲۵۲	لوہے کے تجارتی اقسام
۳۳	مثل قوس گھڑائی	۱۵۴	لوہے کے خواص
۲۱۴	مجلد بیڑ	۱۶۸	لوہے کے کچھ دھات
۸	محلول سے نقطہ اامت کا اتارنا	۱۶۶	لوہے میں انومینیم
۵۰	محول	۱۶۶	لوہے میں تانبا
۵	مخفی حرارت کا اثر	۱۶۵	لوہے میں ٹنگسٹن
۲۴۱	مردہ گدازش فولاد	۲۰۹، ۱۶۱	لوہے میں سلیکون
۲۰۲	مرطوب طریقے، چاندی کے لیے	۲۱۰، ۱۶۲	لوہے میں فاسفورس
۳۱	مرکب چادروں کی تیاری	۱۵۷	لوہے میں کاربن
۵	مرکزوں سے قلماد	۱۵۷	لوہے میں کاربن کا اضافہ کرنے کے طریقے

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
مزاحمت تصادم	۲۷	مینگینیز، لوہے میں	۲۰۹، ۱۶۲
مسند کی سفید دھات	۱۲	ن	
سفید دھاتوں کی خاصیتیں	۳	نالگا ختنی ایندھن	۱۱۷
سفید دھاتیں	۲	نالگا ختنی کوئلے کی کوک سازی	۱۳۹
مقناطیسی ارتکاز	۱۷۶، ۲۴	نائی کروم ظروف	۹۱
مقیاس لچک	۲۲	نباتی مادے میں تبدیلی واقع ہونا	۱۱۳
مطم	۲۳۲	نخالص دھات	۳۰۰، ۵۶
مطم	۲۰۱، ۳۹۱، ۳۷۵	زرگل مٹی	۷۳
مطم کا سلوک	۲۰۱	زرگل مٹی، تشریح اور آمیزے	۷۶
منفی برقیہ	۵۹	زرگل مٹی کا سکر او	۷۵
موسم زدگی	۱۸۰	نقاط اماعت کی جدول	۱۸
موصلیت	۳۵	نقطہ اماعت کا نیچا ہونا	۸
مولبدیم، لوہے میں	۱۶۵	نکل	۲۹۰
موکا کا پیمانہ سختی	۴	نکل سجدھاتیں	۲۹۱
ہمال بننا	۲۷۱	نکل کے بھرت	۵۱۳، ۵۱۵
میک ڈوگل بھٹہ	۷۰	نکل، لوہے میں	۱۶۳
میکسیکو عمل پاندی کے لیے	۳۹۰	نکل، ماند کا طریقہ	۲۹۳
مینگیسٹ	۸۱	نل اور قرنبقی بھٹہ	۶۶
مینیشیا	۸۱	نل جکی	۲۳۸، ۲۳۲
مینیشیم	۲۹۷	نلیا نا، فولاد میں	۲۷۱
میل کشی	۳۲۱، ۳۰۹، ۵۸	نمک کا اثر نقطہ انجماد کو اتارنے میں	۸
مینڈالا بھٹہ	۲۷۲	نیارنا	۵۹
مینس فیلٹ طریقہ	۳۱۲	نیم خالص دھات	۵۶
مینگینیز	۲۹۵	نیم خالص دھات کا تصفیہ	۳۱۶

مضمون	صفحات	مضمون	صفحات
نیم خالص دھات کا سلوک	۳۲۱	ویلڈنگ یعنی تپ جڑائی	۳۱
و		ویلش طریقہ تانبے کے لیے	۳۰۲
واتر، فرو	۴۴	وینڈیٹیم، لوہے میں	۱۶۵
وائلڈ کا حرارہ پیمائش	۱۰۲	۷	
ولسن زائیدہ	۱۲۳	ہارڈ نچ چکی	۴۳۸
ولسن گیس زائیدہ	۱۲۳	پڑی کی راکھ	۸۵
و لفٹ میز	۴۴	ہنڈنگ ڈن چکی	۴۳۱
وہائٹ ہاول کا بھٹہ	۶۸	ہوائی تحویل کے طریقہ	۵۰
وہٹول کا چھکڑ بھٹے کا کلخن	۲۰۲	ہیڈ کا بھٹہ	۱۵۰
وہٹول کا کلخن	۲۰۲	ہیماٹائیٹ	۱۶۹


تاریخ	موضوع	توضیحات
۱۳۰۴/۱/۱	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۲	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۳	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۴	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۵	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۶	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۷	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۸	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۹	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۰	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۱	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۲	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۳	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۴	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۵	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۶	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۷	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۸	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۱۹	درست شد	درست شد
۱۳۰۴/۱/۲۰	درست شد	درست شد

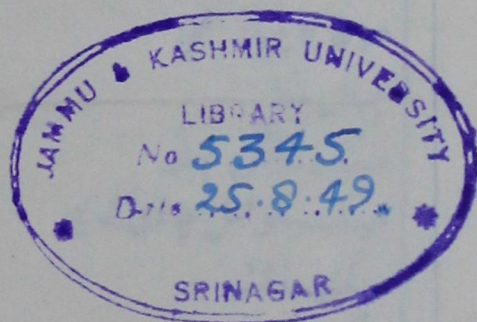

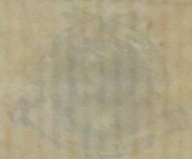

کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

دفتر کتابخانه ملی
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۸۱
تلفن ۶۶۰۰۰۰۰۰

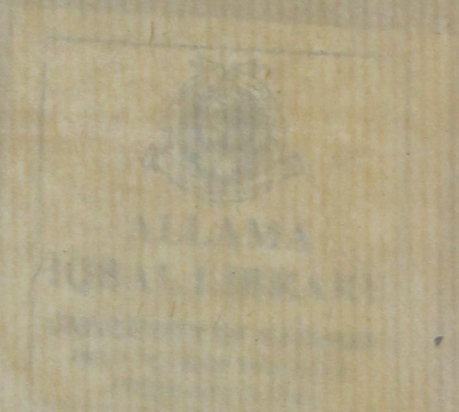



**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**